

DEKRA Automobil GmbH
An der Stiftsbleiche 2, 87439 Kempten

Autohaus
Seitz GmbH Dienstleistungszentrum
Georg-Krug-Str. 6
87437 Kempten (Allgäu)

DEKRA Automobil GmbH
Außenstelle Kempten
An der Stiftsbleiche 2
87439 Kempten
Telefon 0831 / 59128-0
Fax 0831 / 59128-1
E-Mail kempten.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:
Reinhard Sultan
Tel. direkt 0831 59128-0

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

**Kennzeichen****BC ZR70****FIN****WP0ZZZ98ZDS125559**

Vorgang

Kunden-Nr. 0210010269
Auftraggeber Autohaus Seitz GmbH Dienstleistungszentrum, Georg-Krug-Str. 6, 87437 Kempten (Allgäu)

Ihr Auftrag vom 06.05.2025, mündlich.
Besichtigung 06.05.2025, 10:15 Uhr, durch Herrn Reinhard Sultan bei Autohaus Seitz GmbH Dienstleistungszentrum, Georg-Krug-Str. 6, 87437 Kempten (Allgäu) ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.

Bewertet auf 06.05.2025
Betrifft Vorgang Porsche Gutachten

Zusammenfassung

Reparaturkosten gesamt	mit MwSt.	-11.702,00 EUR
	ohne MwSt.	-9.833,60 EUR
Minderwerte aus Rep.-kosten	mit MwSt.	-11.702,00 EUR
	ohne MwSt.	-9.833,60 EUR

Bemerkungen

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 102 µm bis 140 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Hinweis: Reifen der Hinterachse ohne N Kennung

Bremsscheiben messen momentan nicht möglich

 BEI DER BESICHTIGUNG LAG KEINE AUSSTATTUNGSLISTE VOR,
 DIE TATSÄCHLICHE AUSSTATTUNG KANN ABWEICHEN

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
 Prüfposition/en: Schadenerweiterung nach Diagnose nicht auszuschließen.
 2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	14.05.2013	Letzte Zulassung	03.04.2020
Hersteller	PORSCHE	Typ / Verkaufsbez.	Boxster S PDK
Aufbauart	Cabriolet	Türen	2
Sitzplätze	2	Fahrzeug-Ident.-Nr.	WP0ZZZ98ZDS125559
HSN / TSN	0583 / AFM	Schlüssel-Nr.	10432273
Km-Stand abgelesen	94460	Nächste HU §29 StVZO	04 / 2027
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin	Zylinderanzahl	6 / Boxermotor
Leistung (kW)	232	Hubraum (ccm)	3436
Schadstoffklasse:	EURO5;J;PI/CI; M, N1 I	Antriebsart	Heckantrieb
Getriebe / Gänge	Automatik / 7	Felgen	Leichtmetall
Farbe	weiss (C9A)/Verdeck Schwarz	Polster / Farbe	Leder / Schwarz

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	235 / 35 ZR 20 88 Y Freitext	Pirelli / P Zero N1	S / O	5 mm
rechts	235 / 35 ZR 20 88 Y Freitext	Pirelli / P Zero N1	S / O	5 mm
2 links	265 / 35 ZR 20 99 Y	Pirelli / P Zero J FSL	S / O	7 mm
rechts	265 / 35 ZR 20 99 Y	Pirelli / P Zero J FSL	S / O	7 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 01.09.2028			

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Serie: Abgasanlage mit mittigem Doppelendrohr, Ablagen, Airbag: Fullsize-Airbags für Fahrer und Beifahrer, Alarmanlage, Analoge Anzeigen für Drehzahl, Geschwindigkeit und Tankinhalt, Auto-Start-Stop-Funktion, Außenspiegel, elektrisch verstell- und beheizbar, Bi-Xenon-Hauptscheinwerfer mit integriertem Blinklicht, Bordcomputer, Bremsanlage: 4-Kolben-Aluminium-Monobloc-Festsattelbremsen (S), Bremsbelagverschleißüberwachung an jedem Bremssattel, Bremssättel rot, Elektrische Parkbremse, Elektronisches Motormanagement SDI 9, Fahrlichtassistent, Fahrstabilisierungssystem PSM (Porsche Stability Management), Fensterheber elektrisch, Frontscheibenwischeranlage mit 2 Wischergeschwindigkeiten, Getriebe: 7-Gang Porsche Doppelkupplungsgetriebe (PDK), Getränkehalter, Grundausstattung Boxster, Heckspoiler, automatisch ausfahrend, Innenbeleuchtungskonzept, Interieurteile in Galvanosilber, Klimaanlage mit integrierten Aktivkohlenfilter, Kofferraum- und Motordeckelentriegelung elektrisch, Kombiinstrument mit zentralem Drehzahlmesser und hochauflösendem 4,6-Zoll-TFT-Farbbildschirm, Kopfstützen in Sitze integriert, LED-Rückleuchten, Lackierung: Uni, Leichtmetallräder 19", "Boxster S" in dynamischem 5-Speichen-Design mit geschlossenen Doppelspeichen, Lenkrad: Sportlenkrad, Make-up-Spiegel, Permanente digitale Anzeige von Uhrzeit, Außentemperatur, Geschwindigkeit, Polster: Alcantara/Kunstleder, Porsche Schriftzug und Modellbezeichnung, Porsche Side Impact Protection System (POSIP), Radio: Audiosystem CDR mit AUX-Schnittstelle, Reifendichtmittel mit elektrischem Kompressor, Serienausstattung Boxster S in Serienfarben, Servolenkung, elektromechanisch, Sicherheitsgurte, 3-Punkt-Automatikgurte, Sitze: Sportsitze, Steckdose: 3 Steckdosen (12 Volt), Türeinstiegsblenden mit Modellschriftzug, Unterbodenverkleidung, Verdeck vollautomatisch elektrisch betätigt, Wegfahrsperre mit Zentralverriegelung und Funkfernbedienung, Wärmeschutzglas, Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung, Zifferblätter Kombiinstrument schwarz und Drehzahlmesser silberfarben, Zusatzleuchten separat im Bugteil, Überrollschutz, zweiteilig

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
603	Bi-Xenon-Hauptscheinwerfer inkl. Porsche Dynamic Light System (PDLs)
X73	Fahrwerk: Sportfahrwerk (- 20 mm)
423	Leichtmetallräder 20", "Carrera S" in filigranem 5-Speichen-Design mit Doppelspeichen
498	Modellbezeichnung, ohne
UN1	Online-Dienste
630	Paket: Licht-Design-Paket
583	Paket: Raucherpaket
635	Park Assistent (hinten)
P23	Porsche Communication Management (PCM) inkl. Navigationsmodul mit Universeller Audio-Schnittstelle
XDH	Rad lackiert in Platinum
680	Radiozubehör: BOSE Surround Sound-System
446	Radnabenabdeckungen mit farbigem Porsche Wappen
P04	Sitze: Sportsitze Plus (2 Wege, elektrisch)
342	Sitzheizung
XLF	Sportabgasanlage
551	Windschott: Netzwindeschott

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: digital
nächste Wartung: am 01.04.2027
bis Wartung verbleiben: 30.000 km (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost Anrechnung		Minderwert in EUR	
	brutto		brutto	netto
1. Beifahrertüre Innenverkleidung gewölbt/lose, prüfen und Kosten feststellen, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich (Bild 8, 9)	1.700	100	-1.700	-1.428,57
2. Scheinwerfer rechts, erneuern (Bild 10, 11)	1.690	100	-1.690	-1.420,17
3. Innenraum, Verkleidung lose, prüfen und Kosten feststellen, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich (Bild 12, 13)	240	100	-240	-201,68
4. Stoßfänger hinten Kratzer bis aufs Grundmaterial, smart repair (Bild 14, 15)	720	100	-720	-605,04
5. Seitenschweller rechts Kratzer bis aufs Grundmaterial, smart repair (Bild 16, 17)	720	100	-720	-605,04
6. Stoßfänger vorne bis aufs Grundmaterial zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 18)	2.422	100	-2.422	-2.035,29
7. Seitenwand hinten links Lackabplatzer, lackieren mit Lackaufbau (Bild 19, 20)	2.880	100	-2.880	-2.420,17
8. Beifahrergurt feucht, Fahrzeug auf Wassereintritt prüfen und Kosten feststellen, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich	480	100	-480	-403,36
9. Kotflügel vorne links Dellen, (Bild 21)	425	100	-425	-357,14
10. Seitenwand hinten rechts Dellen (Bild 22)	425	100	-425	-357,14
Rep.Kosten insgesamt / Minderwert	11.702		-11.702	-9.833,60

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Lenkrad zerkratzt (Bild 23, 24)

Hinweise

Alle Beträge (ausgenommen eines evtl. aufgeführten merkantilen Minderwertes) beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Minderwerte sind brutto und netto ausgewiesen.

Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Der Sachverständige
Reinhard Sultan

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Diagonale vorn



Bild 2 : Diagonale hinten



Bild 3 : Innenraum



Bild 4 : Kombiinstrument



Bild 5 : Serviceanzeige 1/3



Bild 6 : Serviceanzeige 2/3



Bild 7 : Serviceanzeige 3/3



Bild 8 : Beifahrertüre Innenverkleidung gewölbt/lose, prüfen und Kosten feststellen



Bild 9 : Beifahrertüre Innenverkleidung gewölbt/lose, prüfen und Kosten feststellen

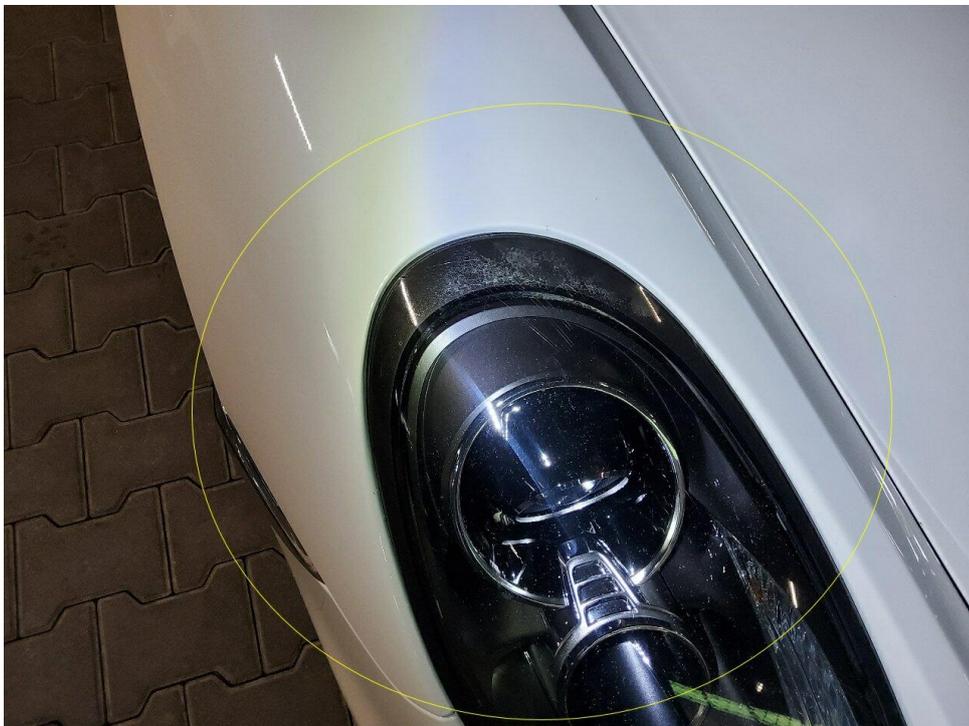


Bild 10 : Scheinwerfer rechts



Bild 11 : Scheinwerfer rechts



Bild 12 : Innenraum, Verkleidung lose, prüfen und Kosten feststellen



Bild 13 : Innenraum, Verkleidung lose, prüfen und Kosten feststellen



Bild 14 : Stoßfänger hinten Kratzer bis aufs Grundmaterial



Bild 15 : Stoßfänger hinten Kratzer bis aufs Grundmaterial



Bild 16 : Seitenschweller rechts Kratzer bis aufs Grundmaterial



Bild 17 : Seitenschweller rechts Kratzer bis aufs Grundmaterial



Bild 18 : Stoßfänger vorne bis aufs Grundmaterial zerkratzt



Bild 19 : Seitenwand hinten links Lackabplatzer



Bild 20 : Seitenwand hinten links Lackabplatzer

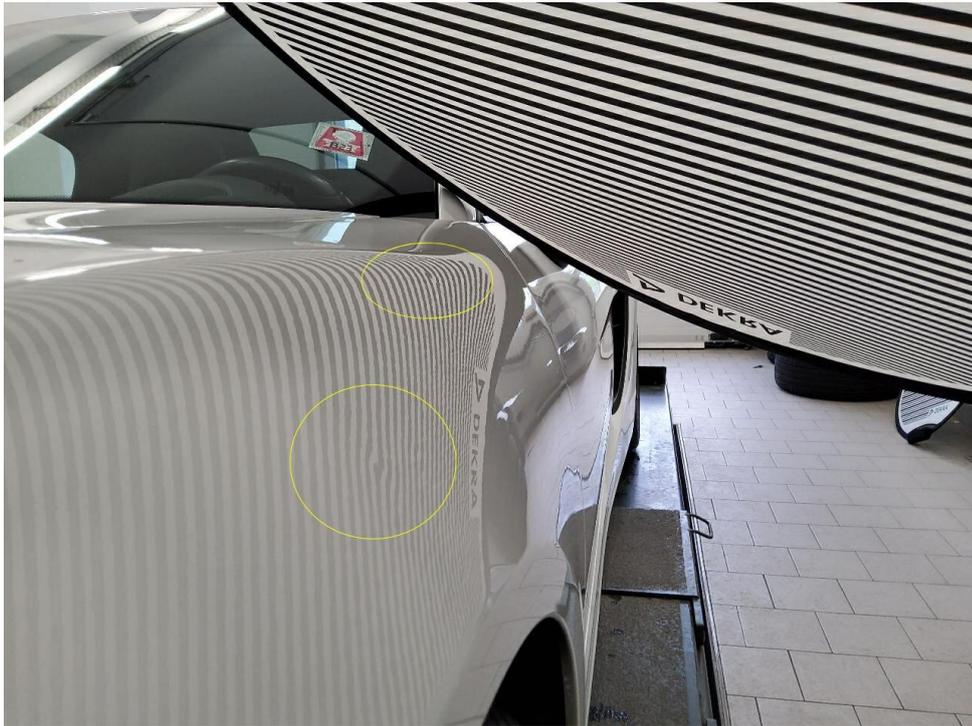


Bild 21 : Kotflügel vorne links Dellen

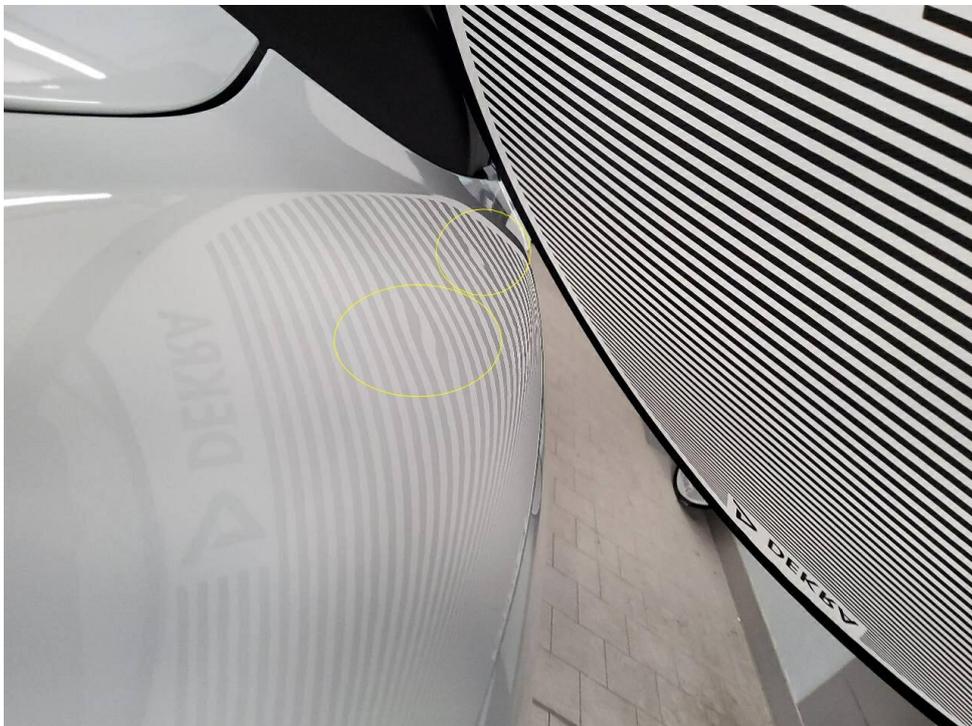


Bild 22 : Seitenwand hinten rechts Dellen



Bild 23 : Lenkrad zerkratzt



Bild 24 : Lenkrad zerkratzt