

Nr zlecenia: 43/06/11/2024/CarArena STANDARD

z dnia: 06.11.2024

Zleceniodawca:

CARARENA - Aukcje Samochodowe
ul. Budowlanych 7
62-081 Baranowo

Rzeczoznawca:

Remigiusz Mazanek /zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



Poglądowy raport stanu technicznego

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)		Dane: [C] XI-2024	
Rodzaj pojazdu:	Samochód ciężarowy	VIN:	Y S 2 P 6 X 2 0 0 0 2 0 2 8 1 3 6
Marka:	SCANIA	Nr rejestracyjny:	DLE36547
Model pojazdu:	P 420 E4 26.0t	Nr Info-Ekspert:	209-02252
Wersja:	P420 LB 6x2 HNA	Rok produkcji:	2007
Wskazanie drogomierza	883262 km		
Data pierwszej rejestracji	04.09.2007, (w Polsce: 21.03.2016)		
Data ważności badania technicznego	06.03.2025		
Opis rodzaju pojazdu	przewóz kontenerów		
Rodzaj zabudowy	podwozie		
Rodzaj kabiny / Oznaczenie kabiny	krótka (odchylana) * / CP16 *		
Dop. masa całkow. / Ładowność	26000 kg / 14020 kg		
Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów	3 / 6x2 / manualna		
Zawieszenie osi I / II / III	resory / poduszki / poduszki		
Rozstaw osi przedni / tylny	4900 mm / 1360 mm		
Oznaczenie silnika	DT1214		
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym		
Pojemność / Moc silnika	11700 ccm / 309kW (420KM)		
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów	6 / rzędowy		
Norma spalin	E5		
Kolor powłoki lakierowej kabiny	Biały 2-warstwowy typu uni		

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
- 2 Dach regulowany mechanicznie

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 8 Lusterko zewnętrzne prawe regulowane elektrycznie
- 9 Ogranicznik prędkości

3	Fotel kierowcy zawieszony pneumatycznie	10	Przygotowanie do montażu radia
4	Immobilizer	11	Sygnal ostrzegawczy cofania
5	Kolumna kierownicy regulowana	12	Szyba pasażera regulowana elektrycznie
6	Komputer pokładowy	13	Tachograf elektroniczny
7	Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie	14	Tempomat

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*TRIANGLE 315/80 R22.5 TRAO 1 (PRZÓD)	6,0
Przednie prawe:	*TRIANGLE 315/80 R22.5 TRAO 1 (PRZÓD)	7,0
II Osi LZ:	*MATADOR 315/80 R22.5 156/150L DHR4 (NAPĘD)	8,0
II Osi LW:	*MATADOR 315/80 R22.5 156/150L DHR4 (NAPĘD)	5,0
II Osi PZ:	*MATADOR 315/80 R22.5 156/150L DHR4 (NAPĘD)	6,0
II Osi PW:	*MATADOR 315/80 R22.5 156/150L DHR4 (NAPĘD)	5,0
III Osi LZ:	*MATADOR 385/65 R22.5 160K THR4	6,0
III Osi PZ:	*MATADOR 385/65 R22.5 160K THR4	5,0

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE SPECJALNE	(+)
KOREKTY RÓŻNE:	
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
Weryfikacja serwisowa	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(-)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Pojazd wyposażony w dźwignik przenośny firmy JOAB
Typ - L20
Rok produkcji - 2007
Udźwig max - 20000kG
Napęd hydrauliczny
Sterowanie pneumatyczne
Ciśnienie max. - 290 Bar
Waga - 2323kg

Na elementach hakowaca widoczne liczne wycieki, zarysowania i ogniska korozji

Wartość wyposażenia dodatkowego została uwzględniona w wycenie pojazdu.


OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU

	KABINA KIEROWCY - Szkielec i poszycia zewnętrzne				
L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Pokrywa przednia		Zarysowania powłoki lakierowej		
2	Drzwi boczne	L	Odpryski powłoki lakierowej z miejscową korozją blachy		

Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.)



KABINA KIEROWCY – Opis powłoki lakierowej

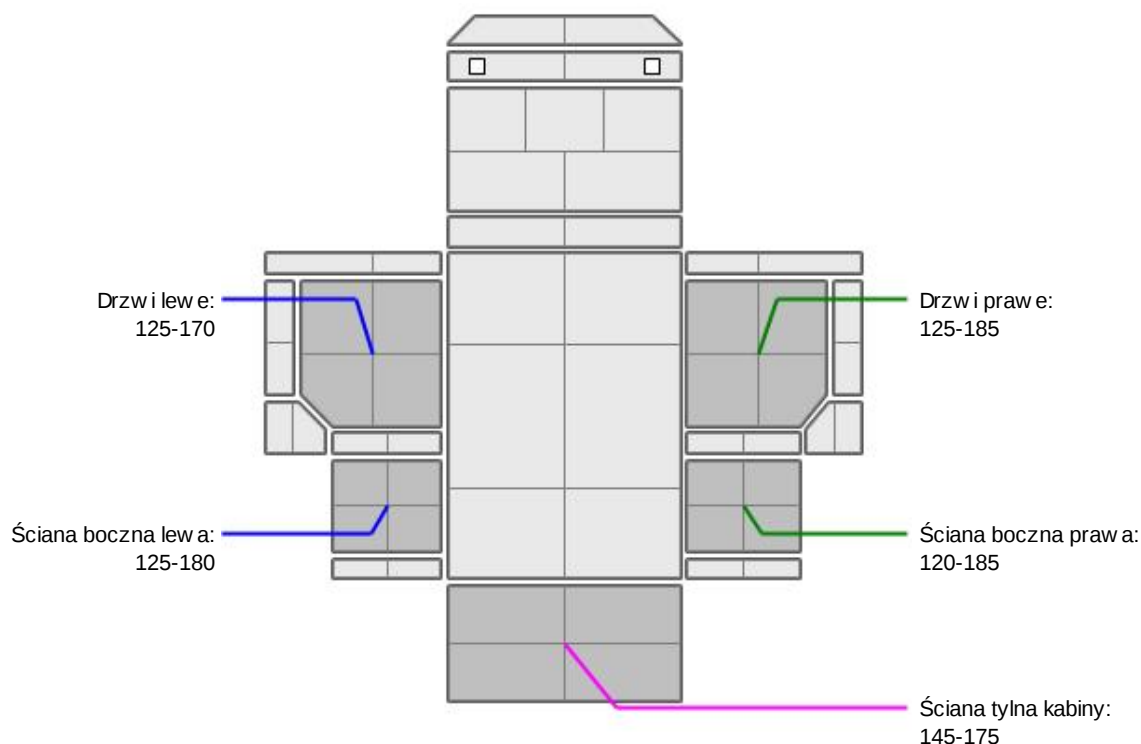

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Drzwi	L	125-170	
2	Ściana boczna	L	125-180	
3	Drzwi	P	125-185	
4	Ściana boczna	P	120-185	
5	Ściana tylna kabiny		145-175	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić



WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Zarysowany		
2	Reflektor	P	Pęknięty klosz		
3	Lampa kierunkowskazu przedniego	P	Pęknięty klosz		
4	Światła p/mgielne przednie	P	Pęknięty klosz		
5	Obudowa lusterka bocznego	L	Pęknięta		

6	Klamka zewnętrzna drzwi bocznych	P	Brak		
---	----------------------------------	---	------	--	--



KABINA KIEROWCY – Wyposażenie wewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Fotel przedni	L	Poplamiony		
2	Fotel przedni	P	Poplamiony		



SILNIK z osprzętem, układem paliwowym i wydechowym

Wyświetla się komunikat awaria silnika, świeci się kontrolka filtra cząstek stałych. Wymagana weryfikacja w warunkach serwisowych



UKŁAD HAMULCOWY

Świeci się kontrolka ABS i hamulców.

JAZDA KONTROLNA

- | | | |
|---|-----------------------------------|-------------------------------|
| 1 | Głośność pracy silnika | BEZ UWAG |
| 2 | Zmiana biegów, działanie sprzęgła | BEZ UWAG |
| 3 | Skuteczność hamulca zasadniczego | Świeci się kontrolka hamulców |
| 4 | Działanie ABS | Świeci się kontrolka ABS |

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

- | | | |
|---|--------------------------------|-------------------|
| 1 | Kluczyki (ilość sztuk) | okazano 1 kluczyk |
| 2 | Dowód rejestracyjny | TAK |
| 3 | Karta podnośnika - hakowca UDT | TAK |

POZOSTAŁE INFORMACJE

- Pochodzenie pojazdu**
Pojazd sprowadzony
- Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych**
Numer VIN wybity na ramie, numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z dowodem rejestracyjnym
- Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza**
Odczytany z licznika

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2




Fot. nr 3




Fot. nr 4



Fot. nr 5

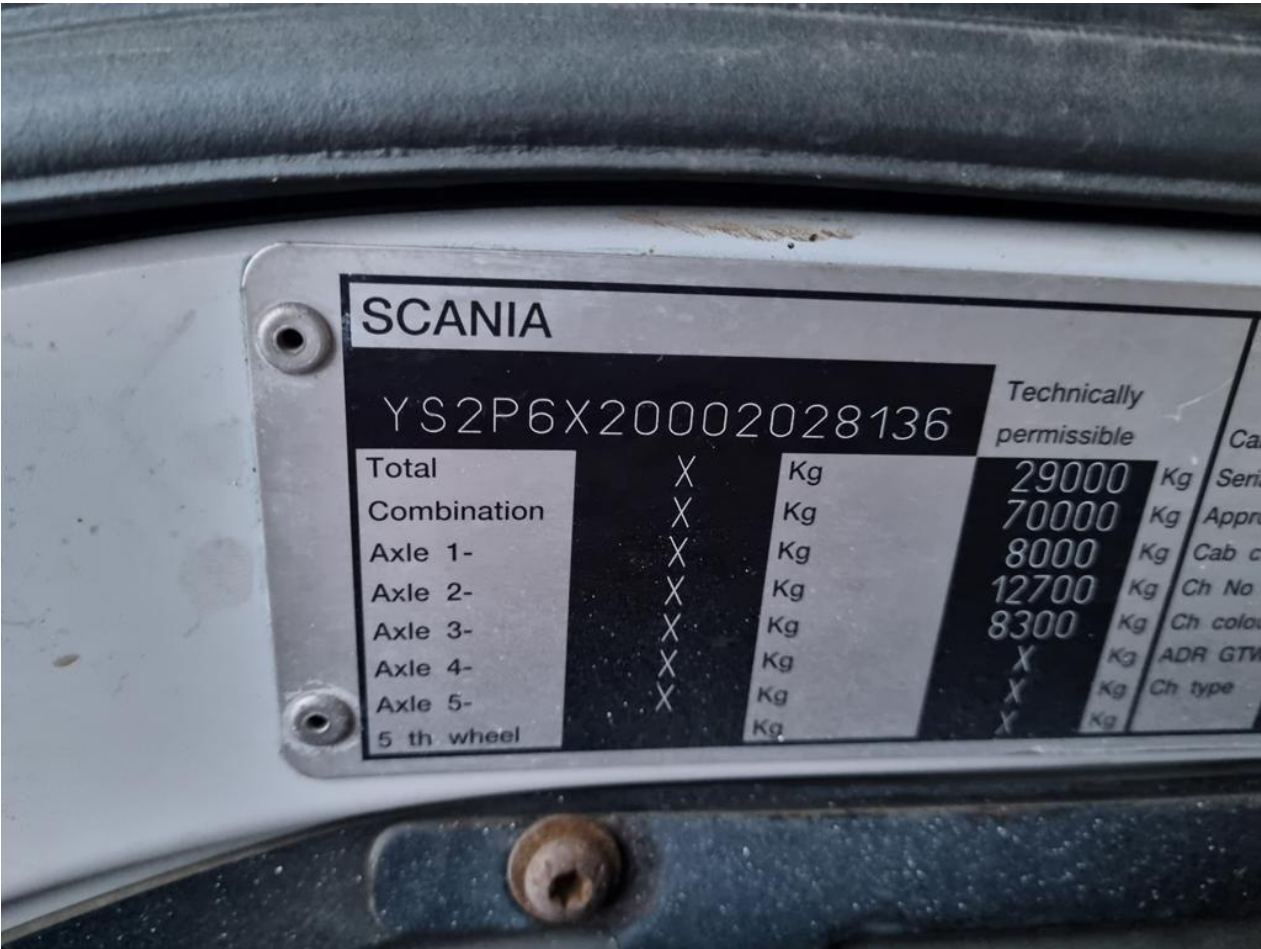

Fot. nr 6

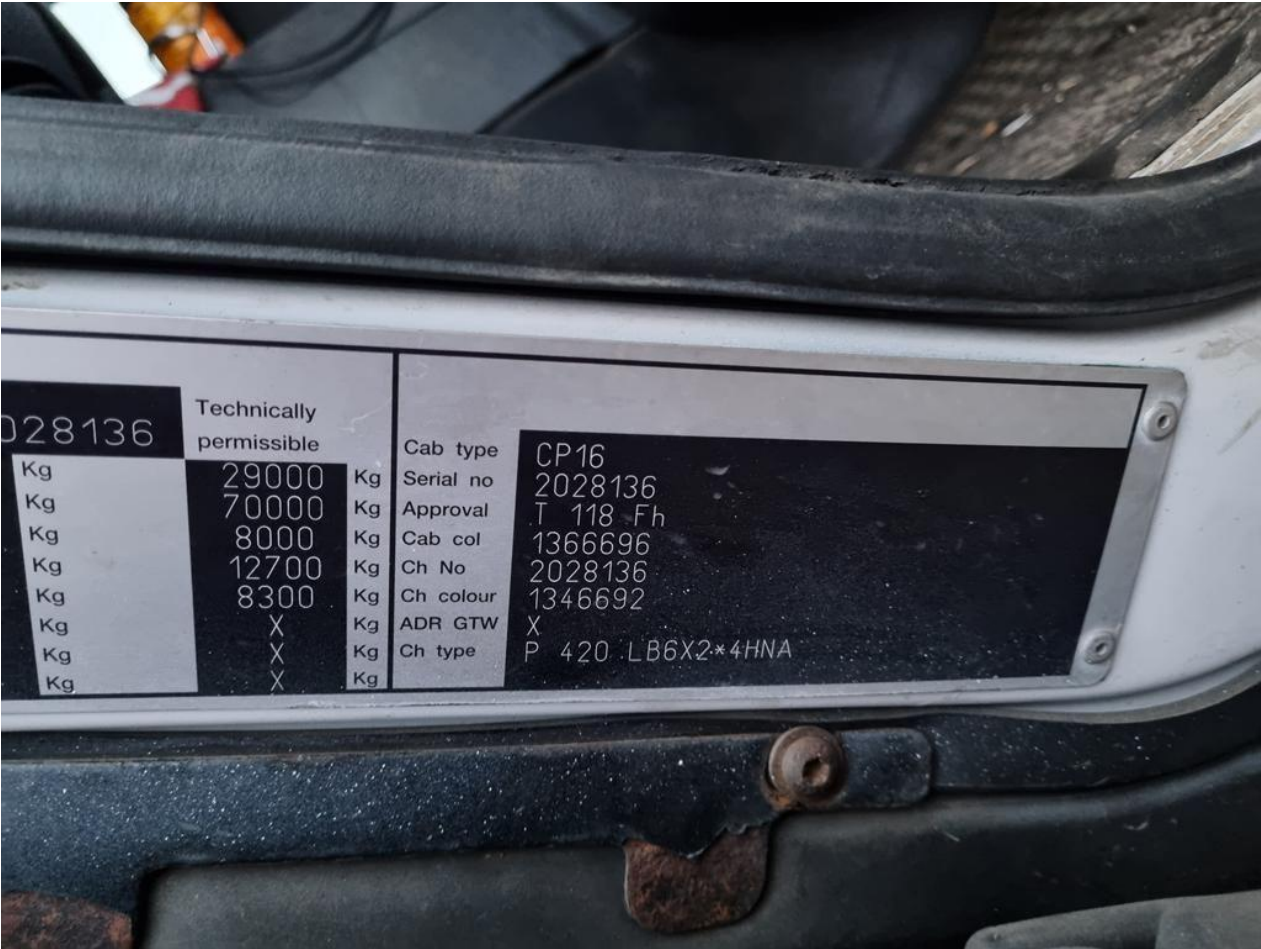

Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11




Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14

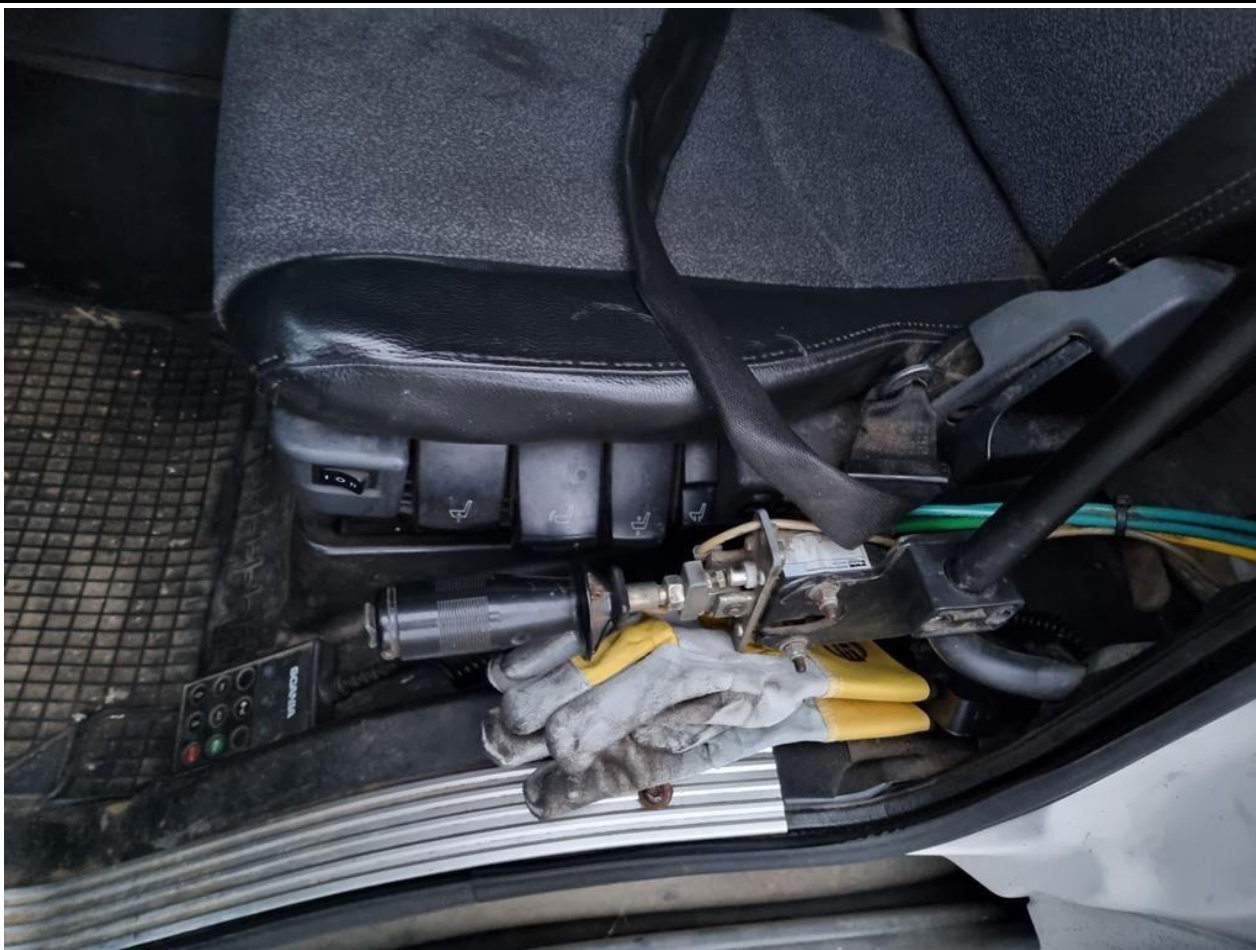

Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25




Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28

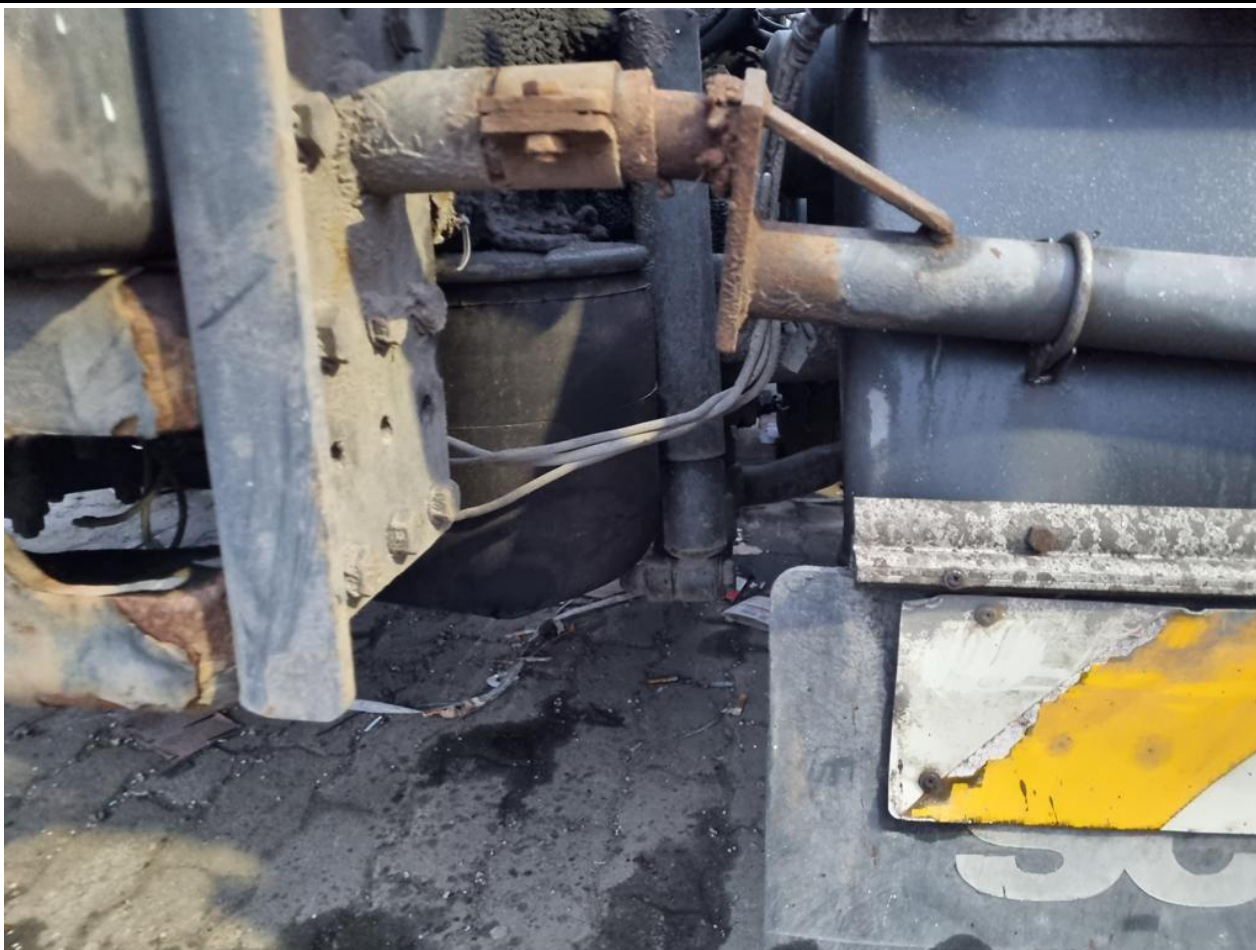

Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43

Poświadczenie nr 11/2016 z dnia 2016-03-04
Przeprowadzenia weryfikacji poprawności zainstalowania, kompletności oraz stanu technicznego
dźwignika przenośnego.

1. Eksploatujący (właściciel): RAGN-SELLS Polska sp. z o.o.
Ul. Postępu 15 C
02-676 Warszawa

2. Dane pojazdu:
Marka – typ: SCANIA
Nr nadwozia: YS2P6X20002028136

3. Dane dźwignika:
Wytwórca: JOAB
Typ: L20-5440 AA
Nr fabryczny: 2001370

rok produkcji: 2007
udźwieg: 20000 kg

Urząd Dozoru Technicznego
Odział w Gorzowie Wielkopolskim
ZAŁĄCZNIK

Niniejszym poświadczam, że:

1. Dźwignik został poddany badaniom i próbom w zakresie przewidzianym w Rozp. MGPIPS z dnia 29 października 2003 roku – wynik pozytywny.
2. Stan techniczny dźwignika jest prawidłowy i pozwala na bezpieczną eksploatację.
3. Dźwignik został oznaczony przez wytwórcę znakiem „CE”


Przed przystąpieniem do eksploatacji dźwignik przenośny powinien być zgłoszony do badania odbiorczego w jednostce dozoru technicznego.

Gorzów Wlkp. 2016-03-04
miejscowość i data

KONSERWATOR
urządzeń dźwigowych
K08/0001/414 / K08/0007/012
K08/001/0205 / K08/0001/11/1
mgr inż. Robert Wiernicki

sporządził – podpisał i pieczęć

Fot. nr 44

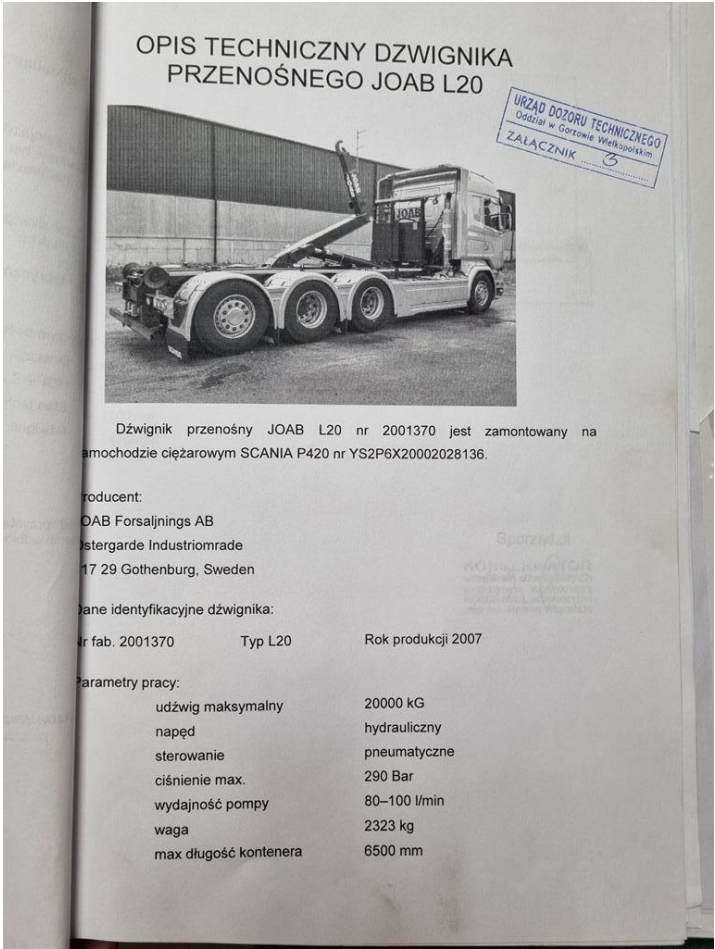

Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu