



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7684425
vom: 23.01.2025

» Übersicht


Auftrags-Nr:	1001821038
Besichtigt am:	22.01.2025 15:42
Berichts-Nr:	7684425
FIN:	TMBJW7NP7N7016955



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts

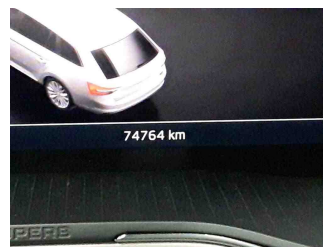

Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7684425
vom: 23.01.2025

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kombi
Hersteller:	Skoda
Modell:	Superb
HSN / TSN:	8004 / AUJ
Erstzulassungsdatum:	03.12.2021
Laufleistung:	74.764 km
Farbe:	Moon-Weiss Metallic
Farbe Dach:	Moon-Weiss Metallic
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Hybrid Benzin
Hubraum:	1.400 ccm
Leistung:	115 kW (157 PS)
Fahrzeuglänge:	4.862 mm
Fahrzeughöhe:	1.511 mm
Fahrzeugbreite:	1.864 mm
Zulässiges Gesamtgewicht:	2.291 kg
Radstand:	2.836 mm
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 6-Gang
Polsterart:	Leder
Interieurfarbe:	Schwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	3

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	12.2024
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7684425
vom: 23.01.2025

» Fahrzeugausstattung

"AREA VIEW 360°"	Ausstattungsstufe - Style
"DRIVER ALERT" - Müdigkeitserkennung	Automat. Ausfahrbare Scheinwerfer- Reinigungsanlage
"DRIVING MODE SELECT" und "DCC-ADAPTIVE FAHRWERKSREGELUNG"	Automatische Distanzregelung (mit follow to stop) und Speed-Limiter
"FRONT ASSIST" - mit ACC bis 210km/St.	Automatische Rolloentriegelung mit Multifunktionsbox
"KESSY FULL" inkl. "SAFE" System	Batterie 380A (68Ah)
"KESSY FULL" mit Alarm und "SAFE" System	Batterie/Generator Kapazität Standard
"LED PAKET PLUS"	Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift
"LIGHT ASSISTANT" ("COMING HOME", "LEAVING HOME", "TUNNEL LIGHT", "DAY LIGHT")	Beheizbare Scheibenwaschdüsen vorn
"PARK ASSIST mit MANOEUVRE ASSIST" - mit aut. Bremse Funktion	Beheizbare Vorder- und Rücksitze
"SMART LINK" (drahtlos für Apple)	Beifahrersitzverstellung vom Fond
"Virtual Cockpit"	Berganfahrassistent
12 Volt-Steckdose(n)	Betriebserlaubnis Nachtrag
2 Leseleuchten vorn	Bordliteratur in Deutsch
230V Wechselrichter und Steckdose für Europa	Bordwerkzeug
2-Speichen-Multifunktionslederlenkrad mit Heizung und mit Schaltwippen DSG, mit schwarze Umnähung	BRS für Fahrzeuge mit E-Antrieb (ESC und eBKV)
2x USB vorne + 2x USB hinten	Business Columbus
3 Schlüssel	Chrom-Paket (Ausführung 2)
3-Zonen Klimaanlage	Chromrahmen um die Seitenfenster
4 Zyl.Ottomotor 1,4L Aggr. 04E.C	Climatronic (3-Zonen) mit Klimabedienteil hinten
4-Zylinder-Ottomotor 1,4L/115 KW TSI, Hybrid Grundmotor ist: TH8	DAB - Digitaler Radioempfang
6-Gang-Automatikgetriebe	Dachreling, eloxiert
8 Lautsprecher (passiv)	Dachspoiler
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Dämpfung hinten
Abgasendrohr hinten (Standard)	Dämpfung vorn
Abgaskonzept, EU6 AP	Dekorleiste Beide Brushed 3D mit Ambientebeleuchtung
Ablagekasten im Kofferraum mit Deckel in der Seitenverkleidung (Deckel links und rechts) Plus Cargoelement	Diebstahlarmananlage, Innenraumüber- wachung, Back-up-Horn und Abschleppschutz
Aktivkohlebehälter	Doppelton-Signalhorn
Akustische Seitliche Fenster vorne mit SunSet	Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label
Ambientelicht Ausführung 2	Dreip.Automatikgurte vo.m.Gurtstraffer und Höheneinstellung
Anhängerkupplung, schwenkbar	Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz
Anhängerkupplung, schwenkbar	ECO-Funktion
Antenne nur für FM Empfang, Diversity	Einbau Differenzierung für Getriebe "DQ400" -- Fahrzeugteile -
Aufkleber/Schilder in deutsch	-
Außen-Sound, Soundbox ohne Deaktivierung(Ausführung 1)	Einstiegsleisten vorne und hinten (PHEV)
Außenspiegel links, konvex	E-Motor (Hybrid) Systemleistung 160KW Aggr.0EC.B / 0EK.A
Außenspiegel mit Memoryfunktion, autom. abblendbar auf Fahrerseite, elektrisch anklapp-/einstellbar, separat beheizbar	Erweiterte Innengeräuschkämpfung
Außenspiegel rechts, konvex	Fahrerkniesairbag
Außenspiegelgehäuse und diverse Anbauteile in Wagenfarbe	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen
	Fahrzeugklassen-Differenzierung -3V0-
	Federbereich 08 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
	Fertigungsablauf Standard



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7684425
vom: 23.01.2025

Feststellbremse	Navi Columbus + Web radio
Formteilhimmel ungeteilt	Nebelscheinwerfer und Abbiegeleuchte
Front Assist inkl. City ANB für ACC high	Nebelschlussleuchte
Frontantrieb	Netzprogramm
Frontscheibe, Wärmeschutzglas	Netztrennwand
Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend	Nicht Heissland
Fußhebelwerk "Standard"	Nichtraucherausführung
Gewichtsbereich 8 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose	Normal-Lackierung
Gurtanlagesignalisation (für alle Passagiere)	Notrufsystem eCall+
Heckscheibenwischer "AERO"	Ohne Adapter
Hybrid-Antriebssystem PHEV	Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
Innenleuchte im Fußraum vorn und hinten	Ohne CD/DVD für Navigation
Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H	Ohne Dacheinsatz (Volldach)
Kältemittel R1234yf	Ohne Durchladeeinrichtung
Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung	Ohne erweitertem Sicherheitssystem
Keine Aktionsausführung	Ohne Feuerlöscher
Kindersicherung, elektrisch betätigt	Ohne Fußmatten
Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem ISO FIX	Ohne Garagentoröffner
Komfortsitze vorn	Ohne Generator
Komforttelefonie mit LTE und Wireless charging	Ohne Head-Up Display
Kopfstützen hinten (3 Stück)	Ohne Kindersitz
Kopfstützen vorn	Ohne Kindersitzverankerung vorn (ISOFIX)
Kraftstoffbehälter	Ohne Ladeboden
Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer	Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
Kühlerschutzgitter mit Chromleiste	Ohne Schmutzfänger
Ladedose AC Typ 2 Mode 2-3 (EU)	Ohne Sonnenschutzrollo
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Lane Assist mit adaptiver Spurführung + Emergency Assist	Ohne Tilgergewicht Lenkrad
Leergewichtsbereich 1	Ohne Überführungsausrüstung
Lehnenfernentriegelung aus Kofferraum	Ohne Uhr
Leichtmetallräder "DRAKON" 6,5Jx17" anthrazite glanzgedreht	Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät
Lendenwirbelstütze, elektr. einstellbar in Vordersitzlehnen und Massagefunktion links	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Leuchtweitenregulierung, autom/dynamisch mit Kurvenfahrlicht (AFS 1)	Ohne zus. Funktionsfehleranzeige
Linkslenker	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Matrix-Beam	Ohne zusätzliche Bereifung
Mit Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)	Optionsinfotainment (MIB3)
Mit Halter	Pannens-Set
Mit Multifunktionskamera	Plus Ladekabel MODE 3, 16A - EU(AC 3,6 kW)
Mit Verkehrszeichenerkennung	Preisstützung
Mittelarmlehne vorn	Radschrauben Standard
Mittelkonsole	Radstand
Motorenstart Standard	Rechtsverkehr
	Regionscode " ECE " für Radio



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7684425
vom: 23.01.2025

Reifen 215/55 R17 94V Super- Rollwiderstandsoptimiert,
Generation 2 (Polymerbeschichtung)

Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke

Reifendruckkontrolle

Remote Access / Remote Access + Online Infotainment

Remote Access + Infotainment Online 3 Jahre

Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit
Mittelarmlehne

Schalthebelknopf/-Griff in Leder

Scheibenbremsen hinten

Scheibenbremsen vorn

Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor

Schriftzugsatz in Grundaufführung

Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag

Serienkraftstoff-Erstbefüllung

Serviceanzeige 15000 km oder 1 Jahr (fest)

Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig (Servotronic)

Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar

Side Assist

Side Assist + Lane Assist mit adaptiver Spurführung +
Emergency Assist

Sitzbelüftung vorn

Sitzbezüge - Leder + belüftete Vorder- Sitze

Sitzbezüge in Leder

Sitzeinstellung elektrisch, für beide Vordersitze, Fahrersitz mit
Memory

Sonnenblende mit Make-up Spiegel und LED Beleuchtung
und Airbagschild

Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw

Sprachsteuerung

Standard-Klimazonen

Standheizung mit Funkfernbedienung

Start/Stopp-Anlage mit Rekuperation

Stoßfänger Standard

TOP LED Rückleuchte

Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz

Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.
Transportschutzmaßnahmen

Tür und Seitenverkleidung Schaumfolie und Gewebe

Typprüfand Deutschland

Umwelt bonus

Variant/Avant

Variante Hybrid

Verbau der Startbatterie hinten, ohne zweite Batterie

Verkehrzeichenerkennung mit Multifunktionskamera

Virtuelles Pedal

Virtuelles Pedal-Öffnung/Schließung der 5. Türen (nur in der
Kombination mit Spin-delantrieb und Kessy)

Voll LED TOP Scheinwerfer mit Matrix Beam Fernlicht
Funktion inkl. Welcome Effekt

Wartungsintervallverlängerung

Zus. Warnleuchten (Türbereich)



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7684425
vom: 23.01.2025

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Derzeit sind ein oder mehrere Reifen am Fahrzeug montiert, die nicht zum Lieferumfang gehören.

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Bridgestone	Vorne	Links	Winter	Aluminium	215/55 R 17 98 V	6,0 mm
Bridgestone	Vorne	Rechts	Winter	Aluminium	215/55 R 17 98 V	6,0 mm
Bridgestone	Hinten	Links	Winter	Aluminium	215/55 R 17 98 V	7,0 mm
Bridgestone	Hinten	Rechts	Winter	Aluminium	215/55 R 17 98 V	7,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Michelin			Sommer	Aluminium	215/55 R 17 94 V	3,0 mm
Michelin			Sommer	Aluminium	215/55 R 17 94 V	3,0 mm
Michelin			Sommer	Aluminium	215/55 R 17 94 V	5,0 mm
Michelin			Sommer	Aluminium	215/55 R 17 94 V	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 08.2025

Kompressor vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7684425
vom: 23.01.2025

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Ölwechsel	Wartung fällig	Ausführen
2	Tür vorne links	Delle(n)	Spotrepair
3	Reifen hinten rechts	Loch	Ersetzen
4	HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung)	Abgelaufen	Erneuern
5	Stoßfänger vorne	Kratzer	Smart Repair
6	Schalthebel	Kratzer	Smart Repair

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Stoßfänger hinten	Repariert	Akzeptabel (Gebrauchsspur)



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7684425
vom: 23.01.2025

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Ja
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Tür vorne rechts (µm)	196,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7684425
vom: 23.01.2025

» Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

TMBJW7NP7N7016955

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Mittelmäßiger Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7684425
vom: 23.01.2025

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.


» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links




Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts

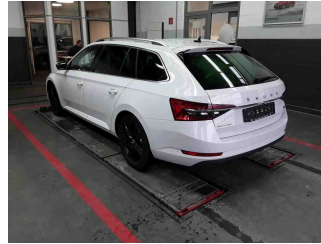


Fahrzeugansicht - diagonal hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts

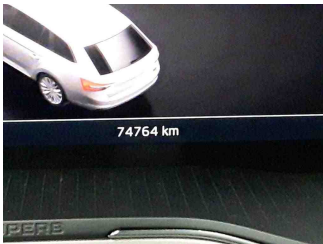

Innenraum - Cockpit mit Laufleistung

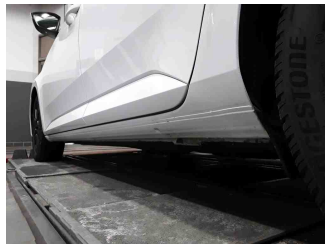

Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts



Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2




Räder - Rad beiliegend #3



Räder - Rad beiliegend #4




Räder - Ersatzrad

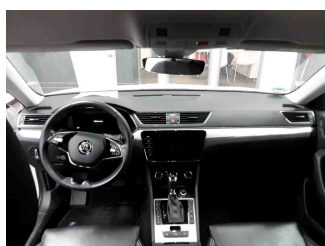

Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen

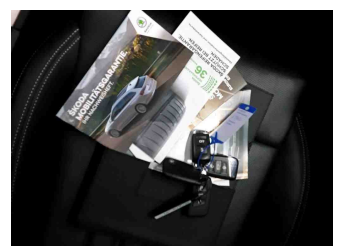

Equipment - Boardmappe/ Securitybag




Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7684425
vom: 23.01.2025



Innenraum - Kofferraum

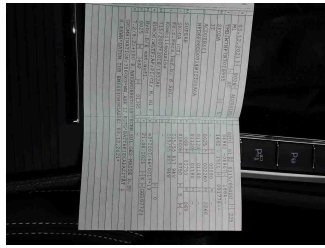


Fahrzeug - abgegebene ZB1



Zubehör - Sonderausstattung



Räder - eingelegt im Fahrzeug

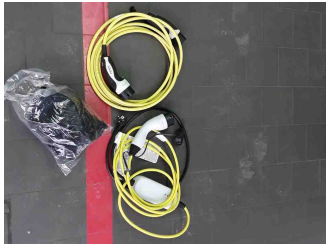

Equipment - Ladeequipment



Equipment - Anhängerkupplung



Lackstärke Tür vorne rechts



Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis




Innenraum - vorne




Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit

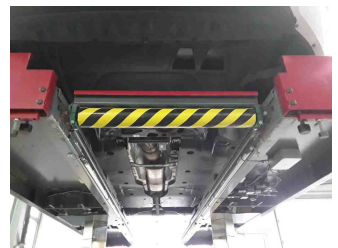

Unterbodenscan

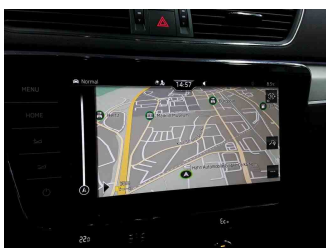


Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN


1 - Ölwechsel - Wartung fällig - Ausführen

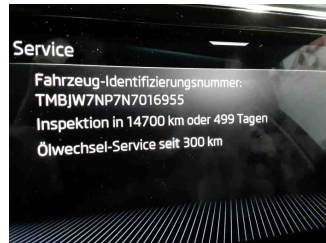

2 - Tür vorne links - Delle(n) - Spotrepair




3 - Reifen hinten rechts - Loch - Ersetzen

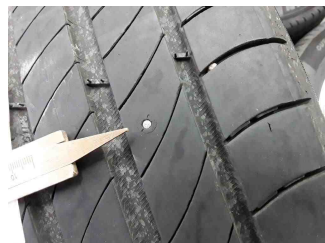

4 - HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung) - Abgelaufen - Erneuern



5 - Stoßfänger vorne - Kratzer - Smart Repair

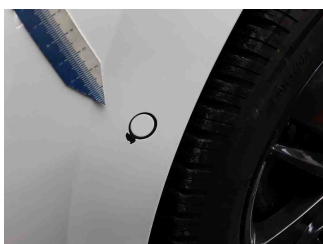




Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7684425
vom: 23.01.2025

6 - Schalthebel - Kratzer - Smart Repair

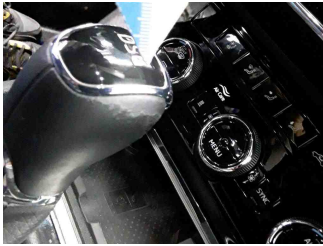

GEBRAUCHSSPUREN

1 - Stoßfänger hinten - Repariert - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

Kommentar

Nachlackierung

