

WWZZZAAZH055820

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	262.833 km
Hersteller	Volkswagen	Restlauf bis Service	4 Monat(e)
Typ/Modell	UP!	HU (Abgelesen aus ZBI)	03/2026
Fahrgestellnummer	WWZZZAAZH055820	Leistung / Hubraum	55 kW / 999 ccm
Erstzulassung	20.02.2017	Polster/Farbe	Stoff / Anthrazit-Grau
Letzte Wartung	08/2024, 244.441 km	Lackierung	Weiß
Kraftstoffart	Benzin	Getriebe	Manuell

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Rad/Reifen	Reifen hinten - verschlissen - erneuern
2	Ausrüstung	Tirefit Füllmittel - abgelaufen - erneuern
3	Heckklappe/-tür	Gasdruckdämpfer - verschlissen - erneuern
4	Instrumententafel	Instrumententafel - verkratzt / verschürft - Wertminderung
5	Motorhaube	Motorhaube - Steinschlag - lackieren
6	Außenspiegel rechts	Abdeckkappe - verkratzt / verschürft - lackieren
7	Kotflügel rechts	Kotflügel rechts - beschädigt - erneuern
8	Tür vorn rechts	Tür - beschädigt - erneuern
9	Seitenwand rechts	Seitenwand - beschädigt - instandsetzen und lackieren
10	Interieur	Innenraum - verschmutzt - aufbereiten
11	Verkleidungen/Abdeckungen	Kofferraumverkleidung - verkratzt / verschürft - Wertminderung
12	Tür vorn links	Tür - Delle(n) - instandsetzen und lackieren
13	Tür vorn links	Türdichtung - beschädigt - erneuern
14	Verkleidungen/Abdeckungen	Dachhimmel - verschmutzt - reinigen
15	Schweller links	Einstieg - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren
16	Verkleidungen/Abdeckungen	Dachhimmel - lose - de-/montieren
17	Tür vorn rechts	Türdichtung - beschädigt - erneuern

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
		Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Fehlteile

Fehlteil
Interieur - Hutablage



Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
Keine feststellbar	

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	165/70 R14 85T	Continental	Ganzjahresreifen	5mm - 5mm	i.O.	
2	165/70 R14 81T	Hankook	Ganzjahresreifen	3mm - 3mm	n.i.O.	

Ersatz

Typ	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					11/2020

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Volkswagen	Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Typ/Modell	UP!	Laufleistung (abgelesen)	262.833 km
Fahrgestellnummer	WVWZZZAAZHD055820	Erstzulassung	20.02.2017

Lackschichtdicke

Nr.	Ort	Messung
1	Dach	123 µm
2	Dachholm links	136 µm
3	Dachholm rechts	107 µm
4	Heckklappe/-tür	122 µm
5	Kotflügel links	122 µm
6	Kotflügel rechts	122 µm
7	Motorhaube	125 µm
8	Schweller links	68 µm
9	Schweller rechts	86 µm
10	Seitenwand links	125 µm
11	Seitenwand rechts	113 µm
12	Tür vorne links	117 µm
13	Tür vorne rechts	132 µm

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich. Zum Zeitpunkt der Besichtigung konnte der Zustand einer ausreichenden Beurteilung nicht sichergestellt werden. Sachverständigenseits wird daher zur Verringerung des Prognoserisikos eine weitere Besichtigung empfohlen.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne (links)



Abbildung 2: Schräg vorne (rechts)



Abbildung 3: Schräg hinten (rechts)



Abbildung 4: Schräg hinten (links)



Abbildung 5: Kombiinstrument



Abbildung 6: Innenraum vorne



Abbildung 7: Innenraum hinten



Abbildung 8: Mittelkonsole



Abbildung 9: Instrumententafel



Abbildung 10: FIN



Abbildung 11: Navigation



Abbildung 12: Entertainment



Abbildung 13: Dokumente

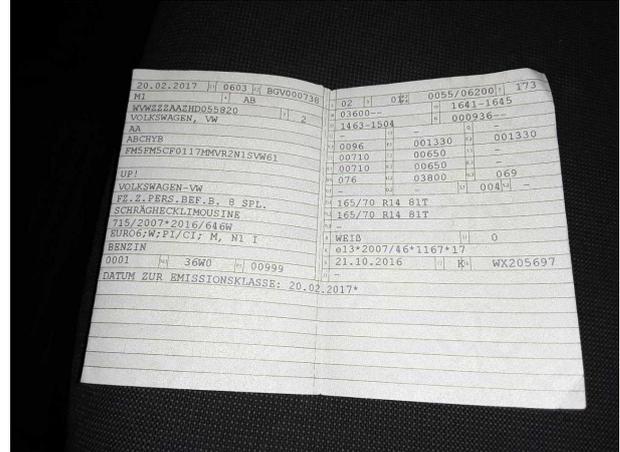


Abbildung 14: Dokumente

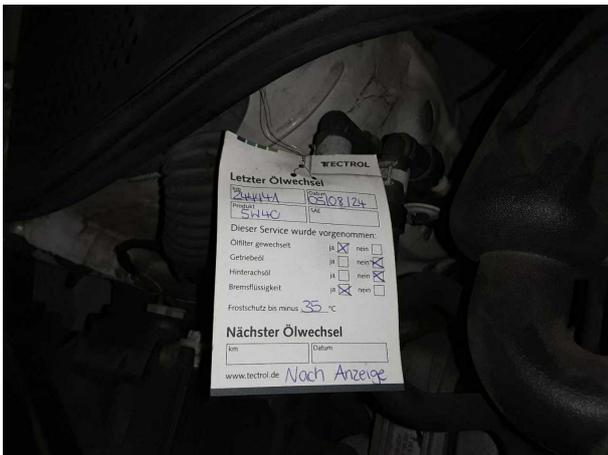


Abbildung 15: Dokumente



Abbildung 16: Montierte Bereifung



Abbildung 17: Montierte Bereifung



Abbildung 18: Montierte Bereifung



Abbildung 19: Montierte Bereifung



Abbildung 20: Sonstiges



Abbildung 21: Sonstiges



Abbildung 22: Sonstiges



Abbildung 23: Sonstiges



Abbildung 24: Sonstiges



Abbildung 25: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Rad/Reifen: Reifen hinten - verschlissen - erneuern



Beschädigung #1: Rad/Reifen: Reifen hinten - verschlissen - erneuern



Beschädigung #1: Rad/Reifen: Reifen hinten - verschlissen - erneuern



Beschädigung #1: Rad/Reifen: Reifen hinten - verschlissen - erneuern



Beschädigung #2: Ausrüstung: Tirefit Füllmittel - abgelaufen - erneuern



Beschädigung #2: Ausrüstung: Tirefit Füllmittel - abgelaufen - erneuern



Beschädigung #3: Heckklappe/-tür: Gasdruckdämpfer - verschlissen - erneuern



Beschädigung #3: Heckklappe/-tür: Gasdruckdämpfer - verschlissen - erneuern



Beschädigung #4: Instrumententafel: Instrumententafel - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #4: Instrumententafel: Instrumententafel - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #5: Motorhaube: Motorhaube - Steinschlag - lackieren



Beschädigung #5: Motorhaube: Motorhaube - Steinschlag - lackieren



Beschädigung #6: Außenspiegel rechts: Abdeckkappe - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #6: Außenspiegel rechts: Abdeckkappe - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #7: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - beschädigt - erneuern



Beschädigung #7: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - beschädigt - erneuern



Beschädigung #8: Tür vorn rechts: Tür - beschädigt - erneuern



Beschädigung #8: Tür vorn rechts: Tür - beschädigt - erneuern



Beschädigung #9: Seitenwand rechts: Seitenwand - beschädigt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #9: Seitenwand rechts: Seitenwand - beschädigt - instandsetzen und lackieren




Beschädigung #10: Interieur: Innenraum - verschmutzt - aufbereiten



Beschädigung #10: Interieur: Innenraum - verschmutzt - aufbereiten



Beschädigung #10: Interieur: Innenraum - verschmutzt - aufbereiten

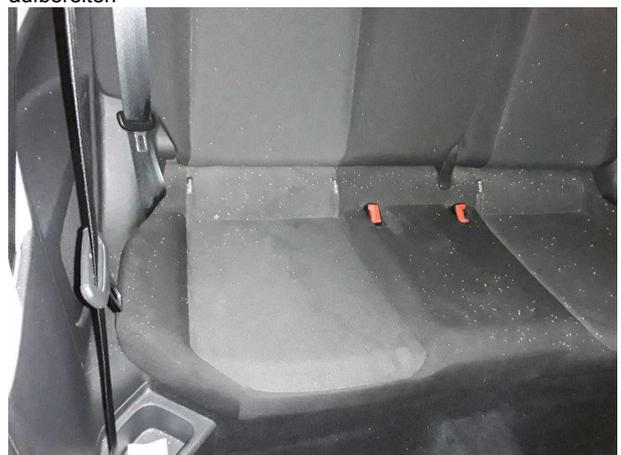

Beschädigung #10: Interieur: Innenraum - verschmutzt - aufbereiten



Beschädigung #11: Verkleidungen/Abdeckungen:
Kofferraumverkleidung - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #11: Verkleidungen/Abdeckungen:
Kofferraumverkleidung - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #12: Tür vorn links: Tür - Delle(n) - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #12: Tür vorn links: Tür - Delle(n) - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #13: Tür vorn links: Türdichtung - beschädigt - erneuern



Beschädigung #13: Tür vorn links: Türdichtung - beschädigt - erneuern



Beschädigung #14: Verkleidungen/Abdeckungen: Dachhimmel - verschmutzt - reinigen



Beschädigung #14: Verkleidungen/Abdeckungen: Dachhim... - verschmutzt - reinigen



Beschädigung #15: Schweller links: Einstieg - Delle / Lackschad... - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #15: Schweller links: Einstieg - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #16: Verkleidungen/Abdeckungen: Dachhimmel - lose - de-/montieren



Beschädigung #16: Verkleidungen/Abdeckungen: Dachhim... - lose - de-/montieren



Beschädigung #17: Tür vorn rechts: Türdichtung - beschädigt - erneuern



Beschädigung #17: Tür vorn rechts: Türdichtung - beschädi...
erneuern