



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7906958
vom: 25.02.2025

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1001863003
Besichtigt am: 25.02.2025 16:30
Berichts-Nr: 7906958
FIN: WVGZZZ5N0PW051183



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7906958
vom: 25.02.2025

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	Tiguan
HSN / TSN:	0603 / CIR
Erstzulassungsdatum:	17.02.2023
Laufleistung:	73.104 km
Farbe:	Reflexsilber Metallic
Farbe Dach:	Reflexsilber Metallic
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	1.500 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	4.509 mm
Fahrzeughöhe:	1.684 mm
Fahrzeugbreite:	1.839 mm
Zulässiges Gesamtgewicht:	2.170 kg
Radstand:	2.678 mm
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff und Alcantara
Interieurfarbe:	Titanschwarz/Titanschwarz/Schwarz/ Storm Grey
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	02.2026
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Vollständig
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	22.500 KM



Zustandsbericht

Berichts-Nr: 7906958
vom: 25.02.2025

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

» Fahrzeugausstattung

"Business Premium"-Paket inkl. Navigation	Chrom-Applikationen an Spiegeleinstell
"Easy Open & Close" - Heckklappe mit sensorgesteuerter Öffnung und Schließung, mit Fernentriegelung	-, Fensterheberschaltern, Türzuziehgriffen; Türinnenbetätigung in Chrom matt
"Easy Open & Close"-Paket mit Safe-Sicherung	Chromleisten an den Seitenfenstern
12-V-Steckdose an der Mittelkonsole hinten und im Gepäckraum	Chrompaket
2 LED-Leseleuchten vorn und 2 hinten	Dachhimmel
2 USB-C-Schnittstellen vorn, 1 USB-C-Ladebuchse an der Mittelkonsole hinten; Ladeleistung bis zu 45 W	Dachreling silber eloxiert
230-V-Steckdose im Gepäckraum	Dämpfung hinten, Basis 1
3 Kopfstützen hinten	Dämpfung vorn
4 Leichtmetallräder "Tulsa" 7 J x 17 in Dark Graphite, Oberfläche glanzgedreht	Dekoreinlagen "Cross" für Instrumententafel und Türverkleidungen vorn
4 Zyl. Ottomotor 1,5L Aggr. 05E.D	Diebstahlwarnanlage mit Innenraumüberwachung, Back-up-Horn und Abschleppschutz
4-Zylinder-Ottomotor 1,5 l TSI, 110 kW	Diebstahlwarnanlage mit Safe-Sicherung
7-Gang-Automatikgetriebe oder DSG Beachtung: Fam. EDF	Digital Cockpit Pro, mehrfarbig, verschiedene Info-Profile wählbar
8 Lautsprecher	Digitaler Radioempfang DAB+
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Diversity-Antenne für FM-Empfang
Abgasrohr hinten (Standard)	Doppelkupplungsgetriebe DQ381
Abgasnorm EU6 AP	Doppelton-Signalhorn
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung, inkl. Knie-Airbag auf der Fahrerseite	Drehstromgenerator 140 A
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurt für mittleren Rücksitzplatz
Ambientebeleuchtung 30-farbig	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte mit Gurtstraffer für die äußeren Rücksitzplätze
Ambientepaket	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer
Anhängervorrichtung anklappbar, mit elektrischer Entriegelung	Einstiegsleisten vorn in Aluminium, beleuchtet
App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto	Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion
Assistenzpaket "IQ.DRIVE" inkl. "Emergency Assist"	Elektronisches Stabilisierungsprogramm mit Gegenlenkunterstützung, ABS, ASR, EDS, MSR und Spannungstabilisierung
Auslieferung auf Winterködern	Entfall Ablagefach im Dachhimmel
Außen-Sound Standard	Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe
Außenspiegel auf Fahrerseite asphärisch	ergoActive Sitze vorn
Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp-, beheizbar, Umfeldbeleuchtung, Beifahrerspiegelabsenkung	ergoActive Sitze vorn höheneinstellbar, Sitz- und Lehnenneigung einstellbar, Oberschenkelauflage längs verschiebbar
Außenspiegel rechts, konvex	Fahrassistent "Travel Assist", Spurhalteassistent "Lane Assist" und "Emergency Assist"
Außenspiegelgehäuse und Türgriffe in Wagenfarbe	Fahrlichtschaltung automatisch, mit LED-Tagfahrlicht sowie "Coming home"- und "Leaving home"-Funktion
Automatische Distanzregelung ACC "stop & go", mit Geschwindigkeitsbegrenzer	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Batterie 380A (68Ah)	Fahrzeugklassen-Differenzierung -550-
Batterie/Generator Kapazität Standard	Federbereich 10 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Fernentriegelung für Rücksitzlehne
Beifahrersitzlehne nicht umklappbar	Fernlichtassistent "Light Assist"
Betriebserlaubnis Nachtrag	Fertigungsablauf Standard
Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)	Frontantrieb
Bordwerkzeug und Wagenheber	Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärme- und geräuschkämmend
Cargo-Paket	



Zustandsbericht

Berichts-Nr: 7906958
vom: 25.02.2025

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Fußgängererkennung	Ohne Aufkleber und Embleme
Fußhebelwerk "Standard"	Ohne Berg-Anfahr/ Abfahrhilfe/ Komfort- fahrhilfe
Gepäckraumbelichtung zusätzlich, herausnehmbar und als Taschenlampe nutzbar	Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
Gepäckraumboden in 2 Stufen höheneinstellbar	Ohne Dynamic Drive Control
Gewichtsbereich 14 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose	Ohne ECO-Funktion
Innenspiegel automatisch abblendend	Ohne Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)
ISOFIX-Halteösen zur Befestigung von 2 Kindersitzen auf den Rücksitzen, auch für i-Size-Kindersitze	Ohne Elektromotor (Hybrid)
Kältemittel R1234yf	Ohne Feuerlöscher
Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung	Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche
Keine Aktionsausführung	Ohne Head-Up Display
Kennzeichenbeleuchtung in LED-Technik	Ohne Heckspoiler
Kennzeichenträger vorn und hinten (ECE)	Ohne Klapptisch an Vordersitzlehne
Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter, Bedienelementen hinten und 3-Zonen-Temperaturregelung	Ohne Ladekabel
Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser	Ohne Mode3 Ladekabel
Komfortausstattung	Ohne Nebelscheinwerfer
Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Kurzheck	Ohne Schubladen unter den Vordersitzen
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
LED-Scheinwerfer	Ohne Trennwand
Lendenwirbelstützen vorn elektrisch einstellbar und mit Massagefunktion	Ohne Überführungsausrüstung
Leuchte im Fußraum vorn	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Leuchtweitenregulierung	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Linkslenker	Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden	Panorama-Ausstell-/Schiebedach mit Panoramadach hinten
Mittelarmlehne vorn	Panorama-Ausstell-/Schiebedach mit Panoramadach hinten
Modellpflege 2023 II	Parklenkassistent "Park Assist" inkl. Einparkhilfe
Müdigkeitserkennung	Proaktives Insassenschutzsystem in Verbindung mit "Front Assist" und "Side Assist"
Multifunktionskamera	Radio
Multifunktionslenkrad in Leder, beheizbar, mit Schaltwippen	Radschrauben Standard
Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"	Radstand
Navigationssystem "Discover Media" inkl."Streaming & Internet"	Rechtsverkehr
Nebelschlussleuchte	Regensensor
Nicht Heissland	Regionscode " ECE " für Radio
Nichtraucherausführung - Ablagefach und 12-V-Steckdose vorn	Reifen 215/65 R 17, Rollwiderstandsklasse A
Normal-Lackierung	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Notbremsassistent "Front Assist" (für automatische Distanzregelung ACC bis 210 km/h)	Reifenkontrollanzeige
Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert	Rückleuchten
Ohne 2. Batterie	Rücksitzbank asymmetrisch teilbar; längs verschieb- und klappbar; mit Durchlademöglichkeit und Mittelarmlehne
Ohne alternativ-Antriebssystem	Schalthebelknauf in Leder
	Scheibenbremsen hinten
	Scheibenbremsen vorn
	Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7906958
vom: 25.02.2025

Schlüsselloses Schließ- und Startsystem "Keyless Access" mit Safe-Sicherung

Seitenairbags für die äußeren Rücksitze, inkl. Seitenairbags vorn sowie Kopfairbagsystem

Serienkraftstoff-Erstbefüllung

Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (flexibel)

Servolenkung elektromechanisch, geschwindigkeitsabhängig geregelt

Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn, längs- und höheneinstellbar

Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in Mikrovlies "ArtVelours"

Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw

Sprachbedienung

Spurwechselassistent "Side Assist" und Ausparkassistent

Stabilisator hinten

Stabilisator vorn

Standard-Klimazonen

Standheizung und -lüftung mit Funkfernbedienung und Vorwähluhr

Standheizung und -lüftung mit Funkfernbedienung und Vorwähluhr

Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung

Stoßfänger in Wagenfarbe, -unterteile schwarz

Telefonschnittstelle "Comfort" mit induktiver Ladefunktion

Textilfußmatten vorn und hinten

Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel

Top-Komfortsitze vorn

Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz

Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen

Tür und Seitenverkleidung

Typprüfland Deutschland

Umgebungsansicht "Area View" inkl. Rückfahrkamera "Rear View"

Umgebungsansicht "Area View" inkl. Rückfahrkamera "Rear View"

Variante Grundausstattung

Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste

Verkehrszeichenerkennung

Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus"

Vordersitze und äußere Rücksitze beheizbar

Wärmeschutzverglasung grün, seitlich und hinten

Warnleuchte für Waschwasserstand

Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten

Wartungsintervallverlängerung

Winterpaket, zusätzlich mit beheizbaren äußeren Rücksitzen

Winterräder (zusätzlich), 4 Stahlräder 6,5 J x 17, AirStop®-Winterreifen 215/65 R 17 H

Winterräder (zusätzlich), 4 Stahlräder 6,5 J x 17, AirStop®-Winterreifen 215/65 R 17 H



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7906958
vom: 25.02.2025

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Pirelli	Vorne	Links	Winter	Stahl	215/65 R 17 99 H	2,0 mm
Pirelli	Vorne	Rechts	Winter	Stahl	215/65 R 17 99 H	2,0 mm
Pirelli	Hinten	Links	Winter	Stahl	215/65 R 17 99 H	6,0 mm
Pirelli	Hinten	Rechts	Winter	Stahl	215/65 R 17 99 H	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Hankook			Sommer	Aluminium	215/65 R 17 99 V	4,0 mm
Hankook			Sommer	Aluminium	215/65 R 17 99 V	4,0 mm
Hankook			Sommer	Aluminium	215/65 R 17 99 V	5,0 mm
Hankook			Sommer	Aluminium	215/65 R 17 99 V	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 02.2026

Kompressor vorhanden: Ja

Wagenheber vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7906958
vom: 25.02.2025

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Heckklappe	Deformiert	Ersetzen und lackieren
2	Stoßfängerspoiler vorne	Kratzer	Ersetzen
3	Einstiegsschweller hinten rechts	Delle(n)	Instandsetzen + lackieren
4	Stoßfänger vorne rechts	Kratzer	Instandsetzen + lackieren
5	Tür vorne links	Delle(n)	Kaltdrücken
6	Radkastenverkleidung vorne rechts	Kratzer	Ersetzen
7	Stoßfängerzierblende vorne rechts	Kratzer	Ersetzen

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Tür hinten rechts	Delle(n)	Akzeptabel (Gebrauchsspur)



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7906958
vom: 25.02.2025

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Ja
Vorschäden feststellbar:	Ja
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Haftpflichtschaden		€ 2.142,91
2	Andere	Haftpflichtschaden		€ 3.461,03
			Summe (ohne MwSt.):	€ 5.603,94

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Dach (µm)	200,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	



Zustandsbericht

Berichts-Nr: 7906958
vom: 25.02.2025

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVGZZZ5N0PW051183

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gereinigt

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7906958
vom: 25.02.2025

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links

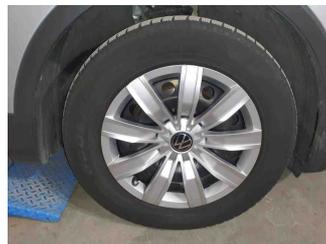

Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts



Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2



Räder - Rad beiliegend #3



Räder - Rad beiliegend #4



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/ Securitybag




Innenraum - Kofferraum



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7906958
vom: 25.02.2025

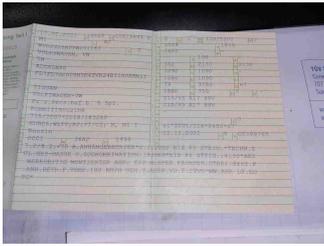

Fahrzeug - abgegebene ZB1



Zubehör - Sonderausstattung




Räder - eingelegt im Fahrzeug



Equipment - Anhängerkupplung



Lackstärke Dach

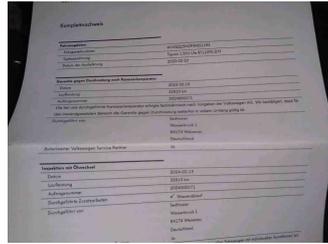

Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Heckklappe - Deformiert - Ersetzen und lackieren



2 - Stoßfängerspoiler vorne - Kratzer - Ersetzen



3 - Einstiegsschweller hinten rechts - Delle(n) - Instandsetzen + lackieren



4 - Stoßfänger vorne rechts - Kratzer - Instandsetzen + lackieren



5 - Tür vorne links - Delle(n) - Kaltdrücken





Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7906958
vom: 25.02.2025

6 - Radkastenverkleidung vorne rechts - Kratzer - Ersetzen



7 - Stoßfängerzierblende vorne rechts - Kratzer - Ersetzen



GEBRAUCHSSPUREN

1 - Tür hinten rechts - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

