

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1001772753
Besichtigt am: 05.12.2024 14:21
Berichts-Nr: 7453105
FIN: WVVZZZAWZMY031352



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Limousine
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	Polo
HSN / TSN:	0603 / CIF
Erstzulassungsdatum:	02.12.2020
Laufleistung:	35.839 km
Farbe:	Pure White
Farbe Dach:	Pure White
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	1.500 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Flintgrau-Titanschwarz/Titanschwarz/ Titanschwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	29.400 KM

» Fahrzeugausstattung

"Blind Spot"-Sensor "Plus" mit Ausparkassistent, inkl. Spurhalteassistent "Lane Assist"	Dekoreinlagen in Shadow Steel für Instrumententafel und Türverkleidungsvorn
"Sport Select"-Fahrwerk inkl. Fahrprofilauswahl	Digital Cockpit Pro, mehrfarbig, verschiedene Info-Profile wählbar
"Sport Select"-Fahrwerk inkl. Fahrprofilauswahl	Digitaler Radioempfang DAB+
2 USB-C-Schnittstellen vorn, 2 USB-C-Ladebuchsen an der Mittelkonsole hinten	Diversity-Antenne für FM-Empfang
3 Kopfstützen hinten	Doppelkupplungsgetriebe DQ200
4 Leichtmetallräder "Sebring" 6,5 J x 16, in Galvanograu	Drehstromgenerator 140 A
4 Türen	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurt für mittleren Rücksitzplatz
4-Zylinder-Ottomotor 1,5 l	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte mit Gurtstraffer für die äußeren Rücksitzplätze
4-Zylinder-Ottomotor 1,5 l TSI, 110 kW	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer
6 Lautsprecher	ECO-Funktion
7-Gang-Automatikgetriebe oder DSG Beachtung: Fam. EDF	Einparkhilfe - Warnsignale bei Hindernissen im Front- und Heckbereich
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Einstiegsleisten vorn mit "R-Line"-Logo
Abgasendrohr zweiflutig	Einton-Signalhorn
Abgasnorm EU6 AP	Elektronisches Stabilisierungsprogramm mit Gegenlenkunterstützung, ABS, ASR, EDS und MSR
Ablagetaschen an den Rückseiten der Vordersitze	Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung	Fahrlichtschaltung automatisch, mit Tagfahrlicht, "Leaving home"-Funktion und manueller "Coming home"-Funktion
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Ambientebeleuchtung	Fahrzeugklassen-Differenzierung -2G0- für Bauzustand Europa
App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto	Federbereich 34 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Aufkleber/Schilder, deutsch-französisch-holländisch	Fensterheber elektrisch
Auslieferung "Autostadt Wolfsburg"	Fertigungsablauf Pamplona
Außenspiegel auf Fahrerseite asphärisch	Frischluftansaugung mit Aktivkohlefilter
Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp- und beheizbar, mit Beifahrerspiegelabsenkung	Frontantrieb
Außenspiegel rechts, konvex	Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärmedämmend
Außenspiegelgehäuse und Türgriffe in Wagenfarbe	Fußgängererkennung
Automatische Distanzregelung ACC "stop & go", mit Geschwindigkeitsbegrenzer	Gepäckraumabdeckung
Automatische Distanzregelung ACC bis 210 km/h und Notbremsassistent "Front Assist"	Gepäckraumbeleuchtung
Batterie 320A (59Ah)	Gepäckraumboden
Batterie/Generator Kapazität Standard	Gewichtsbereich 9 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Handbremshebelgriff in Leder
Beifahrersitzlehne nicht umklappbar	Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung
Berganfahrassistent	Highline
Betriebserlaubnis Nachtrag	Hinterachse verstärkt (Ausführung 2)
Bordliteratur in Deutsch	Innenspiegel automatisch abblendend
Bordwerkzeug und Wagenheber	Instrumententafel geschäumt
Chrom-Applikationen an Spiegeleinstell- und Fensterheberschaltern, an Auströmern vorn auf Fahrer- und Beifahrerseite	ISOFIX-Halteösen zur Befestigung von 2 Kindersitzen auf den Rücksitzen, auch für i-Size-Kindersitze
Dachhimmel in Titanschwarz	Kältemittel R1234yf
Dämpfung vorn	

Kategorie 0	Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung	Ohne Differenzialsperre
Keine Aktionsausführung	Ohne Folienbeklebung
Kennzeichenträger vorn und hinten (ECE)	Ohne Lichtassistent
Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter und 2-Zonen-Temperaturregelung	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Klimaanlage "Climatronic"	Ohne Sprachsteuerung
Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser	Ohne Überführungsausrüstung
Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere inkl. Seitenairbags vorn	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer (Tropicalisiert)	Ohne zus. Dichtungen außen
Kurzheck	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Zusatz-/Standheizung
LED-Innenleuchten mit Abschaltverzögerung und Dimmfunktion, 2 LED-Leseleuchten vorn und hinten	Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
LED-Leuchte im Fußraum vorn	Panorama-Ausstell-/Schiebedach
LED-Rückleuchten	Pedale in Edelstahl gebürstet
LED-Scheinwerfer	Proaktives Insassenschutzsystem in Verbindung mit "Front Assist"
LED-Scheinwerfer mit Tagfahrlicht	Radio
Lendenwirbelstützen vorn	Radsicherungen mit erweitertem Diebstahlschutz
Lenksäule mit Höhen- und Längseinstellung	Radstand
Leuchtweitenregulierung dynamisch	Rechtsverkehr
Licht-und-Sicht-Paket	Regensensor
Linkslenker	Regionscode " ECE " für Radio
Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden	Reifen 195/55 R 16, Rollwiderstandsklasse A
Mit Individualeinbau	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Mittelarmlehne vorn längseinstellbar, mit Ablagebox	Reifenkontrollanzeige
Modul Boden hinten Ausführung 1	R-Line Multifunktions-Sportlenkrad in Leder, mit Schaltwippen
Müdigkeitserkennung	R-Line, Volkswagen R
Multifunktionskamera	Rückfahrkamera "Rear View"
Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"	Rücksitzbank ungeteilt, Lehne asymmetrisch geteilt umklappbar
Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"	Schalthebelknauf in Leder
Nebelscheinwerfer und Abbiegelicht	Scheibenbremsen hinten
Nebelschlussleuchte, Rechtsverkehr	Scheibenbremsen vorn
Nicht Heissland	Sebring 6,5 J x 16 in Galvanograu, Volkswagen R, Reifen 195/55 R 16 mit Rollwiderstandsklasse A
Nichtraucherausführung - Ablagefach und 12-V-Steckdose vorn	Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
Notbremsassistent "Front Assist" (für automatische Distanzregelung ACC bis 210 km/h)	Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert	Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (flexibel)
Ohne 2. Batterie	Servolenkung
Ohne alternativ-Antriebssystem	Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn
Ohne Anhängervorrichtung	Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in Stoff "Carbon Flag"
Ohne Aufkleber und Embleme	Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Ohne beheizbare Scheibenwaschdüsen	Sportfahrwerk, Karosserie um ca. 15 mm tiefergelegt
	Sport-Komfortsitze vorn

Spurhalteassistent "Lane Assist" inkl. "Blind Spot"-Sensor
"Plus" und Verkehrszeichenerkennung

Stabilisator vorn

Standard-Klimazonen

Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung

Staufach unter den Vordersitze(n)

Stoßfänger im "R"-Styling, Heckspoiler und
Schwellerverbreiterung schwarz, Trapezblenden im
Stoßfänger hinten

Telefonschnittstelle mit induktiver Ladefunktion

Textilfußmatten vorn und hinten

Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel

Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz

Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.
Transportschutzmaßnahmen

Tür und Seitenverkleidung

Typgenehmigung nach WLTP AP (neuer Prüfzyklus)

Typprüfstand Deutschland

Überhang hinten, kurz

Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste

Verkehrszeichenerkennung

Version Standard plus

Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus"

Vordersitze beheizbar

Vordersitze mit Höheneinstellung

Warnleuchte für Waschwasserstand

Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten

Wartungsintervallverlängerung

Wegfahrsperrung elektronisch

Winterräder (zusätzlich), 4 Stahlräder 5,5 J x 15, Winterreifen
185/65 R 15 T

Winterräder (zusätzlich), 4 Stahlräder 5,5 J x 15, Winterreifen
185/65 R 15 T

Zentralverriegelung ohne Safe-Sicherung, mit
Funkfernbedienung und 2 Funkklappschlüsseln

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Falken	Vorne	Links	Winter	Stahl	185/65 R 15 88 T	6,0 mm
Falken	Vorne	Rechts	Winter	Stahl	185/65 R 15 88 T	7,0 mm
Falken	Hinten	Links	Winter	Stahl	185/65 R 15 88 T	8,0 mm
Falken	Hinten	Rechts	Winter	Stahl	185/65 R 15 88 T	6,5 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Goodyear			Sommer	Aluminium	195/55 R 16 91 V	5,0 mm
Goodyear			Sommer	Aluminium	195/55 R 16 91 V	5,0 mm
Goodyear			Sommer	Aluminium	195/55 R 16 91 V	6,0 mm
Goodyear			Sommer	Aluminium	195/55 R 16 91 V	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 09.2024

Kompressor vorhanden: Ja

Wagenheber vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Bremsscheiben hinten	Korrosion	Ersetzen
2	Kabel und Schläuche	Beschädigt	Ersetzen
3	Tirefit	Abgelaufen	Ersetzen
4	Motorhaube Dämmmatte	Lose	Demontage/Montage

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Sitzverkleidung innen rechts	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Ja
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Haftpflichtschaden		€ 1.578,36
2	Andere	Vollkaskoschaden		€ 4.059,02
			Summe (ohne MwSt.):	€ 5.637,38

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVWZZZAWZMY031352

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Verschmutzt

Besichtigungsbedingungen:

Eingeschränkt

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts




Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links

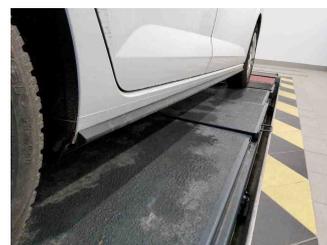

Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links

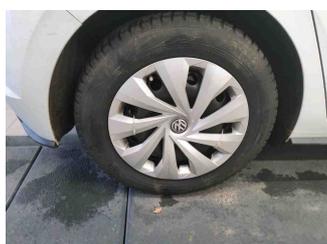

Räder - Rad montiert hinten rechts



Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2



Räder - Rad beiliegend #3




Räder - Rad beiliegend #4



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen

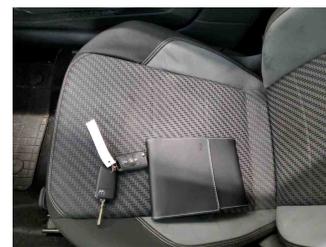

Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Räder - eingelegt im Fahrzeug



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis




Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit

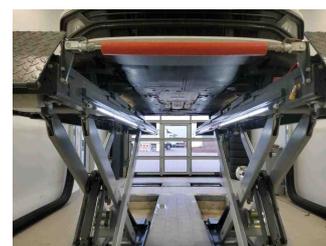

Unterbodenscan




Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Brems Scheiben hinten - Korrosion - Ersetzen

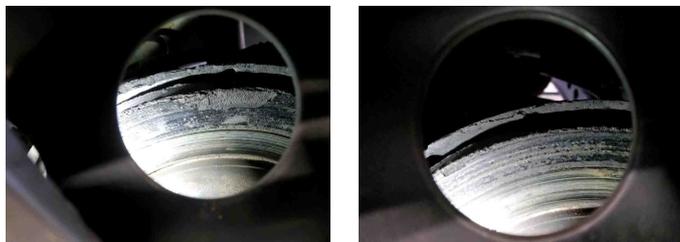

2 - Kabel und Schläuche - Beschädigt - Ersetzen



3 - Tirefit - Abgelaufen - Ersetzen



4 - Motorhaube Dämmmatte - Lose - Demontage/Montage



GEBRAUCHSPUREN

1 - Sitzverkleidung innen rechts - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

