

» Übersicht

Auftrags-Nr:	1001787582
Besichtigt am:	29.01.2025 14:29
Berichts-Nr:	7522525
FIN:	TMBJW7NX2NY094702



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kombi
Hersteller:	Skoda
Modell:	Octavia
HSN / TSN:	8004 / AVE
Erstzulassungsdatum:	25.05.2022
Laufleistung:	41.781 km
Farbe:	Energy-Blau
Farbe Dach:	Energy-Blau
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Hybrid Benzin
Hubraum:	1.400 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	4.689 mm
Fahrzeughöhe:	1.504 mm
Fahrzeugbreite:	1.829 mm
Zulässiges Gesamtgewicht:	2.090 kg
Radstand:	2.680 mm
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	3
Getriebe:	Automatik 6-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Schwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Nein
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Nicht vorhanden
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	5 Tag(e)

» Fahrzeugausstattung

"CRUISE CONTROL" - Geschwindigkeitsgerät mit Speedlimiter	Differenzialsperre (XDS) Dynamische Traktions Hilfe
"FRONT ASSIST" - mit Warnen und Bremsen auf Fahrzeuge, Fußgänger und Radfahrer	Doppelton-Signalhorn
"SMART LINK" (wired and wireless connect)	Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label
12 Volt-Steckdose im Kofferraum	Dreip.Automatikgurte vo.m.Gurtstraffer und Höheneinstellung
4 Türen	Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz
4 Zyl.Ottomotor 1,4L Aggr. 04E.C	Einbau Differenzierung für Getriebe"DQ400" -- Fahrzeugteile -
4-Zylinder-Ottomotor 1,4L/110 KW Hybrid,TSI, Systemleistung 150 KW Grundmotor ist: TH8/T9D	-
6-Gang-Automatikgetriebe	Einparkhilfe
8 Lautsprecher (passiv)	Einstiegleisten in den Türausschnitten
Abdeckungen für Leichtmetallräder	E-Motor (Hybrid) Systemleistung 150KW Aggr.0EC.A / 0EK.A
Abgasendrohr hinten (Standard)	Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von innen (elektr.)
Abgaskonzept, EU6 AP	Entriegelung Hintersitz Standard
Ablagekästen im Kofferraum	Extern, USB Typ-C nur Datenbuchse(n)
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Fahrerkniefachairbag
Antenne nur für FM Empfang, Diversity	Fahrprofilauswahl und konv. Dämpfer
Armaturentafel Standard	Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Aufkleber/Schilder, deutsch-französisch-holländisch	Fahrzeugklassen-Differenzierung -5EN-
Außen-Sound, Soundbox ohne Deaktivierung(Ausführung 1)	Federbereich 06 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Außenspiegel Fahrerseite konvex, Beifahrerseite konvex	Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, elektrisch
Außenspiegel; Glas elektrisch einstell-/beheizbar, Kappe elektrisch klappbar	Fertigungsablauf Standard
Außenspiegelgehäuse und diverse Anbauteile in Wagenfarbe	Feststellbremse
Ausströmer	Formteilhimmel ungeteilt
Batterie 320A (59Ah)	FPK-Medium
Batterie/Generator Kapazität Standard	Frontantrieb
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Frontscheibe in Wärmeschutzglas
Beheizbare Scheibenwaschdüsen vorn	Fußhebelwerk "Standard"
Berganfahrassistent	Gepäckraumabdeckung, schiebbar
Besondere Innengeräuschkämpfung	Gepäckraumbeleuchtung
Betriebserlaubnis Nachtrag	Gepäckraumbodenbelag Komfort
Betriebsspannung 12 V	Gewichtsbereich 6 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Bordliteratur in Deutsch	Gurtkontrolle, E-Kontakt vorn und hinten, optisch und akustisch
Bordwerkzeug	Halbleiter
BRS für Fahrzeuge mit E-Antrieb (ESC und eBKV)	Heckscheibenwischer "AERO"
Climatronic mit Stauluftregelung, FCKW-frei	Heckspoiler
DAB - Digitaler Radioempfang	Hinterachsgewicht Ausführung 1
Dachreling, schwarz	Höheneinstellung,manuell,für Vordersitze
Dämpfung hinten,Basis 1	Hybrid-Antriebssystem PHEV
Dämpfung vorn	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
DC/DC Wandler 3,0 KW	Kältemittel R1234yf
Dekor-Einlagen, Alu	Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung
	Keine Aktionsausführung

Kindersicherung, manuell	Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik
Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem I-Size, 2 x top tether und Kindersitzverankerung vorn BF-Seite	Ohne Klapp Tisch an Vordersitzlehne
Komfortausstattung	Ohne Ladeboden
Kopfstützen hinten (3 Stück)	Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
Kopfstützen vorn	Ohne Lichtassistent
Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer	Ohne Mode3 Ladekabel
Ladekabel Mode 2 Typ2 / E+F (10A)	Ohne Müdigkeitserkennung
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Schalthebelknopf/-Griff
Lane Assist (ohne HOD)	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
LED- Hauptscheinwerfer	Ohne Schmutzfänger
Ledermultifunktionslenkrad mit Tiptronic	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
LED-SBBR-Leuchte	Ohne Sitzheizung
Leergewichtsbereich 1	Ohne Skisack
Leichtmetallräder "ROTARE AERO" 7J x 17" - 4 Stk.	Ohne Spurwechselassistent
Lendenwirbelstütze, manuell einstellbar in Vordersitzlehnen	Ohne Starktonanl./Tonfolgeschaltregelung
Leuchtweitenregulierung	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Linkslenker	Ohne Überführungsausrüstung
Mit Ausweichunterstützung, mit Abbiegeassistent	Ohne Verkehrszeichenerkennung
Mit Multifunktionskamera	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Mittelarmlehne vorn	Ohne zus. Funktionsfehleranzeige
Mittelkonsole	Ohne zus. Leuchten (Beleuchtungen innen)
Modul Boden hinten Ausführung 4	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Nebelscheinwerfer	Ohne Zusatz-/Standheizung
Nebelschlusslicht einseitig, Rückfahrlicht beidseitig	Ohne zusätzliche Bereifung
Netztrennwand	Optionsinfotainment (MIB3)
Nicht Heissland	Pannens-Set
Normal-Lackierung	Radio Bolero
Normalsitze vorn	Radschrauben Standard
Notrufsystem eCall+	Radstand
Ohne Ablagenpaket/box	Rechtsverkehr
Ohne Adapter	Regionscode " ECE " für Radio
Ohne Alu/Chrom-Paket	Reifen 205/55 R17 91V
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Reifendruckkontrolle
Ohne Car2X	Reifenlieferanten für EU Länder
Ohne Dacheinsatz (Volldach)	Remote Access / Remote Access + Online Infotainment
Ohne erweitertem Sicherheitssystem	Remote Access 1 Jahr
Ohne Fußmatten	Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit Mittelarmlehne
Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche	Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung
Ohne Geschwindigkeitsbegrenzungsanlage	Scheibenbremsen hinten
Ohne Halter	Scheibenbremsen vorn
Ohne Head-Up Display	Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor
Ohne Innenleuchte im Fußraum	Schriftzugsatz in Grundauführung

Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag
Serienkraftstoffstbefüllung (6L)
Serviceanzeige 15000 km oder 1 Jahr (fest)
Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig (Servotronic)
Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar
Sitzbezüge in Stoff
Sonnenblenden mit Spiegel auf Beifahrerseite und Airbag-
Label auf Sonnenblende
Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Sprachsteuerung
Stabilisator hinten
Stabilisator vorn
Standard-Klimazonen
Start/Stopp-Anlage mit Rekuperation
Steuerung (werksintern)
Stoßfänger Standard
Tagesfahrlichtschaltung
Tankdeckel
Telefonvorbereitung für Handy
Tilgergewicht Lenkrad, XX HZ
Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.
Transportschutzmaßnahmen
Tür und Seitenverkleidung (Regenschirm auf Fahrerseite)
Typprüfand Deutschland
Umwelt bonus
UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz
Variant/Avant
Verbau der Startbatterie hinten, ohne zweite Batterie
Vier-Lenkerachse
Vorbereitung für Anhängervorrichtung
Wartungsintervallverlängerung
Wegfahrsperrung elektronisch
Zentralverriegelung "Keyless-Go" ohne Safesicherung
Zierleisten schwarz
Zus. Karosserieabdeckungen Steinschlag- schutz
Zus.Rückstrahler (Türbereich)
Zusätzliche Außengeräuschkämpfung

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Goodyear	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	205/55 R 17 91 V	5,0 mm
Goodyear	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	205/55 R 17 91 V	5,0 mm
Goodyear	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	205/55 R 17 91 V	7,0 mm
Goodyear	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	205/55 R 17 91 V	7,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 03.2026

Kompressor vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Bremsscheiben vorne	Korrosion	Ersetzen
2	Bremsscheiben hinten	Korrosion	Ersetzen
3	Dach	Delle(n)	Kaltdrücken
4	Tür vorne links	Kratzer	Lackieren
5	Stoßfänger hinten	Kratzer	Lackieren
6	Vorbereitungszeit Karosserie	Lack Vorbereitung	Ausführen
7	Innenraum	Verschmutzt	Chemische Reinigung
8	Motorhaube	Delle(n)	Kaltdrücken
9	Tür vorne rechts	Kratzer	Smart Repair
10	Kühlerflüssigkeit	Füllstand niedrig	Auffüllen
11	Zündschlüssel	Keine/schlechte Funktion	Werkstattdiagnose erforderlich Schadenserweiterung möglich

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Türgriff außen vorne rechts	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Tür hinten rechts	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Fehlteile

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Wartungsheft	Fehlt	Ersetzen

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKEMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

TMBJW7NX2NY094702

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gereinigt

Besichtigungsbedingungen:

Eingeschränkt

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos




Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links

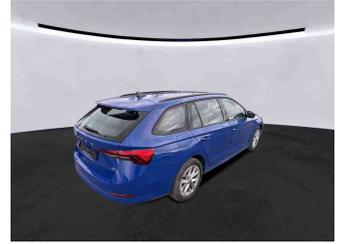

Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen




Equipment - Boardmappe/ Securitybag



Innenraum - Kofferraum




Equipment - Ladeequipment

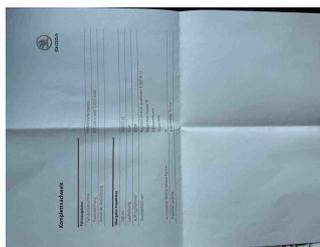

Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne

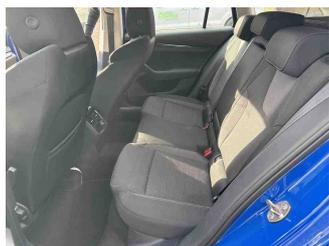

Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Brems Scheiben vorne - Korrosion - Ersetzen

Kommentar	inkl. Bremsbeläge
-----------	-------------------



2 - Brems Scheiben hinten - Korrosion - Ersetzen

Kommentar	inkl. Bremsbeläge
-----------	-------------------



3 - Dach - Delle(n) - Kaltdrücken



4 - Tür vorne links - Kratzer - Lackieren




5 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Lackieren



6 - Vorbereitungszeit Karosserie - Lack Vorbereitung - Ausführen

7 - Innenraum - Verschmutzt - Chemische Reinigung

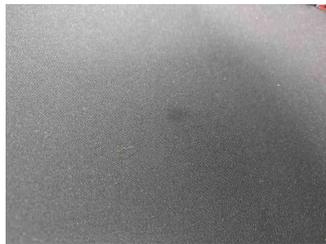

8 - Motorhaube - Delle(n) - Kaltdrücken



9 - Tür vorne rechts - Kratzer - Smart Repair



10 - Kühlerflüssigkeit - Füllstand niedrig - Auffüllen



11 - Zündschlüssel - Keine/schlechte Funktion - Werkstattdiagnose erforderlich
Schadenserweiterung möglich

Kommentar

Batterie Funkschlüssel



GEBRAUCHSPUREN

1 - Türgriff außen vorne rechts - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



2 - Tür hinten rechts - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



FEHLTEILE

1 - Wartungsheft - Fehlt - Ersetzen

