



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8049888  
vom: 20.03.2025

## » Übersicht

**Auftrags-Nr:** 1001885275  
**Besichtigt am:** 20.03.2025 16:49  
**Berichts-Nr:** 8049888  
**FIN:** TMBAW7NP1M7024449



Fahrzeugansicht - diagonal  
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal  
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit  
Laufleistung



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8049888  
vom: 20.03.2025

## » Fahrzeugdaten

<b>Fahrzeugkategorie:</b>	Personenkraftwagen
<b>Fahrzeugart:</b>	Limousine
<b>Hersteller:</b>	Skoda
<b>Modell:</b>	Superb
<b>HSN / TSN:</b>	8004 / AUI
<b>Erstzulassungsdatum:</b>	09.12.2020
<b>Laufleistung:</b>	52.752 km
<b>Farbe:</b>	Magnetic-Braun Metallic
<b>Farbe Dach:</b>	Magnetic-Braun Metallic
<b>Antriebsart:</b>	Frontantrieb
<b>Motorisierung/Kraftstoff:</b>	Hybrid Benzin
<b>Hubraum:</b>	1.400 ccm
<b>Leistung:</b>	115 kW (157 PS)
<b>Fahrzeuglänge:</b>	4.869 mm
<b>Fahrzeughöhe:</b>	1.503 mm
<b>Fahrzeugbreite:</b>	1.864 mm
<b>Zulässiges Gesamtgewicht:</b>	2.251 kg
<b>Radstand:</b>	2.836 mm
<b>Anzahl Achsen:</b>	2
<b>Zylinder:</b>	4
<b>Schadstoffklasse:</b>	Euro 6
<b>Anzahl Türen:</b>	4
<b>Anzahl Sitze:</b>	5
<b>Getriebe:</b>	Automatik 6-Gang
<b>Polsterart:</b>	Leder
<b>Interieurfarbe:</b>	Beige
<b>Anzahl vorhandene Schlüssel:</b>	3

## » Dokumente & Wartung

<b>Nächste HU:</b>	12.2025
<b>Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:</b>	Ja
<b>Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:</b>	Ja
<b>Kennzeichen entgegengenommen:</b>	Beide
<b>Wartungsheft:</b>	Digital
<b>Wartungsnachweis:</b>	Nicht prüfbar
<b>Datum der letzten Wartung:</b>	
<b>Km-Stand bei letzter Wartung:</b>	
<b>Restlauf bis Service:</b>	27.800 KM



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8049888  
vom: 20.03.2025

## » Fahrzeugausstattung

"DRIVER ALERT" - Müdigkeitserkennung	Automatische Distanzregelung (mit follow to stop) und Speed-Limiter
"DRIVING MODE SELECT" und "DCC-ADAPTIVE FAHRWERKSREGELUNG"	Batterie 380A (68Ah)
"FRONT ASSIST" - mit ACC bis 210km/St.	Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift
"KESSY FULL" inkl. "SAFE" System	Beheizbare Scheibenwaschdüsen vorn
"KESSY FULL" mit Alarm und "SAFE" System	Beheizbare Vorder- und Rücksitze
"LIGHT ASSISTANT" ("COMING HOME", "LEAVING HOME", "TUNNEL LIGHT", "DAY LIGHT")	Belüftete Vordersitze, L&K
"REAR VIEW CAMERA MID"	Berganfahrassistent
"Schlafpaket"	Betriebserlaubnis Nachtrag
"SMART LINK" (drahtlos für Apple)	Bordliteratur in Deutsch
"SOUND SYSTEM CANTON"	Bordwerkzeug
"Virtual Cockpit"	BRS für Fahrzeuge mit E-Antrieb (ESC und eBKV)
12 Volt-Steckdose(n)	Business Columbus
2 Leseleuchten vorn	Chrom-Paket (Ausführung 2)
230V Wechselrichter und Steckdose für Europa	Chromrahmen um die Seitefenster
2-Speichen-Multifunktionslederlenkrad mit Heizung und mit Schaltwippen DSG, mit schwarze Umnähung	Climatronic ( 3-Zonen ) mit Klimabedienteil hinten
2x USB vorne + 2x USB hinten	DAB - Digitaler Radioempfang
3 Schlüssel	Dämpfung hinten
3-Zonen Klimaanlage	Dämpfung vorn
4 Zyl.Ottomotor 1,4L Aggr. 04E.C	Dekorleiste Beide Brushed 3D mit Ambientebeleuchtung
4-Zylinder-Ottomotor 1,4L/115 KW TSI, Hybrid Grundmotor ist: TH8	Diebstahlalarmanlage, Innenraumüber- wachung,Back-up-Horn und Abschleppschutz
6-Gang-Automatikgetriebe	Doppelton-Signalhorn
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label
Abgasendrohr hinten (Standard)	Dreip.Automatikgurte vo.m.Gurtstraffer und Höheneinstellung
Abgaskonzept, EU6 AM	Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitze
Ablagekasten im Kofferraum mit Deckel in der Seitenverkleidung (Deckel links und rechts) Plus Cargoelement	ECO-Funktion
Aktivkohlebehälter	Einbau Differenzierung für Getriebe"DQ400" -- Fahrzeugteile -
Akustische Seitliche Fenster vorne mit SunSet	-
Alu Pedalen	Einstiegsleisten vorne und hinten (PHEV)
Ambientelicht Ausführung 2	Elektrisches Glasschiebedach PAD
Antenne nur für FM Empfang, Diversity	E-Motor (Hybrid) Systemleistung 160KW Aggr.0EC.B / 0EK.A
Aufkleber/Schilder in deutsch	Erweiterte Innengeräuschkämpfung
Außen-Sound, Soundbox ohne Deaktivierung(Ausführung 1)	Fahrererknieairbag
Außenspiegel links, konvex	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen
Außenspiegel mit Memoryfunktion, autom. abblendbar auf Fahrerseite, elektrisch anklapp-/einstellbar, separat beheizbar	Fahrzeugklassen-Differenzierung -3V0-
Außenspiegel rechts, konvex	Federbereich 09 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Außenspiegelgehäuse und diverse Anbauteile in Wagenfarbe	Fertigungsablauf Standard
Ausstattungsstufe - L&K	Feststellbremse
Automat. Ausfahrbare Scheinwerfer- Reinigungsanlage	Formteilhimmel ungeteilt
	Front Assist inkl. City ANB für ACC high
	Frontantrieb
	Frontscheibe, Wärmeschutzglas



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8049888  
vom: 20.03.2025

Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend	Notrufsystem eCall
Gepäckraumabdeckung (mit Gepäcknetz)	Ohne Adapter
Gewichtsbereich 7 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose	Ohne Anhängervorrichtung
Gurtanlagesignalisation (für alle Passagiere)	Ohne Beifahrersitzverstellung vom Fond
Hybrid-Antriebssystem PHEV	Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
Innenleuchte im Fußraum vorn und hinten	Ohne CD/DVD für Navigation
Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H	Ohne Dachreling / Dachlastträger
Kältemittel R1234yf	Ohne Durchladeeinrichtung
Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung	Ohne erweitertem Sicherheitssystem
Keine Aktionsausführung	Ohne Feuerlöscher
Kindersicherung, elektrisch betätigt	Ohne Garagentoröffner
Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem ISO FIX	Ohne Generator
Komfortsitze vorn	Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche
Komforttelefonie mit LTE und Wireless charging	Ohne Head-Up Display
Kopfstützen vorn	Ohne Heckscheiben-Wisch-Waschanlage
Kraftstoffbehälter	Ohne Heckspoiler
Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer	Ohne Kindersitz
Kühlerschutzgitter mit Chromleiste	Ohne Kindersitzverankerung vorn (ISOFIX)
Ladedose AC Typ 2 Mode 2-3 (EU)	Ohne Ladeboden
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
Lane Assist mit adaptiver Spurführung + Emergency Assist	Ohne Schmutzfänger
Leergewichtsbereich 1	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Lehnenfernentriegelung aus Kofferraum	Ohne Tilgergewicht Lenkrad
Leichtmetallräder "TRINITY" 8J x 19" Superhochglanz	Ohne Trennwand
Leichtmetallräder "TRINITY" 8Jx19" Superhochglanz	Ohne Überführungsausrüstung
Lendenwirbelstütze, elektr. einstellbar in Vordersitzlehnen und Massagefunktion links	Ohne Uhr
Leuchtweitenregulierung, autom/dynamisch mit Kurvenfahrlicht (AFS 1)	Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät
Linkslenker	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Matrix-Beam	Ohne zus. Funktionsfehleranzeige
Mit Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Mit Halter	Ohne zusätzliche Bereifung
Mit Multifunktionskamera	Optionsinfotainment (MIB3)
Mit Verkehrszeichenerkennung	Pannen-Set
Mittelarmlehne vorn	PDC + "MANOEUVRE ASSIST" - Parksensoren vorne & hinten mit aut. Bremse Funktion
Mittelkonsole	Plus Ladekabel MODE 3, 16A - EU(AC 3,6 kW)
Motorenstart Standard	Preisstützung
Navi Columbus + Web radio	Radschrauben Standard
Nebelscheinwerfer und Abbiegeleuchte	Radstand
Nebelschlussleuchte	Rechtsverkehr
Nicht Heissland	Regionscode " ECE " für Radio
Nichtraucherausführung	Reifen 235/40 R19 96W
Normal-Lackierung	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8049888  
vom: 20.03.2025

Reifendruckkontrolle	Wartungsintervallverlängerung
Remote Access / Remote Access + Online Infotainment	Zus.Warnleuchten (Türbereich)
Remote Access + Infotainment Online 3 Jahre	
Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit Mittelarmlehne	
Schalthebelknopf/-Griff in Leder	
Scheibenbremsen hinten	
Scheibenbremsen vorn	
Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor	
Schriftzugsatz in Grundausführung	
Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag	
Serienkraftstoff-Erstbefüllung	
Serviceanzeige 15000 km oder 1 Jahr ( fest )	
Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig (Servotronic)	
Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar	
Side Assist	
Side Assist + Lane Assist mit adaptiver Spurführung + Emergency Assist	
Sitzbelüftung vorn	
Sitzbezüge in Leder	
Sitzeinstellung,elektrisch für beide Vordersitze mit Memory	
Sonnenblende mit Make-up Spiegel und LED Beleuchtung und Airbagschild	
Sonnenrollo für die Heckscheibe und Seitenscheiben hinten - mechanisch	
Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw	
Spoilerdach	
Sprachsteuerung	
Standard-Klimazonen	
Standheizung mit Funkfernbedienung	
Standheizung mit Funkfernbedienung	
Start/Stop-Anlage mit Rekuperation	
Stoßfänger Standard	
Stufenheck	
Textilfußmatten	
TOP LED Rückleuchte	
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz	
Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen	
Tür und Seitenverkleidung Schaumfolie und Gewebe	
Typrüfland Deutschland	
Variante Hybrid	
Verbau der Startbatterie hinten, ohne zweite Batterie	
Virtuelles Pedal	
Virtuelles Pedal-Öffnung/Schliessung der5.Türen(nur in der Kombination mit Spin-delantrieb und Kessy)	
Voll LED TOP Scheinwerfer mit Matrix Beam Fernlicht Funktion inkl. Welcome Effekt	



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8049888  
vom: 20.03.2025

## » Bereifung

### MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Bridgestone	Vorne	Links	Winter	Aluminium	235/45 R 18 98 V	4,0 mm
Bridgestone	Vorne	Rechts	Winter	Aluminium	235/45 R 18 98 V	5,0 mm
Bridgestone	Hinten	Links	Winter	Aluminium	235/45 R 18 98 V	7,0 mm
Bridgestone	Hinten	Rechts	Winter	Aluminium	235/45 R 18 98 V	7,5 mm

**Reifen zulässig:** Ja

**Reifen verkehrssicher:** Nein

### ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Bridgestone			Sommer	Aluminium	235/40 R 19 96 V	6,0 mm
Bridgestone			Sommer	Aluminium	235/40 R 19 96 V	6,0 mm
Bridgestone			Sommer	Aluminium	235/40 R 19 96 V	6,0 mm
Bridgestone			Sommer	Aluminium	235/40 R 19 96 V	6,0 mm

**Reifen zulässig:** Ja

**Reifen verkehrssicher:** Ja

### ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

**Tirefit vorhanden:** Ja

**Tirefit Ablaufdatum:** 09.2028

**Kompressor vorhanden:** Nein



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8049888  
vom: 20.03.2025

## » Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Schiebedach	Gebrochen	Ersetzen
2	Einstiegsschweller vorne links	Kratzer	Smart Repair
3	Windschutzscheibe	Steinschlag	Glasreparatur
4	Alufelge vorne rechts	Kratzer	Lackieren

## » Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Seitenwand hinten rechts	Delle(n)	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Alufelge vorne links	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
3	Motorhaube	Delle(n)	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

## » Fehlteile

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Kompressor	Fehlt	Ersetzen



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8049888  
vom: 20.03.2025

## » Merkantile Wertminderung

<b>Vorschäden bekannt:</b>	Nein
<b>Vorschäden feststellbar:</b>	Nein
<b>Nachlackierungen vorhanden:</b>	Nein
<b>Lackschichtdickenmessung durchgeführt:</b>	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

### ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.



# Zustandsbericht

Berichts-Nr: 8049888  
vom: 20.03.2025

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

## » Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

**Fahrzeug-Identifizierung:**

TMBAW7NP1M7024449

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

**Allgemeinzustand:**

Gereinigt

**Besichtigungsbedingungen:**

Eingeschränkt

**Hebebühne/Hubmittel benutzt:**

Nein

**Motorenlauf durchgeführt:**

Ja

**Fahrprobe durchgeführt:**

Ja



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8049888  
vom: 20.03.2025

## » Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

### **Zusätzliche Hinweise zum Zustandsbericht:**

(20.03.2025 16:49)      Winterräder am Fahrzeug montiert, Sommerräder lt. Ausstattung liegen im Fahrzeug. Felgen der Winterräder sind beschädigt, Reifen + Felge vorn rechts nicht verkehrssicher



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8049888  
vom: 20.03.2025

## » Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts



Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2



Räder - Rad beiliegend #3



Räder - Rad beiliegend #4



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/ Securitybag




Innenraum - Kofferraum



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8049888  
vom: 20.03.2025

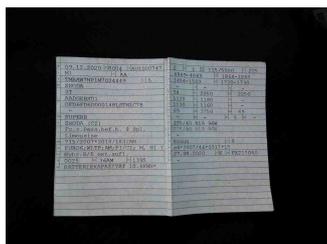

Fahrzeug - abgegebene ZB1



Räder - eingelegt im Fahrzeug



Equipment - Ladeequipment



Fahrzeug - Serviceunterlagen /  
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum  
Tirefit



Innenraum -  
Navigationsgerät/Radio

## » Beschädigungsfotos

### WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Schiebedach - Gebrochen - Ersetzen



2 - Einstiegsschweller vorne links - Kratzer - Smart Repair



3 - Windschutzscheibe - Steinschlag - Glasreparatur



4 - Alufelge vorne rechts - Kratzer - Lackieren



## GEBRAUCHSSPUREN

1 - Seitenwand hinten rechts - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



2 - Alufelge vorne links - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



3 - Motorhaube - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



## FEHLTEILE

1 - Kompressor - Fehlt - Ersetzen

