

## Fahrzeugbewertung



### Allgemein

<b>Standort:</b>	Autoservice Fritsch	<b>Kunde:</b>	Vossloh Rail Services GmbH
<b>Straße:</b>	Am Schießplatz 8		Volmerstraße 8
<b>Besichtigungsort:</b>	01968 Schipkau - Hörlitz		12489 Berlin
<b>Land:</b>	Deutschland	<b>Besichtigungstermin:</b>	19.03.2025

Das Gutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Gutachten aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeugzustandes.



### Fahrzeugdaten

<b>Fahrzeugart:</b>	Pkw	<b>Fahrgestellnummer:</b>	WF0FXXWPCFJY87964
<b>Aufbau:</b>	Kombi	<b>Amtl. Kennzeichen:</b>	B-AR 1085
<b>Hersteller:</b>	Ford	<b>Erstzulassung:</b>	19.03.2018
<b>Modell:</b>	Mondeo	<b>Nächste HU:</b>	10.2025
<b>Karosseriefarbe:</b>	Frost-Weiß	<b>Laufleistung (km):</b>	241.789
<b>Anzahl der Vorbesitzer:</b>	Unbekannt	<b>Antriebsart:</b>	Frontantrieb
<b>Hubraum (ccm):</b>	1997	<b>Zylinderanzahl:</b>	4
<b>Leistung (PS):</b>	150	<b>Leistung (kW):</b>	110
<b>Kraftstoffart:</b>	Diesel	<b>Getriebeart:</b>	Manuell
<b>Polsterart:</b>	Textil	<b>Anzahl Türen:</b>	5
<b>Anzahl Sitzplätze:</b>	5	<b>Hauptschlüssel (Anzahl):</b>	1
<b>Letzter Service am:</b>	-	<b>CO2-Emissionen:</b>	115 g/km
<b>Verbrauch kombiniert:</b>	4,4 l/100km	<b>Energieeffizienzklasse:</b>	A

### Zusammenfassung

<b>Händlereinkaufswert (exkl. MwSt.)</b>	3.850,00 EUR
<b>MwSt. 19 %</b>	731,50 EUR
<b>Händlereinkaufswert (inkl. MwSt.)</b>	4.581,50 EUR

(Minderwerte und ggf. Wertminderung sind beim Fahrzeugwert berücksichtigt.)

<b>Summe der Minderwerte für überdurchschnittliche Schäden und Mängel ohne MwSt. MwSt. 19 %</b>	2.970,00 EUR
<b>Summe der Minderwerte für überdurchschnittliche Schäden und Mängel mit MwSt.</b>	564,30 EUR
	3.534,30 EUR

### Serienausstattung

<b>Anti-Blockier-System (ABS)</b>	<b>Antisclupfregelung (ASR) + ABS</b>
<b>Antriebsart: Frontantrieb</b>	<b>Audio-Navigationssystem Ford SD (mit Ford SYNC)</b>
<b>Außenspiegel elektr. anklappbar</b>	<b>Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar</b>
<b>Außenspiegel Wagenfarbe</b>	<b>Blinkleuchte in Außenspiegel integriert</b>
<b>Bordcomputer</b>	<b>Coming-Home-Lichtfunktion</b>
<b>Dachreling (Aluminium)</b>	<b>Doppelendrohr Auspuffanlage</b>
<b>Einstiegschienen vorn</b>	<b>Elektr. Bremskraftverteilung</b>

## Serienausstattung

Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)  
Fahrassistent-System: Notbrems-Assistent  
Fernriegelung Heckklappe/-Deckel  
Gepäckraumabdeckung / Rollo  
Getriebe 6-Gang - Typ: MMT6  
Intelligent Protection System (IPS)  
Karosserie: 5-türig  
Klimaautomatik 2-Zonen  
Lendenwirbelstütze vorn  
Leseleuchte vorn  
Mittelarmlehne hinten  
Motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDCi KAT  
Nebelscheinwerfer  
Parkpilotsystem vorn und hinten  
Reserverad als Notrad  
Rücksitzlehne geteilt/klappbar (60:40)  
Schalt-/Wählhebelgriff Leder  
Sitz vorn links höhenverstellbar  
Sitz vorn rechts verstellbar (4-fach)  
Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)  
Start/Stop-Anlage  
Tagfahrlicht  
Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten

Fahrassistent-System: Berganfahr-Assistent (Hill-  
Windowheber elektrisch vorn + hinten mit  
Fußmatten Teppich  
Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)  
Innenraumfilter: Pollenfilter  
Isofix-Aufnahmen für Kindersitz  
Kindersicherung elektrisch  
Kühlergrill schwarz  
Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar  
Leseleuchten im Fond  
Mittelarmlehne vorn mit Staufach und 12V-Anschluß  
My Key (2. Fahrzeugschlüssel programmierbar)  
Parkbremse elektrisch  
Reifendruck-Kontrollsystem  
Rußpartikelfilter  
Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6  
Servolenkung elektrisch  
Sitz vorn rechts höhenverstellbar  
Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)  
Sport-Fahrwerk  
Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum  
Türgriffe außen lackiert  
Zentralverriegelung mit Fernbedienung

## Sonderausstattung

17" X 7,5 Leichtmetallfelge - Typ 3  
4-rad-abs  
Aktive Kühlerjalousie  
Automatisches Fernlicht  
El. Fensterh. Hnt. Hebe-/senkautom.  
El. Türschl. Mit El. Entriegelung  
Fahrassistent-System: Park-Assistent (Active Park  
Geschwindigk.reg. Und Asld  
Kaltstart -25 Grad C  
Kniepolster - Fahrer  
Laderaumbeleuchtung - Led  
M. Farb. Stoßf., V. - Karos.-farbe  
M. Man. Lendenwirbelstütze-beifahrer.  
Mfd Tft Touch Screen  
Mit 8 Lautsprechern  
Mit Bordcomputer  
Mit Einparkhilfe Hinten  
Mit Heizbarer Wascherdüse  
Mit Intelligentem Fahrerairbag  
Mit Leuchtweitenregulierung Vorn  
Mit Man. Lendenwirbelstütze-fahrer  
Mit Navigationssystem  
Mit Scheinwerfer - Stufe 1  
Mit Standard-radaufhängung  
Mit Umlaufheizung  
Mit Wegfahrsperrung - Integriert  
Mit Zusatzbremsleuchte  
Mit Zusatzsteckdose  
O. Ausr.paket Für Äußere Erschein.  
Ohne Infosystem Toter Winkel  
Ohne Spezialausüstungssatz  
Pollen-/kohlefilter  
Raucher-Paket  
Rückleuchten - Stufe 3

2. Sitzreihe 60/40 (3 P) - Klappbar  
6-gang-schalt - Mmt6  
Anhängers-Stabilisierungs-Programm (TSA)  
Becherhalter (2) - reihe 1  
El. Fensterheber Vorn M. Tippfunkt.  
Fahrassistent-System: Active City Stop  
Fahrzeugnotfallsystem  
Grill Unt. Einfass. – Eingefärbt  
Karosseriefarbener Außentürgriff  
Konsole - Mit Geschlossener Ablage  
LM-Felgen 7,5x17 (5x2-Speichen)  
M. Intervallwasch./-wischer, Hinten  
Mensch-maschinen-schnittstelle 4  
Mini-dachkons. M. Sonnenbrillenfach  
Mit Beheiztem Lenkrad  
Mit Deaktivierung Beifahrerairbag  
Mit Elektrochromem Rückspiegel  
Mit Innenleuchten  
Mit Lederbezogenem Lenkrad  
Mit Man. 4-fach-verstell., Fahrers.  
Mit Man. Verst. - Lenksäule  
Mit Nebelscheinwerfern - Vp  
Mit Seitenairbag - Fahrerseite  
Mit Stark Getönten Scheiben  
Mit Verzögerungseinr. - Innenbel.  
Mit Wischautomatik Windschutzscheibe.  
Mit Zusatzluftheizer  
Nur Für Beheizte Windschutzscheibe  
Ohne Fußpedal-abdeckungen  
Ohne Kollisionsvermeidungssystem  
Ohnr Spurhalteassistent  
Power KeyFree-Startfunktion  
Rückfahrkamera  
Sicherheitssystem Niedr. Geschw.

## Sonderausstattung

<b>Sicht-Paket</b>	<b>Sitzheiz. - Fahrers. - Var. Temp.</b>
<b>Sitzheiz. Hinten - Temp. Regelbar</b>	<b>Sonderlackierung Frost-Weiß</b>
<b>Standardsitz Vorn</b>	<b>Std. Windsch.scheibe, Grün Getönt</b>
<b>Sync Iii</b>	<b>Trend X Sip</b>
<b>Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)</b>	<b>Winter-Paket 2</b>

## Bereifung / Felgen

Position	Dimension	Hersteller	Bereifung	Felgenart	Profil
Reifen 1. Achse links	215/60 R16	Kleber	Winter	Stahl	6.0 mm
Reifen 1. Achse rechts	215/60 R16	Kleber	Winter	Stahl	6.0 mm
Reifen 2. Achse links	215/60 R16	Kleber	Winter	Stahl	6.0 mm
Reifen 2. Achse rechts	215/60 R16	Kleber	Winter	Stahl	6.0 mm

## Reifen

<b>Reserverad (Art):</b>	Notrad	<b>Ablaufdatum Tire-Fit:</b>	-
<b>Zustand montierte Reifen:</b>	Reifen verkehrssicher	<b>Zustand zusätzliche Bereifung:</b>	Nicht vorhanden
<b>Zustand Reserverad:</b>	Reifen verkehrssicher		

## Hinweise zum Gutachten

### Allgemeinzustand

Alter und Laufleistung entsprechend

### Fahrzeugidentifizierung

Die Fahrzeugidentifizierungsnummer wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung mit den eingesehenen fahrzeugspezifischen Unterlagen festgestellt.

Es war kein Abgleich der Fahrzeugdaten mit den Zulassungsunterlagen möglich. Diese lagen nicht vor.

### Besichtigungsbedingungen

Die Besichtigungsbedingungen waren eingeschränkt, zur Erfüllung des Auftrags jedoch ausreichend. Das Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung verschmutzt.

### Fahrzeugunterseite

Zur Begutachtung der Fahrzeugunterseite standen keine technischen Einrichtungen zur Verfügung. Das Fahrzeug konnte nur eingeschränkt von unten betrachtet werden.

### Ist das Fahrzeug unfallfrei?

Am Fahrzeug waren im Rahmen der Besichtigung keine unfallbedingten Schäden feststellbar.

### Probefahrt

Es wurde keine Fahrprobe mit dem in Rede stehenden Fahrzeug durchgeführt.

### Probelauf

Ein Probelauf der Antriebsmaschine des in Rede stehenden Fahrzeuges wurde durchgeführt.

### Vorschäden

Bei der Besichtigung konnten keine Vorschäden festgestellt werden.

### Fahrbereitschaft

Bei der Besichtigung war das Fahrzeug in einem fahrbereiten Zustand.

## Lackschichtdickenmessung/-prüfung

<b>Bauteil:</b>	<b>Lack (µm):</b>
Motorhaube	ohne Auffälligkeiten
Kotflügel vorne rechts	ohne Auffälligkeiten
Tür vorne rechts	ohne Auffälligkeiten
Tür hinten rechts	ohne Auffälligkeiten

## Lackschichtdickenmessung/-prüfung

Bauteil:	Lack (µm):
Seitenwand hinten rechts	ohne Auffälligkeiten
Heckklappe	ohne Auffälligkeiten
Seitenwand hinten links	ohne Auffälligkeiten
Tür hinten links	ohne Auffälligkeiten
Tür vorne links	ohne Auffälligkeiten
Kotflügel vorne links	ohne Auffälligkeiten
Dach	ohne Auffälligkeiten

Pro Bauteil wurden mind. 3 Messungen durchgeführt.

Wenn die gemessenen Werte von durchschnittlichen Standardlackschichtdicken abweichen, werden diese Werte pro Bauteil oben aufgeführt. Der höchste gemessene Wert der Lackschichtdicke dieser Bauteile wird in der Tabelle in 1/1000 Millimeter angegeben. Bei nicht akzeptablen Restreparaturspuren wird eine entsprechende Position unter „Festgestellte Beschädigungen“ ausgewiesen.

## Festgestellte Beschädigungen

	Beschädigungsort:	Schäden:	Rep.methode:	Rep.kosten:	Minderwert:
1.	Kotflügel vorne rechts	Kratzer	Lackieren	1.500,00 EUR	675,00 EUR
2.	Stoßfänger hinten	Verkratzt	Lackieren	1.500,00 EUR	675,00 EUR
3.	Stoßleiste vorne rechts	Verkratzt	Lackieren	1.500,00 EUR	675,00 EUR
4.	Dachhimmel	Verschmutzt	Erneuern	988,91 EUR	445,00 EUR
5.	Motor	Motorschaden	Erneuern	5.000,00 EUR	500,00 EUR
<b>Gesamt</b>				<b>10.488,91 EUR</b>	<b>2.970,00 EUR</b>

\* Gebrauchsschaden

## Fotodokumentation der Beschädigungen



1. Kotflügel vorne rechts - Kratzer - Lackieren - Minderwert: 675,00 EUR

## Fotodokumentation der Beschädigungen



2. Stoßfänger hinten - Verkratzt - Lackieren - Minderwert: 675,00 EUR



2. Stoßfänger hinten - Verkratzt - Lackieren - Minderwert: 675,00 EUR

## Fotodokumentation der Beschädigungen



3. Stoßleiste vorne rechts - Verkratzt - Lackieren - Minderwert: 675,00 EUR



4. Dachhimmel - Verschmutzt - Erneuern - Minderwert: 445,00 EUR

## Ergänzende Fotodokumentation



Diagonale vorne links



Diagonale vorne rechts

## Ergänzende Fotodokumentation



Diagonale hinten rechts



Diagonale hinten links

## Ergänzende Fotodokumentation



Dach



Montiertes Rad vorn links

## Ergänzende Fotodokumentation



Montiertes Rad vorn rechts



Montiertes Rad hinten rechts

## Ergänzende Fotodokumentation




Montiertes Rad hinten links



Motorraum

## Ergänzende Fotodokumentation

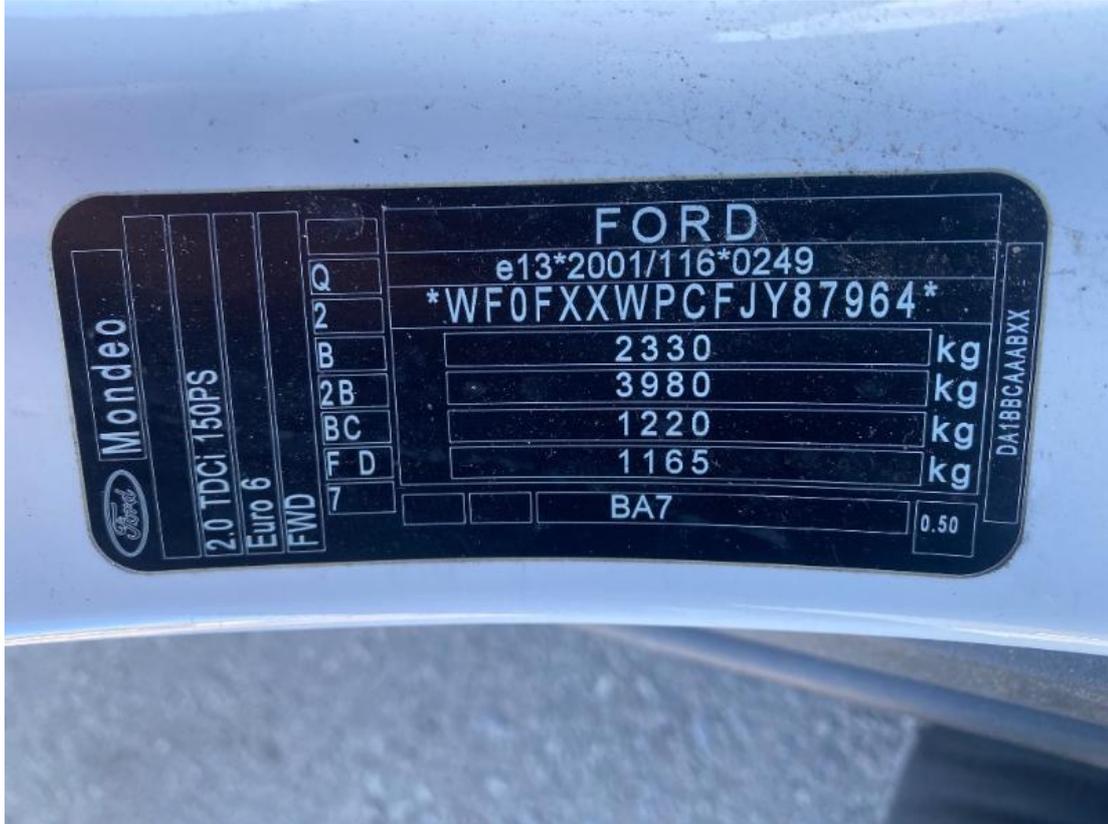

Fahrgestellnummer



Innenraum durch Tür vorne rechts

## Ergänzende Fotodokumentation



Innenraum durch Türe hinten rechts



Kofferraum / Laderaum

## Ergänzende Fotodokumentation



Armaturenbrett von der hinteren Sitzbank




Tacho bei lfd. Motor

Ergänzende Fotodokumentation



Laufleistung

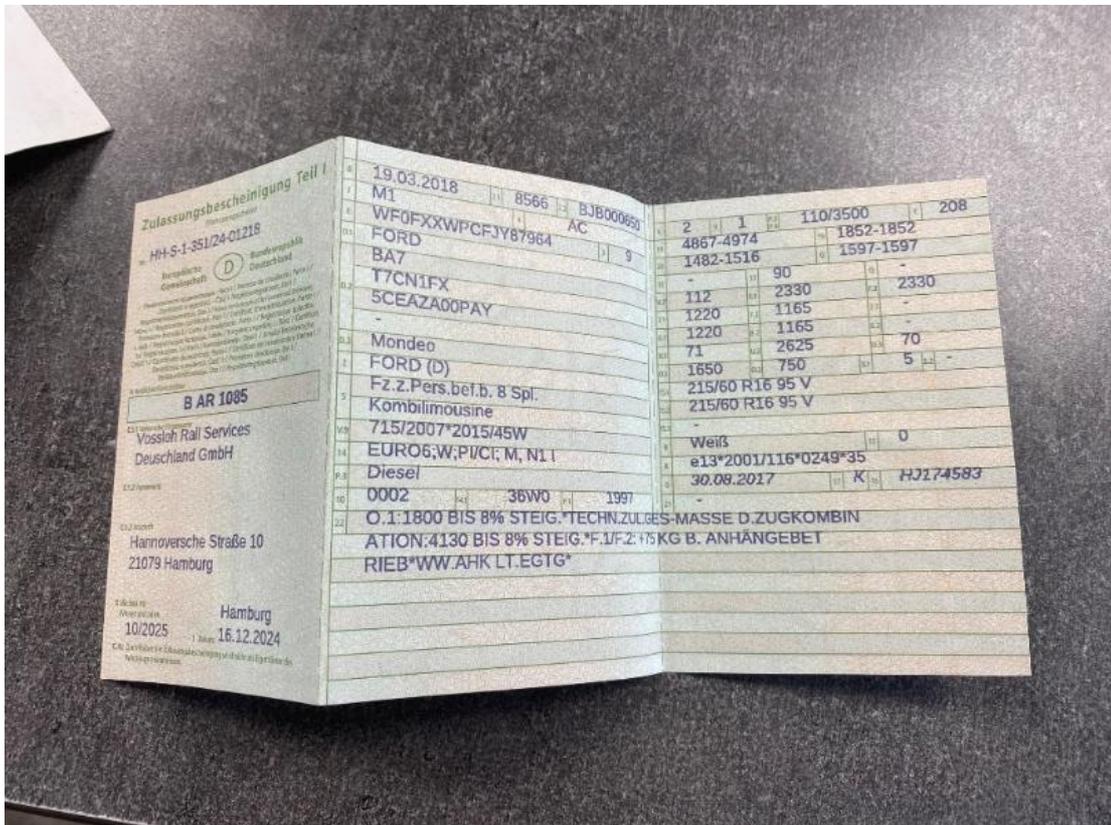

Fahrzeugschein Vorder- und Rckseite

### Ergänzende Fotodokumentation



Fahrzeugschein Vorder- und Rückseite




Schlüssel, Borddokumente, Bedienungsanleitung

## Ergänzende Fotodokumentation



Schlüssel, Borddokumente, Bedienungsanleitung

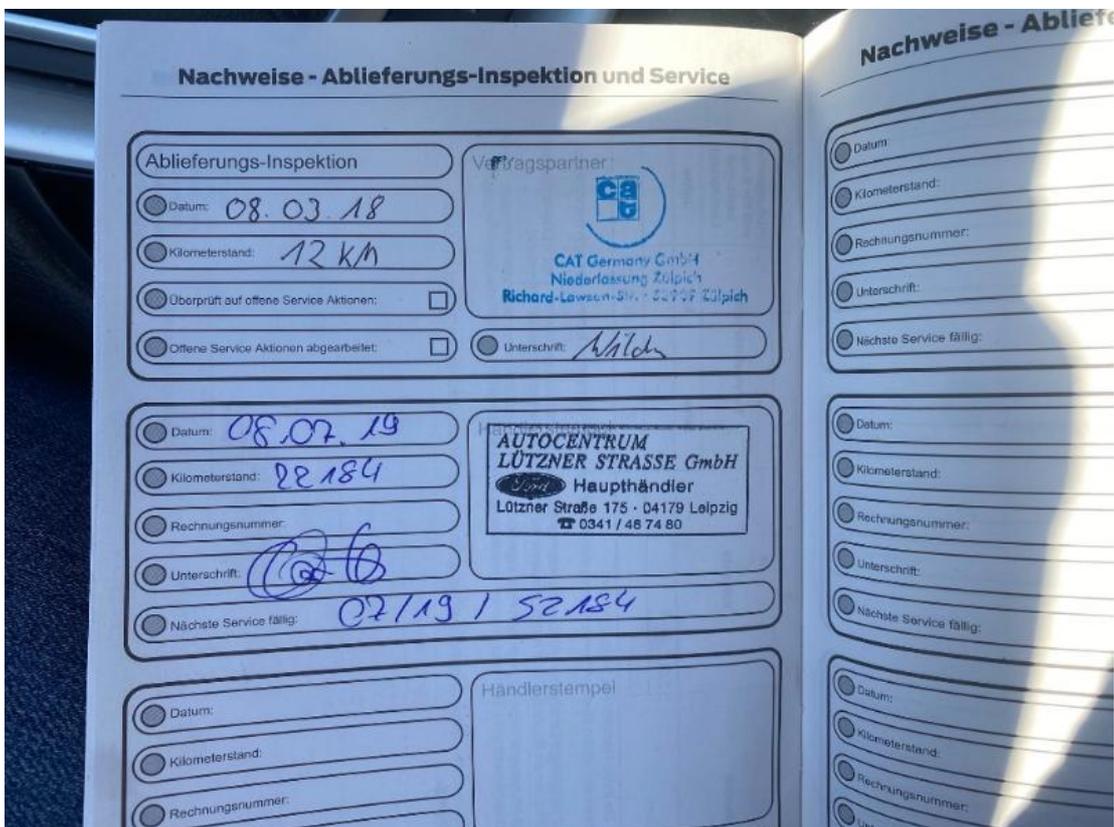

**Nachweise - Ablieferungs-Inspektion und Service**

<b>Ablieferungs-Inspektion</b>	Versandpartner:
Datum: 08.03.18	
Kilometerstand: 12 km	CAT Germany GmbH
Überprüft auf offene Service Aktionen: <input type="checkbox"/>	Niederlassung Zülpich
Offene Service Aktionen abgearbeitet: <input type="checkbox"/>	Richard-Lawsen-Str. 1 52159 Zülpich
	Unterschrift: <i>Nils</i>

Datum: 08.07.19	<b>AUTOCENTRUM</b>
Kilometerstand: 22184	<b>LÜTZNER STRASSE GmbH</b>
Rechnungsnummer:	<b>Haupt Händler</b>
Unterschrift: <i>[Signature]</i>	Lötzner Straße 175 · 04179 Leipzig
Nächste Service fällig: 07/19 / 52184	☎ 0341 / 48 74 80

Datum:	Händlerstempel
Kilometerstand:	
Rechnungsnummer:	

Alle Wartungsnachweise

## Ergänzende Fotodokumentation



Reserverad



Unterboden