

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	214751/4/25-11401	Data raportu	17-04-2025
Rzeczoznawcy	Radosław Brzostowski (NEW) mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	17-04-2025
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/25521/25/04/07	Miejsce oględzin	AUTOMARKET WOLA, PRYMASA TYSI...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	VSSZZZ6JZHR083038
Marka, model	SEAT Ibiza 15-17
Typ, wersja	Ibiza 1.0 Reference
Numer rejestracyjny	GD5C897
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./999 ccm/55 kW
Stan licznika	170 409 km
Data 1. rej./rok prod.	12-01-2017/2016
Data nast. bad. techn.	29-03-2026
Nadwozie	hatchback 5/5
Lakier	szary/METALIK
Skrzynia biegów	manualna



Wposażenie pojazdu

4/5 zagłówki, ABS - system zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania, ASR - system optymalizacji przyczepności podczas przyspieszania, Airbag 4 (czołowe poduszki powietrzne kierowcy i pasażera, boczne poduszki, przód), Automatyczne włączanie świateł awaryjnych podczas nagłego hamowania, Dywaniki podłogowe - materiałowe, EBA - system wspomagający nagłe hamowanie, ESC - system stabilizacji toru jazdy, Felgi stalowe 15 z ogumieniem, Filtr przeciwpyłkowy, Fotel kierowcy z manualną regulacją wysokości, Fotele przednie - komfortowe, Instalacja radiowa + 4 głośniki, Klimatyzacja manualna, Kolumna kierownicy z manualną regulacją położenia, Koło zapasowe, Obrotomierz, Oświetlenie bagażnika, Schowki w podłodze bagażnika, Sygnalizacja niezapiętego pasa bezpieczeństwa kierowcy i pasażera, System Media System Touch (5-calowy ekran dotykowy, radio SD/USB/AUX), System monitorowania ciśnienia powietrza w oponach, Szyby podnoszone elektrycznie, przód, Tapicerka materiałowa, Trzecie światło stop, Tylna kanapa, składana i dzielona, Tylny spojler, Uchwyt na kubek w centralnej konsoli, Uchwyty ISOFIX do inst. fotelika dziecięcego z dodatkowym mocowaniem Top Tether, tył, Wspomaganie układu kierowniczego, Zamek centralny z pilotem, Zawieszenie komfortowe, Zderzaki w kolorze nadwozia, Światła do jazdy dziennej, Lakier metalik

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	DEBICA, FRIGO	175/65 15 84T	7,0 mm
	lewe	DEBICA, FRIGO	175/65 15 84T	7,0 mm
tylna	prawe	DEBICA, FRIGO	175/65 15 84T	7,0 mm
	lewe	DEBICA, FRIGO	175/65 15 84T	7,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Słupki przedni lewy	do 150
4	Słupki przedni prawy	do 150
5	Słupki środkowy lewy	do 150
6	Słupki środkowy prawy	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Próg prawy	do 150
9	Dach	do 150
10	Drzwi przednie lewe	do 150
11	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik przedni prawy	150 - 200
2	Drzwi przednie prawe	150 - 200
3	Drzwi tylne lewe	150 - 200
4	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	150 - 200

W zakresie do 300 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Drzwi tylne prawe	150 - 300

W zakresie do 1000 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	150 - 1000

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Światło odblaskowe R	pęknięcie	WY	0.6
2	Tapicerka siedziska 1.rząd L	przepalenie	WY	1.3
3	Tapicerka siedziska 2.rząd	przepalenie	WY	0.4
4	Pokrywa przednia	rysa/odprysk, ślady korozji	NA	0.5
5	Rama drzwi, przód R	ślady korozji	NA	0.5
6	Okladzina zderzaka tylnego	rysa/odprysk	NA	0.8
7	Tarcza koła tył R	wgniecenie/odkształcenie	NA	0.3
8	Okladzina zderzaka przedniego	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie		
9	Reflektor z kierunkowskazem kpl. L	zarysowanie		
10	Szkło kierunk. bocznego L	zaparowany		
11	Wykładzina tłumiąca pokrywy przedniej	zmechacenie		
12	Szyba przednia barwiona	rysa/odprysk		
13	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk		
14	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie		
15	Oslona lusterka zewnętrznego L	zarysowanie		
16	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk		
17	Klimatyzacja	niska sprawność		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11


Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

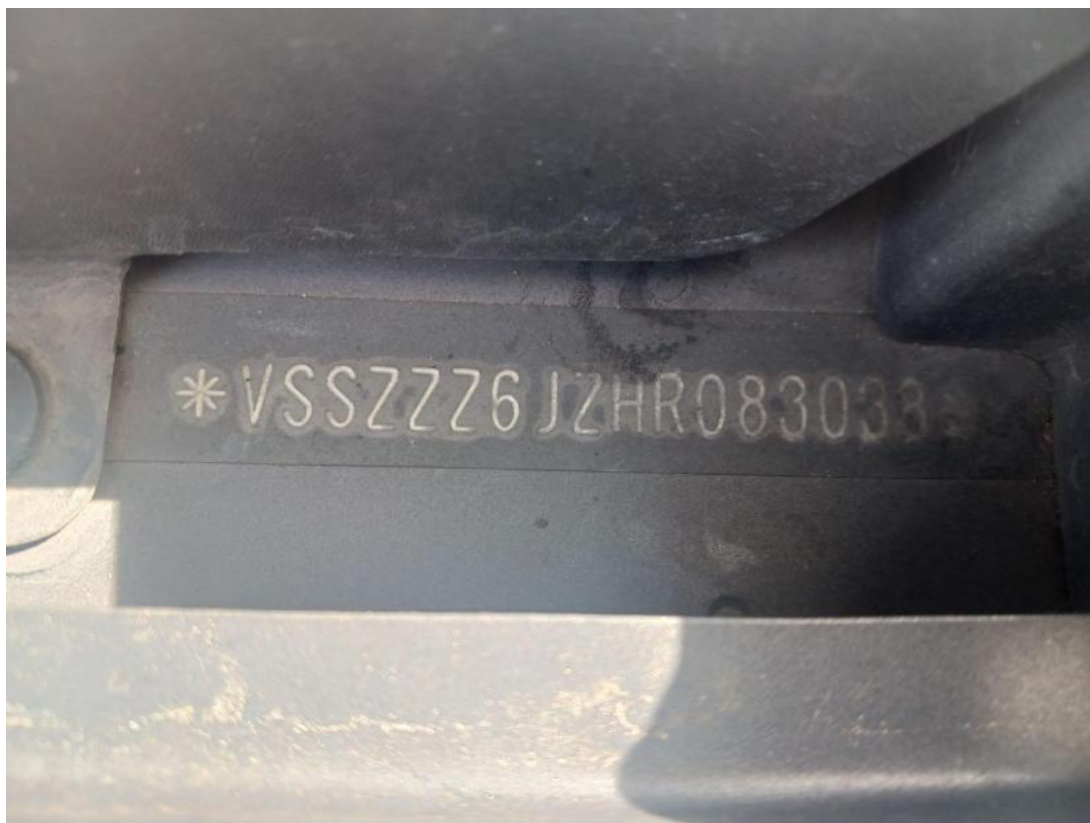

Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19


Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

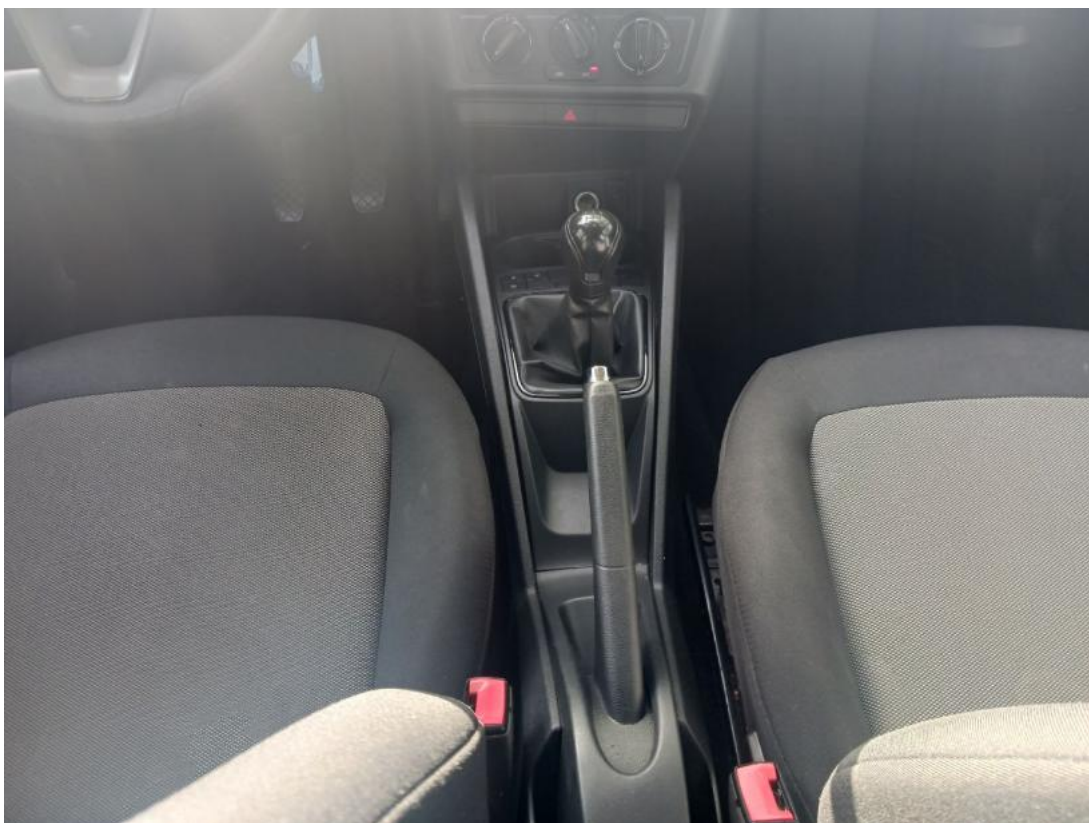

Fot. 21
Tunel środkowy




Fot. 22
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Kierownica z lewej strony

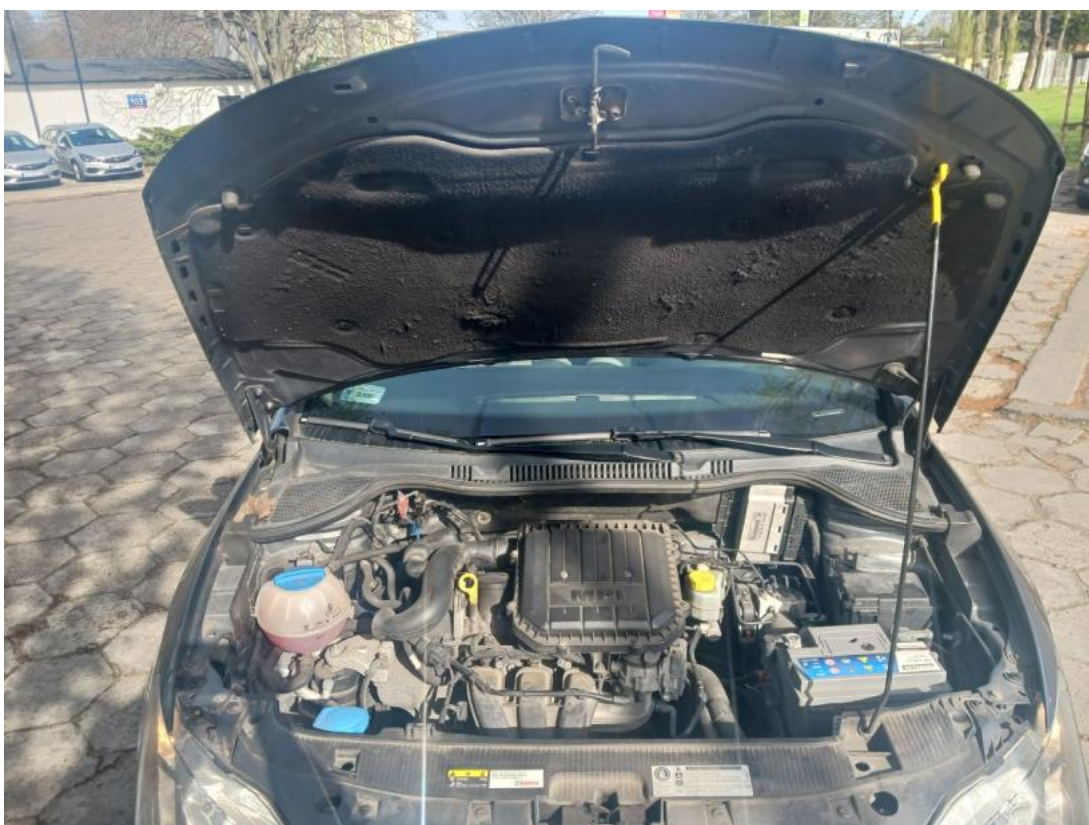

Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu przód



Fot. 28

Spód pojazdu tył

Dowód rej. Str. 1




Dow. Rej. Str.2 i klucze

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1

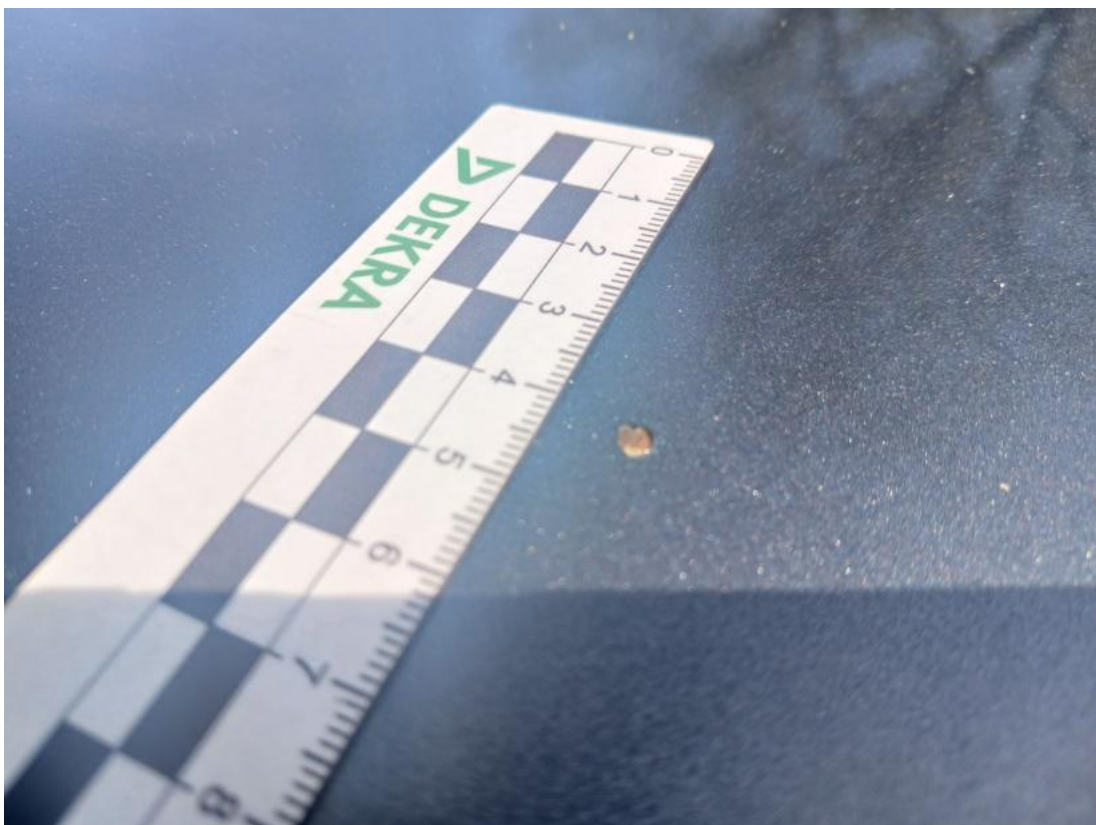

Fot. 32

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Pokrywa komory silnika() - Rysa/odprysk 3



Fot. 34

Szyba czołowa - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Szyba czołowa - Rysa/odprysk 2



Fot. 36

Szyba czołowa() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Zderzak przedni cz dolna - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 38

Zderzak przedni cz L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1



Fot. 40

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Felga tylna P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 42

Światło odblaskowe tylne - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Światło odblaskowe tylne - Pęknięcie/rozerwanie 2



Fot. 44

Zderzak tylny cz górna - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Zderzak tylny cz P - Rysa/odprysk 1



Fot. 46

Zderzak tylny cz P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Zderzak tylny cz P() - Rysa/odprysk 3



Fot. 48

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1



Fot. 50

Kierunkowskaz boczny/lusterka L - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Obudowa lusterka zew L - Rysa/odprysk 1



Fot. 52

Reflektor L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Fotel prz. lew. - Inne 1



Fot. 54

Kanapa tyl. - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Wykładzina podłogi bagażnika - Inne 1