

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	04420/1/25-15201	Data raportu	09-01-2025
Rzeczoznawcy	Krzysztof Kalbarczyk mgr inż. Paweł Barszcz (NEW)	Data oględzin	08-01-2025
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/100322/24/12/31	Miejsce oględzin	MASTER1 WARSZAWA/KLAUDYN, ES...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	JMZGL626801805965
Marka, model	MAZDA 6 Sedan 18-
Typ, wersja	6 2.0 SkyMotion aut
Numer rejestracyjny	WD2308S
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./1998 ccm/107 kW
Stan licznika	48 508 km
Data 1. rej./rok prod.	17-11-2021/2021
Data nast. bad. techn.	13-11-2026
Nadwozie	sedan 4/5
Lakier	niebieski/2-warstwowy metalizowany
Skrzynia biegów	automatyczna



Wyposażenie pojazdu

A-SCBS - system wspomagania hamowania (zapobiegający kolizjom przy małych prędkościach), ABS, Apple CarPlay, bezprzewodowy, Czujnik deszczu i zmierzchu, DSC - system stabilizacji toru jazdy z TCS, EBA - elektroniczny asystent hamowania, EBD - elektroniczny rozdział sił hamowania, Felgi aluminiowe 17 Gun Metal z ogumieniem 225/55, Fotel kierowcy z regulacją podparcia lędźwiowego, Fotel pasażera z regulacją wysokości, HBC - system automatycznego przełączania świateł drogowych na mijania, Hamulec postojowy, elektromechaniczny, Imobilizator, Kierownica i dźwignia zmiany biegów wykończone skórą, Kierownica wielofunkcyjna, Kierunkowskazy tylne LED, Klamki w kolorze nadwozia, Klimatyzacja automatyczna - dwustrefowa z nawiewem na tylny rząd siedzeń, LAS - system wspomagający utrzymanie pojazdu w pasie ruchu, Lakier uni, Lampy tylne LED, Lusterka boczne regulowane elektrycznie, ogrzewane, Lusterka boczne składane elektrycznie, Lusterka boczne w kolorze nadwozia, Lusterka boczne z kierunkowskazami, Lusterko wsteczne elektrochromatyczne (przyciemniające się), Poduszki powietrzne boczne, Poduszki powietrzne kurtynowe, Poduszki powietrzne przednie kierowcy i pasażera, Podłokietnik z tyłu, Przycisk uruchamiania silnika, Reflektory przednie LED, Spryskiwacze reflektorów, System audio z 6 głośnikami, System monitorowania martwego pola BSM, System monitorowania ruchu poprzecznego przy cofaniu RCTA, System nawigacji Mazda, System rozrywki i łączności MZD Connect, System sterowania HMI, Szyby sterowane elektrycznie, przód i tył, Szyby tylne przyciemniane, TSR - system rozpoznający znaki ograniczenia prędkości, Tapicerka materiałowa Standard, Tempomat adaptacyjny, Tuner cyfrowy DAB, Układ wspomagający ruszanie na wzniesieniu HLA, Wejście AUX i 3 porty USB, Wyświetlacz centralny 8-calowy ze sterowaniem dotykowym, Wyświetlacz typu Head-up, kolorowy, Zamek centralny sterowany zdalnie, Zestaw głośnomówiący Bluetooth, Zestaw naprawczy do opon, Światła do jazdy dziennej, Światła przednie z funkcją oświetlania drogi do domu, Lakier metalizowany

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	SAVA, ESKIMO HP2	225/55 R17 101V	6,0 mm
	lewe	SAVA, ESKIMO HP2	225/55 R17 101V	6,0 mm
tylna	prawe	SAVA, ESKIMO HP2	225/55 R17 101V	5,0 mm
	lewe	SAVA, ESKIMO HP2	225/55 R17 101V	5,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 1), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy prawy	do 150
7	Próg prawy	do 150
8	Dach	do 150
9	Drzwi przednie lewe	do 150
10	Drzwi przednie prawe	do 150
11	Drzwi tylne lewe	do 150
12	Drzwi tylne prawe	do 150
13	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
14	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 500 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Próg lewy	150 - 500

W zakresie do 1000 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Słupek środkowy lewy	150 - 1000

W zakresie do 2000 μm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [μm]
1	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	150 - 2000

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Wykładzina tłumiąca pokrywy przedniej	pęknięcie/rozerwanie	WY	0.2
2	Listwa ozdobna okienna górna R	liczne, wgniecenie	WY	0.3
3	Listwa ozdobna górna drzwi tylnych R	liczne, wgniecenie	WY	0.2
4	Nakładka haka holowniczego R	brak	WY	0.1
5	Pokrywa przednia	liczne, wgniecenie, odpryski lakieru, ślady korozji	NA	5
6	Słupek przedni (A) z progiem R	liczne, wgniecenie	NA	2.5
7	Dach	liczne, wgniecenie	NA	6
8	Błotnik tylny R	liczne, wgniecenie	NA	3
9	Pokrywa tylna	liczne, wgniecenie	NA	3
10	Okładzina zderzaka przedniego	zarysowanie		
11	Błotnik przedni L	wgniecenie		
12	Błotnik przedni R	wgniecenie		
13	Obudowa przednia	odpryski lakieru		
14	Poszycie drzwi przednich R	wgniecenie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Spód pojazdu przód



Fot. 26

Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Dowód rej. Str. 1



Fot. 28

Dow. Rej. Str.2 i klucze

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Zestaw naprawczy koła



Fot. 30

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 32

Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Wykładzina pokrywy komory silnika - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 34

Zderzak - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35


Zderzak - Rysa/odprysk 2



Fot. 36

Błotnik przedni P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

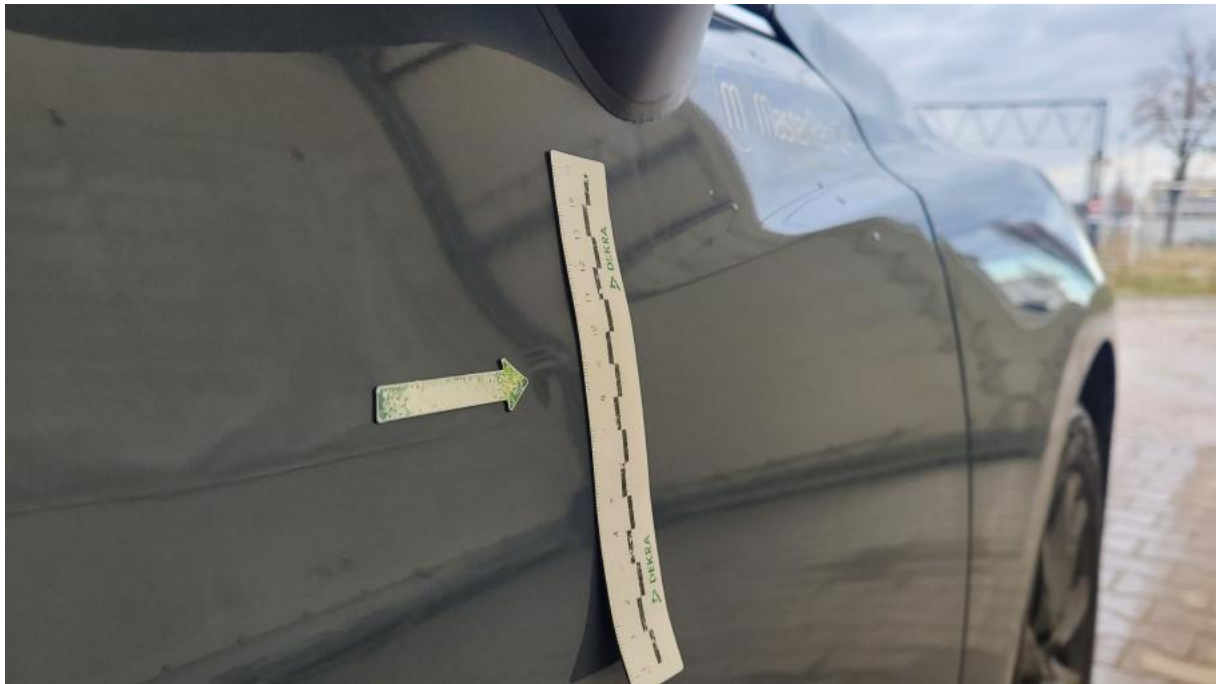

Fot. 37

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 38

Listwa drzwi przednich P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Listwa drzwi przednich P - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 40

Listwa drzwi tylnych P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Listwa drzwi tylnych P - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 42

Słupek przedni P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 44

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Pokrywy bagażnika - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 46

Zaślepka tyl haka hol. - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Dach - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 48

Dach - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Dach - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 50

Błotnik przedni L - Wgniecenie/odkształcenie 1