

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Auftrag durch	Vehicle Trading International GmbH GWC, Schmalbachstr. 7, 38112 Braunschweig
Besichtigungsdatum / Ort	27.08.2024 / 18069 Rostock
Fahrzeugart	PKW Kombi
Hersteller	SKODA
Modell / Verkaufsbezeichnung	Superb Combi 1.4 TSI iV DSG Style
Schlüssel-Nummer HSN / TSN	8004 / AUJ
Fahrzeug-Identnummer	TMBJW9NP4M7058591
Erstzulassung	09.04.2021
Letzte Zulassung	09.04.2021
Nächste HU §29 StVZO	04 / 2026
Km-Stand abgelesen	80946
Farbe / Farbcode	Weiß Metallic
Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.B/E ext.aufl.
Hubraum / Leistung	1395 ccm / 115 kW
Zylinder / Schadstoffklasse	4 / EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Anzahl Türen / Anzahl Sitze	5 / 5
Getriebe / Gänge	DSG / 6
Antriebsart	Frontantrieb
Felgen (montiert)	Leichtmetall
Polster / Farbe	Stoff / Creme
Fahrzeug Dokumente	Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I lag vor
Anzahl Schlüssel	1 Schlüssel vorhanden / 1 Nebenschlüssel vorhanden
Wartungsnachweis	digital
Restlauf bis Service	7.900 km

Bereifung / Felge

Montierte Bereifung

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	215 / 55 R 17 94 V	Michelin / Primacy 4	S/O	5 mm
rechts	215 / 55 R 17 94 V	Michelin / Primacy 4	S/O	5 mm
2 links	215 / 55 R 17 94 V	Michelin / Primacy 4	S/O	5 mm
rechts	215 / 55 R 17 94 V	Michelin / Primacy 4	S/O	5 mm
Pannenset				

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Fahrzeugausstattung


Serienausstattung

Serie: Ablagefächer geschlossen, hinter den Radhauskästen im Kofferraum inklusive Cargoelementen, Ablagen, Airbag, Fahrer- und abschaltbarer Beifahrerairbag, Airbag, Fahrer-Knieairbag, Airbag, Kopfairbags, Airbag, Seitenairbags vorne, Antiblockiersystem (ABS), Antriebsschlupfregelung (ASR), Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar, Außenspiegel und Türgriffe in Wagenfarbe, Außenspiegel, elektrisch anklappbar, Beleuchtetes Handschuhfach, Berganfahrassistent, Bremsassistent, hydraulisch (HBA), Dachhimmel Grau, Dachreling, eloxiert, Dekoreinlage Dark Brushed, Drehzahlmesser, Dritte Bremsleuchte, Dynamischer Licht Assistent (Maskiertes Dauerfernlicht), Easy Start (Start-Stopp-Taste anstelle Zündschloss), Elektrische Heckklappenöffnung, Elektronische Parkbremse inklusive Auto-Hold-Funktion, Elektronische Querdifferenzialsperre (XDS+), Elektronische Stabilisierungskontrolle (ESC), Fahrlichtassistent und Regensensor, Fahrprofilauswahl inklusive personalisierbarem Schlüssel (Normal, Eco, Sport, Individual), Fahrwerk: Adaptives Fahrwerk DCC, Fensterheber elektrisch vorn und hinten, inkl. Einklemmschutz und Kindersicherung, Frontradarassistent inkl. City-Notbremsfunktion, Fußraumbeleuchtung vorn, Geschwindigkeitsregelanlage (Tempomat) inkl. Speedlimiter, Getriebe: 6-Gang-Direktschaltgetriebe (DSG), Getönte Scheiben, Heckscheibe beheizbar, Heckscheibenwischer inkl. Scheibenwaschanlage, ISOFIX-Vorbereitung auf den äußeren Rücksitzen, inklusive Top-Tether, Klimaanlage Air Care Climatronic (2-Zonen), Kofferraumabdeckung, einroll- sowie herausnehmbar, halbautomatisch, Kopfstützen vorn und hinten höhenverstellbar, Lackierung: Uni, Ladekabel, Mode-2, Schuko, 10A, Ladekantenschutz aus Metall, Lehnenfernentriegelung der Rücksitzlehnen im Kofferraum, Lenkrad: 2- Speichen-Lederlenkrad mit Multifunktionstasten, Lenkrad: höhen- und längeneinstellbar, Leseleuchten vorn und hinten am Dachhimmel, Matrix-LED-Scheinwerfer, Mittelarmlehne hinten mit Becherhaltern und Durchlademöglichkeit, Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach, Motorschleppmomentregelung (MSR), Multifunktionsanzeige farbig im Kombiinstrument, Multikollisionsbremse, Navigation: Dynamisches Navigationssystem Amundsen 8", Nebelscheinwerfer LED mit integriertem Abbiegelicht, Ottopartikelfilter, Parksensoren hinten, Polster: Stoff, Radiozubehör: 2 USB-C-Anschlüsse in der Mittelkonsole, Radiozubehör: Digitaler Radioempfang DAB+, Radiozubehör: SmartLink+, Radiozubehör: Wireless SmartLink, Reifendrucküberwachung, Reifenmobilitätsset, Räder: 17" Leichtmetallfelgen Drakon, SKODA Care Connect, Scheibenwaschdüsen beheizt, Servolenkung, elektromechanisch, Sicherheitsgurte Superb, Sitze: Beheizbare Vordersitze, Sitze: Einstellbare Lendenwirbelstützen in den Vordersitzen, Sitze: Elektrisch einstellbare Vordersitze, Fahrersitz mit Memory-Funktion, Sitze: Elektrische Bedienung des Beifahrersitzes vom Fond aus, Sitze: Höheneinstellbare Vordersitze, Sitze: Rücksitzlehne 60:40 geteilt umklappbar, Sitze: elektrisch einstellbarer Fahrersitz mit Memory-Funktion, Sonnenblende auf Fahrer- und Beifahrerseite mit beleuchtetem Make-Up-Spiegel, Start-/Stopp-Automatik inkl. Bremsenergieerückgewinnung, Steckdose 12-V im Kofferraum, Steckdose 12-V in der Mittelkonsole vorn und hinten, Telefon: Komfort Telefonfreisprecheinrichtung Bluetooth, Verchromte Elemente, Verzurrösen im Kofferraum, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
PLG	Adaptiver Abstandsassistent ACC (Regelbereich bis 210 km/h)
7W2,PE2	Airbag, Proaktiver Insassenschutz inkl. Seitenairbags hinten
PK0	Anhängerzugvorrichtung, schwenkbar inklusive Gespannstabilisierung
PKV	Beheizbare Windschutzscheibe
5MT	Dekoreinlage Beige-Brushed 3D
9S0	Digitales Kombiinstrument (Virtuelles Cockpit) 10,2"
3CX	Gepäcknetztrennwand
3G2	ISOFIX-Vorbereitung auf dem Beifahrersitz
PK8	Kessy, schlüsselloses Zugangs- und Start-Stopp-System
PK9	Komfortöffnung für die elektrische Heckklappe Lackierung: Perleffekt
PNF,5XH	LED-Ambientebeleuchtung
PLL	Lenkrad: Beheizbares Lenkrad (2 Speichen)
EM1	Müdigkeitserkennung
PX1	Räder: 17" Leichtmetallfelgen Triton
KA2	Rückfahrkamera mit Waschdüse
PWF	Spurhalte- (Lane Assist), Spurwechsel- (Blind-Spot Detection), Auspark-, Notfall- und Stauassistent
PKY	Sunset (Heckscheibe und hintere Seitenscheiben dunkel getönt)
PWD	Verkehrszeichenerkennung für Navigationssysteme

Wertmindernde Faktoren

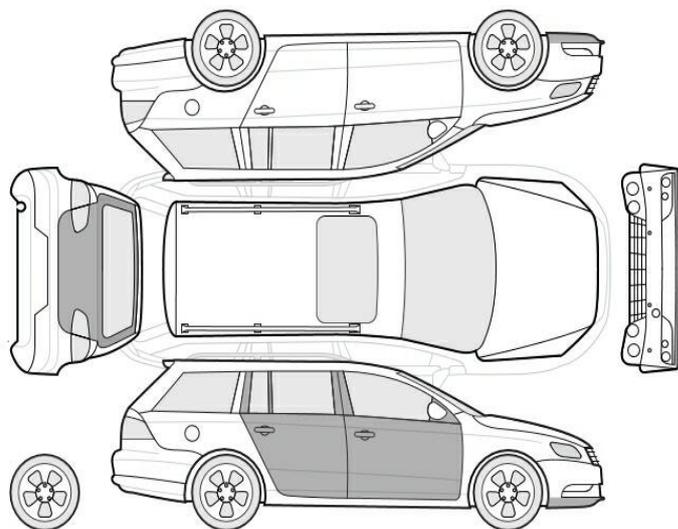

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Heckdeckel, Innenverkleidung zerkratzt, erneuern (Bild 31)
2. Blende Windlauf zerkratzt, erneuern (Bild 29)
3. Motorhaube eingedellt, drücken (Bild 28)
4. Heckklappe Lackierung, Steinschlag, smart repair
5. Tür hinten rechts Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau
6. Tür vorne rechts Türgriff, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau
7. Frontspoiler Lackierung, zerkratzt,

lackieren mit Lackaufbau
8. Lackvorbereitung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, ein Rücknahmegutachten über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Das vorliegende Gutachten beinhaltet auftragsgemäß:

- eine Fahrzeugzustandsbewertung.
- Mängel, die aus einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung des Fahrzeuges entstanden sind, werden akzeptiert und sind daher bei der Zustandsbewertung nicht in Abzug gebracht worden.
- Anteilig dem Fahrzeugalter und der Laufleistung sind Schäden und Mängel bewertet, die den optischen und/oder funktionalen Zustand des Fahrzeugs beeinträchtigen und damit den Preis eines potentiellen Käufers beeinflussen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungs-Nummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

Die getroffenen Feststellungen beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.

Bemerkungen

Grundlage dieses Gutachtens sind die vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Rücknahmegutachten bzw. Fahrzeugbewertungen.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 90 µm bis 133 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Bei der Fahrzeugbesichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt.

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Anlagen: Fotoanlage



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten links

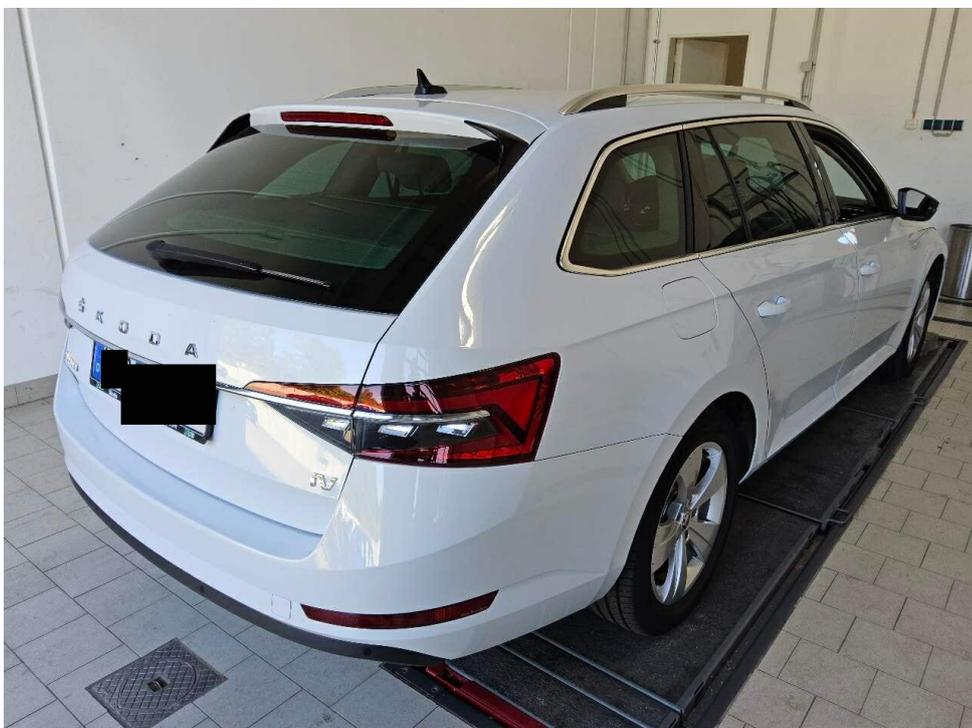


Bild 4 : Diagonal hinten rechts



Bild 5 : Typenschild



Bild 6 : Schweller links



Bild 7 : Schweller rechts



Bild 8 : Innenraum



Bild 9 : Kombiinstrument bei laufendem Motor



Bild 10 : Laufleistungsanzeige



Bild 11 : Serviceanzeige



Bild 12 : Softwareversion im Display (Nur bei VW ID und Audi etron)

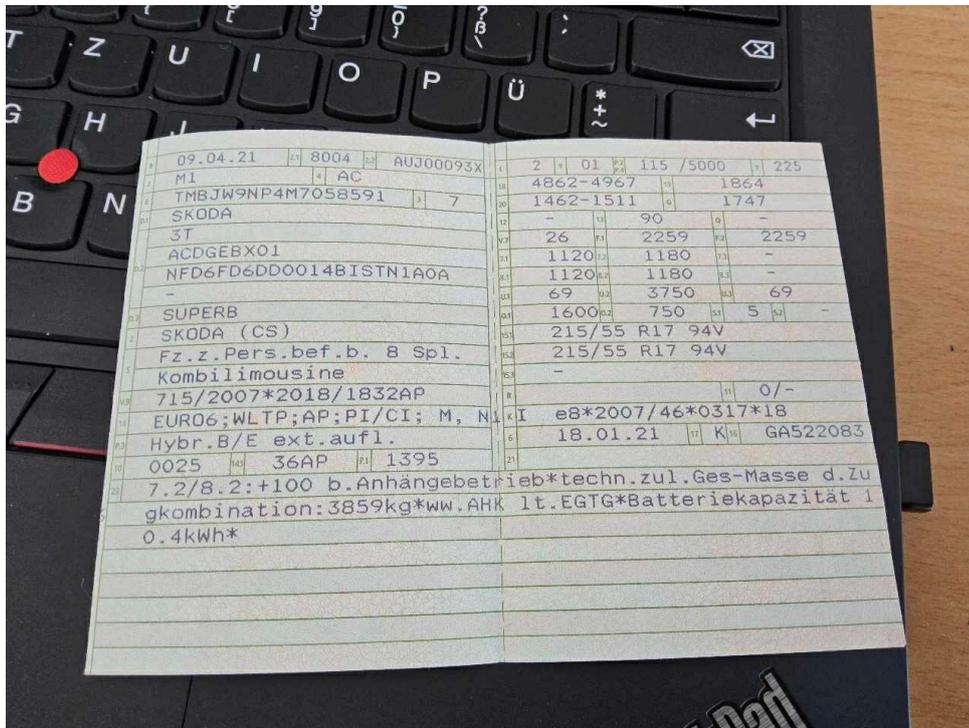


Bild 13 : ZLB Teil I (ohne Halterdaten)



Bild 14 : Schlüssel, Serviceunterlagen



Bild 15 : Fahrbereifung



Bild 16 : leicht entfernbare Teile (Hutablage, Netztrennwand, ...)



Bild 17 : 2. Radsatz (Aus Lieferumfang)



Bild 18 : 2. Radsatz 1. Rad



Bild 19 : 2. Radsatz 2. Rad



Bild 20 : 2. Radsatz 3. Rad



Bild 21 : 2. Radsatz 4. Rad



Bild 22 : Ordnungsgemäß eingeladener Radsatz



Bild 23 : Freigestellt vorne links



Bild 24 : Freigestellt vorne rechts

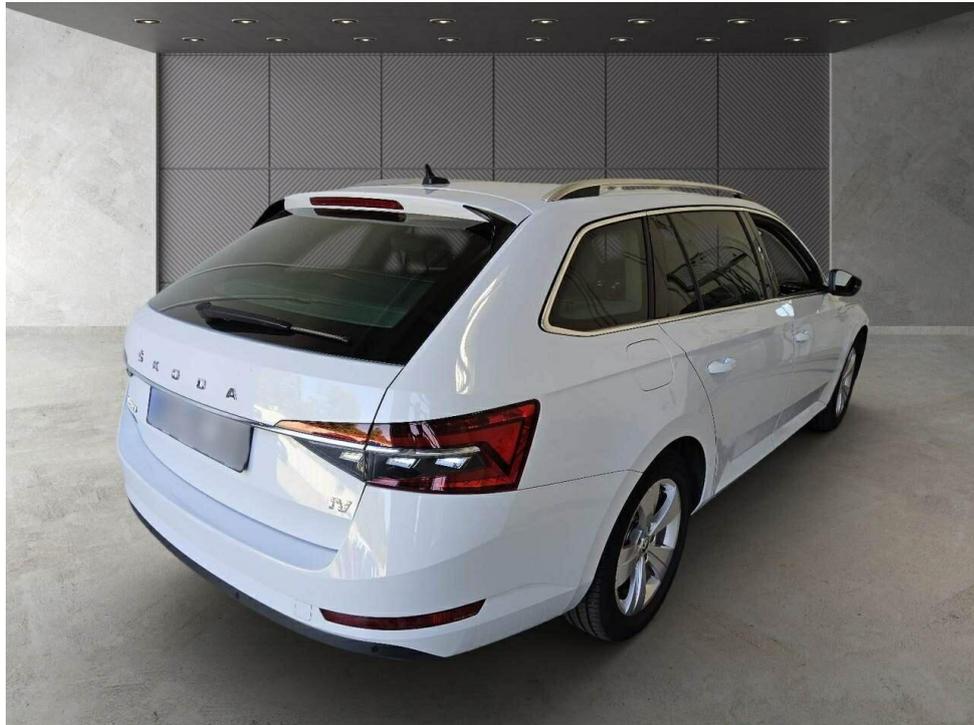


Bild 25 : Freigestellt hinten rechts

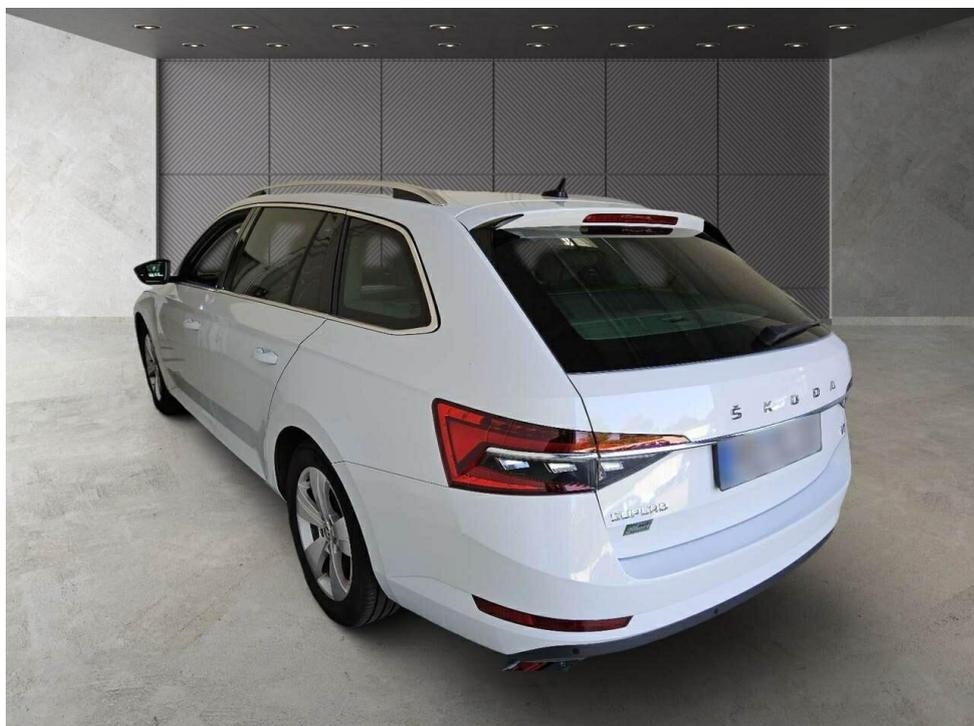


Bild 26 : Freigestellt hinten links



Bild 27 : Frontspoiler zerkratzt

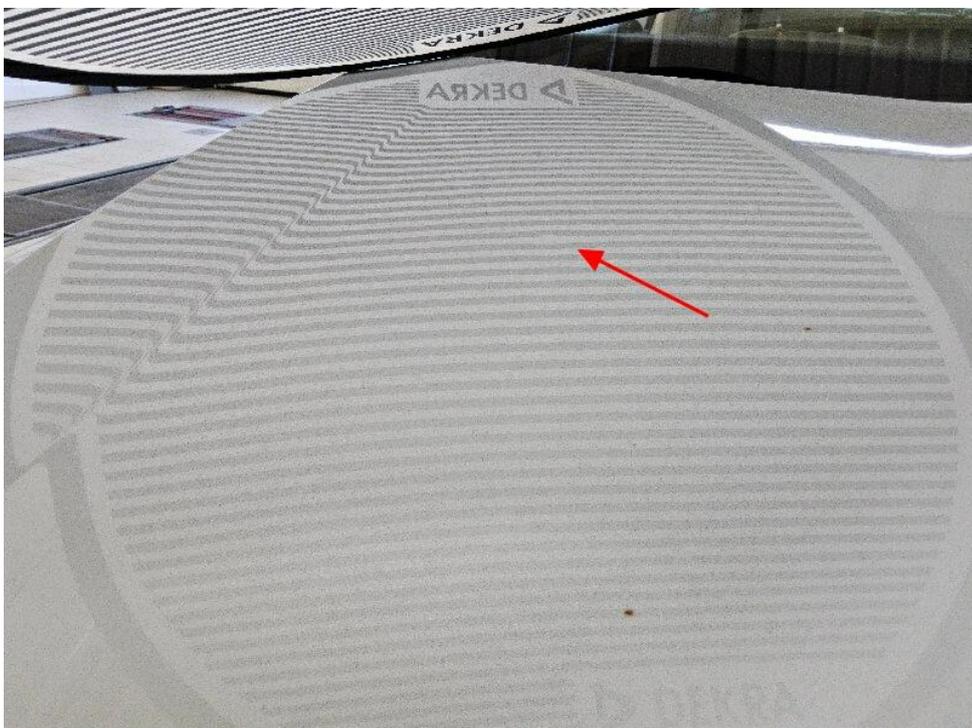


Bild 28 : Motorhaube eingedellt



Bild 29 : Blende Windlauf zerkratzt



Bild 30 : Heckklappe, Steinschlag



Bild 31 : Heckdeckel, Innenverkleidung zerkratzt



Bild 32 : Tür hinten rechts zerkratzt

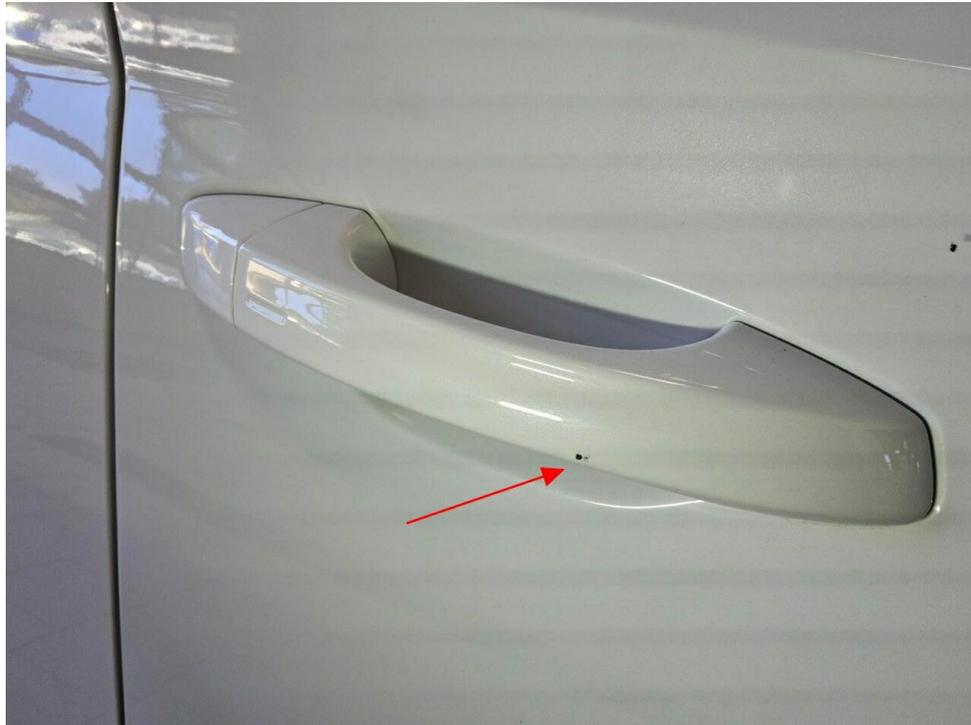


Bild 33 : Tür vorne rechts, Griff zerkratzt



Bild 34 : Serviceanhänger