

Expertise

Protokollnummer: 37851210
Auftrags-Nr / Referenz: 1001804671
Besichtigungsdatum: 10.01.2025

Hersteller: Skoda	Modell: SUPERB
FIN: TMBJW7NP5N7009132	



Angaben zum Fahrzeug	
Hersteller / Typ / Modell / Ausstattung	
Skoda SUPERB	
Fahrgestellnummer	TMBJW7NP5N7009132
Laufleistung (abgelesen)	160.327 km
Erstzulassung	09.11.2021
Letzte Zulassung	09.11.2021
Anzahl Halter	unbekannt
Nächste HU (Abgelesen aus ZBI)	11/2024
Leistung / Hubraum	115 kw / 1.395 ccm
Kraftstoffart / Zylinder	Hybr.B/E ext.aufl / 4
Getriebe / Anzahl Gänge	Automatik / 6
Antriebsart	Frontantrieb
Fahrzeugart	PKW Kombi
Farbe / Farbcode	Schwarz-Magic Perleffekt
Türen / Sitze	5 / 5
Polsterart	Stoff
Polsterfarbe	Schwarz



Angaben zum Fahrzeug

Wartungsheft / Nachweis	digitaler Nachweis / vollständig	Restlauf bis Service	-1.900 km
Letzte Wartung am / bei	04/2024 bei 150.840 km		
Schlüssel ist/soll	3 / 3	FZG-Dokumente	ZB#1 (S) lag vor, ZB#2 (B) lag nicht vor
Vorschaden / Unfall	Keine Feststellbar	Nachlackierung	Keine Feststellbar
Besichtigungsbedingungen	Ausreichend	Hubmittel / Grube	ja
Probefahrt	nicht durchgeführt	Motorlauf	durchgeführt
HSN/TSN	8004 / AUJ 00099		
Abgasnorm	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I	Feinstaubplakette	
zul. Gesamtgewicht	2.260 kg	Leergewicht	

Bereifung

Montierte Bereifung

#	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe
1)	215/55 R17 94V	Winterreifen auf Leichtmetall	Michelin	4mm / 4mm
2)	215/55 R17 94V	Winterreifen auf Leichtmetall	Michelin	6mm / 6mm

Zusatzbereifung

#	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe
1)	215/55 R17 98V	Winterreifen auf Leichtmetall	Fulda	9mm / 9mm
2)	215/55 R17 98V	Winterreifen auf Leichtmetall	Hankook	3mm / 4mm

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse in Fahrtrichtung

Ausstattung

Ausstattung

- "DRIVING MODE SELECT" und "DCC-ADAPTIVE FAHRWERKSREGELUNG"
- "LIGHT ASSISTANT" ("COMING HOME", "LEAVING HOME", "TUNNEL LIGHT", "DAY LIGHT")
- "Virtual Cockpit"
- 2-Speichen-Multifunktionslederlenkrad mit Heizung und mit Schaltwippen DSG
- 2x USB vorne
- 4 Zyl.Ottomotor 1,4L Aggr. 04E.C
- 6-Gang-Automatikgetriebe
- 8 Lautsprecher (passiv)
- Abgasendrohr hinten (Standard)
- Ablagekasten im Kofferraum mit Deckel in der Seitenverkleidung (Deckel links und rechts) Plus Cargoelement
- Antenne nur für FM Empfang, Diversity
- Außen-Sound, Soundbox ohne Deaktivierung(Ausführung 1)
- Außenspiegel, automatisch abblendbar elektrisch anklapp-/ einstellbar separat beheizbar
- Ausstattungsstufe - Ambition
- Automatische Rolloentriegelung mit Multifunktionsbox
- Batterie 380A (68Ah)
- Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift
- Beheizbare Vordersitze
- Betriebserlaubnis Nachtrag
- Bordliteratur in Deutsch
- BRS für Fahrzeuge mit E-Antrieb (ESC und eBKV)
- Chromrahmen um die Seitefenster
- DAB - Digitaler Radioempfang
- Dachspoiler
- Dämpfung vorn
- Doppelton-Signalhorn
- Dreip.Automatikgurte vo.m.Gurtstraffer und Höheneinstellung
- ECO-Funktion
- Einbau Differenzierung für Getriebe"DQ400" -- Fahrzeugteile --
- Fahrerkniefahrerairbag
- Fahrzeugklassen-Differenzierung -3V0-
- Federbereich 08 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
- Formteilhimmel ungeteilt
- Frontantrieb
- Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend
- Gurtanlagesignalisation (für alle Passagiere)
- Heckklappe/Deckel mit elektrischer Öffnung und Schließung,(mit Spindel- antrieb, ohne Virtuelles Pedal)
- Hybrid-Antriebssystem PHEV
- Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
- Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
- Kindersicherung, elektrisch betätigt
- "FRONT ASSIST" - mit ACC bis 210km/St.
- "KESY FULL" ohne "SAFE" System
- "REAR VIEW CAMERA MID"
- "SMART LINK" (drathlos für Apple)
- 12 Volt-Steckdose(n)
- 2-Speichen-Multifunktionslederlenkrad mit Heizung und mit Schaltwippen DSG, mit schwarze Umnähung
- 3 Schlüssel
- 4-Zylinder-Ottomotor 1,4L/115 KW TSI, Hybrid Grundmotor ist: TH8
- Abdeckungen für Leichtmetallräder
- Abgaskonzept, EU6 AP
- Aktivkohlebehälter
- Akustische Seitliche Fenster vorne mit SunSet
- Anhängerkupplung, schwenkbar
- Aufkleber/Schilder in deutsch
- Außenspiegel links, konvex
- Außenspiegel rechts, konvex
- Außenspiegelgehäuse und diverse Anbauteile in Wagenfarbe
- Automatische Distanzregelung (mit follow to stop) und Speed-Limiter
- Batterie/Generator Kapazität Standard
- Beheizbare Scheibenwaschdüsen vorn
- Berganfahrassistent
- Betriebsspannung 12 V
- Bordwerkzeug
- Chrom-Paket
- Climatronic mit Stauluftregelung, FCKW-frei
- Dachreling, schwarz
- Dämpfung hinten
- Dekorleiste Brushed
- Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label
- Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz
- E-Motor (Hybrid) Systemleistung 160KW Aggr.0EC.B / 0EK.A
- Einstiegsleisten vorne und hinten (PHEV)
- Erweiterte Innengeräuschkämpfung
- Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen
- Fertigungsablauf Standard
- Feststellbremse
- Front Assist inkl. City ANB für ACC high
- Frontscheibenheizung
- Fußhebelwerk "Standard"
- Gewichtsbereich 7 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
- Heckscheibenwischer "AERO"
- Höheneinstellung,manuell,für Vordersitze
- Innenleuchte im Fußraum vorn
- Kältemittel R1234yf
- Keine Aktionsausführung
- Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem ISO FIX

- Klimakomfortscheibe
- Komfortsitze vorn
- Kopfstützen vorn
- Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer
- Ladedose AC Typ 2 Mode 2-3 (EU)
- LED Rückleuchte
- Lehnenfernentriegelung aus Kofferraum
- Leichtmetallräder "TRITON" 6,5Jx17" inkl Super-Rollwiderstandsoptimierte Reifen
- Leseleuchte vorn
- Linkslenker
- Mit Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)
- Mittelkonsole
- Navi Amundsen + Web radio
- Nebelschlussleuchte
- Nichtraucherführung
- Notrufsystem eCall+
- Ohne Beifahrersitzverstellung vom Fond
- Ohne CD/DVD für Navigation
- Ohne Durchladeeinrichtung
- Ohne Feuerlöscher
- Ohne Garagentoröffner
- Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche
- Ohne Head-Up Display
- Ohne Kindersitzverankerung vorn (ISOFIX)
- Ohne Ladeboden
- Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
- Ohne Müdigkeitserkennung
- Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
- Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
- Ohne Spurhalteassistent
- Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
- Ohne Trennwand
- Ohne Uhr
- Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
- Ohne zus. Leuchten (Beleuchtungen innen)
- Ohne zusätzliche Bereifung
- Pannen-Set
- Plus Ladekabel MODE 3, 16A - EU(AC 3,6 kW)
- Preisstützung
- Radstand
- Regionscode " ECE " für Radio
- Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
- Reifendruckkontrolle
- Remote Access + Infotainment Online 1 Jahr
- Schalthebelknopf/-Griff in Leder
- Scheibenbremsen hinten
- Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor
- Serienkraftstoff-Erstbefüllung
- Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig (Servotronic)

- Komfort Telefonie
- Kopfstützen hinten (3 Stück)
- Kraftstoffbehälter
- Kühlerschutzgitter mit Chromleiste
- Landesverkaufsprogramm Deutschland
- Leergewichtsbereich 1
- Leichtmetallräder "TRITON" 6,5Jx17"
- Lendenwirbelstütze, manuell einstellbar in Vordersitzlehnen
- Leuchtweitenregulierung
- Low LED Basis Scheinwerfer inkl. LED Tagfahrlicht
- Mittelarmlehne vorn
- Motorenstart Standard
- Nebelscheinwerfer und Abbiegeleuchte
- Nicht Heissland
- Normal-Lackierung
- Ohne Adapter
- Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
- Ohne Dacheinsatz (Volldach)
- Ohne erweitertem Sicherheitssystem
- Ohne Fußmatten
- Ohne Generator
- Ohne Halter
- Ohne Kindersitz
- Ohne Kompass/Verkehrszeichenanzeige/Verkehrszeichenerkennung
- Ohne Lichtassistent
- Ohne Multifunktionskamera
- Ohne Schmutzfänger
- Ohne Sonnenschutzrollo
- Ohne Spurwechselassistent
- Ohne Tilgergewicht Lenkrad
- Ohne Überführungsausrüstung
- Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät
- Ohne zus. Funktionsfehleranzeige
- Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
- Optionsinfotainment (MIB3)
- PDC + "MANOEUVRE ASSIST" - Parksensoren vorne & hinten mit aut. Bremse Funktion
- Radschrauben Standard
- Rechtsverkehr
- Reifen 215/55 R17 94V Super- Rollwiderstandsoptimiert, Generation 2 (Polymerbeschichtung)
- Remote Access / Remote Access + Online Infotainment
- Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit Mittelarmlehne
- Scheibenbremsen vorn
- Schriftzugsatz in Grundausrüstung
- Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag
- Serviceanzeige 15000 km oder 1 Jahr (fest)
- Sicherheitsinnenspiegel abblendbar

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Sitzbezüge in Stoff • Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw • Sprachsteuerung • Standheizung mit Funkfernbedienung • Stoßfänger Standard • Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen • Variant/Avant • Verbau der Startbatterie hinten, ohne zweite Batterie • Wegfahrsperre elektronisch | <ul style="list-style-type: none"> • Sonnenblende mit Make-up Spiegel und LED Beleuchtung und Airbagschild • Standard-Klimazonen • Start/Stopp-Anlage mit Rekuperation • Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz • Tür und Seitenverkleidung Schaumfolie und Gewebe • Typprüfand Deutschland • Variante Hybrid • Wartungsintervallverlängerung • Zus.Rückstrahler (Türbereich) |
|---|--|

Kurze Sachverständige Feststellungen

Vorgelegte Dokumente	Zum Zeitpunkt der Besichtigung lag die Zulassungsbescheinigung Teil 1 (Schein) vor, die Zulassungsbescheinigung Teil 2 (Brief) lag nicht vor.
FIN-Vergleich	Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.
Besichtigung	Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend. Die Untersuchung erfolgte auf der zum Gutachten gehörenden Lichtbildanlage nachzuvollziehenden Lichtverhältnissen. Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.
Probefahrt	Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
Motorlauf	Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt. Dies hat folgenden Grund: Ohne Beanstandung

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	2.Radsatz	2 Reifen (1 Reifen platt. Profiltiefen stark ungleichmäßig) - erneuern
2	Tür hinten rechts	Tür - Kratzer - auslegen / polieren
3	Instrumententafel	Mittelkonsole hinten - Kratzer - Wertminderung
4	Sonstiges	Hauptuntersuchung (11.2024) - abgelaufen - erneuern
5	Motorhaube	Motorhaube - Delle(n) - sanft instandsetzen
6	Fahrzeugdach	Dachholm rechts (Mehraufwand) - Delle(n) - sanft instandsetzen
7	Seitenwand links	Einstieg - Kratzer - Smart Repair
8	Seitenwand rechts	Seitenwand (Inklusive auslegen polieren) - Delle / Lackschaden - sanft instandsetzen
9	Fahrzeugdach	Dach (Mehraufwand) - Delle(n) - sanft instandsetzen
10	Rad/Reifen	Reifen vorn links - beschädigt - erneuern
11	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - Kratzer - lackieren
12	Karosserie	Karosserie (Rückstände auf Lack (Fzg. bereits gewaschen)) - Lackmangel - aufbereiten
13	Tür vorn rechts	Tür (Bis Grundierung) - Kratzer - lackieren
14	Sonstiges	Inspektion/Wartung (Seit 1900km) - fällig - erneuern
15	Heckklappe/-tür	Heckklappe - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren
16	Verglasung	Frontscheibe mit Regensensor (Mit Rissbildung) - Steinschlag - erneuern

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Bremsanlage	Bremsscheiben und Beläge vorn (Oberflächlich ohne Riefenbildung) - Korrosion - kein Abzug
2	Bremsanlage	Bremsscheiben und Beläge hinten (Oberflächlich ohne Riefenbildung) - Korrosion - kein Abzug

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
3	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn (Laufleistungsbedingt) - Steinschlag - kein Abzug

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatz entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Fehlteile

Beschreibung

Ausrüstung - Tirefit Füllmittel

Auftrag/Auftragsumfang

Es wurde der Auftrag erteilt, ein Verkaufsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Dieses beinhaltet folgende Umfänge:

- Beschreibung von kernrelevanten Angaben zum Fahrzeug
- Dokumentation von Ausstattungsmerkmalen
(Lieferung durch Drittdienstleister)
- Dokumentation von Schäden, Mängeln, Fehlteilen
- Dokumentation von Vorschäden, unreparierten Vorschäden, Nachlackierungen
- eine kurze Sicht- oder Funktionsprüfung der Ausstattungsdetails sofern möglich.
(Funktionsprüfungen von Fahrerassistenzsysteme gehören nicht zum Leistungsumfang!)
- eine Fotodokumentation des Fahrzeuges

Grundlage zum Auftrag

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Die Fahrzeugbesichtigung erfolgt im demontagefreien Zustand.

Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt werden können, verbleiben im Bereich des Prognoserisikos. Ein erweitertes Risiko besteht durch verschwiegene Mängel welche durch arglistige Täuschung hervorgerufen, und durch den sachverständigen nicht identifizierbar waren.

Schäden oder Mängel, die aus einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung des Fahrzeuges entstanden sind, werden gemäß dem zugrunde gelegten Standard akzeptiert.

Ein expliziter Ausweis und eine monetäre Betrachtung der zu erwartenden Merkmale innerhalb des Produktes erfolgten nicht.

Merkmale, welche in ihrer Art und Ausprägung leicht über den üblichen Gebrauch hinausgehen jedoch keine inakzeptable Beschädigung darstellen, werden ggf. unter Gebrauchsspuren dokumentiert und ausgewiesen.

Schäden oder Mängel, welche gemäß dem zugrunde gelegten Standard, nicht mehr einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung zugeordnet werden können, werden im Produkt unter Wertmindernde Faktoren aufgelistet.

Je nach Produktspezifikation kann ein monetärer Ausweis erfolgen. Insofern dieses stattfindet können die Kosten zu 100% dargestellt sein oder anteilig gemäß Fahrzeugalter und Laufleistung.

Vorschäden

Am Fahrzeug konnten augenscheinlich weder reparierte noch unreparierte Vorschäden festgestellt werden.

Bemerkungen

Elektrische Verbraucher wurden geprüft.

Automatikgetriebe sowie E-Antrieb konnten nur bedingt geprüft werden.

Fahrzeug wurde laut Ausstattung ohne zusätzliche Bereifung ausgeliefert.

Winterradsatz ist im Fahrzeug.



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg hinten



Abbildung 3: Innenraum



Abbildung 4: Innenraum



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Schweller



Abbildung 9: Schweller



Abbildung 10: Typschild



Abbildung 11: Räder/Reifen



Abbildung 12: Räder/Reifen



Abbildung 13: Räder/Reifen



Abbildung 14: Räder/Reifen



Abbildung 15: Zusatzbereifung



Abbildung 16: Zusatzausstattung

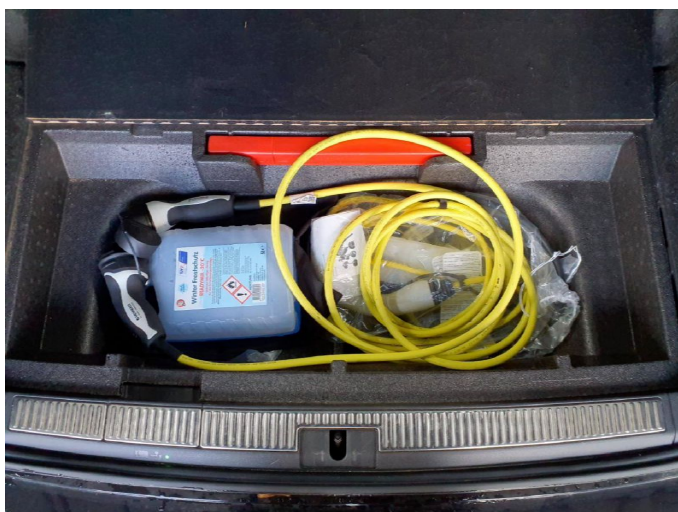


Abbildung 17: Zusatzausstattung



Abbildung 18: Zusatzausstattung



Abbildung 19: Fahrzeugdokumente

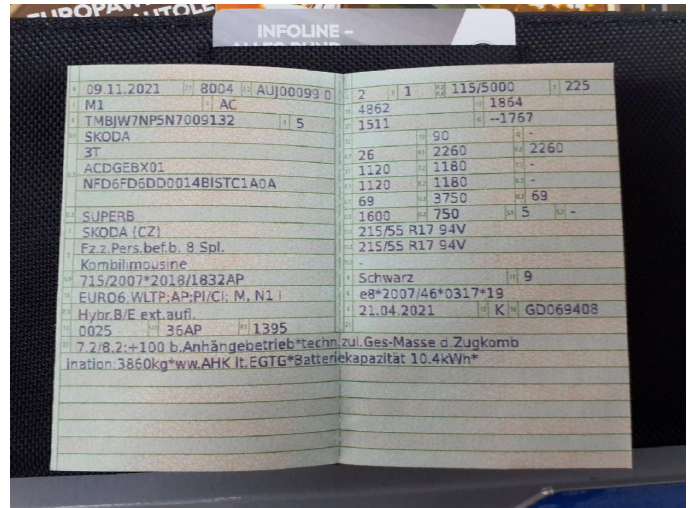


Abbildung 20: Fahrzeugdokumente

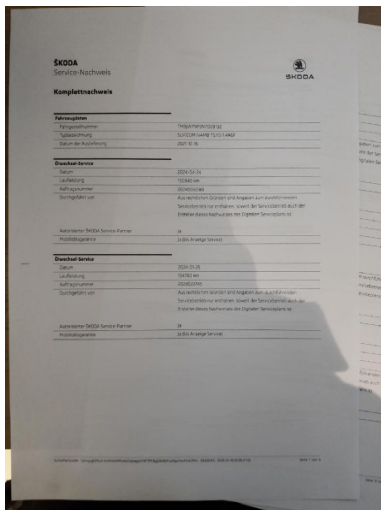


Abbildung 21: Fahrzeugdokumente

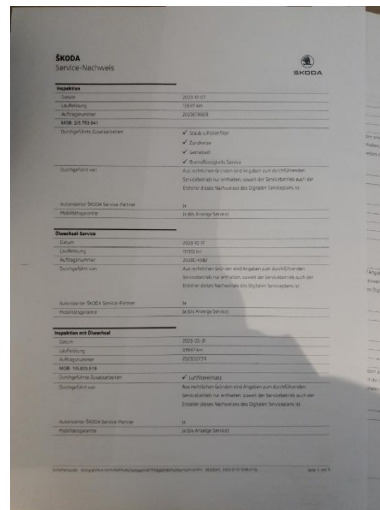


Abbildung 22: Fahrzeugdokumente

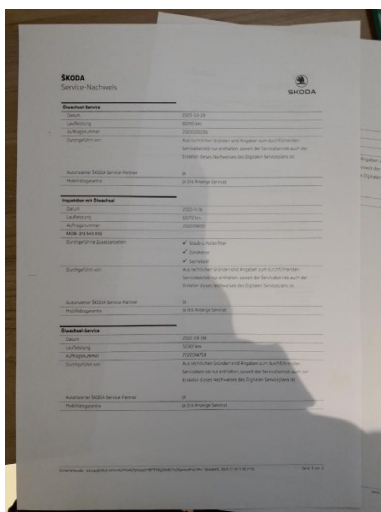


Abbildung 23: Fahrzeugdokumente

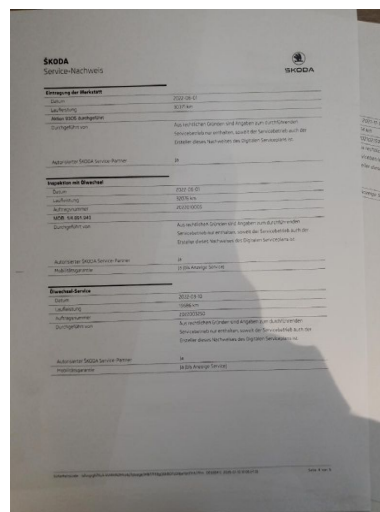


Abbildung 24: Fahrzeugdokumente

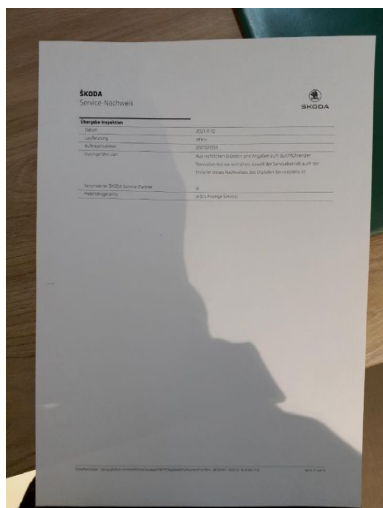


Abbildung 25: Fahrzeugdokumente



Abbildung 26: Sonstiges



Abbildung 27: Sonstiges



Abbildung 28: Sonstiges



Abbildung 29: Sonstiges



Abbildung 30: Sonstiges



Abbildung 31: Sonstiges



Abbildung 32: Sonstiges



Abbildung 33: Sonstiges



Abbildung 34: Sonstiges

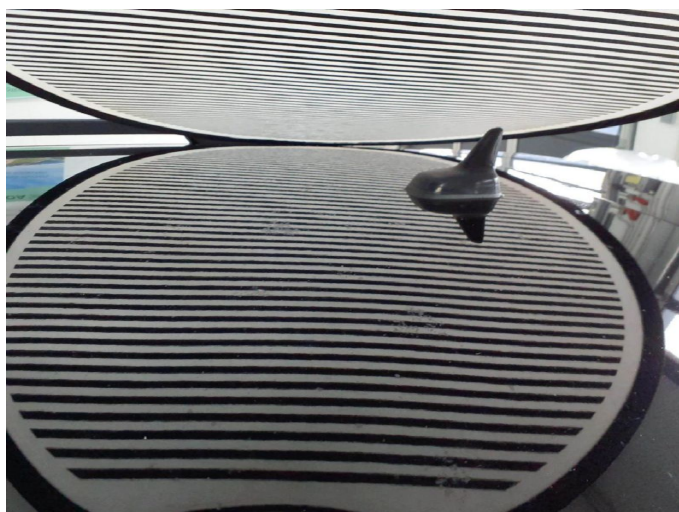


Abbildung 35: Sonstiges



Abbildung 36: Sonstiges



Abbildung 37: Sonstiges



Abbildung 38: Sonstiges



Abbildung 39: Sonstiges



Abbildung 40: Sonstiges



Abbildung 41: Sonstiges



Abbildung 42: Sonstiges



Beschädigung 1: 2.Radsatz: 2 Reifen (1 Reifen platt. Profiltiefen stark ungleichmäßig) - erneuern



Beschädigung 1: 2.Radsatz: 2 Reifen (1 Reifen platt. Profiltiefen stark ungleichmäßig) - erneuern



Beschädigung 1: 2.Radsatz: 2 Reifen (1 Reifen platt. Profiltiefen stark ungleichmäßig) - erneuern



Beschädigung 1: 2.Radsatz: 2 Reifen (1 Reifen platt. Profiltiefen stark ungleichmäßig) - erneuern



Beschädigung 1: 2.Radsatz: 2 Reifen (1 Reifen platt. Profiltiefen stark ungleichmäßig) - erneuern



Beschädigung 1: 2.Radsatz: 2 Reifen (1 Reifen platt. Profiltiefen stark ungleichmäßig) - erneuern



Beschädigung 2: Tür hinten rechts: Tür - Kratzer - auslegen / polieren



Beschädigung 2: Tür hinten rechts: Tür - Kratzer - auslegen / polieren



Beschädigung 3: Instrumententafel: Mittelkonsole hinten - Kratzer - Wertminderung



Beschädigung 3: Instrumententafel: Mittelkonsole hinten - Kratzer - Wertminderung




Beschädigung 5: Motorhaube: Motorhaube - Delle(n) - sanft instandsetzen




Beschädigung 5: Motorhaube: Motorhaube - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung 5: Motorhaube: Motorhaube - Delle(n) - sanft instandsetzen

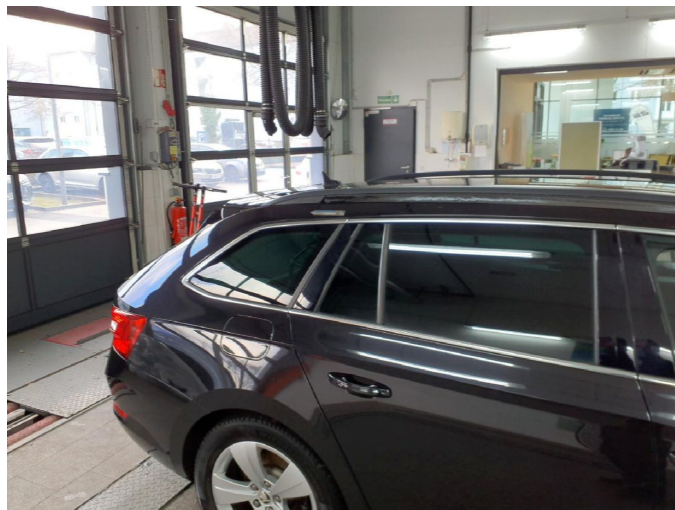

Beschädigung 6: Fahrzeugdach: Dachholm rechts (Mehraufwand) - Delle(n) - sanft instandsetzen

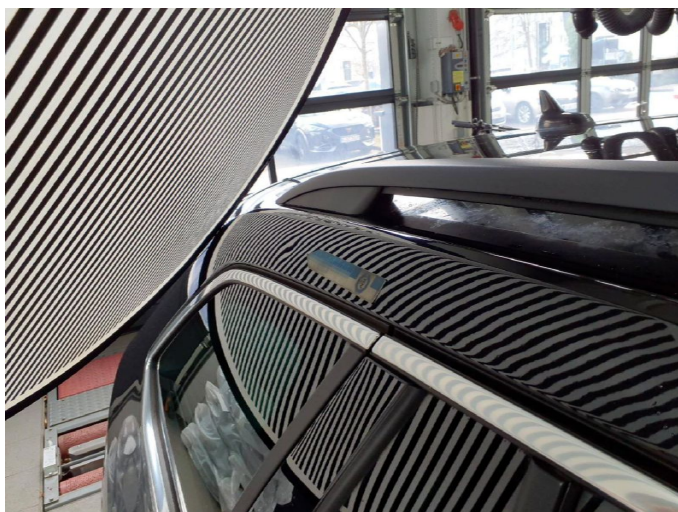

Beschädigung 6: Fahrzeugdach: Dachholm rechts (Mehraufwand) - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung 7: Seitenwand links: Einstieg - Kratzer - Smart Repair




Beschädigung 7: Seitenwand links: Einstieg - Kratzer - Smart Repair




Beschädigung 8: Seitenwand rechts: Seitenwand (Inklusive auslegen polieren) - Delle / Lackschaden - sanft instandsetzen



Beschädigung 8: Seitenwand rechts: Seitenwand (Inklusive auslegen polieren) - Delle / Lackschaden - sanft instandsetzen

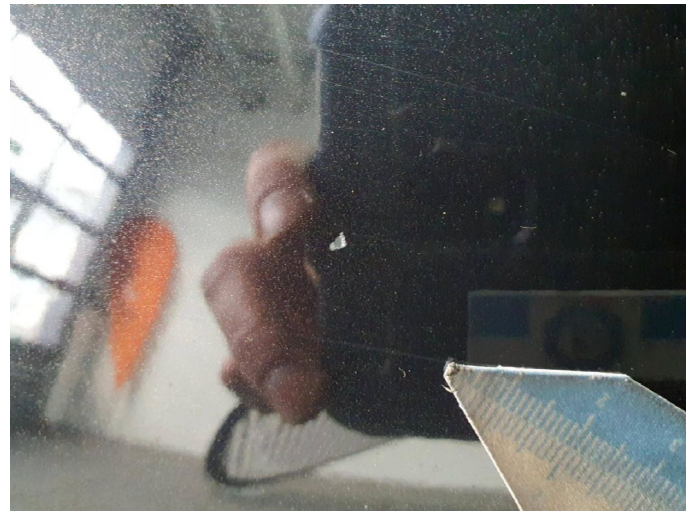

Beschädigung 8: Seitenwand rechts: Seitenwand (Inklusive auslegen polieren) - Delle / Lackschaden - sanft instandsetzen

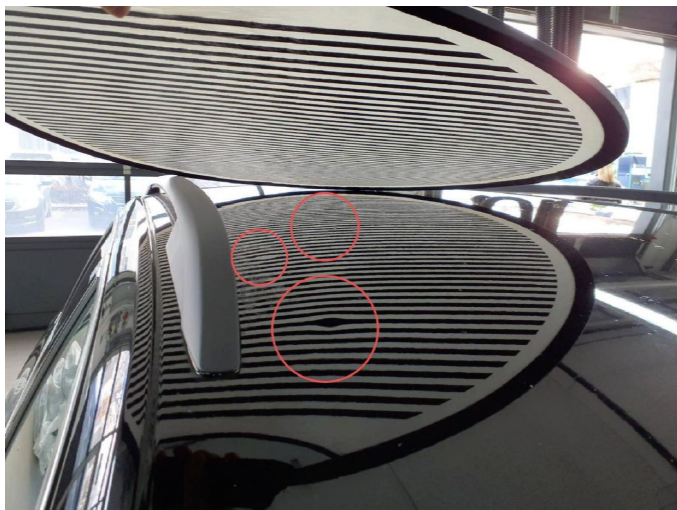


Beschädigung 9: Fahrzeugdach: Dach (Mehraufwand) - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung 10: Rad/Reifen: Reifen vorn links - beschädigt - erneuern



Beschädigung 10: Rad/Reifen: Reifen vorn links - beschädigt - erneuern

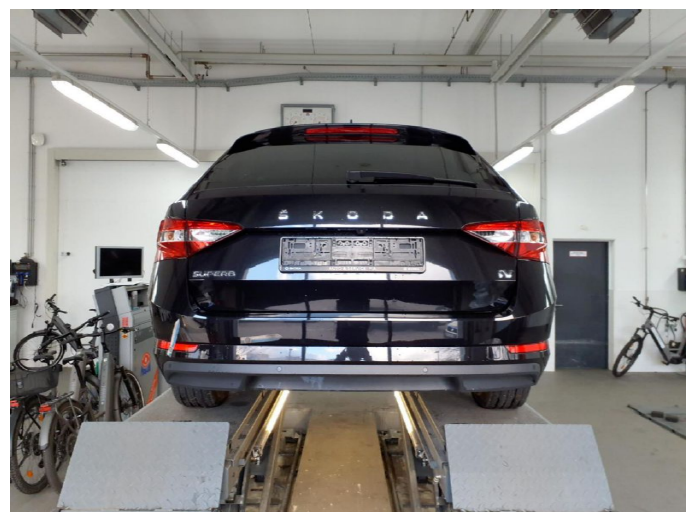

Beschädigung 11: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer - lackieren



Beschädigung 11: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer - lackieren




Beschädigung 11: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer - lackieren



Beschädigung 12: Karosserie: Karosserie (Rückstände auf Lack (Fzg. bereits gewaschen)) - Lackmangel - aufbereiten



Beschädigung 12: Karosserie: Karosserie (Rückstände auf Lack (Fzg. bereits gewaschen)) - Lackmangel - aufbereiten

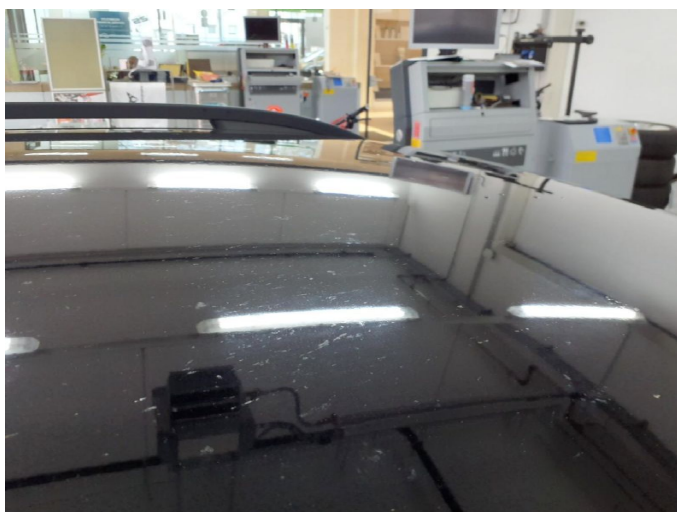


Beschädigung 12: Karosserie: Karosserie (Rückstände auf Lack (Fzg. bereits gewaschen)) - Lackmangel - aufbereiten




Beschädigung 12: Karosserie: Karosserie (Rückstände auf Lack (Fzg. bereits gewaschen)) - Lackmangel - aufbereiten



Beschädigung 13: Tür vorn rechts: Tür (Bis Grundierung) - Kratzer - lackieren

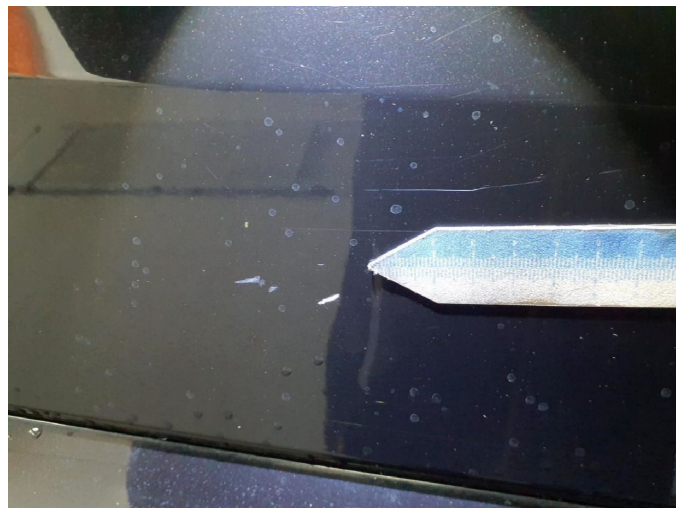


Beschädigung 13: Tür vorn rechts: Tür (Bis Grundierung) - Kratzer - lackieren

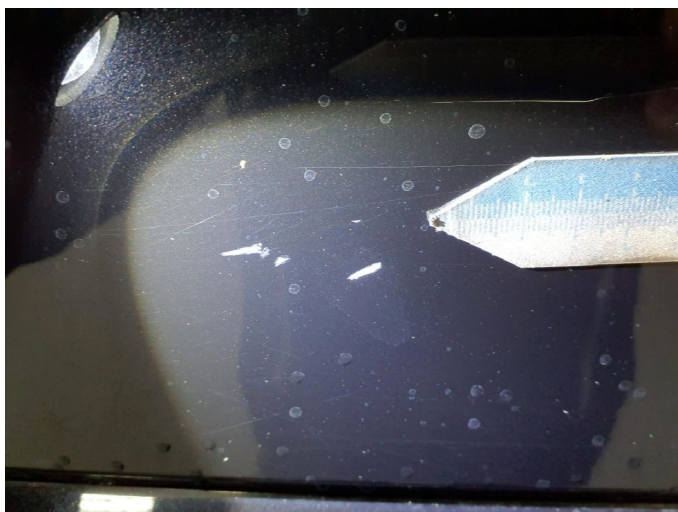

Beschädigung 13: Tür vorn rechts: Tür (Bis Grundierung) - Kratzer - lackieren



Beschädigung 14: Sonstiges: Inspektion/Wartung (Seit 1900km) - fällig - erneuern

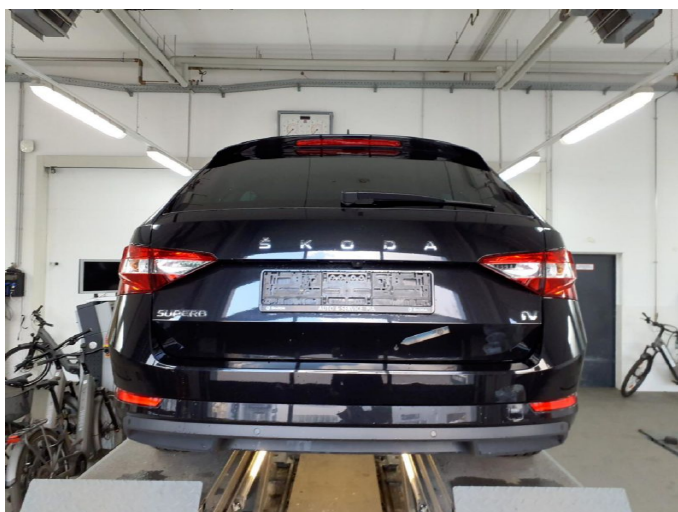

Beschädigung 15: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 15: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 16: Verglasung: Frontscheibe mit Regensensor (Mit Rissbildung) - Steinschlag - erneuern




Beschädigung 16: Verglasung: Frontscheibe mit Regensensor (Mit Rissbildung) - Steinschlag - erneuern



Beschädigung 16: Verglasung: Frontscheibe mit Regensensor (Mit Rissbildung) - Steinschlag - erneuern



Gebrauchsspur 1: Bremsanlage: Bremsscheiben und Beläge vorn (Oberflächlich ohne Riefenbildung) - Korrosion - kein Abzug

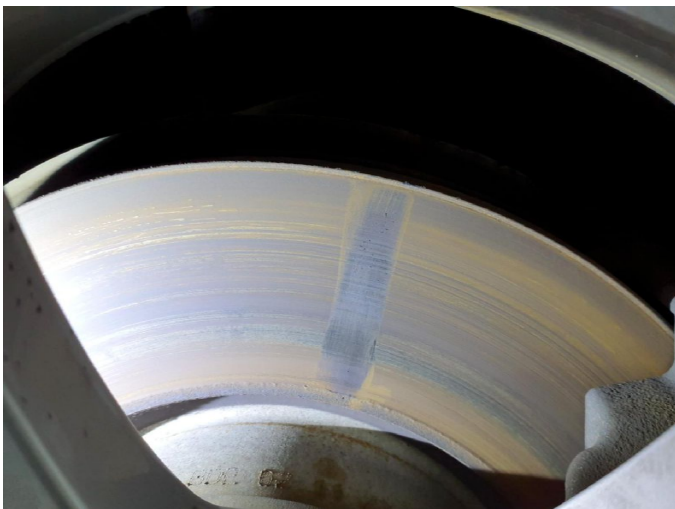


Gebrauchsspur 1: Bremsanlage: Bremsscheiben und Beläge vorn (Oberflächlich ohne Riefenbildung) - Korrosion - kein Abzug



Gebrauchsspur 2: Bremsanlage: Bremsscheiben und Beläge hinten (Oberflächlich ohne Riefenbildung) - Korrosion - kein Abzug



Gebrauchsspur 2: Bremsanlage: Bremsscheiben und Beläge hinten (Oberflächlich ohne Riefenbildung) - Korrosion - kein Abzug

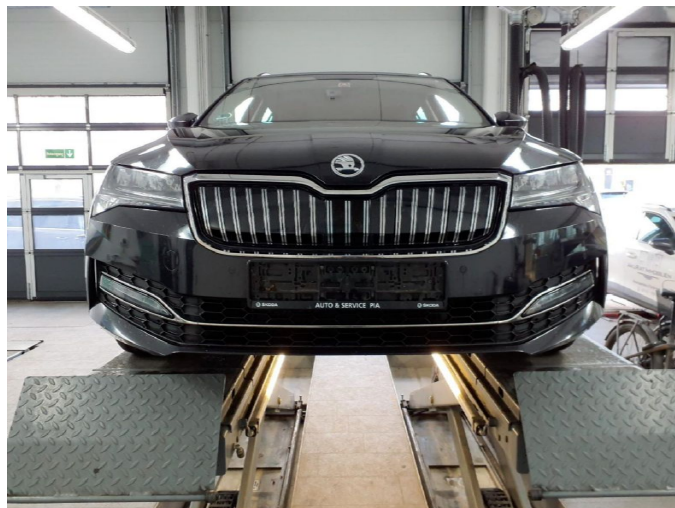

Gebrauchsspur 3: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn (Laufleistungsbedingt) - Steinschlag - kein Abzug



Fehlteil 1: Ausrüstung: Tirefit Füllmittel - fehlt - erneuern