



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7754446
vom: 18.02.2025

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1001833986
Besichtigt am: 05.02.2025 17:09
Berichts-Nr: 7754446
FIN: VSSZZZKJ1PR032841



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7754446
vom: 18.02.2025

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Limousine
Hersteller:	Seat
Modell:	Arona
HSN / TSN:	7593 / ANG
Erstzulassungsdatum:	07.02.2023
Laufleistung:	18.688 km
Farbe:	Reinrot
Farbe Dach:	Reinrot
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	1.000 ccm
Leistung:	70 kW (96 PS)
Fahrzeuglänge:	4.138 mm
Fahrzeughöhe:	1.552 mm
Fahrzeugbreite:	1.780 mm
Zulässiges Gesamtgewicht:	1.700 kg
Radstand:	2.566 mm
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	3
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Schaltgetriebe 5-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Grau-Schwarz-Swing
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Vollständig
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7754446
vom: 18.02.2025

» Fahrzeugausstattung

2 Leseleuchten vorn	Einton-Signalhorn
3 Zyl.Ottomotor 1,0L Aggr. 05C.A	Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP)
3-Zyl.-Benzinmotor 1,0 l/70 kW TSI Grundmotor: TJ4, "TSI"	Extern, USB Typ-C nur Datenbuchse(n)
4 Türen	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen
5-Gang-Schaltgetriebe "M5"	Fahrzeugklassen-Differenzierung -6F0-
6 Lautsprecher (passiv)	Federbereich 04 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, elektrisch
Abgasendrohr hinten (Standard)	Fertigungsablauf Standard
Abgaskonzept, EU6 AP	Formteilhimmel ungeteilt
Abwicklung Serie	Frei konfigurierbares Kombiinstrument
Airbag FS und BFS, ohne Knieairbag, mit BFS-Deaktivierung	Frischluftansaugung mit Aktivkohlefilter
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Front Assist inkl. City ANB ohne ACC
Antenne für AM/FM Empfang	Frontantrieb
Armaturentafel Standard	Frontscheibe, Wärmeschutzglas
Aufkleber/Schilder, deutsch-französisch-holländisch	Frostschutz bis -25 Grad Celsius Toleranz bis -30 Grad C
Aufnahmeverrichtung im Kofferraum	FULL LINK, nur USB und WLAN
Außenspiegel links, konvex	Fußgänger- und Radfahrschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend
Außenspiegel rechts, konvex	Fußhebelwerk "Standard"
Außenspiegel, elektrisch anklappbar und elektrisch einstell- /beheizbar	Gepäckraumabdeckung, klappbar
Außenspiegelgehäuse und diverse Anbauteile in Wagenfarbe	Gepäckraumauskleidung (Ausf.1)
Ausströmer	Geschwindigkeitsregelanlage plus Speed-Limiter
Batterie 320A (49Ah)	Gewichtsbereich 8 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Gurtkontrolle, E-Kontakt vorn und hinten, optisch und akustisch
Berganfahrassistent	Handbremshebelgriff in Leder
Betriebserlaubnis Nachtrag	Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung
Bordliteratur in Deutsch	Hinterachse "Standard"
Bordwerkzeug	Höheneinstellung,manuell,für Vordersitze
Chrom-Paket	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
Climatronic mit Stauluftregelung, FCKW-frei	Interieurpaket: Doppelter Boden, Schublade unter dem re. Sitz, Staufach unter dem li. Sitz, Mittelarmlehne vorn
Dämpfung hinten	Kältemittel R1234yf
Dämpfung vorn	Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung
Dekor-Einlagen	Keine Aktionsausführung
Digitaler Radioempfang	Kennzeichenbeleuchtung Standard
Drehstromgenerator 140 A	Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem ISO FIX
Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label	Komfortpaket
Dreip.-Automatikgurte vorn,mit Gurt- klemmer ohne Höheneinstellung	Kopfstützen hinten (3 Stück)
Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz	Kopfstützen vorn
Ebener Ladeboden hinten	Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer (Tropicalisiert)
Einbau Differenzierung für Getriebe"MQ 200" -- Fahrzeugteile --	Kurzheck
Einstiegsinfotainment Radio 2 (MIB3) 8,25"	Landesverkaufsprogramm Deutschland



Zustandsbericht

Berichts-Nr: 7754446
vom: 18.02.2025

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

LED- Hauptscheinwerfer	Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik
Ledersportmultifunktionslenkrad	Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
Leichtmetallräder 5 1/2J x 15	Ohne Lendenwirbelstütze in den Sitzlehnen
Lenksäule,axial u.vertikal einstellbar	Ohne Lichtassistent
Leuchtweitenregulierung	Ohne Navigationsgerät
Linkslenker	Ohne Nebelscheinwerfer
Luxusausstattung	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Mirror Link	Ohne Sonderspezifikationen
Mit Multifunktionskamera	Ohne Sprachsteuerung
Mittelarmlehne vorn	Ohne Spurwechselassistent
Modul Boden hinten Ausführung 1	Ohne Überführungsausrüstung
Müdigkeitserkennung	Ohne Verbandmaterial, ohne Warndreieck
Multifunktionsanzeige/Bordcomputer "FPK" Entry	Ohne Verkehrszeichenerkennung
Nebelschlussleuchte	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Nicht Heissland	Ohne Waschwasser-Standanzeige
Nichtraucherausführung	Ohne zus. Geräuschdämpfungsmaßnahmen für Innenraum
Normalausführung	Ohne zus. Karosserieabdeckungen seitlich(Steinschlagschutz)
Normal-Lackierung	Ohne zus. Leuchten (Beleuchtungen innen)
Normalluftfilter	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Normalsitze vorn	Ohne Zusatz-/Standheizung
Ohne "drive select"	Ohne zusätzliche Bereifung
Ohne 2. Batterie	Online-Dienst, mit OCU, ohne Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Ohne alternativ-Antriebssystem	Pannens-Set
Ohne Anhängervorrichtung	Preisnachlass-Paket
Ohne Applikationen	Privater Notruf
Ohne beheizbare Scheibenwaschdüsen	Radschrauben mit Diebstahlsicherung (nicht abschließbar)
Ohne besondere Farbausstattung	Radstand
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Rechtsverkehr
Ohne CD/DVD für Navigation	Regionscode " ECE " für Radio
Ohne CD-Wechsler/CD-Player	Reifen 185/65 R15 88H Super- Rollwiderstandsoptimiert, Generation 2
Ohne Dacheinsatz (Volldach)	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Ohne Dachreling / Dachlastträger	Reifendruckkontrolle
Ohne Dekorfolien/Embleme	Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar
Ohne Differenzialsperre	SBBR-Leuchten, Normalausführung
Ohne ECO-Funktion	Schalthebelknopf/-Griff in Leder
Ohne Einparkhilfe	Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung
Ohne erweitertem Sicherheitssystem	Scheibenbremsen vorn (Geomet D)
Ohne Feuerlöscher	Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor
Ohne Fußmatten	Schriftzugsatz in Grundauführung
Ohne Gepäck-Netze/Taschen an Rückenlehnen	Schubladen unter den Vordersitzen
Ohne Heckspoiler	Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag
Ohne Individualeinbau	Seitenschutzleiste
Ohne Innenleuchte im Fußraum	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7754446
vom: 18.02.2025

Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
Servolenkung
Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar
Sitzbezüge in Stoff
Sitzheizung für Vordersitze getrennt regelbar
Sonderpreis
Sonnenblenden mit Spiegel, Airbag-Label auf Beifahrersonnenblende
Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Spurhalteassistent
Stabilisator vorn
Standard-Klimazonen
Start/Stop-Anlage mit Rekuperation
Stoßfänger in Wagenfarbe
Tagesfahrlicht mit Assistenzfahrlicht u.Coming- Leaving-home Funktion manuell
Telefonvorbereitung für Handy
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen
Trommelbremsen hinten
Tür und Seitenverkleidung
Typprüfland Deutschland
Typzeichen und Firmenemblem
Überhang hinten, kurz
Variante
Version Standard
Wartungsintervallverlängerung
Wegfahrsperrung elektronisch
Werksinterne Steuerung Selbstabholer
Winterpaket
Zentralverriegelung m. FunkfernbedienungInnenbetätigung ohne Safesicherung
Zierleisten Standard



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7754446
vom: 18.02.2025

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Semperit	Vorne	Links	Winter	Stahl	185/65 R 15 88 T	5,0 mm
Semperit	Vorne	Rechts	Winter	Stahl	185/65 R 15 88 T	5,0 mm
Semperit	Hinten	Links	Winter	Stahl	185/65 R 15 88 T	6,0 mm
Semperit	Hinten	Rechts	Winter	Stahl	185/65 R 15 88 T	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Kumho			Sommer	Aluminium	185/65 R 15 88 H	6,0 mm
Kumho			Sommer	Aluminium	185/65 R 15 88 H	5,0 mm
Kumho			Sommer	Aluminium	185/65 R 15 88 H	6,0 mm
Kumho			Sommer	Aluminium	185/65 R 15 88 H	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 06.2026

Kompressor vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7754446
vom: 18.02.2025

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Karosserie	Hagelschaden	Pauschalbetrag
2	Tür vorne rechts	Unfallsschaden	Instandsetzen + lackieren
3	Kontrollleuchte Reifendruck	Leuchtet	Werkstattdiagnose erforderlich Schadenserweiterung möglich

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Stoßfänger vorne	Steinschlag	Akzeptabel (Gebrauchsspur)



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7754446
vom: 18.02.2025

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Ja
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.



Zustandsbericht

Berichts-Nr: 7754446
vom: 18.02.2025

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

VSSZZZKJ1PR032841

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gereinigt

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7754446
vom: 18.02.2025

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7754446
vom: 18.02.2025

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts



Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2



Räder - Rad beiliegend #3



Räder - Rad beiliegend #4



Räder - Ersatzrad



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/ Securitybag




Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 7754446
vom: 18.02.2025



Innenraum - Kofferraum

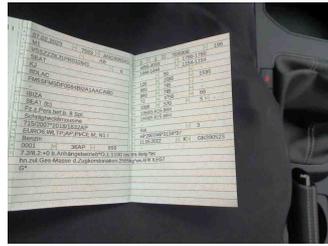

Fahrzeug - abgegebene ZB1

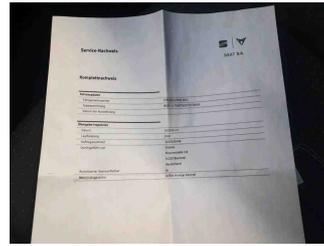

Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7754446
vom: 18.02.2025

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Karosserie - Hagelschaden - Pauschalbetrag

Kommentar

Seitenwand hinten links, Dach



2 - Tür vorne rechts - Unfallschaden - Instandsetzen + lackieren



3 - Kontrollleuchte Reifendruck - Leuchtet - Werkstattdiagnose erforderlich Schadenserweiterung möglich





Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7754446
vom: 18.02.2025

GEBRAUCHSPUREN

1 - Stoßfänger vorne - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

