

Nr zlecenia: 77/28/04/2025/CarArena STANDARD

z dnia: 2025/04/28

Zleceniodawca:

CARARENA - Aukcje Samochodowe
ul. Budowlanych 7
62-081 Baranowo

Rzeczoznawca:

Adam Regulski/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



Poglądowy Raport Stanu Technicznego

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [O] V-2025	
Rodzaj pojazdu:	Samochód osobowy	VIN:	WB A 3 1 D Z 0 1 0 F M 6 4 5 6 0
Marka:	BMW	Nr rejestracyjny:	DW5SC28
Model pojazdu:	320 Touring Diesel Mild Hybrid MR`19 E6d G21	Nr Info-Ekspert:	003-06031
Wersja:	xDrive Luxury Line Steptronic	Rok produkcji:	2022
Wskazanie drogomierza	112870 km		
Data pierwszej rejestracji	2022/04/02		
Data ważności badania technicznego	2025/04/02		
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe		
Dop. masa całkow.	2288 kg*		
Jednostka napędowa	z zapł. samoczynnym Mild Hyb. (olej nap.)		
Pojemność / Moc silnika	1995 ccm / 140kW (190KM)		
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16		
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna		
Rodzaj napędu	4WD (4x4)		
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Szary 2-warstwowy z efektem metalicznym		

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
- 2 Asystent uwagi
- 3 Autoalarm
- 4 ConnectedDrive Services
- 5 Czujnik deszczu
- 6 Czujniki ciśnienia powietrza w oponach

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 34 Podłokietnik siedzeń tylnych
- 35 Podstawa lusterka, wykończenie słupków B i prowadnica szybyw błyszczącym kolorze czarnym
- 36 Poduszka powietrzna kierowcy
- 37 Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia
- 38 Poduszki powietrzne boczne przednie
- 39 Pokrywa bagażnika otwierana/zamykana

7	Dolna część przedniego zderzaka w kolorze czarnym, połysk	40	automatycznie Pokrywa wnęki na uszczelkę wnęki okiennej i wykończenie przedniej i tylnej ramy okiennej w chromie na wysoki połysk
8	Dywaniki welurowe	41	Progi wejściowe wstawki aluminiowe z przodu, szczerkowane znapisem BMW
9	Element dekoracyjny w kształcie litery T, prawy i lewy w chromie na wysoki połysk	42	Przednia ozdobna kratka z chromowanymi przednimi bokami podłużnych rozporów atrapy
10	Emergency call	43	Przycisk Start/Stop
11	Fotele przednie sportowe	44	Relingi dachowe satynowe aluminium
12	Funkcja Follow-Me-Home	45	Siatka oddzielająca przestrzeń bagażową
13	Głośniki 6 szt.	46	System dynamicznej kontroli trakcji DTC
14	Gniazdo 12V w przednim schowku	47	System odzyskiwania energii w trakcie hamowania
15	Hamulec postojowy elektromechaniczny z funkcją Auto Hold	48	System przeładunkowy
16	Immobilizer	49	System stabilizacji toru jazdy DSC
17	Kierownica wielofunkcyjna	50	Środkowa część przedniego fartucha w geometrii specyficznej dla linii
18	Klimatyzacja automatyczna 3 strefowa	51	Światła tylne LED
19	Klucz pojazdu specyficzny dla linii	52	Tapicerka ze skóry ekologicznej Sensatec
20	Kolumna kierownicy regulowana	53	Tarcze kół aluminiowe 17" "Double Spoke 771"
21	Końcówki układu wydechowego podwójne	54	Telefonia ulepszona z rozszerzoną łącznością
22	Kurtyny powietrzne boczne	55	Teleservices
23	Lakier niemetalizowany Biel alpejska	56	Tempomat z funkcją hamowania
24	Listwy progowe aluminiowe z wstawkami z przodu z napisem BMW	57	Trójkąt ostrzegawczy
25	Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie	58	Tuner radiowy cyfrowy DAB
26	Mechanizm różnicowy tylnego mostu z blokadą elektroniczną	59	Wykończenie wnętrza czarnym drewnem jesionu
27	Mocowanie fotelików dziecięcych na skrajnych siedzeniach II rzędu	60	Zabezpieczenie kół przed kradzieżą
28	Oparcie siedzeń tylnych dzielone na 3 części i składane	61	Zagłówki siedzeń tylnych składane
29	Oświetlenie Ambiente	62	Zamek centralny zdalnie sterowany
30	Oświetlenie powitalne	63	Zestaw naprawczy opon
31	Pakiet schowków dodatkowych	64	Złącza USB w konsoli centralnej typu A i C
32	Panel deski rozdzielczej pokryty skórą syntetyczną Sensatec	65	Złącza USB w podłokietniku typu A i C
33	Podłokietnik centralny przedni regulowany		

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 BMW Live Cockpit
 - Kontroler iDrive
 - System operacyjny BMW 7.0
 - Monitor pokładowy 8,8" dotykowy, rozdzielczość 1280x480
 - Zestaw wskaźników 5,7"
- 2 Kierownica sportowa pokryta skórą
 - Kierownica sportowa
 - Kierownica pokryta skórą
- 3 Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie
 - Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
 - Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
- 4 Pakiet Connected
 - Usługi Concierge Services
 - Usługi Connected Drive
 - Usługi zdalne
- 5 System Active Guard Plus
 - System Speed Limit Info
 - System ostrzegania przed kolizją z pojazdem poprzedzającym i pieszymi z funkcją hamowania miejskiego
 - System ostrzegający przed niezamierzoną zmianą pasa ruchu z aktywną interwencją ukł. kier. przy prędkości powyżej 70
- 6 Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie
 - Szyby przednie regulowane elektrycznie
 - Szyby tylne regulowane elektrycznie

- 7
- Zestaw głośnomówiący Bluetooth
Zestaw głośnomówiący "Bluetooth"
Wyświetlacz 5" dotykowy

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- L.p. Nazwa elementu wyposażenia
- 1 BMW Live Cockpit Professional z systemem nawigacji (dopłata)
System nawigacji satelitarnej
Wyświetlacz wskaźników 12,3"
System operacyjny BMW 7.0
Monitor pokładowy 10,25" dotykowy, rozdzielczość 1920x720
- 2 Dach szklany panoramiczny
- 3 Fotele przednie podgrzewane
Fotel kierowcy podgrzewany
Fotel pasażera podgrzewany
- 4 +Kamera cofania
- 5 Kierownica podgrzewana
- 6 Szyby tylne przyciemniane

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*BRIDGESTONE 225/50 R17 98H BLIZZAK	4,0
Przednie prawe:	*BRIDGESTONE 225/50 R17 98H BLIZZAK	4,0
Tylne lewe:	*BRIDGESTONE 225/50 R17 98H BLIZZAK	4,0
Tylne prawe:	*BRIDGESTONE 225/50 R17 98H BLIZZAK	4,0

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(-)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
KOREKTY RÓŻNE:	
Aktualność badań technicznych	(-)
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
Konieczne naprawy pojazdu	(-)
Weryfikacja serwisowa	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(-)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.
Badanie techniczne: brak informacji o ważnym badaniu technicznym
Dnia 11.01.2025 - Powstanie szkody istotnej
Nazwa ubezpieczyciela: HESTIA
Kategorie: uszkodzenie elementów układu kierowniczego

Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Pojazd uszkodzony - rozległe uszkodzenia pojazdu.
Istnieje ryzyko wykrycia dodatkowych wad oraz uszkodzeń po weryfikacji w warunkach serwisowych.
Konieczna weryfikacja w warunkach serwisowych.

Pojazd częściowo rozmontowany / zdekompletowany.
Część elementów pojazdu znajduje się we wnętrzu.

Brak możliwości weryfikacji kompletności części.
Konieczna weryfikacja w warunkach serwisowych.

Ustalenie wszystkich uszkodzeń, wad i braków w ukończeniu pojazdu nie jest możliwe w warunkach parkingowych, konieczna weryfikacja w warunkach warsztatowych. Warunki w jakich przeprowadzono oględziny pojazdu uniemożliwiają dokładne określenie jego sprawności oraz kompletności.

Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu.
Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Aby ustalić specyfikację fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w wyposażeniu.

Oględziny wykonywał: Janusz Chomicz
Wycena wykonana: Adam Regulski


OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU



NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Błotnik przedni	L	Brak		
2	Pokrywa przednia		Wgniecioną, zdeformowaną		
3	Błotnik tylny	P	Zarysowania powłoki lakierowej		
4	Drzwi tyłu nadwozia		Wgniecione, zdeformowane, ogniska korozji		
5	Wzmocnienie czołowe		Wgniecione, zdeformowane		
6	Wzmocnienie boczne przednie	L	Wgniecione, zdeformowane		

Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.).
Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.

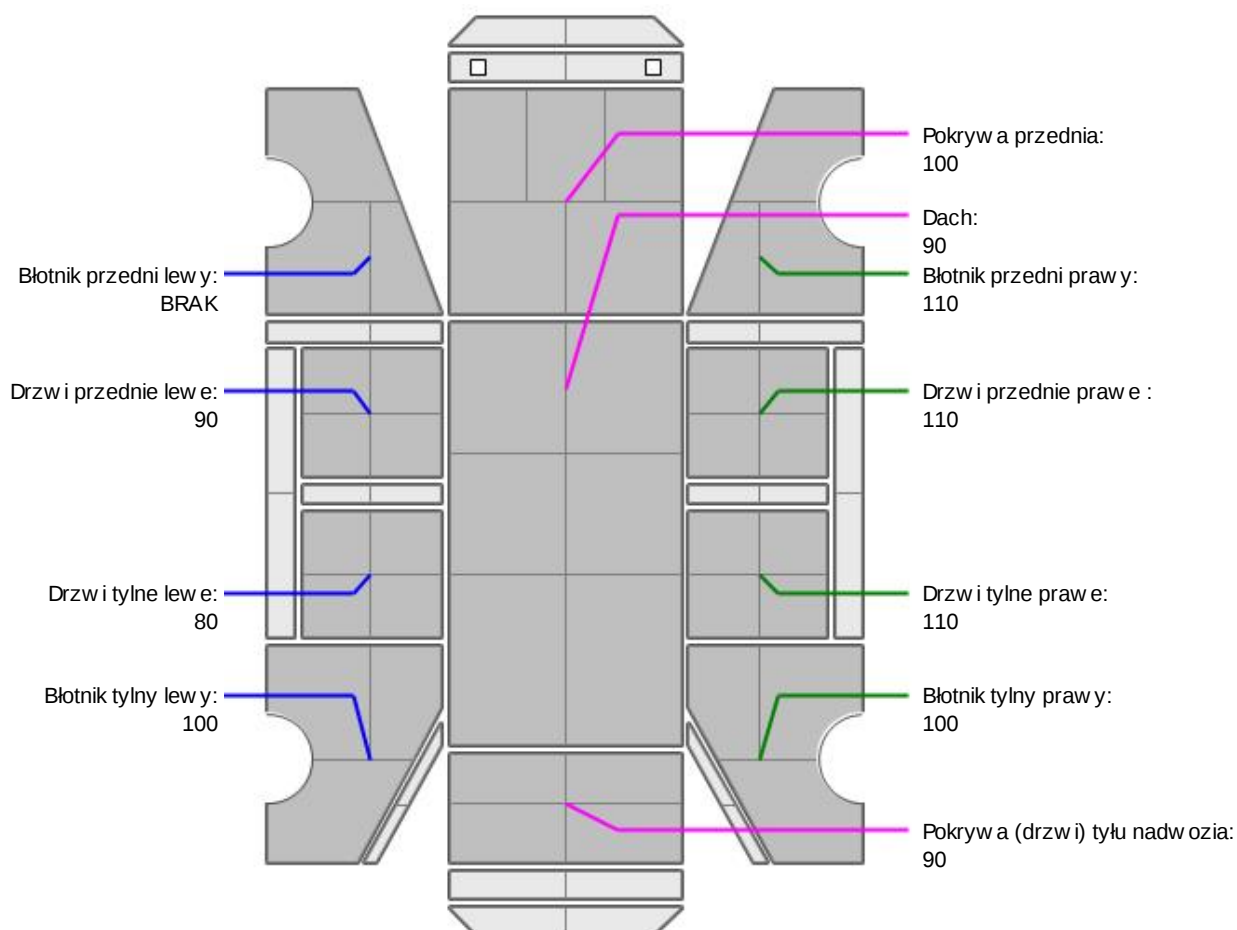**NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		100	
2	Dach		90	
3	Błotnik przedni	L	BRAK	
4	Drzwi przednie	L	90	
5	Drzwi tylne	L	80	
6	Błotnik tylny	L	100	
7	Błotnik przedni	P	110	
8	Drzwi przednie	P	110	
9	Drzwi tylne	P	110	
10	Błotnik tylny	P	100	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		90	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

**NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Brak		
2	Krata wlotu powietrza		Brak		

3	Reflektor	L	Brak		
4	Zderzak tylny		Brak		

**NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne**

Brak możliwości weryfikacji stanu wnętrza - we wnętrzu znajduje się część zdemontowanych elementów.

**SILNIK z osprzętem, układem paliwowym i wydechowym**

Pojazd uszkodzony.

Stan techniczny pojazdu nieznany.

Komunikaty na zestawie wskaźników: żółta kontrolka check engine, awaria lewego tylnego światła pozycyjnego.

Konieczna weryfikacja serwisowa.

**PODWOZIE – ZAWIESZENIE I KOŁA**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Tarcza koła przedniego ze stopu lekkiego	L	Pęknięta, ubytki materiału, zarysowana		
2	Tarcza koła tylnego ze stopu lekkiego	L	Popękana, ubytki materiału, zarysowania, brak dekielka		

JAZDA KONTROLNA

- 1 Głośność pracy silnika PODWYŻSZONA GŁOŚNOŚĆ / KONTROLKA SILNIKA

Ze względu na uszkodzenia nie było możliwości wykonania jazdy kontrolnej. Pojazd unieruchomiony.
Jedynie uruchomiono silnik

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

- 1 Kluczyki (ilość sztuk) okazano 1szt.
- 2 Dowód rejestracyjny NIE OŚWIADCZENIE O UTRACENIU
- 3 Instrukcja obsługi TAK

POZOSTAŁE INFORMACJE

- 1 **Pochodzenie pojazdu**
Krajowy
- 2 **Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych**
Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z danymi w bazie CEPiK.
- 3 **Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza**
Odczytany z licznika.

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Ocena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Ocena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Oceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert/Eurotax. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”).

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2




Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5

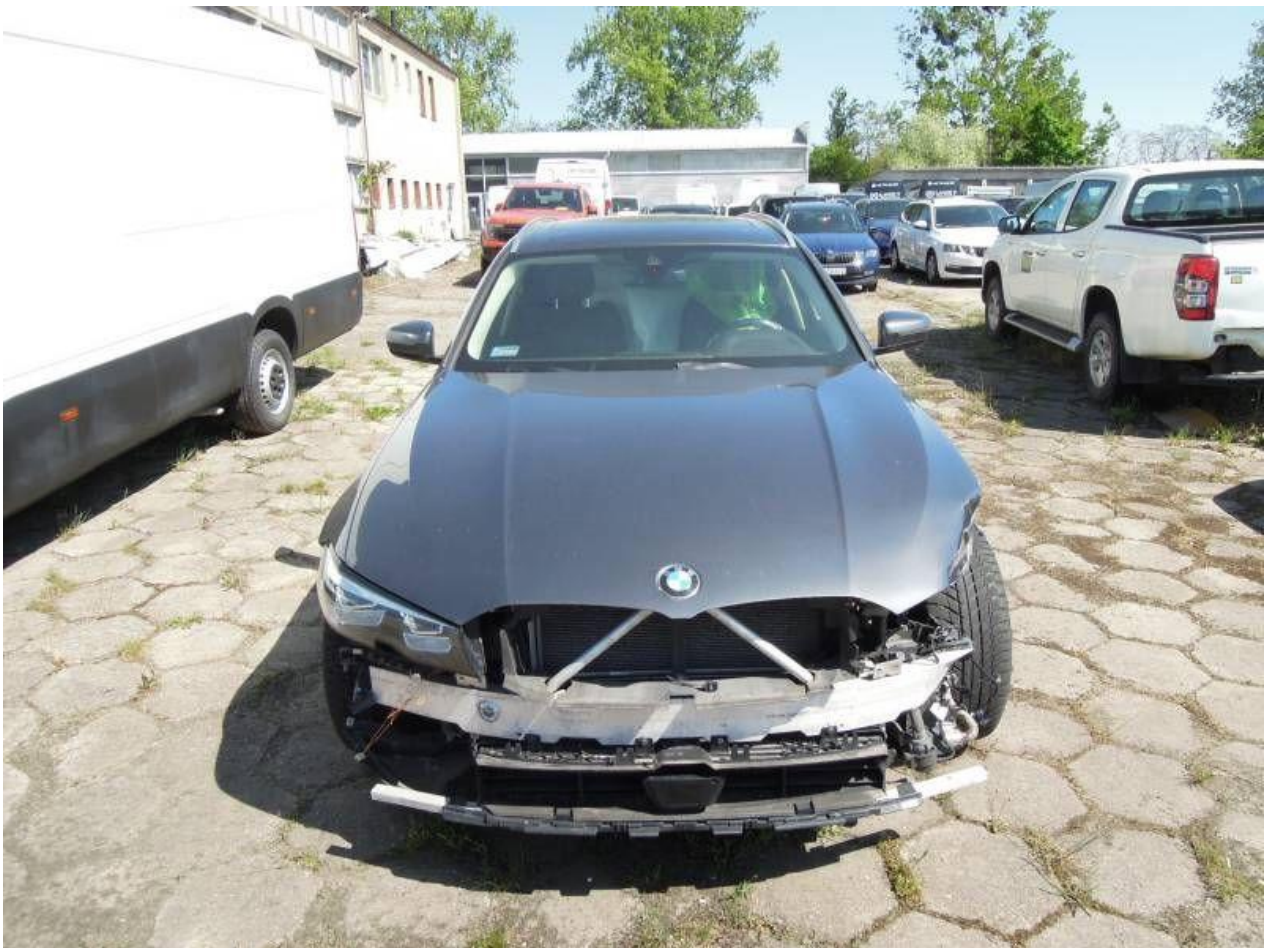

Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8




Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11

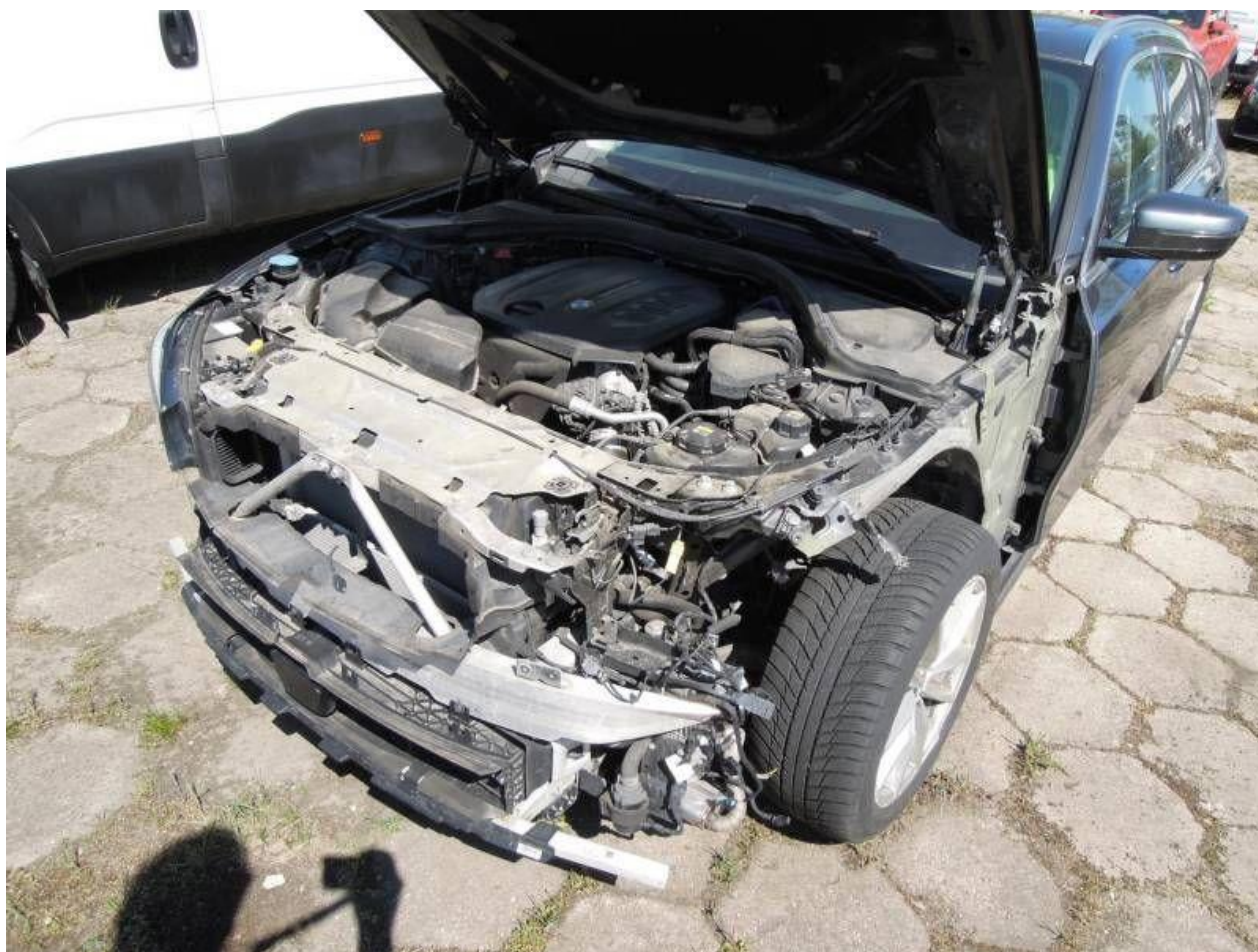

Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28




Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31

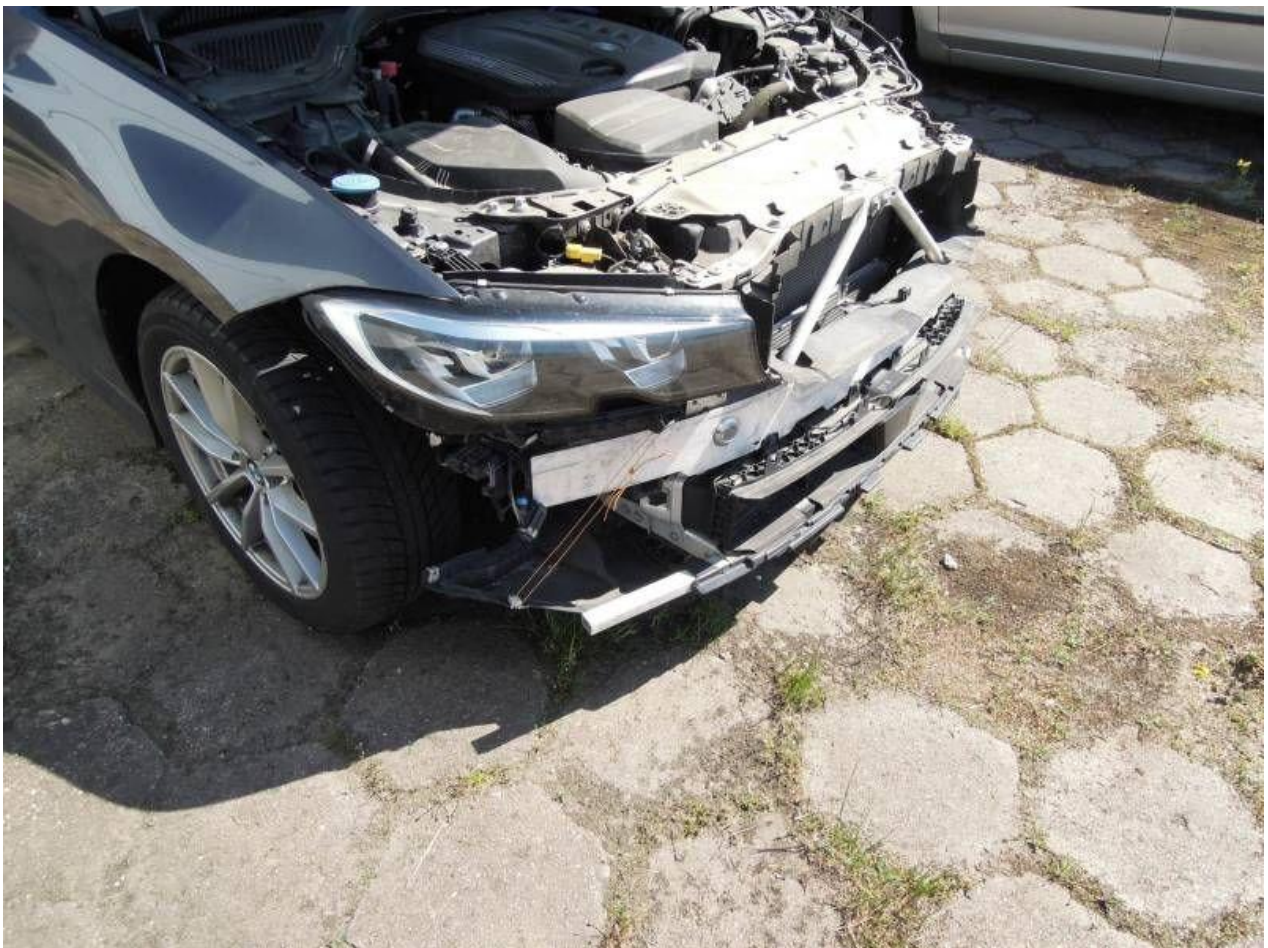


Fot. nr 32




Fot. nr 33



Fot. nr 34

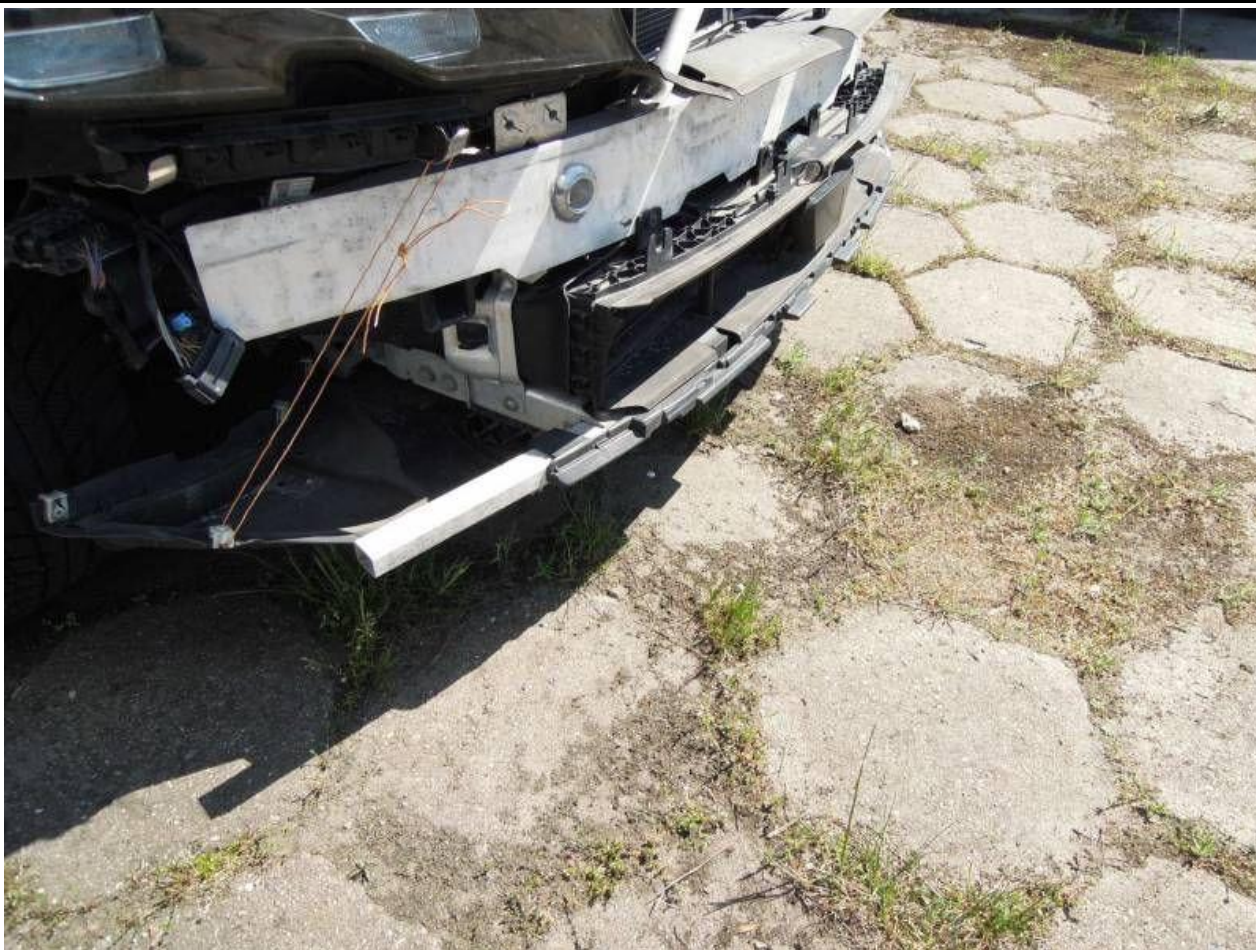

Fot. nr 35

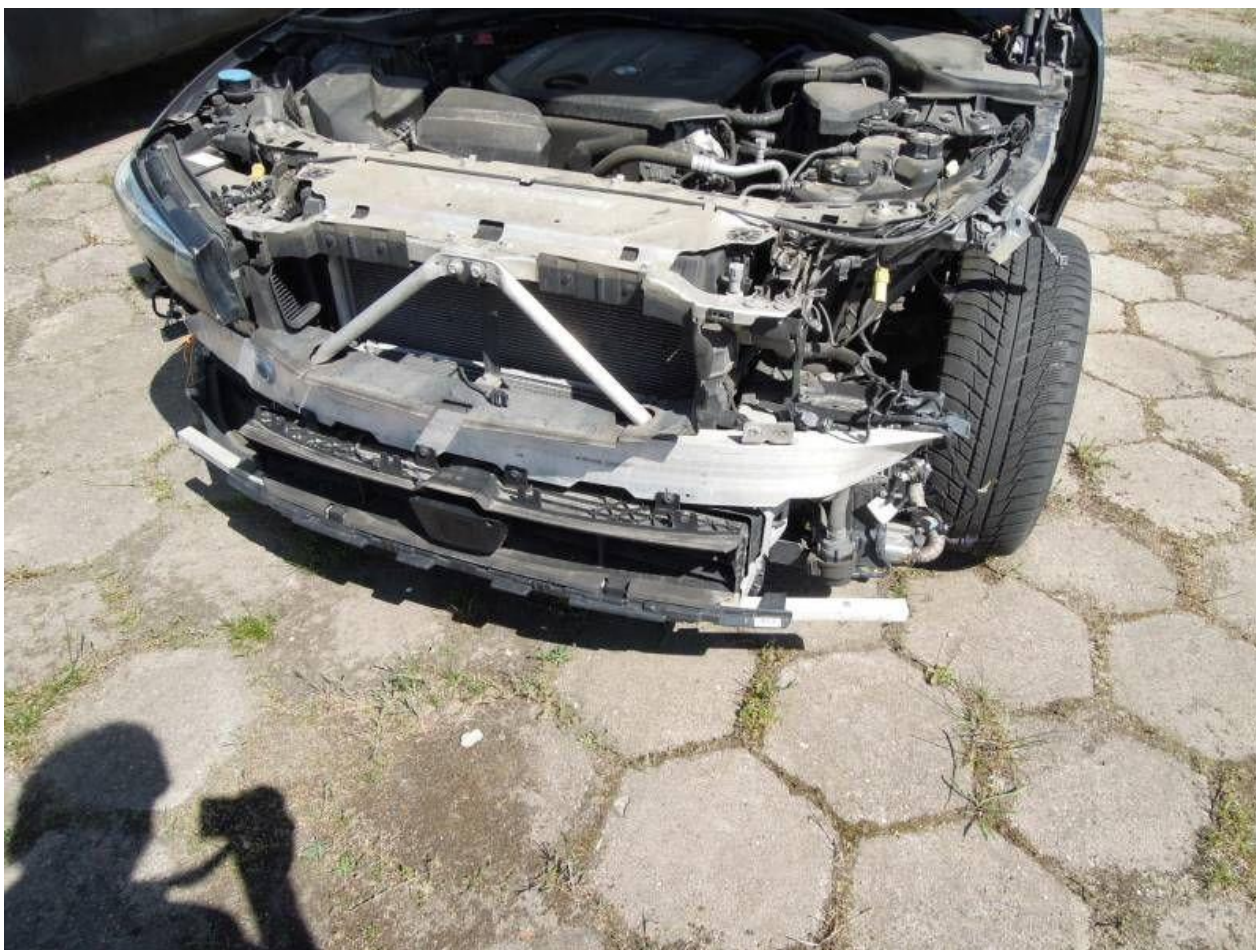

Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38




Fot. nr 39




Fot. nr 40



Fot. nr 41

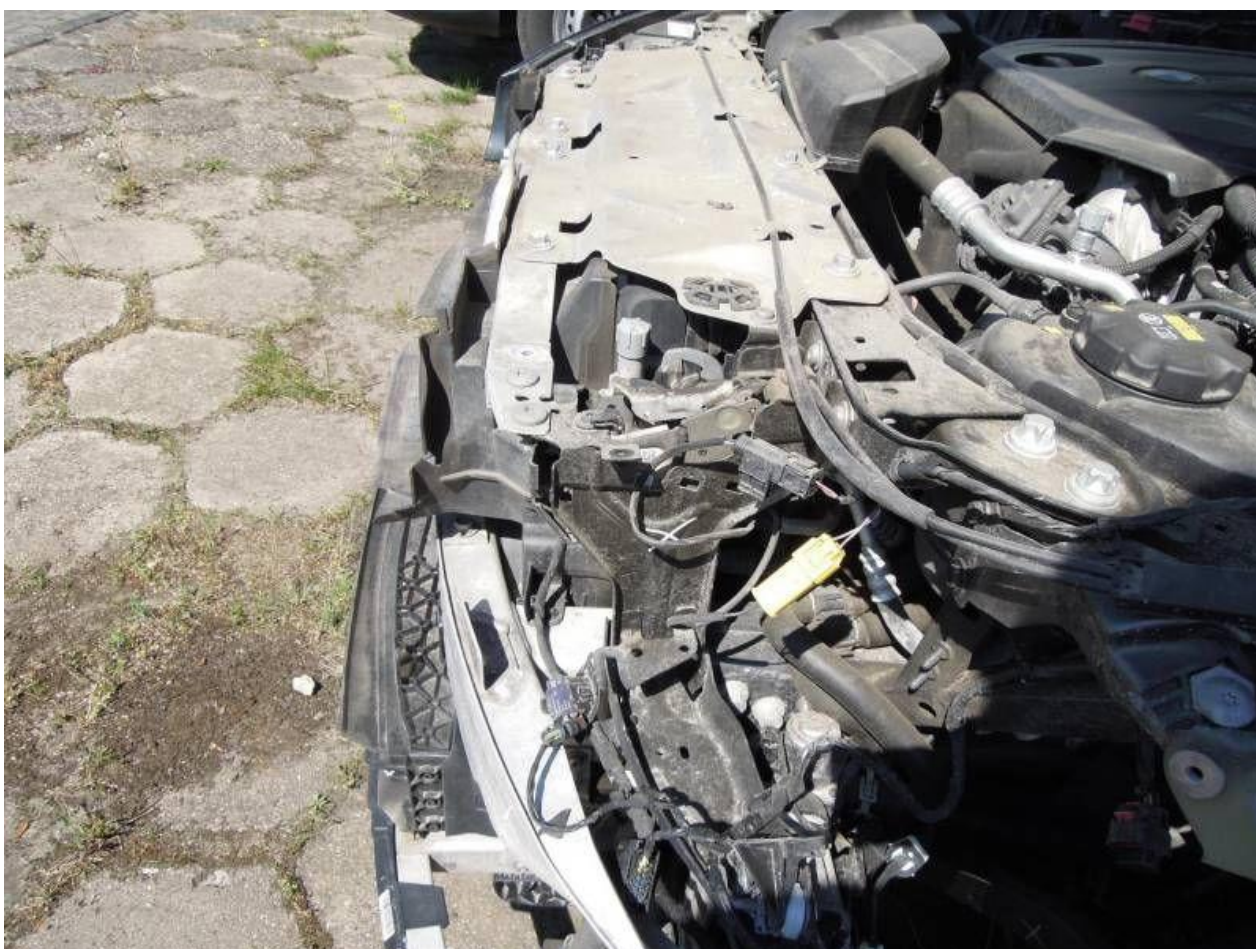

Fot. nr 42

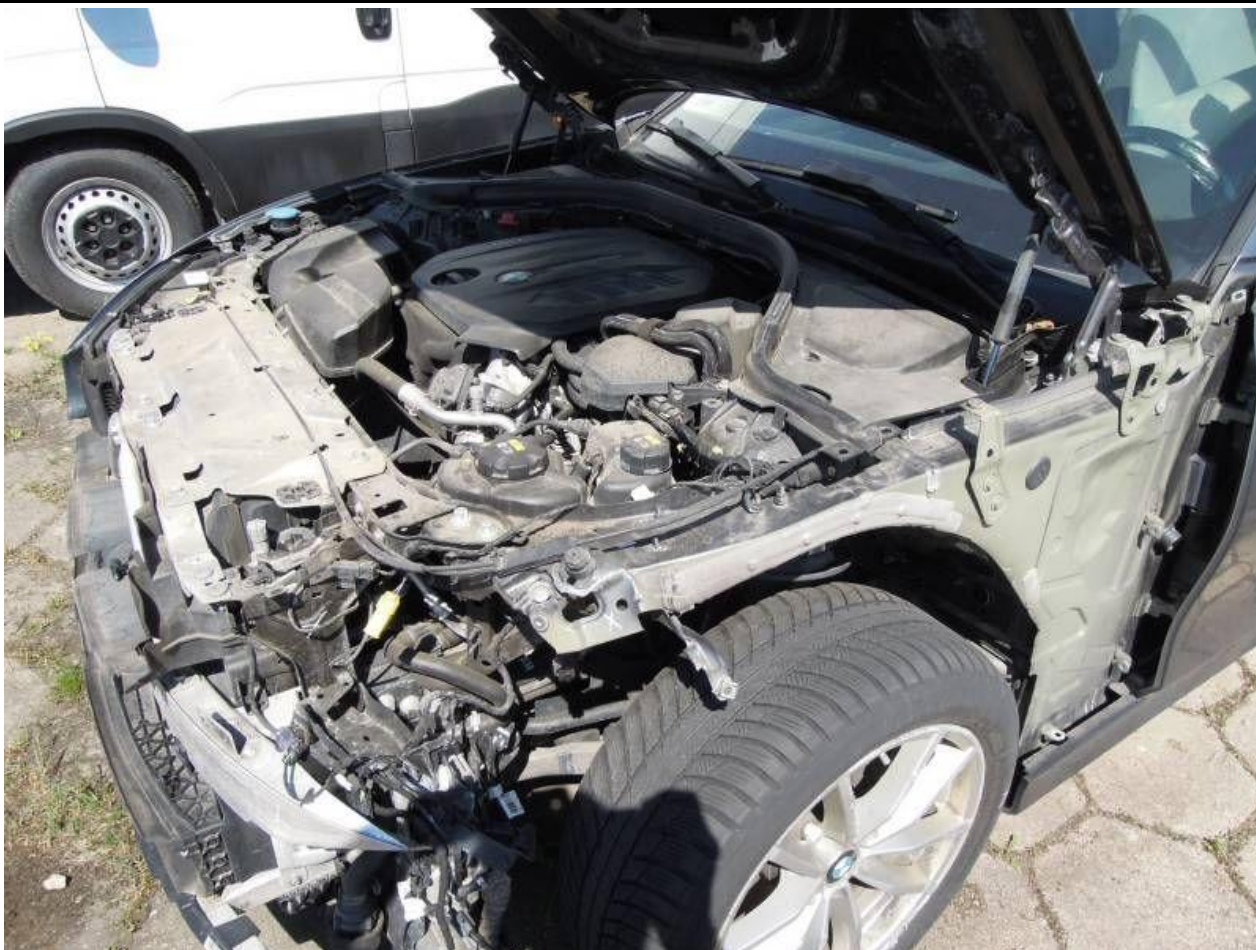


Fot. nr 43




Fot. nr 44




Fot. nr 45

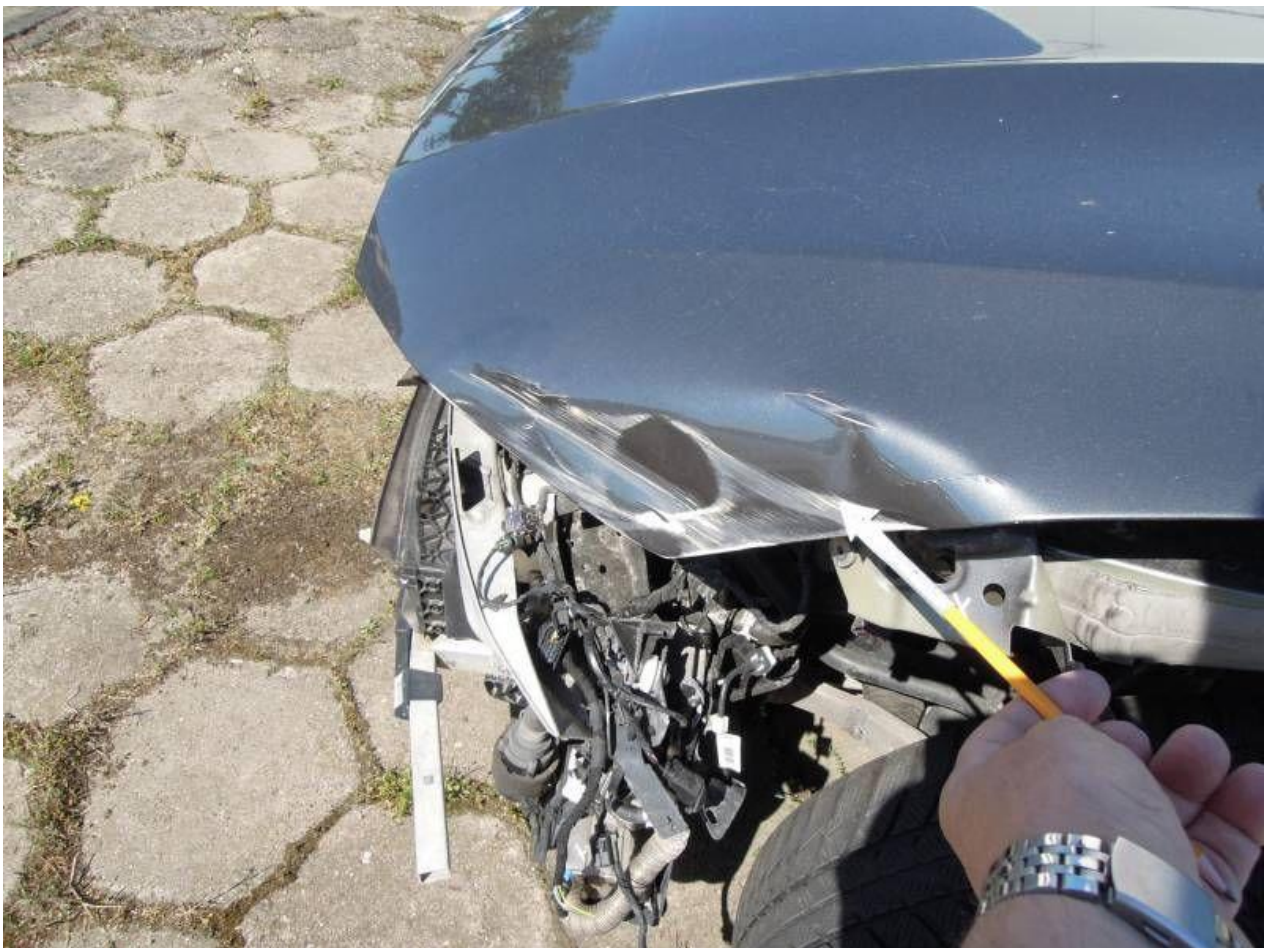

Fot. nr 46

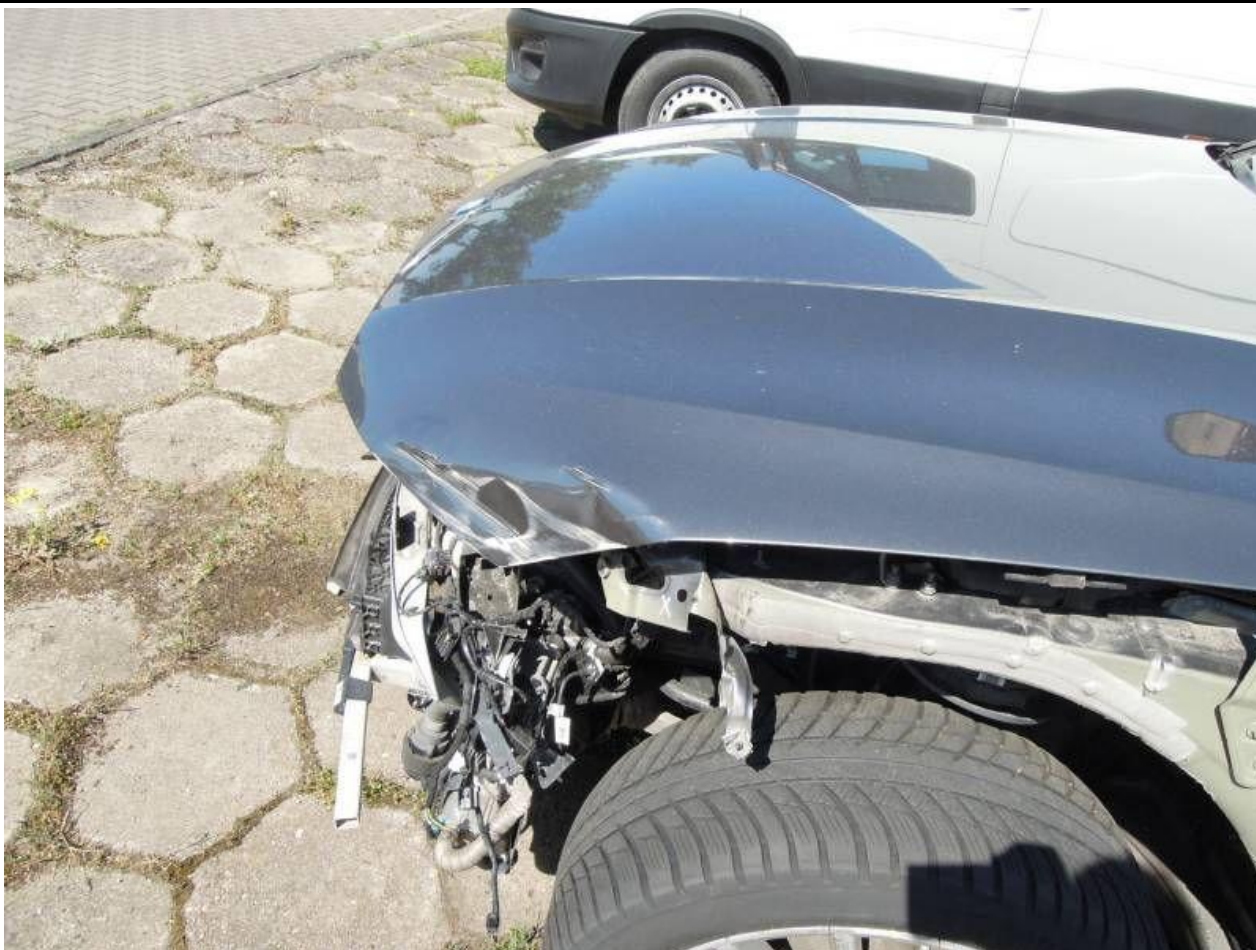

Fot. nr 47

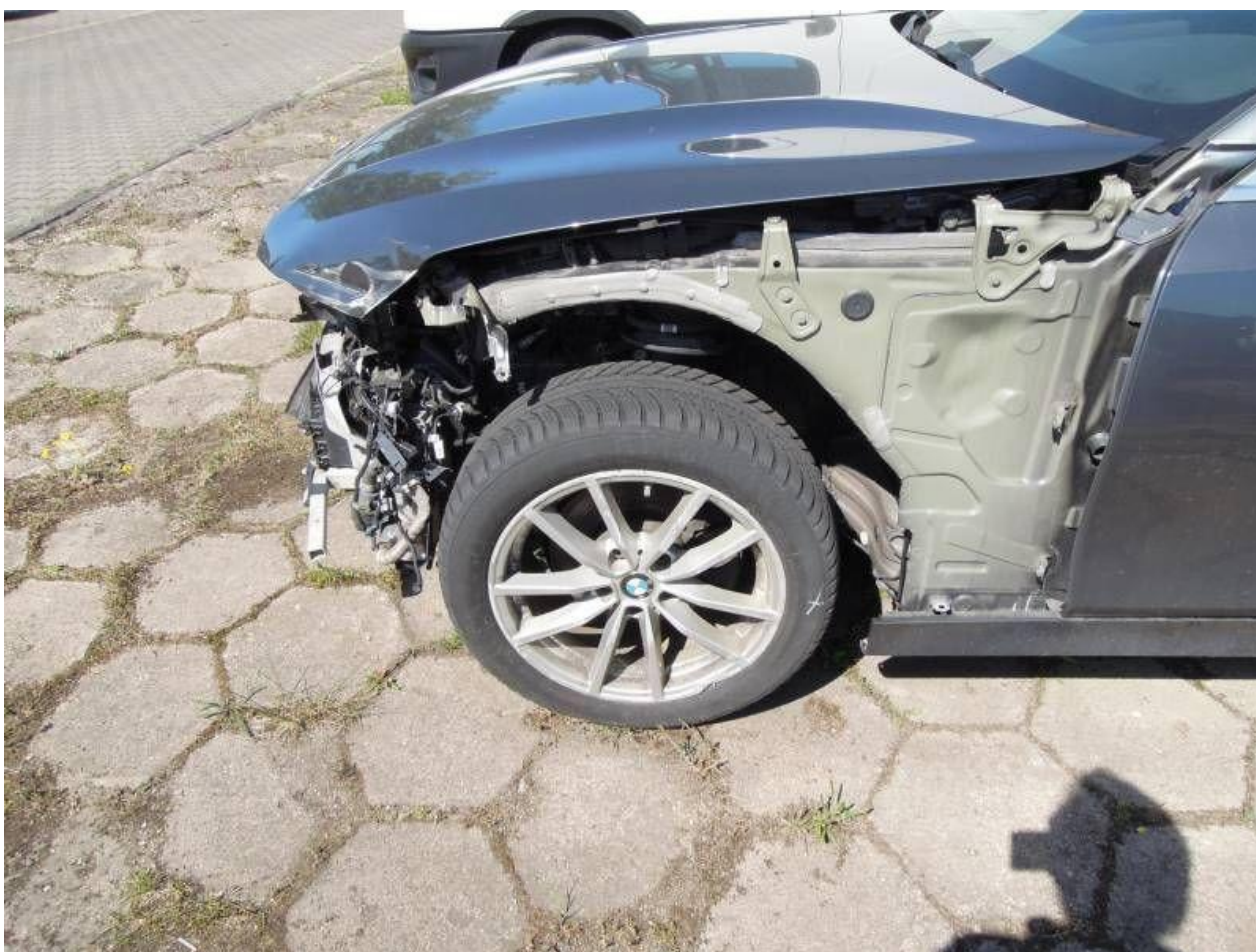

Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53




Fot. nr 54




Fot. nr 55



Fot. nr 56

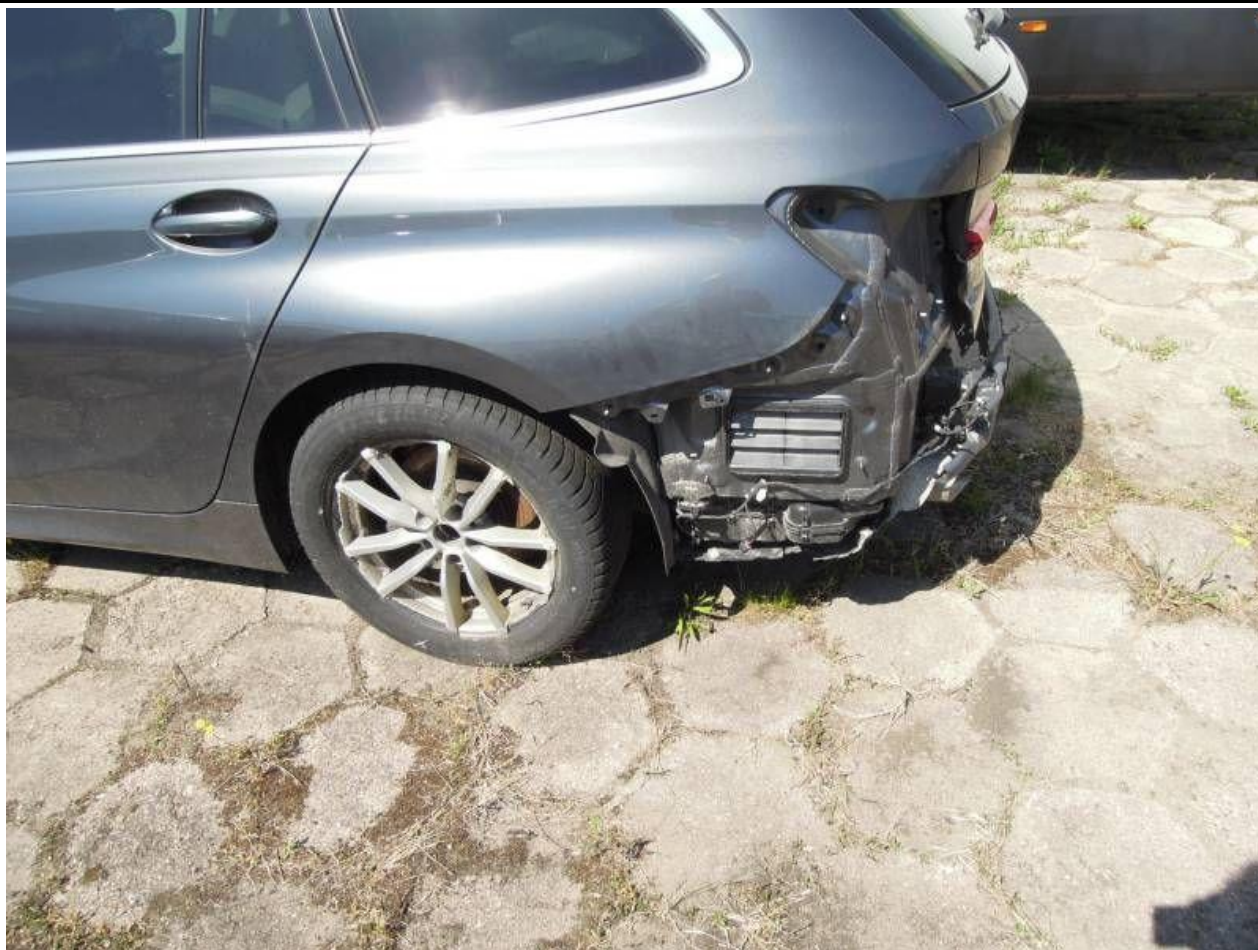

Fot. nr 57

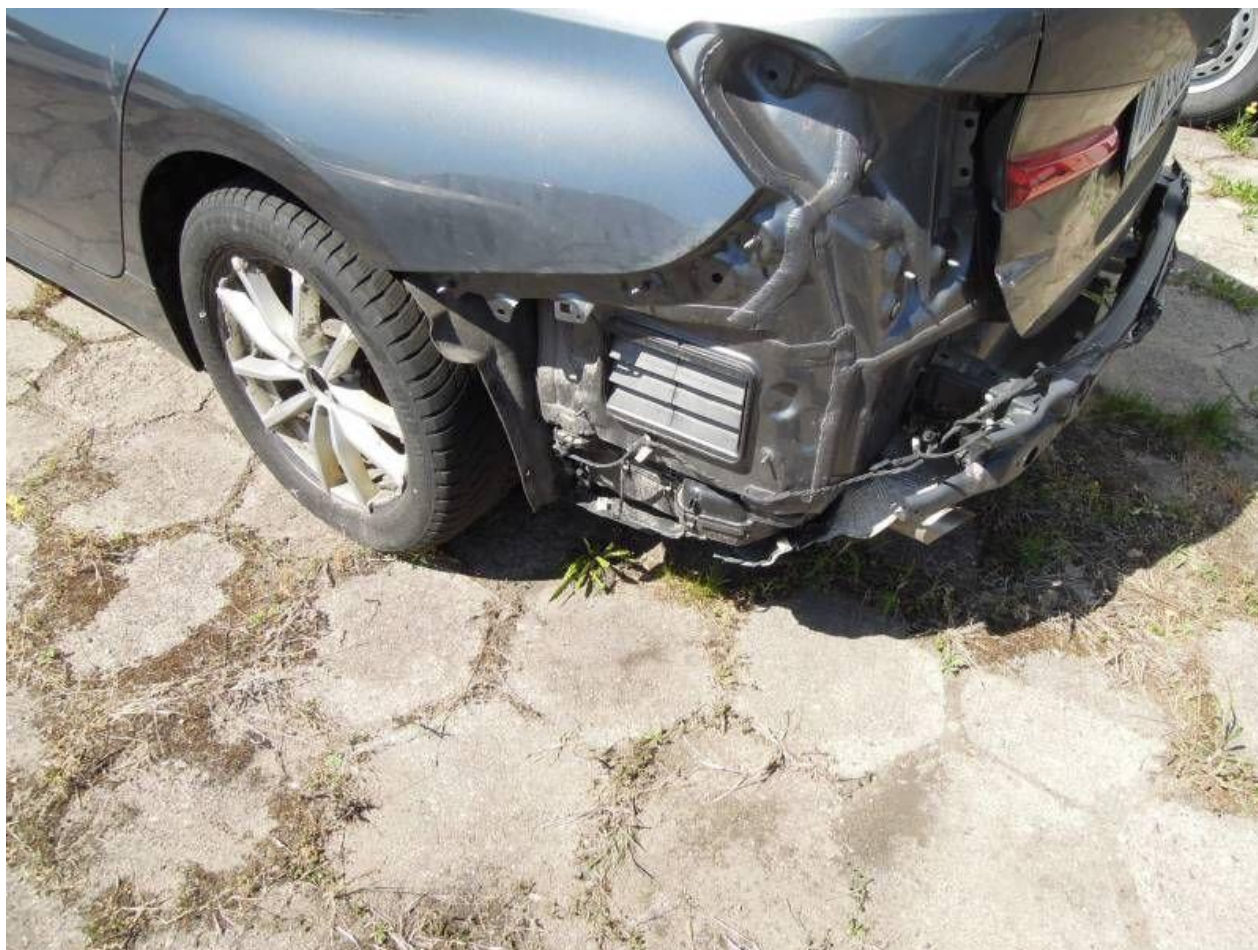

Fot. nr 58




Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61

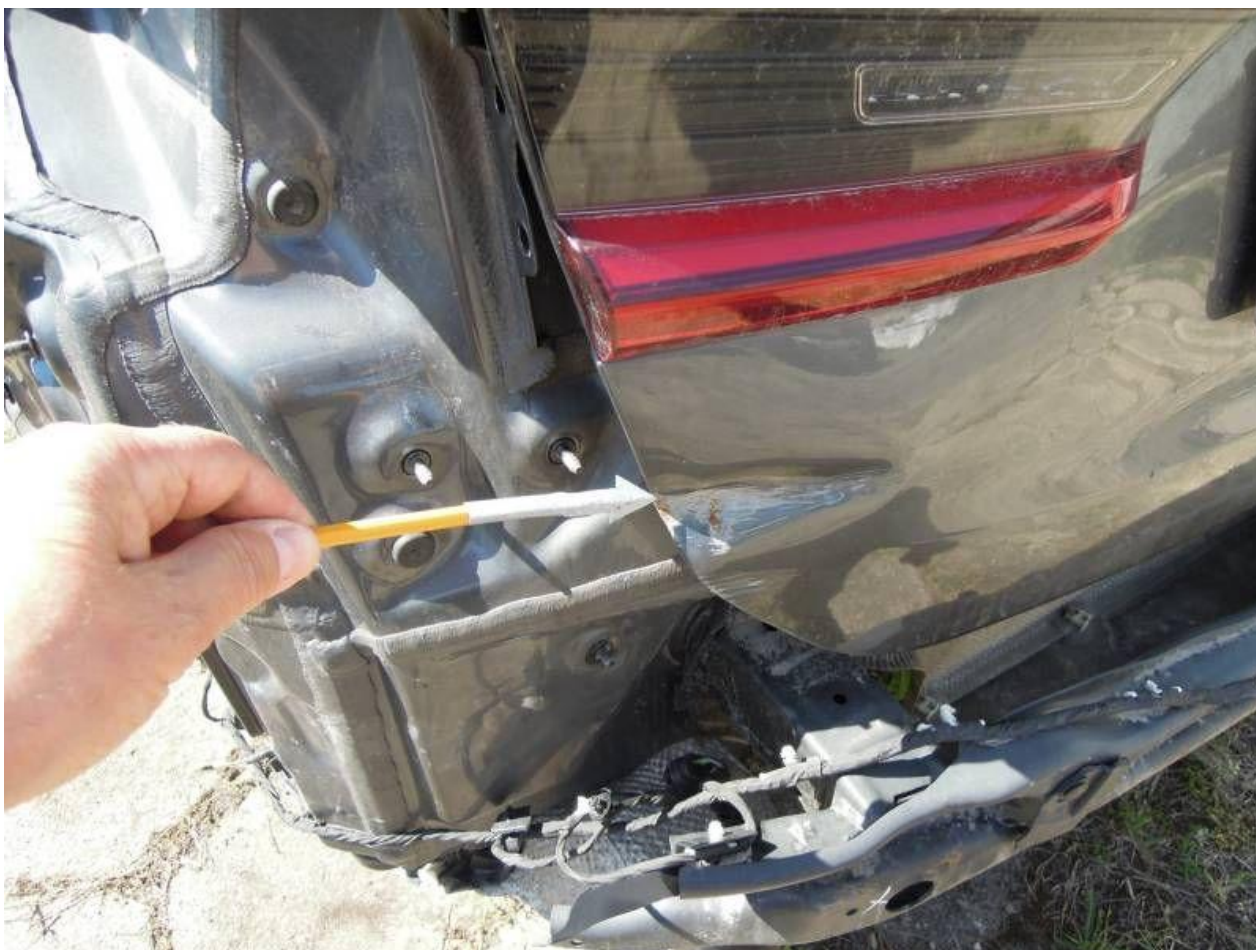

Fot. nr 62



Fot. nr 63




Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66

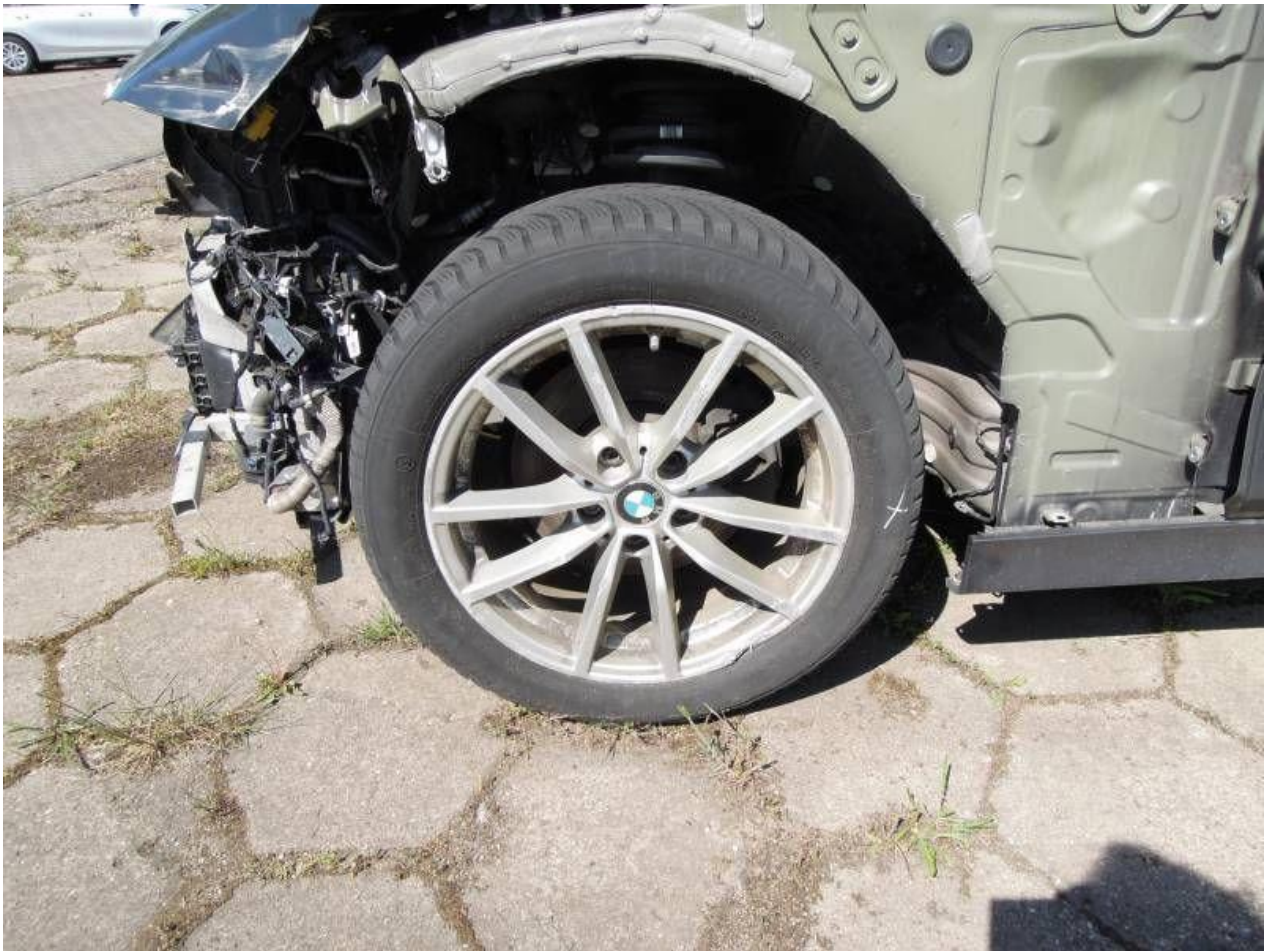

Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72



Fot. nr 73



Fot. nr 74



Fot. nr 75




Fot. nr 76



Fot. nr 77



Fot. nr 78

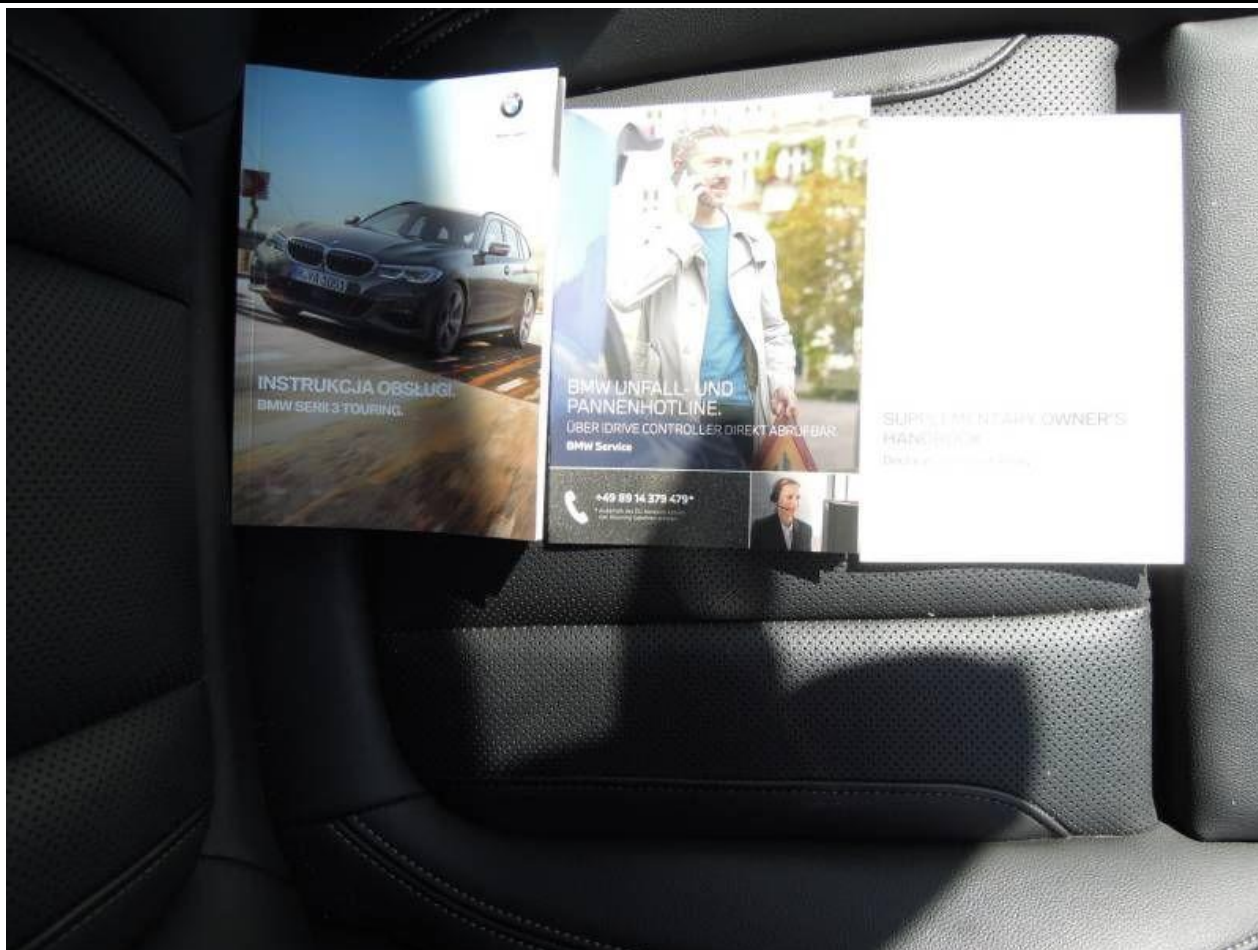

Fot. nr 79



Fot. nr 80

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu