

Expertise

Protokollnummer: 37867100
Auftrags-Nr / Referenz: 1001779064
Besichtigungsdatum: 13.01.2025

Hersteller: Audi

Modell: A4 Avant

FIN: WAUZZZF49NA026283



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller / Typ / Modell / Ausstattung

Audi A4 Avant

Fahrgestellnummer WAUZZZF49NA026283

Laufleistung (abgelesen) 32.595 km

Erstzulassung 10.02.2022

Letzte Zulassung 10.02.2022

Anzahl Halter unbekannt

Nächste HU (Bericht lag vor) 03/2025

Leistung / Hubraum 110 kw / 1.984 ccm

Kraftstoffart / Zylinder Hybr.Benzin/E / 4

Getriebe / Anzahl Gänge Automatik / 7

Antriebsart Frontantrieb

Fahrzeugart PKW Kombi

Farbe / Farbcode Mythoschwarz Metallic

Türen / Sitze 5 / 5

Polsterart Stoff

Polsterfarbe Schwarz-Anthrazit

Nutzungsart Carsharing

Raucherfahrzeug Nein



Angaben zum Fahrzeug

Wartungsheft / Nachweis	nicht vorhanden	Restlauf bis Service	20.000 km
Schlüssel ist/soll	2 / 2	FZG-Dokumente	ZB#1 (S) lag vor, ZB#2 (B) lag nicht vor
Vorschaden / Unfall	Keine Feststellbar	Nachlackierung	Feststellbar
Besichtigungsbedingungen	Ausreichend	Hubmittel / Grube	nein
Probefahrt	Kurze Fahrt auf dem Betriebsgelände	Motorlauf	durchgeführt
HSN/TSN	0588 / BNW 01527		
Abgasnorm	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I		
zul. Gesamtgewicht	2.115 kg	Leergewicht	

Bereifung

Montierte Bereifung

#	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe
1)	225/50 R17 98W	Ganzjahresreifen auf Leichtmetall	BF-Goodrich	7mm / 7mm
2)	225/50 R17 98V	Ganzjahresreifen auf Leichtmetall	Goodyear	7mm / 7mm

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse in Fahrtrichtung

Ausstattung

Ausstattung

- 4 Zyl.Ottomotor 2,0L Aggr. 06N.A 888evo4
- 8 Lautsprecher
- A4
- Abwahl Audi phone box
- Airbag für Fahrer und Beifahrer mit Beifahrer-Airbag-Deaktivierung
- Audi connect Navigation & Infotainment
- Audi pre sense city
- Audi Smartphone Interface
- Aufkleber/Schilder, englisch-deutsch
- Außenspiegel elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar, beidseitig automatisch abblendend
- Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe
- Batterie 380A (68Ah)
- Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift
- Bluetooth-Schnittstelle
- Bordwerkzeug
- Dach in Wagenfarbe
- Dachreling Schwarz
- Dekoreinlagen Diamantlack silbergrau
- Doppelton-Signalhorn
- Einparkhilfe plus
- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlegern vorn
- Elektromechanische Servolenkung
- Fahrerinformationssystem mit Farbdisplay
- Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
- Fernlichtassistent
- Folienbeklebung
- Frontscheibe in Wärmeschutz- und Akustikverglasung
- Fußhebelwerk "Standard"
- Ganzjahresreifen 225/50 R 17
- Gepäckraumklappe elektrisch öffnend und schließend
- Gewichtsbereich 8 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
- Gurtanlegekontrolle
- Innenbeleuchtung
- Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
- Kategorie 0
- Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
- Kennzeichenträger vorn
- Kindersicherung, elektrisch betätigt
- Kindersitzbefestigung ISOFIX und Top Tether für die äußeren Fondsitze
- Komfortschlüssel inkl. sensorgesteuerterGepäckraumtriegelung inkl. Gepäckraum-klappe elektrisch öffnend und schließend
- Kraftstoffsystem Otto-Direkteinspritzung (FSI)
- Ländergruppe A
- LED - Heckleuchten
- Linkslenker
- 4-Zylinder-Ottomotor 2,0 L/110 KW (16V) Turbo FSI, homogen Grundmotor ist: T2J/T5H/T4X
- Abgaskonzept, EU6 AP
- Abwicklung Serie
- Akzentflächen schwarz matt
- Audi AG
- Audi connect Notruf & Service mit Audi connect Remote & Control
- Aufhebung der Begrenzung Höchstgeschwindigkeit auf 210 km/h
- Außenspiegel links, asphärisch
- Außenspiegel rechts, asphärisch
- Basis
- Batterie/Generator Kapazität Standard
- Betriebserlaubnis Nachtrag
- Bordliteratur in Deutsch
- Businesspaket
- Dachhimmel in Stoff in spezifischer Farbe
- Datenmodul Europa
- Digitaler Radioempfang
- Einbauteile f.4 Zyl.Motore
- Einsatz für bleifreie Betankung
- Elektromechanische Parkbremse
- Entfall Modellbezeichnung und Leistungs-/Technologie-Schriftzug
- Fahrzeugklassen-Differenzierung-8W0/8WA-
- Fensterschachtleisten in schwarz (Gummi)
- Fertigungsablauf Standard
- Frontantrieb
- Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert
- Fußmatten vorn und hinten
- Gepäckraumauskleidung (Ausf.2)
- Geschwindigkeitsregelanlage mit Geschwindigkeitsbegrenzer
- Gewichtsklasse Vorderachse Gewichtsbereich 7
- Heckblende (ECE)
- Innenspiegel automatisch abblendend, rahmenlos
- Kältemittel R1234yf
- Kein Selbstabholer
- Keine Aktionsausführung
- Kindersicherheits-Paket
- Kindersitzbefestigung ISOFIX für den Beifahrersitz
- Klimaautomatik
- Kofferraumbodenmatte
- Komfortschlüssel ohne Safelock
- Kopfstützen vorn
- Kraftstoffbehälter mit erhöhtem Füllvolumen
- Ladeboden
- Landesverkaufsprogramm Deutschland
- Lederlenkrad 3-Speichen mit Multifunktion plus
- Mild-Hybrid

- Mit Multifunktionskamera
- Mittelarmlehne vorn
- MMI Navigation plus mit MMI touch
- Nicht Heissland
- Normalsitze vorn
- Ohne AdBlue-Tank
- Ohne Audi drive select
- Ohne besondere Farbausstattung
- Ohne Car2X
- Ohne Dekorfolien/Embleme
- Ohne Feuerlöscher
- Ohne Garagentoröffner
- Ohne Heckspoiler
- Ohne integriertes Mautsystem
- Ohne Kompensor
- Ohne Lendenwirbelstütze in den Sitzlehnen
- Ohne Nackengebläse
- Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
- Ohne Spurwechselassistent
- Ohne Verkehrszeichenerkennung
- Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
- Ohne Zündanlaß-Schloß-Sperrsystem, ohne Lenkungssperre
- Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
- Ohne Zusatz-/Standheizung
- Ottomotor
- Privacy Verglasung (Scheiben abgedunkelt)
- Räder, 10-Speichen, 7,5Jx17, Reifen 225/50 R17
- Rechtsverkehr
- Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
- Reifenreparaturset
- Riemenstartergenerator RSG 12V 130-200 A
- S tronic
- Scheibenbremsen hinten, 16 Zoll (ECE)
- Scheinwerfer
- Serienfahrwerk
- Serienqualität
- Sicherheitsgurte in Schwarz
- Sonnenblende auf Fahrer- und Beifahrerseite
- spezielles Typschild EU
- Standard-Klimazonen
- Standardelektrik
- Steuerung (werksintern)
- Stoff Index
- Tagfahrlicht
- Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
- Türgriffe in Wagenfarbe
- Variant/Avant
- Verbandmaterial mit Warndreieck und Warnwesten
- Vordersitze manuell einstellbar
- Mit spez. Schilder/Aufkleber/ Sicherheitszertifikate für Deutschland
- Motorabdeckung
- NichtraucherAusführung
- Ohne Ablagepaket
- Ohne Anhängavorrichtung
- Ohne Beledung
- Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
- Ohne Dacheinsatz (Voll Dach)
- Ohne erweitertem Sicherheitssystem
- Ohne Frontspoiler
- Ohne Head-up-Display
- Ohne Hinterachsgetriebe
- Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik
- Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
- Ohne Multimedia" im Fahrzeug
- Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
- Ohne Spurhalteassistent
- Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
- Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)
- Ohne Windschott
- Ohne zus. Karosserieabdeckungen seitlich (Steinschlagschutz)
- Ohne zus. Warnleuchten
- Ohne zusätzliche Bereifung
- PKW-Ausführung
- Räder der Serie
- Radschrauben Standard
- Regionscode " ECE " für Radio
- Reifendruck-Kontrollanzeige
- Reifensteuerung 17" Ganzjahresreifen
- Rücksitzlehne, geteilt umklappbar
- Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung
- Scheibenbremsen vorn, 16 Zoll (ECE)
- Seitenairbags vorn und Kopfairbagsystem
- Serienkraftstoff-Erstbefüllung
- Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
- Sitzheizung vorn
- Sonnenschutzrollo manuell für die Türscheiben hinten
- Standard
- Standardabgasanlage
- Start-Stop-System
- Steuerungsnummer 8
- Stoßfänger verstärkt
- Tiptronic
- Transportschutz (Ausf.1)
- Typprüfland Deutschland
- Variante Grundausstattung
- Vorbereitung für Functions on Demand
- Wegfahrsperrung elektronisch

Kurze Sachverständige Feststellungen

Vorgelegte Dokumente	Zum Zeitpunkt der Besichtigung lag die Zulassungsbescheinigung Teil 1 (Schein) vor, die Zulassungsbescheinigung Teil 2 (Brief) lag nicht vor.
FIN-Vergleich	Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.
Besichtigung	Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend. Die Untersuchung erfolgte auf der zum Gutachten gehörenden Lichtbildanlage nachzuvollziehenden Lichtverhältnissen. Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.
Probefahrt	Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt
Motorlauf	Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Rad/Reifen	Radbolzen/Radmuttern (Satz) - fehlt - erneuern
2	Sitz vorn	Sitzbezug rechts - Brandloch - Smart Repair
3	Ausrüstung	Fahrzeugschlüssel m. Fernb. - beschädigt - erneuern

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Verglasung	Frontscheibe - Steinschlag - kein Abzug
2	Fahrzeugdach	Dach - Steinschlag - kein Abzug
3	Kotflügel links	Kotflügel links - Delle(n) - kein Abzug
4	Verkleidungen/ Abdeckungen	Heckdeckel, Innenverkleidung - verkratzt / verschürft - kein Abzug
5	Verglasung	Heckscheibe - verkratzt / verschürft - kein Abzug
6	Verglasung	Türscheibe hinten rechts - Kratzer - kein Abzug

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatz entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Fehlteile

Beschreibung

Ausrüstung - Tirefit Füllmittel

Nacklackierungen

Nr. Nachlackierung

1 Heckklappe/-tür, Kotflügel links, Kotflügel rechts, Motorhaube, Schweller rechts, Seitenwand links, Seitenwand rechts, fachgerecht ausgeführt

Auftrag/Auftragsumfang

Es wurde der Auftrag erteilt, ein Verkaufsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Dieses beinhaltet folgende Umfänge:

- Beschreibung von kernrelevanten Angaben zum Fahrzeug
- Dokumentation von Ausstattungsmerkmalen
(*Lieferung durch Drittdienstleister*)
- Dokumentation von Schäden, Mängeln, Fehlteilen
- Dokumentation von Vorschäden, unreparierten Vorschäden, Nachlackierungen
- eine kurze Sicht- oder Funktionsprüfung der Ausstattungsdetails sofern möglich.
(*Funktionsprüfungen von Fahrerassistenzsysteme gehören nicht zum Leistungsumfang!*)
- eine Fotodokumentation des Fahrzeuges

Grundlage zum Auftrag

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Die Fahrzeugbesichtigung erfolgt im demontagefreien Zustand.

Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt werden können, verbleiben im Bereich des Prognoserisikos. Ein erweitertes Risiko besteht durch verschwiegene Mängel welche durch arglistige Täuschung hervorgerufen, und durch den sachverständigen nicht identifizierbar waren.

Schäden oder Mängel, die aus einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung des Fahrzeuges entstanden sind, werden gemäß dem zugrunde gelegten Standard akzeptiert.

Ein expliziter Ausweis und eine monetäre Betrachtung der zu erwartenden Merkmale innerhalb des Produktes erfolgten nicht.

Merkmale, welche in ihrer Art und Ausprägung leicht über den üblichen Gebrauch hinausgehen jedoch keine inakzeptable Beschädigung darstellen, werden ggf. unter Gebrauchsspuren dokumentiert und ausgewiesen.

Schäden oder Mängel, welche gemäß dem zugrunde gelegten Standard, nicht mehr einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung zugeordnet werden können, werden im Produkt unter Wertmindernde Faktoren aufgelistet.

Je nach Produktspezifikation kann ein monetärer Ausweis erfolgen. Insofern dieses stattfindet können die Kosten zu 100% dargestellt sein oder anteilig gemäß Fahrzeugalter und Laufleistung.

Vorschäden

Am Fahrzeug konnten augenscheinlich weder reparierte noch unreparierte Vorschäden festgestellt werden.



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg hinten



Abbildung 3: Innenraum



Abbildung 4: Innenraum



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Innenraum



Abbildung 11: Innenraum



Abbildung 12: Innenraum



Abbildung 13: Innenraum



Abbildung 14: Schweller

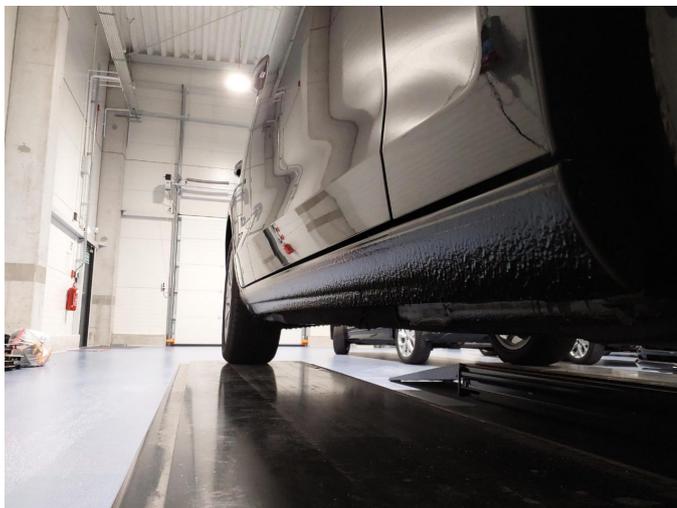


Abbildung 15: Schweller



Abbildung 16: Typschild



Abbildung 17: Räder/Reifen



Abbildung 18: Räder/Reifen



Abbildung 19: Räder/Reifen



Abbildung 20: Räder/Reifen

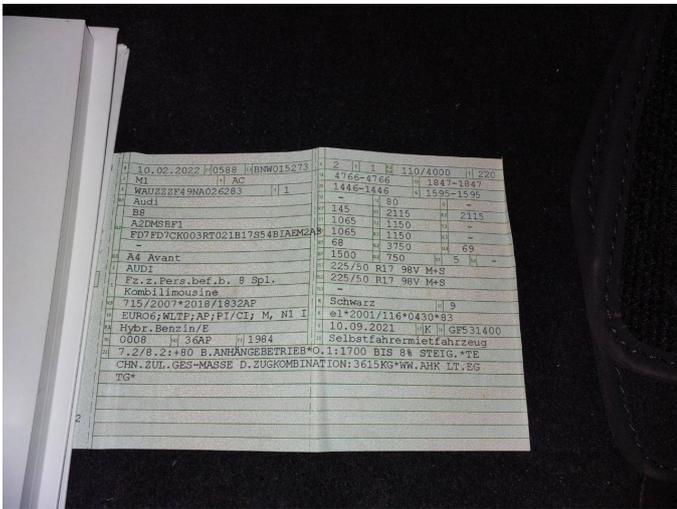


Abbildung 21: Fahrzeugdokumente



Abbildung 22: Fahrzeugdokumente



Abbildung 23: Fahrzeugdokumente



Beschädigung 1: Rad/Reifen: Radbolzen/Radmutter (Satz) - fehlt - erneuern



Beschädigung 1: Rad/Reifen: Radbolzen/Radmutter (Satz) - fehlt - erneuern



Beschädigung 1: Rad/Reifen: Radbolzen/Radmutter (Satz) - fehlt - erneuern



Beschädigung 1: Rad/Reifen: Radbolzen/Radmutter (Satz) - fehlt - erneuern



Beschädigung 2: Sitz vorn: Sitzbezug rechts - Brandloch - Smart Repair



Beschädigung 3: Ausrüstung: Fahrzeugschlüssel m. Fernb. - beschädigt - erneuern



Beschädigung 3: Ausrüstung: Fahrzeugschlüssel m. Fernb. - beschädigt - erneuern



Gebrauchsspur 1: Verglasung: Frontscheibe - Steinschlag - kein Abzug



Gebrauchsspur 1: Verglasung: Frontscheibe - Steinschlag - kein Abzug



Gebrauchsspur 2: Fahrzeugdach: Dach - Steinschlag - kein Abzug



Gebrauchsspur 3: Kotflügel links: Kotflügel links - Delle(n) - kein Abzug



Gebrauchsspur 4: Verkleidungen/Abdeckungen: Heckdeckel, Innenverkleidung - verkratzt / verschürft - kein Abzug



Gebrauchsspur 4: Verkleidungen/Abdeckungen: Heckdeckel, Innenverkleidung - verkratzt / verschürft - kein Abzug



Gebrauchsspur 5: Verglasung: Heckscheibe - verkratzt / verschürft - kein Abzug



Gebrauchsspur 6: Verglasung: Türscheibe hinten rechts - Kratzer - kein Abzug



Gebrauchsspur 6: Verglasung: Türscheibe hinten rechts - Kratzer - kein Abzug



Fehlteil 1: Ausrüstung: Tirefit Füllmittel - fehlt - erneuern