

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	215092/5/25-11401	Data raportu	16-05-2025
Rzeczoznawcy	mgr inż. Piotr Mirkowski mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	14-05-2025
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/33595/25/05/09	Miejsce oględzin	MDM AUTO (MAKURAT), ZAWODNIKÓ...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	WF0NXXTACNKL60975
Marka, model	FORD Transit Courier 1.0 Eco...
Typ, wersja	Transit Courier 1.0 EcoBoost T...
Numer rejestracyjny	GD228WC
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./998 ccm/74 kW
Stan licznika	96 741 km
Data 1. rej./rok prod.	27-12-2019/2019
Data nast. bad. techn.	17-12-2025
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	srebrny/METALIK
Skrzynia biegów	manualna



Wposażenie pojazdu

ABS, Drzwi tylne - przeszklone z wycieraczkami, EBA - układ wspomagania awaryjnego hamowania, EBD - elektroniczny rozdział sił hamowania, EBW - funkcja ostrzegania o hamowaniu awaryjnym, ESC - elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy, Felgi stalowe 15 z ogumieniem, Gniazdo 12V, HSA - system wspomagania ruszania pod górę, Immobilizer PATS, Klamki drzwi w kolorze nadwozia, Klimatyzacja manualna, Kolumna kierownicy z mech. regulacją położenia, Komputer pokładowy, Konsola podsufitowa, Poduszka powietrzna kierowcy, Poduszka powietrzna pasażera, ROM - system kontroli ryzyka wywrócenia pojazdu, Radio MyConnection AM/FM, Bluetooth, USB, iPod, 2 głośniki, Schowek podręczny, Stacja dokująca MyFord Dock- zawiera gniazdo USB, System monitorowania ciśnienia w oponach, System wspomagania ruszania pod górę (HSA), Szyby przednie sterowane elektrycznie, z impulsowym otwieraniem szyby kierowcy, Szyby uchylne w drugim rzędzie, Trzecie światło stop, Uchwyty do mocowania ładunku, Uchwyty na kubki z przodu, Wspomaganie układu kierowniczego, Wykładzina podłogi przedziału ładunkowego z gumy, Zamek centralny z pilotem, Światła do jazdy dziennej, Światła przeciwmgielne, Koło zapasowe pełnowymiarowe, Lakier metalik, Czujniki parkowania - tył

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	BARUM, QUARTARIS 5	195/60 15 88H	5,0 mm
	lewe	BARUM, QUARTARIS 5	195/60 15 88H	5,0 mm
tylna	prawe	BARUM, QUARTARIS 5	195/60 15 88H	5,0 mm
	lewe	BARUM, QUARTARIS 5	195/60 15 88H	5,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupki przedni lewy	do 150
5	Słupki przedni prawy	do 150
6	Słupki środkowy lewy	do 150
7	Słupki środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	150 - 200

W zakresie do 300 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Drzwi tylne prawe	150 - 300
2	Pokrywa bagażnika	150 - 300

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
------	---------------	----------------	-----------	---------------

1	Pas bezpieczeństwa przedni L	rozerwanie	WY	0.3
2	Nakładka zderzaka tylnego, dół	zarysowanie, wgniecenie/odkształcenie	WY	0.3
3	Światło odbłaskowe L	pęknięcie	WY	
4	Tapicerka siedziska 1.rząd L	rozerwanie	WY	0.8
5	Tapicerka oparcia 1.rząd L	rozerwanie	WY	0.2
6	Mechanizm ustawiania oparcia fotela L	brak	WY	
7	Kołpak tył L	rozerwanie	WY	0.1
8	Łotnik przedni R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	1
9	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	rysa/odprysk, ślady korozji	NA	0.5
10	Drzwi części ład.przesuwne L	wgniecenie/odkształcenie	NA	0.7
11	Próg L	rysa/odprysk	NA	0.5
12	Próg R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie, ślady korozji	NA	0.5
13	Łotnik tylny , część górna L	wgniecenie/odkształcenie	NA	0.7
14	Łotnik tylny, część dolna R	wgniecenie/odkształcenie	NA	0.7
15	Szkielet z wnęką koła L	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	2
16	Szkielet z wnęką koła R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	1.5
17	Drzwi tylne, skrzydło lewe L	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	1.5
18	Drzwi tylne, skrzydło prawe R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	1.5
19	Okładzina zderzaka przedniego	zarysowanie		
20	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk		
21	Lusterko zewn.ustaw.elekt./ogrzew. R	zarysowanie		
22	Drzwi części ład.przesuwne R	rysa/odprysk		
23	Tapicerka drzwi tylnych L	zarysowanie		
24	Tapicerka drzwi tylnych R	zarysowanie		
25	Komplet nakładek pokrywy tylnej L	pęknięcie		
26	Kołpak przód R	zarysowanie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12


Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny

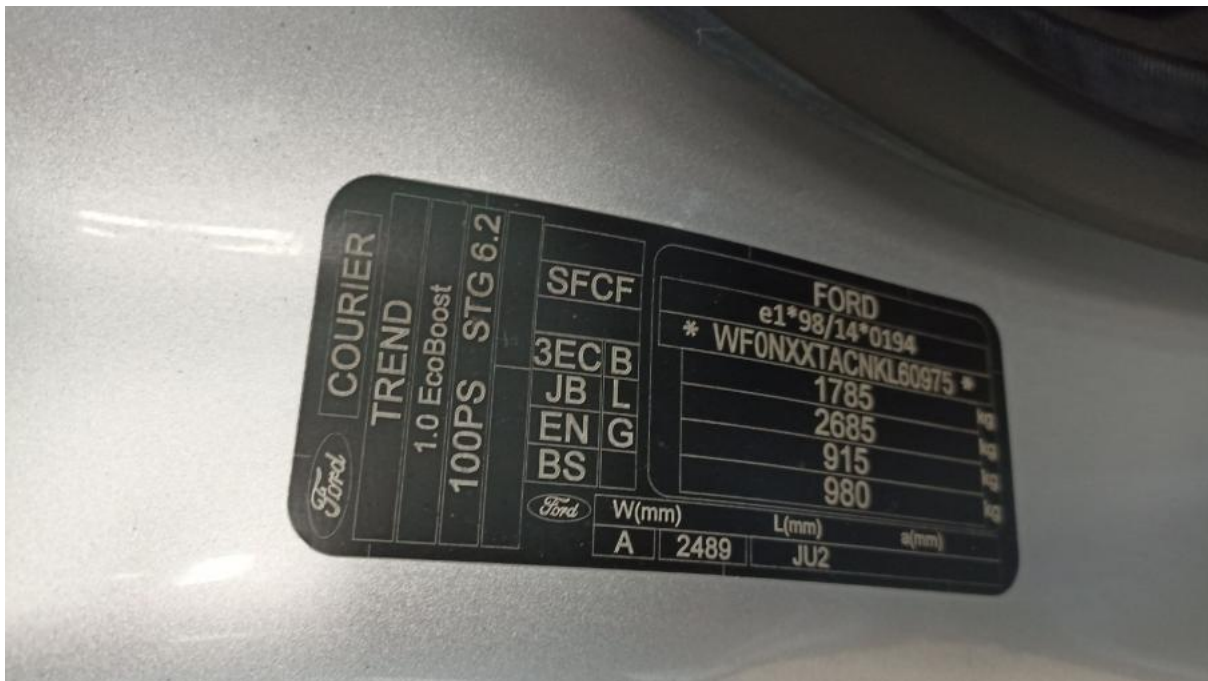

Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15


Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

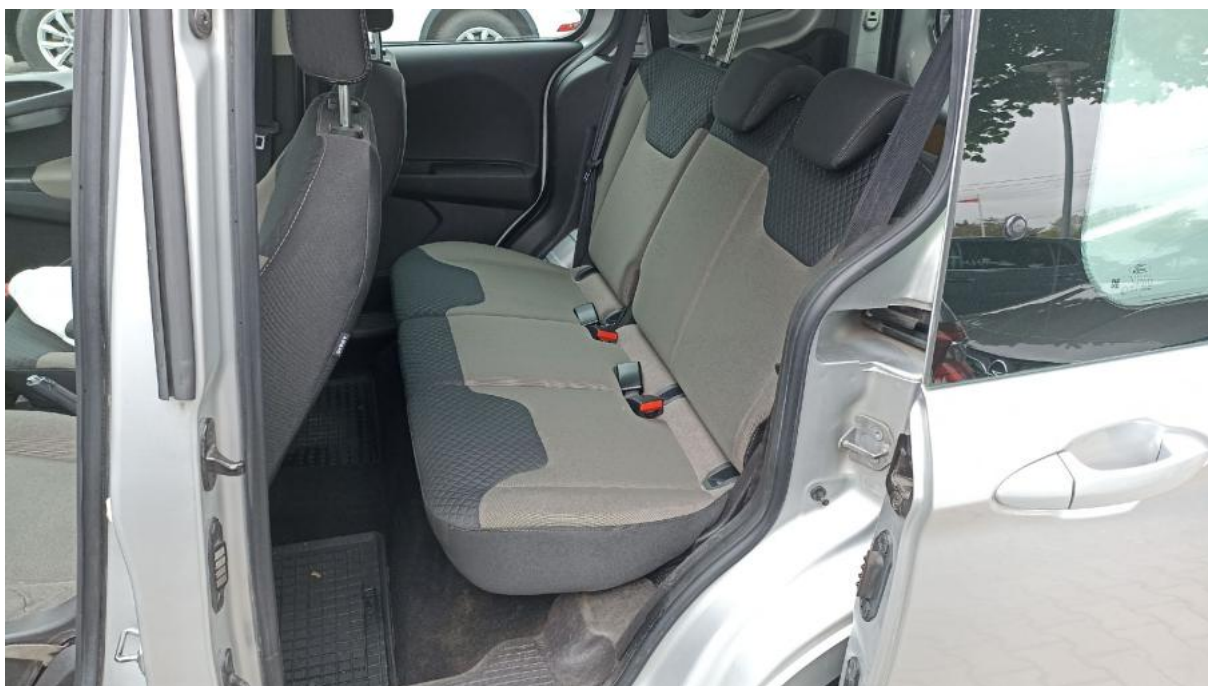

Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Koło zapasowe



Fot. 26

Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu tył



Fot. 28

Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Dow. Rej. Str.2 i klucze



Fot. 30

Zderzak przedni cz dolna - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Błotnik przedni P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 32

Kołpak przedni P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1



Fot. 34

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Obudowa lusterka zew P - Rysa/odprysk 1



Fot. 36

Próg P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Próg P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 38

Łotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 40

Światło odblaskowe tylne - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Zderzak tylny - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 42

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 44


Błotnik tylny L / Ściana boczna L() - Wgniecenie/odkształcenie 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Kołpak tylny L - Rysa/odprysk 1

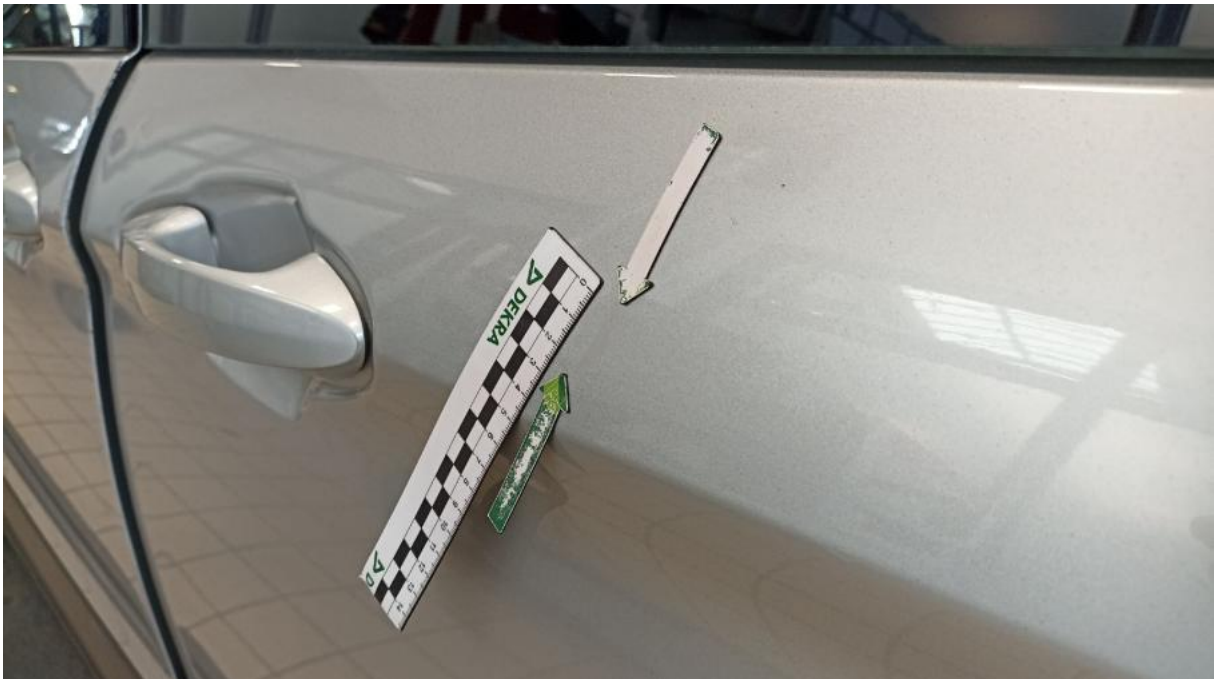

Fot. 46


Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 2

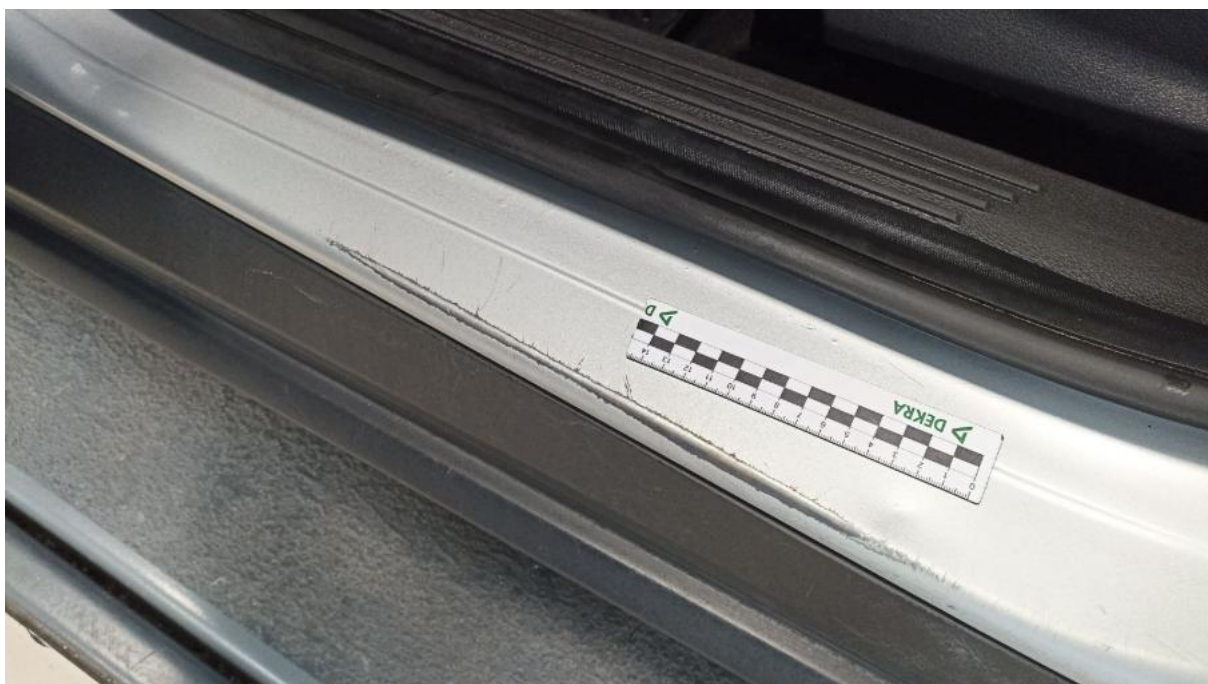

Fot. 48

Próg L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Próg L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 50


Próg L - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Błotnik przedni L - Rysa/odprysk 1

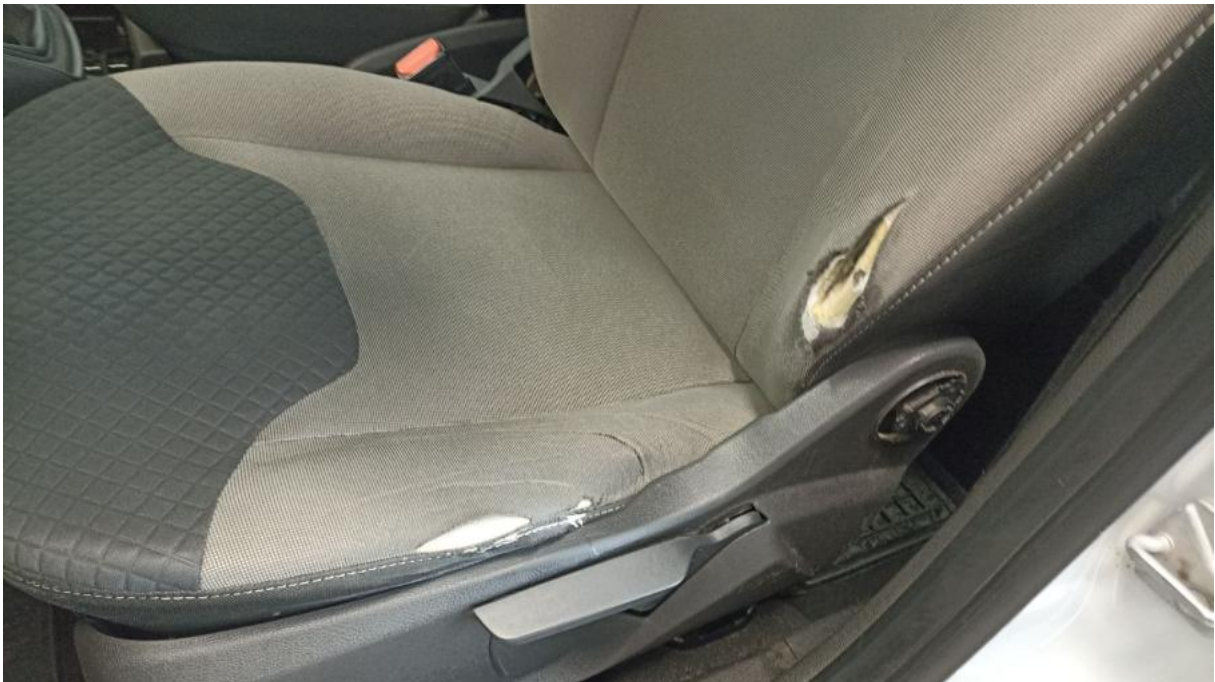

Fot. 52

Fotel prz. lew. - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Fotel prz. lew. - Pęknięcie/rozerwanie 2



Fot. 54

Tapicerka drzwi tylnych L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Tapicerka drzwi tylnych P - Rysa/odprysk 1



Fot. 56

Pas bezpieczeństwa przedni lewy - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Wykładzina pokrywy tylnej - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 58

Drzwi tyłu lewe - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59

Drzwi tyłu lewe - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 60

Drzwi tyłu lewe - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61

Drzwi tyłu lewe() - Wgniecenie/odkształcenie 3



Fot. 62

Drzwi tyłu prawe - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63

Drzwi tyłu prawe - Rysa/odprysk 2



Fot. 64


Drzwi tyłu prawe - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65

Ściana lewa - Rysa/odprysk 1

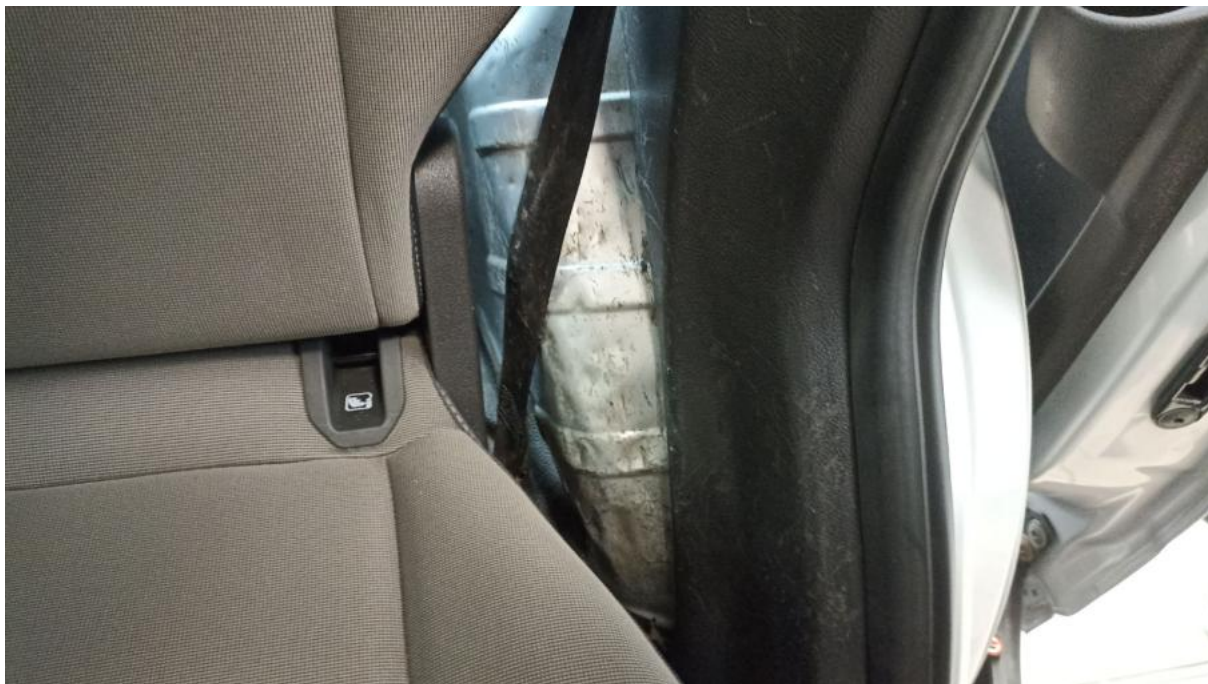

Fot. 66

Ściana lewa - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67

Ściana lewa - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 68

Ściana prawa - Wgniecenie/odkształcenie 1