

WAUZZZF21NN042422

Angaben zum Fahrzeug

| | | | |
|--------------------------|-------------------|---------------------------------|--------------------|
| Halter | | Besichtigungszustand | Ausreichend |
| Kennzeichen | | Laufleistung (abgelesen) | 94.917 km |
| Hersteller | Audi | Restlauf bis Service | 19.300 km |
| Typ/Modell | A6 Avant | HU (Bericht lag vor) | 04/2027 |
| Fahrgestellnummer | WAUZZZF21NN042422 | Leistung / Hubraum | 150 kW / 1.968 ccm |
| Erstzulassung | 06.04.2022 | Polster/Farbe | Leder / Schwarz |
| Letzte Wartung | | Lackierung | Grau |
| Kraftstoffart | Hybr.Diesel/E | Getriebe | Automatik |

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

| Nr. | Bauteilgruppe | Beschreibung |
|-----|-------------------|--|
| 1 | Sitz hinten | Rücksitz - Delle(n) - instandsetzen |
| 2 | Instrumententafel | Mittelkonsole vorn - Kratzer - Wertminderung |
| 3 | Interieur | Getränkehalter Mitte - gebrochen / gerissen - erneuern |
| 4 | Motorhaube | Motorhaube - Steinschlag - instandsetzen und lackieren |
| 5 | Kotflügel links | Kotflügel links - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren |
| 6 | Karosserie | C-Säule links - Kratzer - Smart Repair |
| 7 | Karosserie | C-Säule rechts - Kratzer - Smart Repair |
| 8 | Stoßfänger hinten | Stoßfänger hinten - Kratzer - instandsetzen und lackieren |

Gebrauchsspuren

| Nr. | Bauteilgruppe | Beschreibung |
|-----|---------------------------|---|
| 1 | Verkleidungen/Abdeckungen | Kofferraumverkleidung - Kratzer - kein Abzug |
| 2 | Stoßfänger vorn | Stoßfänger vorn - Steinschlag - kein Abzug |
| 3 | Scheinwerfer | Scheinwerfer links - Steinschlag - kein Abzug |
| 4 | Scheinwerfer | Scheinwerfer rechts - Steinschlag - kein Abzug |
| 5 | Kotflügel rechts | Kotflügel rechts - Steinschlag - kein Abzug |
| 6 | Verglasung | Frontscheibe - Steinschlag - kein Abzug |
| 7 | Tür vorn links | Türkante - Kratzer - kein Abzug |
| 8 | Verkleidungen/Abdeckungen | B-Säule links Verkleidung innen - verkratzt / verschürft - kein Abzug |
| 9 | Sitz vorn | Sitzbezug links - Abrieb - kein Abzug |
| 10 | Verkleidungen/Abdeckungen | C-Säule links Verkleidung innen - Kratzer - kein Abzug |
| 11 | Schweller rechts | Einstieg - Kratzer - kein Abzug |
| 12 | Schweller links | Einstieg - Abrieb - kein Abzug |



Fehlteile

Fehlteil

Festgestellte Nachlackierungen

| Nr. | Ort |
|--------------------|-----|
| Keine feststellbar | |

Hauptbereifung

| Achse | Reifengröße | Hersteller | Reifentyp | Profiltiefe | Verktgl. | Zul. |
|-------|-----------------|------------|--------------|-------------|----------|------|
| 1 | 225/55 R18 102Y | Michelin | Sommerreifen | 7mm - 7mm | i.O. | |
| 2 | 225/55 R18 102Y | Michelin | Sommerreifen | 7mm - 7mm | i.O. | |

Zusatzbereifung

| Achse | Reifengröße | Hersteller | Reifentyp | Profiltiefe | Verktgl. | Zul. |
|-------|----------------|-------------|--------------|-------------|----------|------|
| 1 | 225/60 R17 99H | Bridgestone | Winterreifen | 3mm - 3mm | i.O. | |
| 2 | 225/60 R17 99H | Bridgestone | Winterreifen | 4mm - 4mm | i.O. | |

Ersatz

| Typ | Reifengröße | Hersteller | Reifentyp | Profiltiefe | Ablaufdatum |
|---------|-------------|------------|-----------|-------------|-------------|
| Tirefit | | | | | 05/2027 |

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.



Angaben zum Fahrzeug

| | | | |
|--------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------|
| Hersteller | Audi | Besichtigungszustand | Ausreichend |
| Typ/Modell | A6 Avant | Laufleistung (abgelesen) | 94.917 km |
| Fahrgestellnummer | WAUZZZF21NN042422 | Erstzulassung | 06.04.2022 |

Lackschichtdicke

| Nr. | Ort | Messung |
|-----|-------------------|---------|
| 1 | Dach | 123 µm |
| 2 | Dachholm links | 108 µm |
| 3 | Dachholm rechts | 130 µm |
| 4 | Heckklappe/-tür | 118 µm |
| 5 | Kotflügel links | 110 µm |
| 6 | Kotflügel rechts | 105 µm |
| 7 | Motorhaube | 122 µm |
| 8 | Schweller links | 63 µm |
| 9 | Schweller rechts | 54 µm |
| 10 | Seitenwand links | 107 µm |
| 11 | Seitenwand rechts | 114 µm |
| 12 | Tür hinten links | 101 µm |
| 13 | Tür hinten rechts | 105 µm |
| 14 | Tür vorne links | 101 µm |
| 15 | Tür vorne rechts | 92 µm |

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne (links)



Abbildung 2: Schräg vorne (rechts)



Abbildung 3: Schräg hinten (rechts)



Abbildung 4: Schräg hinten (links)



Abbildung 5: Kombiinstrument



Abbildung 6: Innenraum vorne



Abbildung 7: Innenraum hinten



Abbildung 8: Mittelkonsole



Abbildung 9: Instrumententafel



Abbildung 10: FIN



Abbildung 11: Navigation



Abbildung 12: Entertainment



Abbildung 19: Montierte Bereifung



Abbildung 20: Montierte Bereifung



Abbildung 21: Zusatzbereifung



Abbildung 22: Zusatzbereifung



Abbildung 23: Zusatzbereifung



Abbildung 24: Zusatzbereifung



Abbildung 25: Zusatzbereifung



Abbildung 26: Zusatzbereifung



Abbildung 27: Sonstiges

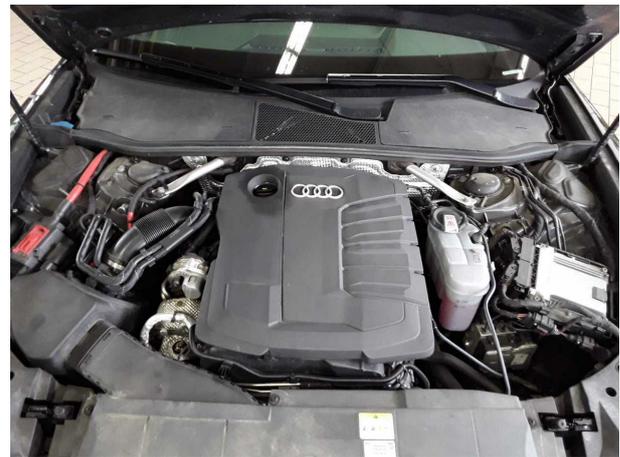


Abbildung 28: Sonstiges



Abbildung 29: Sonstiges



Abbildung 30: Sonstiges



Abbildung 31: Sonstiges



Abbildung 32: Sonstiges



Abbildung 33: Sonstiges



Abbildung 34: Sonstiges

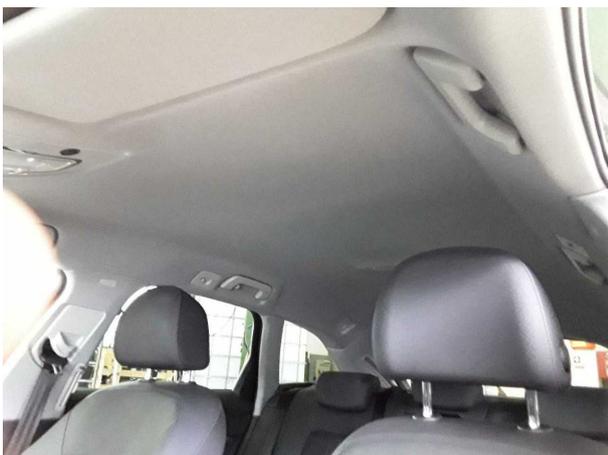


Abbildung 35: Sonstiges



Abbildung 36: Sonstiges



Abbildung 37: Sonstiges



Abbildung 38: Sonstiges



Abbildung 39: Sonstiges



Abbildung 40: Sonstiges



Abbildung 41: Sonstiges



Abbildung 42: Sonstiges



Abbildung 43: Sonstiges



Abbildung 44: Sonstiges



Abbildung 45: Sonstiges



Abbildung 46: Sonstiges



Abbildung 47: Sonstiges



Abbildung 48: Sonstiges



Abbildung 49: Sonstiges



Abbildung 50: Sonstiges



Abbildung 51: Sonstiges



Abbildung 52: Sonstiges



Abbildung 53: Sonstiges



Abbildung 54: Sonstiges



Abbildung 55: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Sitz hinten: Rücksitz - Delle(n) - instandsetzen



Beschädigung #1: Sitz hinten: Rücksitz - Delle(n) - instandsetzen



Beschädigung #1: Sitz hinten: Rücksitz - Delle(n) - instandsetzen



Beschädigung #1: Sitz hinten: Rücksitz - Delle(n) - instandsetzen



Beschädigung #2: Instrumententafel: Mittelkonsole vorn - Kratze...
Wertminderung



Beschädigung #2: Instrumententafel: Mittelkonsole vorn -
Kratzer - Wertminderung



Beschädigung #2: Instrumententafel: Mittelkonsole vorn - Kratze...
Wertminderung




Beschädigung #3: Interieur: Getränkehalter Mitte - gebroche...
gerissen - erneuern



Beschädigung #3: Interieur: Getränkehalter Mitte - gebrochen /
gerissen - erneuern



Beschädigung #3: Interieur: Getränkehalter Mitte - gebroche...
gerissen - erneuern

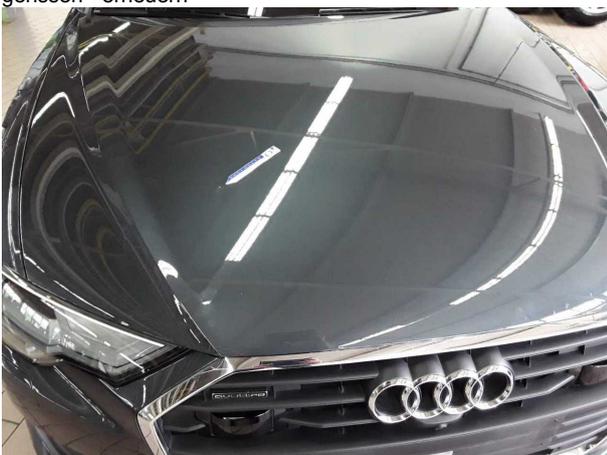

Beschädigung #4: Motorhaube: Motorhaube - Steinschlag -
instandsetzen und lackieren



Beschädigung #4: Motorhaube: Motorhaube - Steinschlag -
instandsetzen und lackieren



Beschädigung #4: Motorhaube: Motorhaube - Steinschlag - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #4: Motorhaube: Motorhaube - Steinschlag - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #5: Kotflügel links: Kotflügel links - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #5: Kotflügel links: Kotflügel links - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #5: Kotflügel links: Kotflügel links - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #5: Kotflügel links: Kotflügel links - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #6: Karosserie: C-Säule links - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #6: Karosserie: C-Säule links - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #7: Karosserie: C-Säule rechts - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #7: Karosserie: C-Säule rechts - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #8: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #8: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #8: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten -
Kratzer - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #8: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten -
Kratzer - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #8: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten -
Kratzer - instandsetzen und lackieren