

**WVWZZZ3CZJP002812**

## Angaben zum Fahrzeug

<b>Halter</b>		<b>Besichtigungszustand</b>	Ausreichend
<b>Kennzeichen</b>		<b>Laufleistung (abgelesen)</b>	195.410 km
<b>Hersteller</b>	Volkswagen	<b>Restlauf bis Service</b>	14.700 km
<b>Typ/Modell</b>	PASSAT	<b>HU (Abgelesen aus ZBI)</b>	09/2026
<b>Fahrgestellnummer</b>	WVWZZZ3CZJP002812	<b>Leistung / Hubraum</b>	110 kW / 1.968 ccm
<b>Erstzulassung</b>	21.09.2017	<b>Polster/Farbe</b>	Stoff / Schwarz-Anthrazit
<b>Letzte Wartung</b>		<b>Lackierung</b>	Silber
<b>Kraftstoffart</b>	Diesel	<b>Getriebe</b>	Automatik

## Zustandsbericht

### Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Heckbereich	Kofferboden (Befestigungen Tirefit) - fehlt - erneuern
2	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn rechts - verkratzt / verschürft - Smart Repair
3	Verglasung	Frontscheibe - gebrochen / gerissen - erneuern
4	Sonstiges	Inspektion/Wartung (Digitaler Nachweis) - kein Nachweis - kein Abzug
5	Verkleidungen/Abdeckungen	Türverkleidung vorn links - gebrochen / gerissen - instandsetzen
6	Tür vorn links	Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren
7	Blinkleuchte	Spiegel links - gebrochen / gerissen - erneuern
8	Außenspiegel links	Abdeckkappe - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren
9	Außenspiegel links	Spiegelgehäuse - Kratzer - erneuern
10	Kotflügel links	Kotflügel links - Kratzer - instandsetzen und lackieren
11	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten rechts - Kratzer - Smart Repair
12	Fahrzeugdach	Dach - Kratzer - auslegen / polieren
13	Tür vorn rechts	Fensterführung - Steinschlag - erneuern



## Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Motorhaube	Dämmmatte - Abrieb - kein Abzug
2	Verkleidungen/Abdeckungen	Kofferraumverkleidung - verkratzt / verschürft - kein Abzug
3	Motorhaube	Motorhaube (Kompletter Vorderwagen) - Steinschlag - kein Abzug
4	Schweller rechts	Einstieg - Kratzer - kein Abzug
5	Tür vorn rechts	Tür - Kratzer - kein Abzug
6	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - Kratzer - kein Abzug
7	Heckklappe/-tür	Heckklappe - Kratzer - kein Abzug
8	Interieur	Innenraum - Abrieb - kein Abzug
9	Schweller links	Einstieg - Kratzer - kein Abzug
10	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten links - Kratzer - kein Abzug
11	Fahrzeugdach	Dach (Dachkante vorne) - Steinschlag - kein Abzug
12	Tür vorn rechts	Tür - Delle(n) - kein Abzug
13	Tür vorn links	Griff außen - Kratzer - kein Abzug

## Fehlteile

Fehlteil
Interieur - Trennnetz
Ausrüstung - Tirefit Füllmittel

## Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
1	Seitenwand rechts, fachgerecht ausgeführt, Reparaturrechnung nicht vorhanden
2	Tür hinten links, fachgerecht ausgeführt, Reparaturrechnung nicht vorhanden

## Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	215/60 R16 99H	Michelin	Winterreifen	6mm - 6mm	i.O.	
2	215/60 R16 99H	Michelin	Winterreifen	6mm - 6mm	i.O.	

## Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	215/60 R16 99V	Michelin	Sommerreifen	6mm - 6mm	i.O.	
2	215/60 R16 99V	Michelin	Sommerreifen	6mm - 6mm	i.O.	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.



## Angaben zum Fahrzeug

<b>Hersteller</b>	Volkswagen	<b>Besichtigungszustand</b>	Ausreichend
<b>Typ/Modell</b>	PASSAT	<b>Laufleistung (abgelesen)</b>	195.410 km
<b>Fahrgestellnummer</b>	WVWZZZ3CZJP002812	<b>Erstzulassung</b>	21.09.2017

## Lackschichtdicke

Nr.	Ort	Messung
1	Dach	116 µm
2	Dachholm links	120 µm
3	Dachholm rechts	119 µm
4	Heckklappe/-tür	117 µm
5	Kotflügel links	133 µm
6	Kotflügel rechts	144 µm
7	Motorhaube	149 µm
8	Schweller links	108 µm
9	Schweller rechts	87 µm
10	Seitenwand links	131 µm
11	Seitenwand rechts	205 µm
12	Tür hinten links	209 µm
13	Tür hinten rechts	146 µm
14	Tür vorne links	157 µm
15	Tür vorne rechts	132 µm

### Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

### Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

### Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

## Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne (links)



Abbildung 2: Schräg vorne (rechts)



Abbildung 3: Schräg hinten (rechts)



Abbildung 4: Schräg hinten (links)



Abbildung 5: Kombiinstrument



Abbildung 6: Innenraum vorne



Abbildung 7: Innenraum hinten



Abbildung 8: Mittelkonsole



Abbildung 9: Instrumententafel

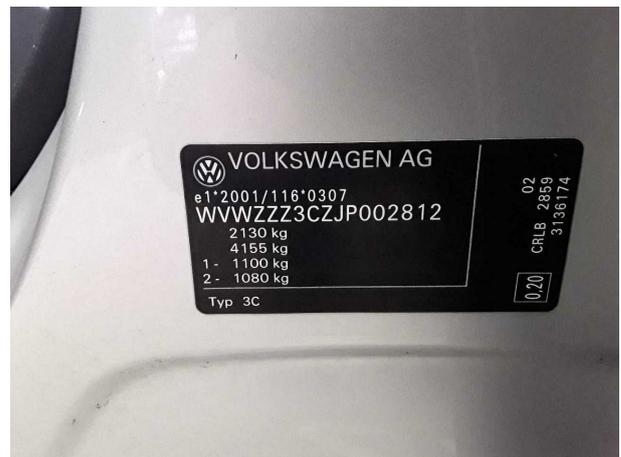


Abbildung 10: FIN



Abbildung 11: Navigation



Abbildung 12: Entertainment



Abbildung 13: Dokumente



Abbildung 14: Dokumente



Abbildung 15: Dokumente

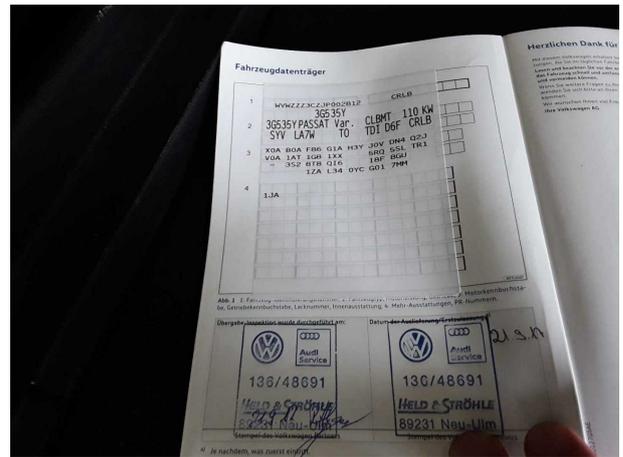


Abbildung 16: Dokumente



Abbildung 17: Montierte Bereifung



Abbildung 18: Montierte Bereifung



Abbildung 19: Montierte Bereifung



Abbildung 20: Montierte Bereifung



Abbildung 21: Zusatzbereifung



Abbildung 22: Zusatzbereifung



Abbildung 23: Zusatzbereifung



Abbildung 24: Zusatzbereifung



Abbildung 25: Zusatzbereifung



Abbildung 26: Zusatzbereifung



Abbildung 27: Sonstiges



Abbildung 28: Sonstiges



Abbildung 29: Sonstiges



Abbildung 30: Sonstiges



Abbildung 31: Sonstiges



Abbildung 32: Sonstiges



Abbildung 33: Sonstiges

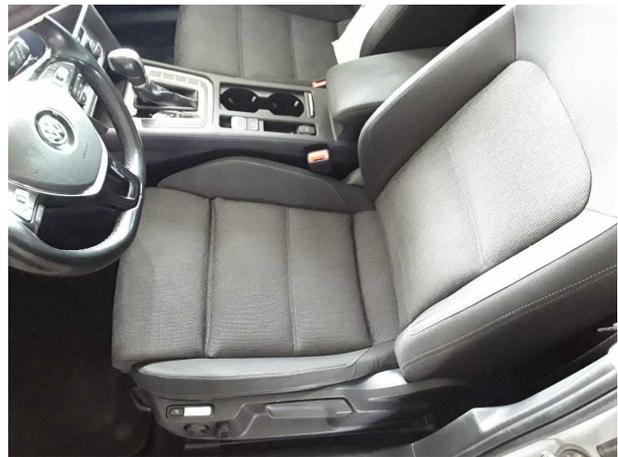


Abbildung 34: Sonstiges



Abbildung 35: Sonstiges



Abbildung 36: Sonstiges



Abbildung 37: Sonstiges



Abbildung 38: Sonstiges



Abbildung 39: Sonstiges



Abbildung 40: Sonstiges



Abbildung 41: Sonstiges



Abbildung 42: Sonstiges



Abbildung 43: Sonstiges



Abbildung 44: Sonstiges



Abbildung 45: Sonstiges



Abbildung 46: Sonstiges



Abbildung 47: Sonstiges

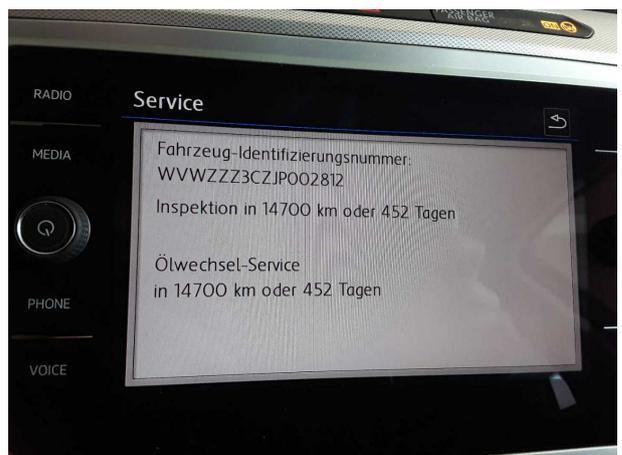


Abbildung 48: Sonstiges



Abbildung 49: Sonstiges



Abbildung 50: Sonstiges



Abbildung 51: Sonstiges



Abbildung 52: Sonstiges



Abbildung 53: Sonstiges



Abbildung 54: Sonstiges

## Beschädigungsfotos



**Beschädigung #1:** Heckbereich: Kofferboden (Befestigungen Tirefit) - fehlt - erneuern



**Beschädigung #2:** Stossfänger vorn: Stossfänger vorn rechts... verkratzt / verschürft - Smart Repair



**Beschädigung #2:** Stossfänger vorn: Stossfänger vorn rechts - verkratzt / verschürft - Smart Repair



**Beschädigung #2:** Stossfänger vorn: Stossfänger vorn rechts... verkratzt / verschürft - Smart Repair



**Beschädigung #2:** Stossfänger vorn: Stossfänger vorn rechts - verkratzt / verschürft - Smart Repair



**Beschädigung #3:** Verglasung: Frontscheibe - gebrochen / gerissen - erneuern



**Beschädigung #3:** Verglasung: Frontscheibe - gebrochen / gerissen - erneuern



**Beschädigung #3:** Verglasung: Frontscheibe - gebrochen / gerissen - erneuern



**Beschädigung #5:** Verkleidungen/Abdeckungen: Türverkleidung vorn links - gebrochen / gerissen - instandsetzen



**Beschädigung #5:** Verkleidungen/Abdeckungen: Türverkleidung vorn links - gebrochen / gerissen -



**Beschädigung #6:** Tür vorn links: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #6:** Tür vorn links: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #6:** Tür vorn links: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #6:** Tür vorn links: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #7:** Blinkleuchte: Spiegel links - gebrochen / gerissen - erneuern



**Beschädigung #7:** Blinkleuchte: Spiegel links - gebrochen / gerissen - erneuern



**Beschädigung #8:** Außenspiegel links: Abdeckkappe - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #8:** Außenspiegel links: Abdeckkappe - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #9:** Außenspiegel links: Spiegelgehäuse - Kratzer - erneuern



**Beschädigung #9:** Außenspiegel links: Spiegelgehäuse - Kratzer - erneuern



**Beschädigung #9:** Außenspiegel links: Spiegelgehäuse - Kratzer - erneuern



**Beschädigung #10:** Kotflügel links: Kotflügel links - Kratzer - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #10:** Kotflügel links: Kotflügel links - Kratzer - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #10:** Kotflügel links: Kotflügel links - Kratzer - instandsetzen und lackieren




**Beschädigung #11:** Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - Kratzer - Smart Repair




**Beschädigung #11:** Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - Kratzer - Smart Repair



**Beschädigung #12:** Fahrzeugdach: Dach - Kratzer - auslegen / polieren

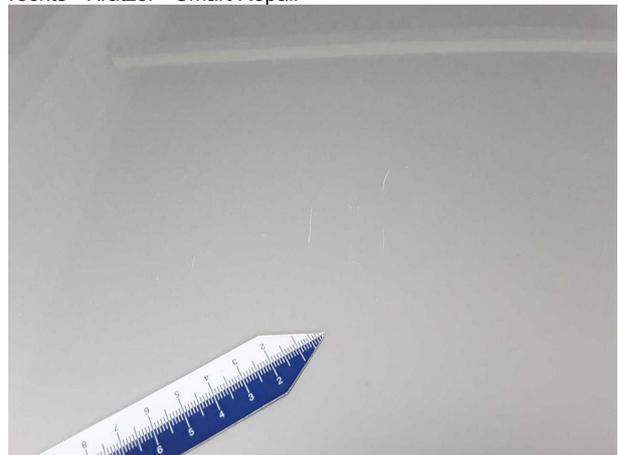

**Beschädigung #12:** Fahrzeugdach: Dach - Kratzer - auslege... polieren

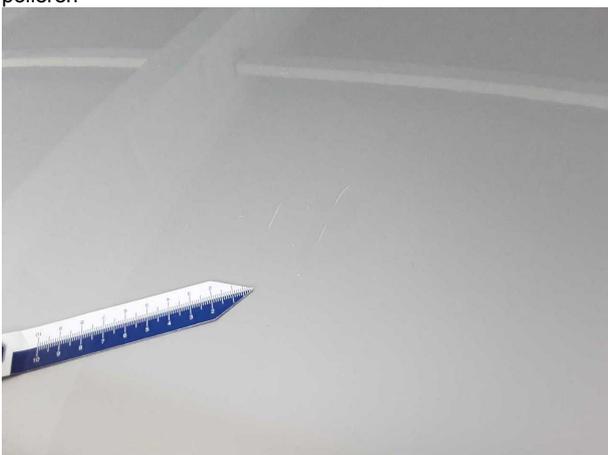

**Beschädigung #12:** Fahrzeugdach: Dach - Kratzer - auslegen / polieren



**Beschädigung #13:** Tür vorn rechts: Fensterführung - Steinschlag - erneuern



**Beschädigung #13:** Tür vorn rechts: Fensterführung - Steinschlag - erneuern



**Beschädigung #13:** Tür vorn rechts: Fensterführung - Steinschlag - erneuern

## Nachlackierungsfotos



Nachlackierung 1: Seitenwand rechts



Nachlackierung 1: Seitenwand rechts



Nachlackierung 2: Tür hinten links



Nachlackierung 2: Tür hinten links