

WVWZZZ3CZNE004520

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	Ausreichend
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	222.417 km
Hersteller	Volkswagen	Restlauf bis Service	21.800 km
Typ/Modell	PASSAT	HU (Bericht lag vor)	08/2026
Fahrgestellnummer	WVWZZZ3CZNE004520	Leistung / Hubraum	110 kW / 1.968 ccm
Erstzulassung	24.08.2021	Polster/Farbe	Stoff / Schwarz-Anthrazit
Letzte Wartung		Lackierung	Schwarz
Kraftstoffart	Diesel	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Sitz vorn	Lehnenbezug links - gebrochen / gerissen - erneuern
2	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - Kratzer - Smart Repair
3	Stoßfänger vorn	Lufteinlassgitter - gebrochen / gerissen - erneuern
4	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn links - Kratzer - Wertminderung
5	Kotflügel links	Innenkotflügel vorn - gebrochen / gerissen - erneuern
6	Schweller links	Einstieg - Delle(n) - Smart Repair
7	Seitenwand links	Seitenwand - Kratzer - Smart Repair
8	Karosserie	Karosserie - Kratzer - auslegen / polieren
9	Tür vorn rechts	Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Verkleidungen/Abdeckungen	Kofferraumverkleidung - verkratzt / verschürft - kein Abzug
2	Interieur	Innenraum - Abrieb - kein Abzug
3	Motorhaube	Motorhaube (Kompletter Vorderwagen) - Steinschlag - kein Abzug
4	Karosserie	C-Säule links - Kratzer - kein Abzug
5	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - Kratzer - kein Abzug
6	Tür hinten rechts	Tür - Delle(n) - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil



Vorschäden

Nr.	Vorschaden
1	Front, fachgerecht repariert, Reparaturrechnung vorhanden
2	Front, fachgerecht repariert, Reparaturrechnung vorhanden

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
1	Unbekannt, fachgerecht ausgeführt, Reparaturrechnung vorhanden
2	Seitenwand links, fachgerecht ausgeführt, Reparaturrechnung nicht vorhanden

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	215/55 R17 98W	Michelin	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	
2	215/55 R17 98W	Michelin	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	215/55 R17 98V	Michelin	Winterreifen	5mm - 5mm	i.O.	
2	215/55 R17 98V	Michelin	Winterreifen	6mm - 6mm	i.O.	

Ersatz

Typ	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Ablaufdatum
Ersatzrad	215/55 R17 94V	Continental	Sommerreifen	7	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Volkswagen	Besichtigungszustand	Ausreichend
Typ/Modell	PASSAT	Laufleistung (abgelesen)	222.417 km
Fahrgestellnummer	WVWZZZ3CZNE004520	Erstzulassung	24.08.2021

Lackschichtdicke

Nr.	Ort	Messung
1	Dach	112 µm
2	Dachholm links	114 µm
3	Dachholm rechts	109 µm
4	Heckklappe/-tür	88 µm
5	Kotflügel links	133 µm
6	Kotflügel rechts	121 µm
7	Motorhaube	343 µm
8	Schweller links	82 µm
9	Schweller rechts	93 µm
10	Seitenwand links	201 µm
11	Seitenwand rechts	118 µm
12	Tür hinten links	112 µm
13	Tür hinten rechts	123 µm
14	Tür vorne links	132 µm
15	Tür vorne rechts	108 µm

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne (links)



Abbildung 2: Schräg vorne (rechts)

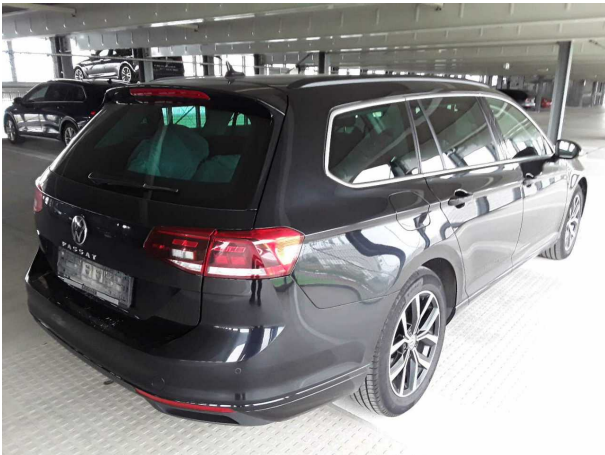


Abbildung 3: Schräg hinten (rechts)



Abbildung 4: Schräg hinten (links)

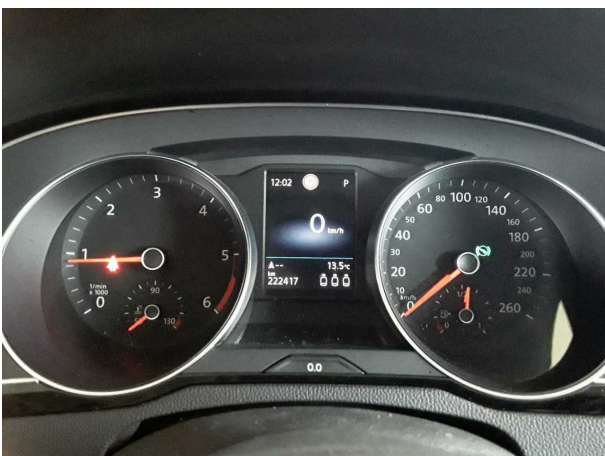


Abbildung 5: Kombiinstrument

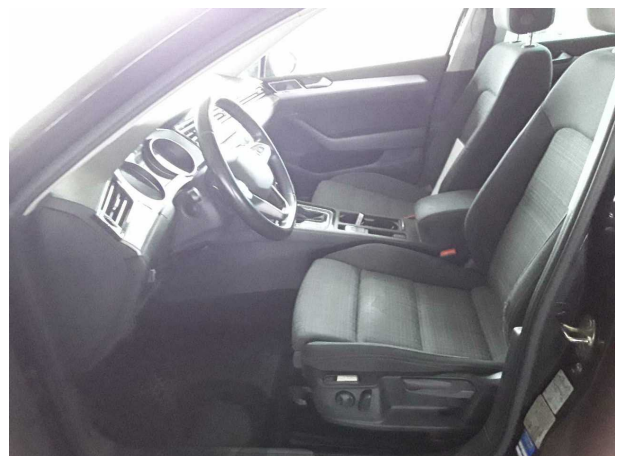


Abbildung 6: Innenraum vorne



Abbildung 7: Innenraum hinten



Abbildung 8: Mittelkonsole



Abbildung 9: Instrumententafel

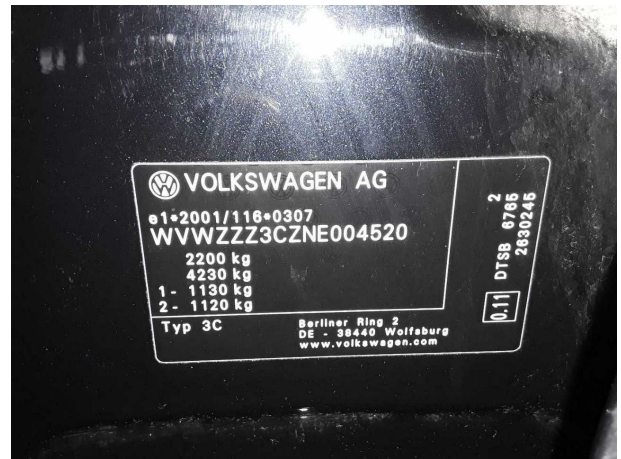


Abbildung 10: FIN



Abbildung 11: Navigation

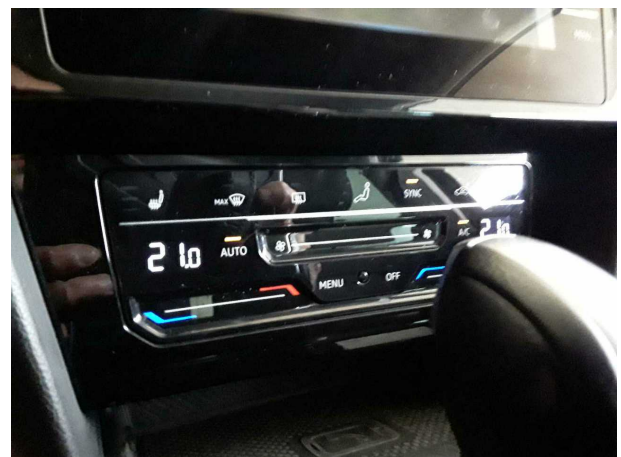


Abbildung 12: Entertainment



Abbildung 13: Dokumente

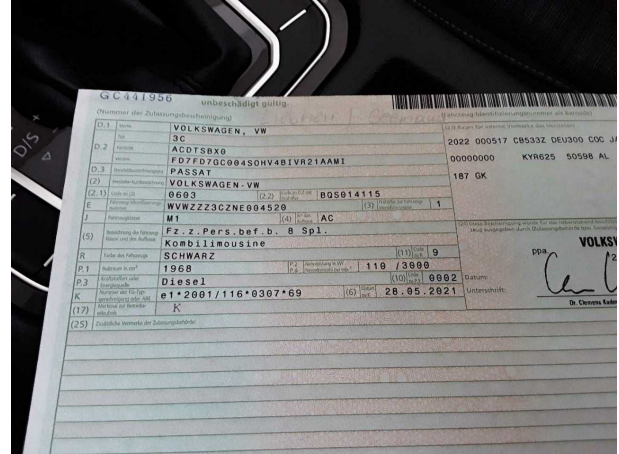


Abbildung 14: Dokumente



Abbildung 15: Dokumente

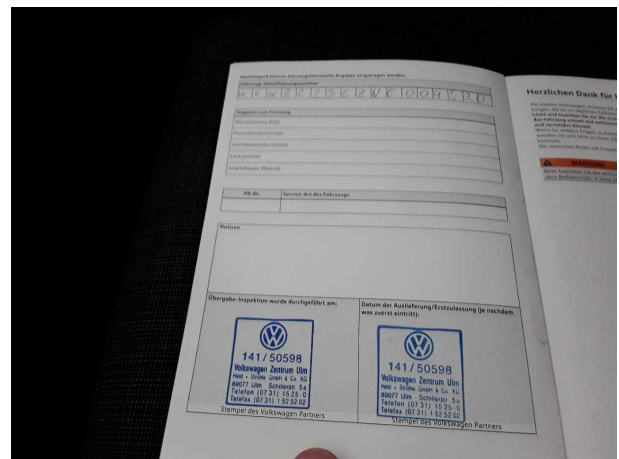


Abbildung 16: Dokumente



Abbildung 17: Montierte Bereifung

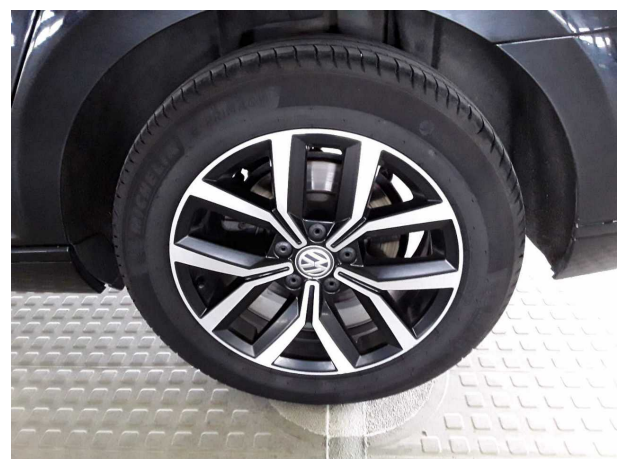


Abbildung 18: Montierte Bereifung



Abbildung 19: Montierte Bereifung



Abbildung 20: Montierte Bereifung



Abbildung 21: Zusatzbereifung



Abbildung 22: Zusatzbereifung

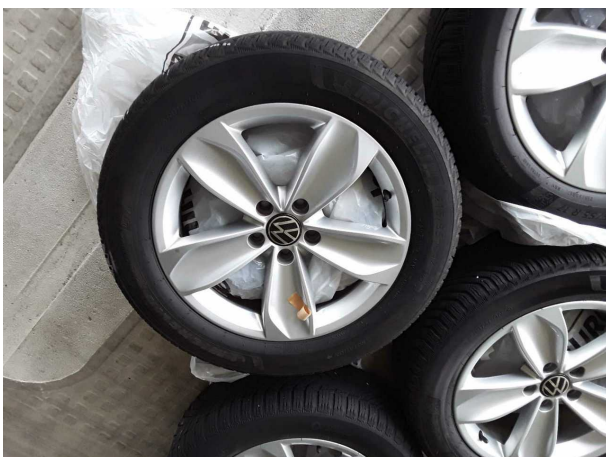


Abbildung 23: Zusatzbereifung



Abbildung 24: Zusatzbereifung



Abbildung 25: Zusatzbereifung



Abbildung 26: Zusatzbereifung

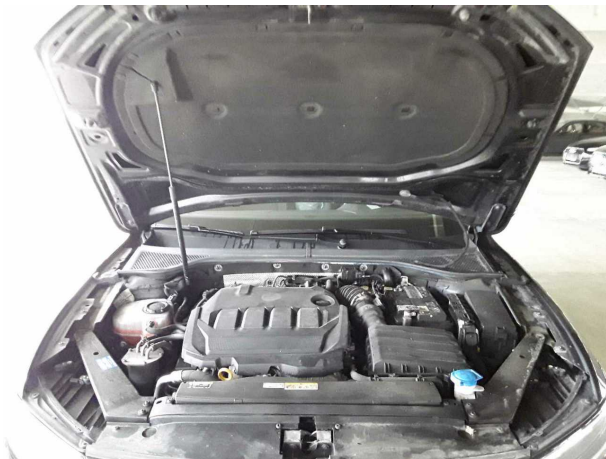


Abbildung 27: Sonstiges



Abbildung 28: Sonstiges



Abbildung 29: Sonstiges



Abbildung 30: Sonstiges



Abbildung 31: Sonstiges



Abbildung 32: Sonstiges



Abbildung 33: Sonstiges

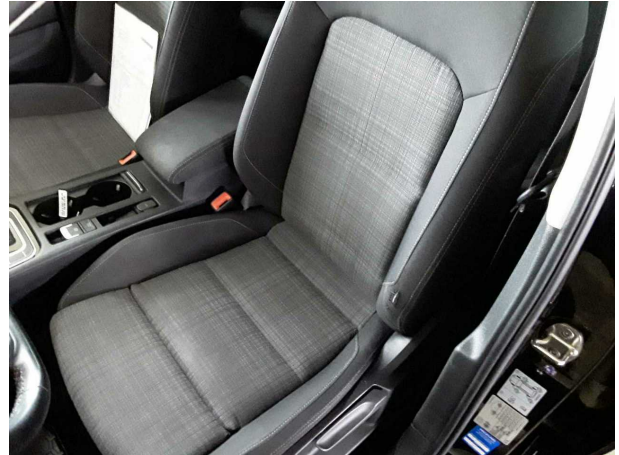


Abbildung 34: Sonstiges

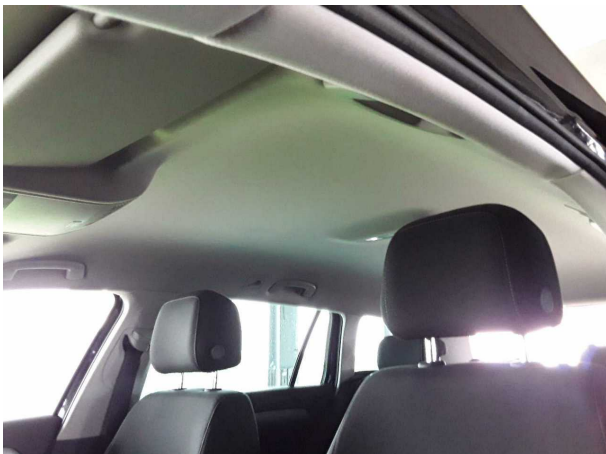


Abbildung 35: Sonstiges



Abbildung 36: Sonstiges



Abbildung 37: Sonstiges



Abbildung 38: Sonstiges



Abbildung 39: Sonstiges

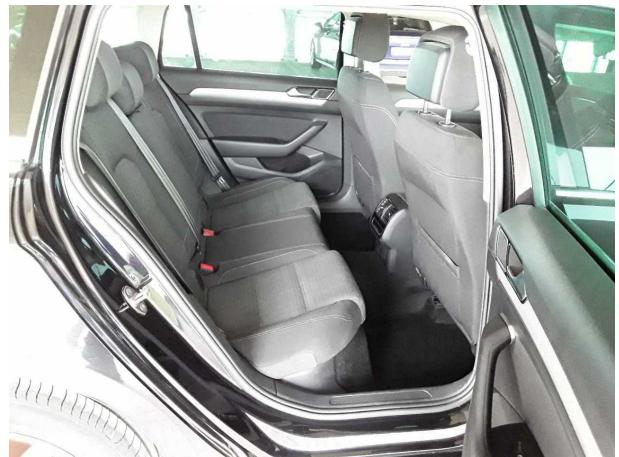


Abbildung 40: Sonstiges



Abbildung 41: Sonstiges

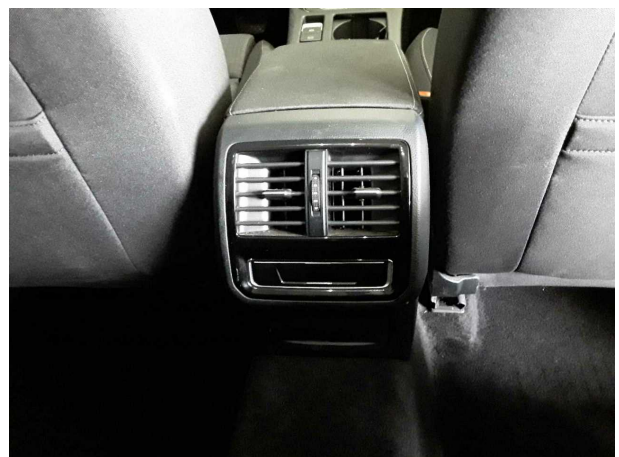


Abbildung 42: Sonstiges



Abbildung 43: Sonstiges



Abbildung 44: Sonstiges



Abbildung 45: Sonstiges



Abbildung 46: Sonstiges

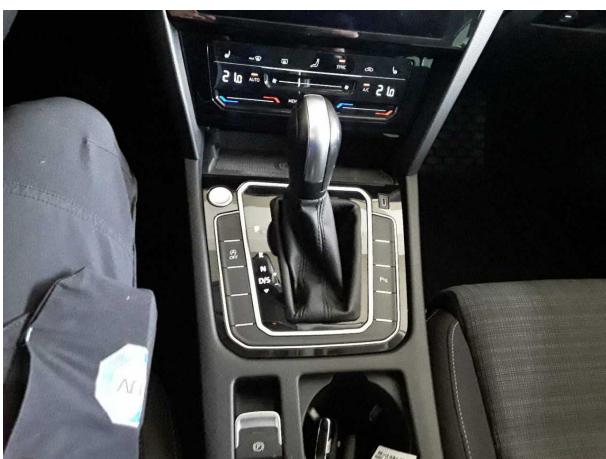


Abbildung 47: Sonstiges



Abbildung 48: Sonstiges



Abbildung 49: Sonstiges



Abbildung 50: Sonstiges



Abbildung 51: Sonstiges



Abbildung 52: Sonstiges

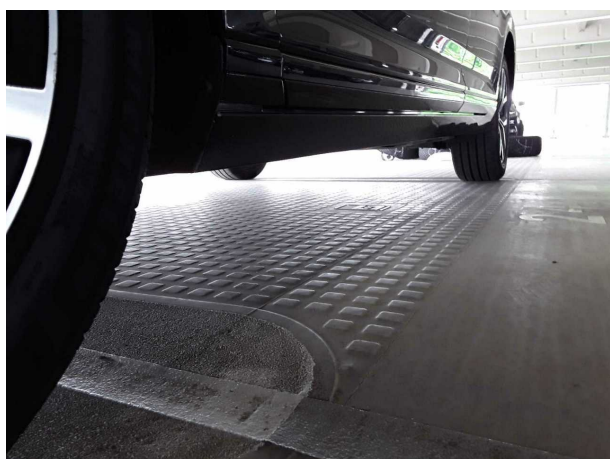


Abbildung 53: Sonstiges



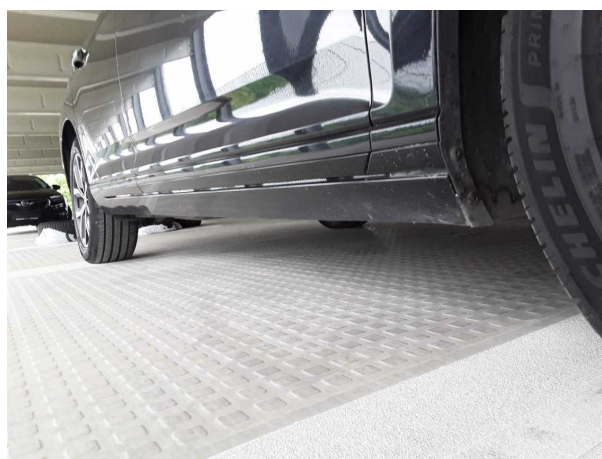


Abbildung 54: Sonstiges

Beschädigungsfotos

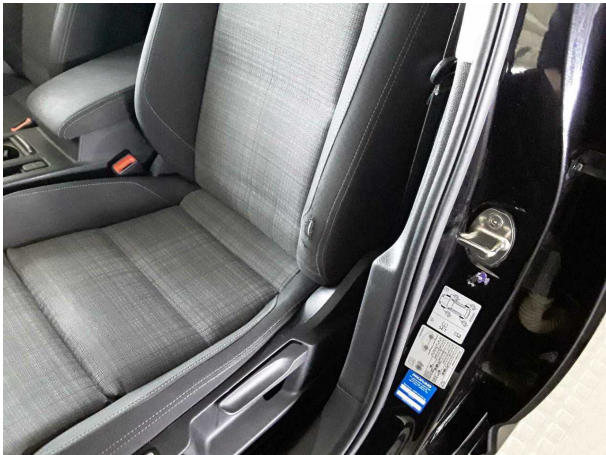

Beschädigung #1: Sitz vorn: Lehnenbezug links - gebrochen / gerissen - erneuern

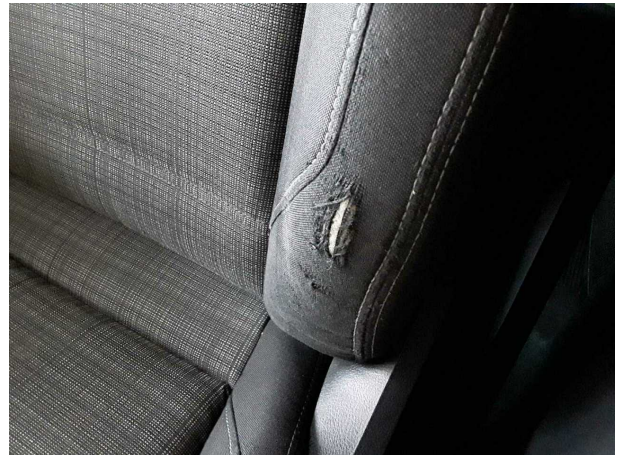

Beschädigung #1: Sitz vorn: Lehnenbezug links - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #2: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #2: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #2: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #3: Stossfänger vorn: Lufteinlassgitter - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #3: Stossfänger vorn: Lufteinlassgitter - gebrochen / gerissen - erneuern




Beschädigung #4: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - Kratzer - Wertminderung




Beschädigung #4: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - Kratzer - Wertminderung



Beschädigung #4: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - Kratzer - Wertminderung

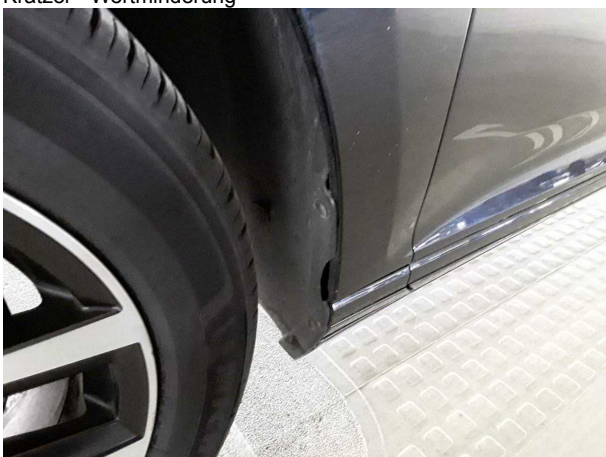

Beschädigung #5: Kotflügel links: Innenkotflügel vorn - gebrochen / gerissen - erneuern

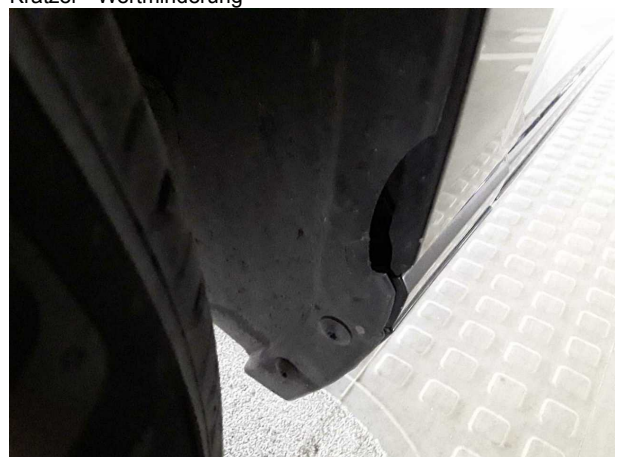

Beschädigung #5: Kotflügel links: Innenkotflügel vorn - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #6: Schweller links: Einstieg - Delle(n) - Smart Repair



Beschädigung #6: Schweller links: Einstieg - Delle(n) - Smart Repair



Beschädigung #7: Seitenwand links: Seitenwand - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #6: Schweller links: Einstieg - Delle(n) - Smart Repair



Beschädigung #7: Seitenwand links: Seitenwand - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #7: Seitenwand links: Seitenwand - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #8: Karosserie: Karosserie - Kratzer - auslegen / polieren




Beschädigung #8: Karosserie: Karosserie - Kratzer - auslegen / polieren




Beschädigung #9: Tür vorn rechts: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren




Beschädigung #8: Karosserie: Karosserie - Kratzer - auslegen / polieren

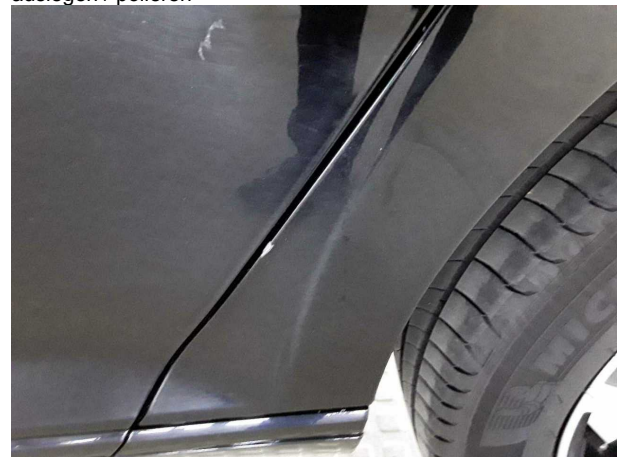

Beschädigung #8: Karosserie: Karosserie - Kratzer - auslegen / polieren

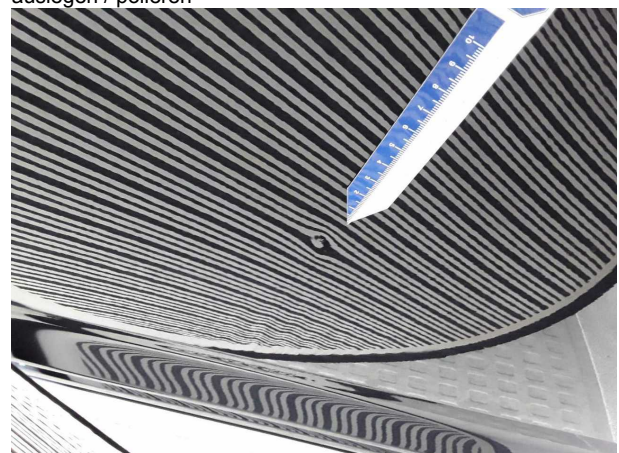

Beschädigung #9: Tür vorn rechts: Tür - Delle / Lackschade... instandsetzen und lackieren

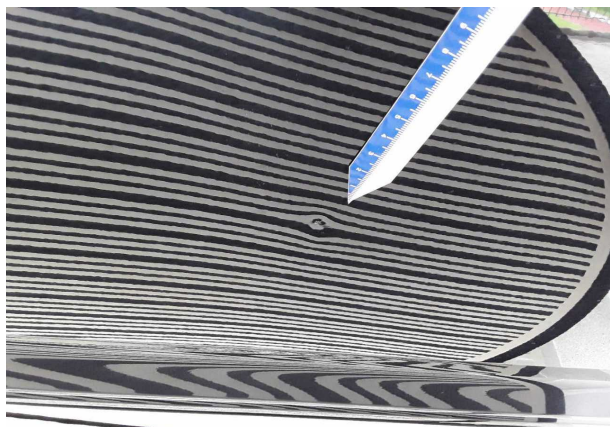

Beschädigung #9: Tür vorn rechts: Tür - Delle / Lackschaden -
instandsetzen und lackieren

Nachlackierungsfotos



Nachlackierung 1:



Nachlackierung 1:



Nachlackierung 2: Seitenwand links



Nachlackierung 2: Seitenwand links