

WWZZZAUZLP532617

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	Ausreichend
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	84.935 km
Hersteller	Volkswagen	Restlauf bis Service	23.700 km
Typ/Modell	GOLF	HU (Abgelesen aus ZBI)	02/2027
Fahrgestellnummer	WWZZZAUZLP532617	Leistung / Hubraum	110 kW / 1.498 ccm
Erstzulassung	17.02.2020	Polster/Farbe	Alcantara/Stoff / Schwarz-Anthrazit
Letzte Wartung		Lackierung	Schwarz
Kraftstoffart	Benzin	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Sonstiges	Inspektion/Wartung (Keine Servicehistorie vorhanden! Mehrkosten möglich!) - kein Nachweis
2	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten links - verkratzt / verschürft - Wertminderung
3	2.Radsatz	2 Reifen (Winterreifen, 3mm Restprofiltiefe!) - verschlissen - erneuern
4	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - verkratzt / verschürft - Wertminderung

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Seitenwand links	Einstieg - Delle(n) - kein Abzug
2	Seitenwand rechts	Seitenwand - verkratzt / verschürft - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil
Heckbereich - Schlüssel Anhängerkupplung (2. Schlüssel)

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
	Keine feststellbar

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	225/45 R17 91W	Nexen	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	
2	225/45 R17 91Y	Continental	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	



Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	195/65 R15 91T	Continental	Winterreifen	3mm - 3mm	i.O.	
2	195/65 R15 91T	Continental	Winterreifen	4mm - 4mm	i.O.	

Ersatz

Typ	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Ablaufdatum
Notrad	125/70 R16 96M	Hankook	Ganzjahresreifen	3	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Winterräder sind nicht Bestandteil des Fahrzeugs und werden somit nicht berücksichtigt!

Keine Hubmittel verfügbar, Schadenserweiterung möglich!



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Volkswagen	Besichtigungszustand	Ausreichend
Typ/Modell	GOLF	Laufleistung (abgelesen)	84.935 km
Fahrgestellnummer	WVWZZZAUZLP532617	Erstzulassung	17.02.2020

Lackschichtdicke

Nr.	Ort	Messung
1	Dach	101 µm
2	Dachholm links	105 µm
3	Dachholm rechts	97 µm
4	Heckklappe/-tür	108 µm
5	Kotflügel links	108 µm
6	Kotflügel rechts	99 µm
7	Motorhaube	123 µm
8	Schweller links	50 µm
9	Schweller rechts	59 µm
10	Seitenwand links	117 µm
11	Seitenwand rechts	115 µm
12	Tür hinten links	104 µm
13	Tür hinten rechts	105 µm
14	Tür vorne links	98 µm
15	Tür vorne rechts	109 µm

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne (links)



Abbildung 2: Schräg vorne (rechts)



Abbildung 3: Schräg hinten (rechts)



Abbildung 4: Schräg hinten (links)



Abbildung 5: Kombiinstrument



Abbildung 6: Innenraum vorne



Abbildung 7: Innenraum hinten



Abbildung 8: Mittelkonsole



Abbildung 9: Mittelkonsole



Abbildung 10: Instrumententafel

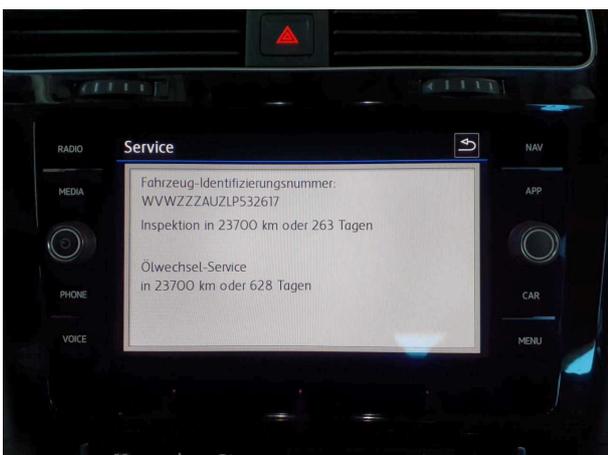


Abbildung 11: Instrumententafel



Abbildung 12: Instrumententafel



Abbildung 13: Instrumententafel

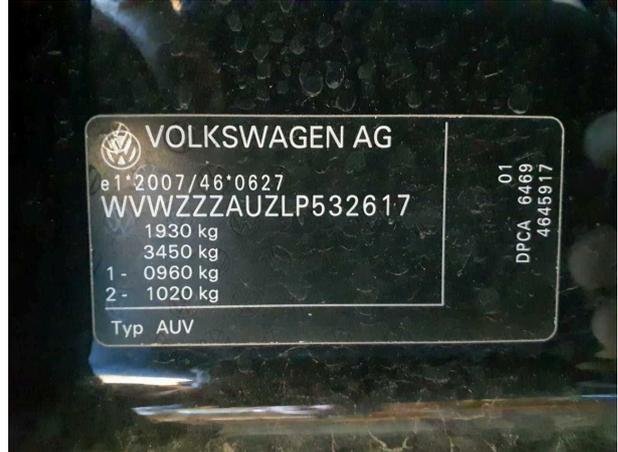


Abbildung 14: FIN



Abbildung 15: Navigation



Abbildung 16: Entertainment

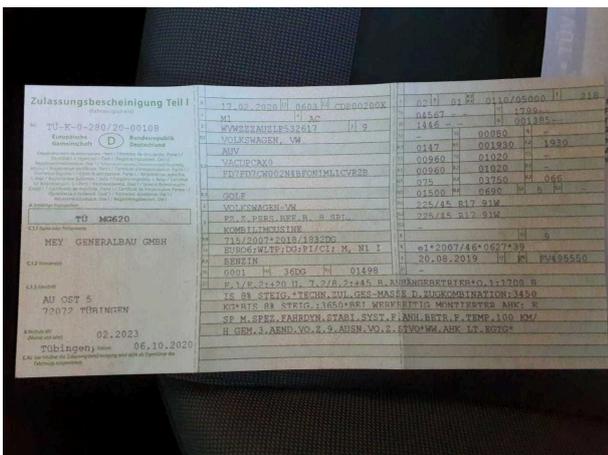


Abbildung 17: Dokumente



Abbildung 18: Dokumente



Abbildung 19: Dokumente



Abbildung 20: Montierte Bereifung



Abbildung 21: Montierte Bereifung



Abbildung 22: Montierte Bereifung



Abbildung 23: Montierte Bereifung



Abbildung 24: Zusatzbereifung



Abbildung 25: Zusatzbereifung



Abbildung 26: Zusatzbereifung



Abbildung 27: Zusatzbereifung



Abbildung 28: Zusatzbereifung

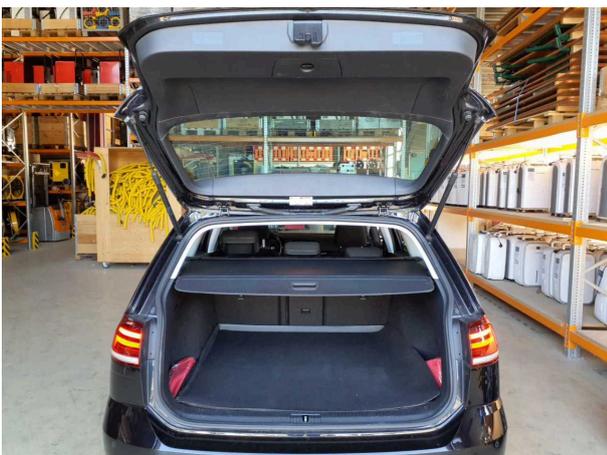


Abbildung 29: Sonstiges



Abbildung 30: Sonstiges



Abbildung 31: Sonstiges



Abbildung 32: Sonstiges



Abbildung 33: Sonstiges



Abbildung 34: Sonstiges



Abbildung 35: Sonstiges



Abbildung 36: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung #2: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #2: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #2: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #3: 2.Radsatz: 2 Reifen (Winterreifen, 3mm Restprofiltiefe!) - verschlissen - erneuern



Beschädigung #3: 2.Radsatz: 2 Reifen (Winterreifen, 3mm Restprofiltiefe!) - verschlissen - erneuern



Beschädigung #4: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #4: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #4: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - Wertminderung