

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1001851579
Besichtigt am: 20.02.2025 10:01
Berichts-Nr: 7850337
FIN: TMBEK9NW4N3058491



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kompaktklasse
Hersteller:	Skoda
Modell:	Scala
HSN / TSN:	8004 / AVK
Erstzulassungsdatum:	15.02.2022
Laufleistung:	58.255 km
Farbe:	Schwarz-Magic Perleffekt
Farbe Dach:	Schwarz-Magic Perleffekt
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	1.500 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	4.362 mm
Fahrzeughöhe:	1.471 mm
Fahrzeugbreite:	1.793 mm
Zulässiges Gesamtgewicht:	1.718 kg
Radstand:	2.649 mm
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Satin schwarz/grey Formhimmel
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	02.2025
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	1.800 KM

» Fahrzeugausstattung

"DRIVE MODE SELECT"	Dekor-Einlagen Cooper Brushed
"FRONT ASSIST" inkl. adaptive cruise control	Drehstromgenerator 140 A
"Virtual Cockpit"	Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label
2 USB Typ-C vorne	Dreip.Automatikgurte vo.m.Gurtstraffer und Höheneinstellung
4 Türen	Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitze
4 Zyl.Ottomotor 1,5L Aggr. 05E.A	Drive Mode Select ohne Chassis Presets
4-Zyl. Ottomotor 1,5 L/110KW TSI Grundmotor ist: TJ7/N09/T9F/T57	ECO-Funktion
7-Gang-Automatikgetriebe	Einbau Differenzierung für Getriebe"DQ 200" -- Fahrzeugteile --
8 Lautsprecher (passiv)	Einparkhilfe vorne + hinten
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Einton-Signalhorn
Abgaskonzept, EU6 AP	Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP)
Adaptiv cruise control (f}r DSG) mit Speedlimiter	Erweiterte Innengeräuschkämpfung
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Fahrerkniefairbag
Ambientebeleuchtung Rot	Fahrzeugklassen-Differenzierung -655-
Antenne nur für FM Empfang, Diversity	Federbereich 07 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Aufkleber/Schilder, deutsch-französisch-holländisch	Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, elektrisch
Aufnahmevorrichtung im Kofferraum	Fernlichtassistent
Außenspiegel links, konvex	Fertigungsablauf Standard
Außenspiegel rechts, konvex	Frischluftansaugung mit Aktivkohlefilter
Aussenspiegel und T}rgriffe in Wagenfarbe	Frontantrieb
Außenspiegel, Fahrerseite automatisch abblendbar; elektrisch anklapp-/einstell/beheizbar	Frontscheibe in Wärmeschutzglas
Batterie 320A (59Ah)	Frostschutz bis -25 Grad Celsius Toleranz bis -30 Grad C
Bauteilesatz,-Deutschland entsprechenderFahrzeugausführung,diverse Teile	Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend
Beheizbare Vordersitze und Hintersitze (+Spritzd}se)	Fußhebelwerk "Standard"
Berganfahrassistent	Fußmatten vorn und hinten
Betriebserlaubnis Nachtrag	Gepäckraumabdeckung
Black Piano	Gewichtsbereich 13 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Bluetooth mit Wireless Charging (LTE)	Gurtkontrolle, opt.u.akust., E-Kontakt
Bordliteratur in Deutsch	Halbleiter
Bordwerkzeug	Handschuhfachklappe,mit Leuchte
Brillen-Ablage/Halter	Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung
Business & Reise	Hinterachse "Standard"
Care Connect + Infotainment Online	Hinterachsgewicht Ausführung 1
Care connect + Infotainment online 3 Jahre	Höheneinstellung,manuell,für Vordersitze
Climatronic mit Stauluftregelung, FCKW-frei	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
Crew Protect Assist	Interieurleisten und Ausstr}merrahmen Chrom
DAB - Digitaler Radioempfang	Kältemittel R1234yf
Dachhimmel grau	Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung
Dämpfung hinten,Basis 1	Keine Aktionsausführung
Dämpfung vorn	Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem I-Size, 2 x top tether und Kindersitzverankerung vorn BF-Seite

Kofferraumnetz	Ohne elektrische Betätigung der Heckklappe
Kopfstützen für Vordersitze, höhen- ein- stellbar	Ohne Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)
Kopfstützen hinten (3 Stück)	Ohne Feuerlöscher
Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer (Tropicalisiert)	Ohne Halter
Kühlerschutzgitter mit Chromleiste	Ohne Klappstisch an Vordersitzlehne
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Kühlbox/Handschuhfach-Kühlung
Lane assist +	Ohne Ladeboden
Lange Hessescheibe mit Spoiler	Ohne Lehnenverriegelung für Vordersitze
Ledermultifunktionslenkrad, beheizbar mit Tiptronic	Ohne Schubladen unter den Vordersitzen
Leergewichtsbereich 1	Ohne Seitenschutzleiste
Leichtmetallräder 7J x 18" ET 39 "Vega" AERO Schwarz glanzgedreht	Ohne Steckdose
Leichtmetallräder 7J x 18" Vega AERO, schwarz glanzgedreht	Ohne Trittschutzfolie für Türeinstieg
Lendenwirbelstütze, manuell einstellbar in Vordersitzlehnen	Ohne Überführungsausrüstung
Lenksäule, axial u. vertikal einstellbar	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Leuchtwertenregulierung, autom. dynamisch (reguliert sich im Fahrbetrieb)	Ohne zus. Funktionsfehleranzeige
Licht & Sicht	Ohne zus. Karosserieabdeckungen seitlich (Steinschlagschutz)
Linkslenker	Ohne Zusatz-/Standheizung
Mit Blende	Pannenset
Mit Multifunktionskamera	Radschrauben Standard
Mit Rückfahrkamerasystem	Radstand
Mit Regenschirm	Rechtsverkehr
Mit Verkehrszeichenerkennung	Regionscode " ECE " für Radio
Mittelarmlehne vorn "Jumbo Box"	Reifen 205/45 R18 90V
Mittelkonsole	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Modul Boden hinten Ausführung 3	Reifendruckkontrolle
Müdigkeitserkennung	Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar
Navi Amundsen 9,2"	Schalthebelknopf/-Griff in Leder
Nebelscheinwerfer	Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung
Netztrennwand	Scheibenbremsen hinten (Geomet D)
Nicht Heissland	Scheibenbremsen vorn (Geomet D)
Nichtraucherausführung	Scheibenwaschdüsen beheizbar, vorn
Normal-Lackierung	Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor
Notrufsystem eCall+	Scheinwerferreinigungsanlage
Ohne 2. Batterie	Schlüssel für Schließsystem mit Fernbedienung
Ohne Abfalleimer	Schriftzugsatz in Grundausführung
Ohne Adapter	Seitenairbag vorn und hinten, mit Kopfairbag
Ohne alternativ-Antriebssystem	Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Ohne Anhängervorrichtung	Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
Ohne Beidseitiger Bodenbelag	Servolenkung
Ohne Dacheinsatz (Voll Dach)	Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar
Ohne Dachreling / Dachlastträger	SIDE ASSIST
Ohne Dekorfolien/Embleme	Sitzbezüge Style schwarz Stoff / grau Suedia
	Sitzheizung für Vorder-/u. Hintersitze, getrennt regelbar

Sonnenblenden mit Spiegel auf Beifahrerseite und Airbag-
Label auf Sonnenblende

Spaceback

Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw

Sprachsteuerung

Spurwechselassistent

Stabilisator vorn

Standard Sitze

Standard-Klimazonen

Start/Stop-Anlage mit Rekuperation

Stoßfänger in Wagenfarbe

Style

Türverkleidung Insert - Stoff

Tagesfahrlicht mit Assistenzfahrlicht u. Coming- Leaving-home
Funktion manuell

Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz

Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.
Transportschutzmaßnahmen

Typprüfstand Deutschland

Überhang hinten, mittel

Variante Grundausstattung

Version Standard plus

Voll LED Hauptscheinwerfer

Voll LED SBBR Leuchte, Fahrtrichtungsanzeiger animiert

Wartungsintervallverlängerung

Waschwasser-Standanzeige

Web Radio

Wegfahrsperre elektronisch

Wired & Wireless Smart Link+

Zentralverriegelung "Keyless-Go" ohne Safesicherung

Zierleisten Standard

Zus. Triebwerks-Unterschutz

Zusätzliche Außengeräuschkämpfung

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Derzeit sind ein oder mehrere Reifen am Fahrzeug montiert, die nicht zum Lieferumfang gehören.

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Falken	Vorne	Links	Winter	Aluminium	195/60 R 16 89 H	5,0 mm
Falken	Vorne	Rechts	Winter	Aluminium	195/60 R 16 89 H	6,0 mm
Falken	Hinten	Links	Winter	Aluminium	195/60 R 16 89 H	6,0 mm
Falken	Hinten	Rechts	Winter	Aluminium	195/60 R 16 89 H	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Goodyear			Sommer	Aluminium	205/45 R 18 90 V	3,0 mm
Goodyear			Sommer	Aluminium	205/45 R 18 90 V	5,0 mm
Goodyear			Sommer	Aluminium	205/45 R 18 90 V	5,0 mm
Goodyear			Sommer	Aluminium	205/45 R 18 90 V	3,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 11.2025

Kompressor vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Tür hinten rechts	Delle(n) und Kratzer	Instandsetzen + lackieren
2	Vorbereitungszeit Metall-Lackierung	Lack Vorbereitung	Ausführen
3	Alufelge glanzgedreht hinten rechts	Kratzer	Pauschalbetrag
4	HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung)	Abgelaufen	Erneuern
5	Sonnenblende links	Gebrochen	Ersetzen

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Ja
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Haftpflichtschaden		€ 1.668,68
2	Andere	Vollkaskoschaden		€ 1.199,97
3	Andere	Haftpflichtschaden		€ 4.652,67
Summe (ohne MwSt.):				€ 7.521,32

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Seitenwand hinten rechts (µm)	652,0

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

TMBEK9NW4N3058491

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Verschmutzt

Besichtigungsbedingungen:

Eingeschränkt

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Ja

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts



Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2



Räder - Rad beiliegend #3



Räder - Rad beiliegend #4



Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum

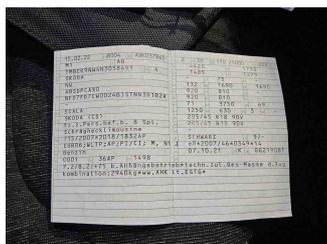

Fahrzeug - abgegebene ZB1



Lackstärke Seitenwand hinten
rechts



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Unterbodenscan



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Tür hinten rechts - Delle(n) und Kratzer - Instandsetzen + lackieren



2 - Vorbereitungszeit Metall-Lackierung - Lack Vorbereitung - Ausführen

3 - Alufelge glanzgedreht hinten rechts - Kratzer - Pauschalbetrag

Kommentar

Neupreis Felge: 608,- + MwSt.



4 - HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung) - Abgelaufen - Erneuern



5 - Sonnenblende links - Gebrochen - Ersetzen

