

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 8056881
vom: 21.03.2025

» Übersicht


Auftrags-Nr:	1001886585
Besichtigt am:	21.03.2025 14:09
Berichts-Nr:	8056881
FIN:	TMBJW9NP0N7011155



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links

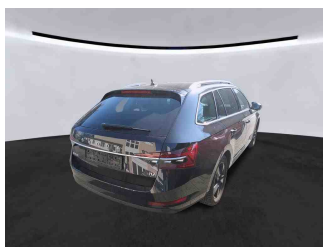

Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts

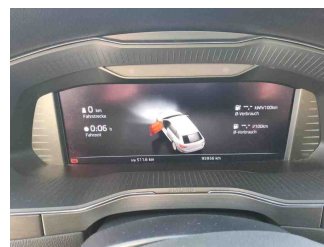

Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8056881
vom: 21.03.2025

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kombi
Hersteller:	Skoda
Modell:	Superb
HSN / TSN:	8004 / AUJ
Erstzulassungsdatum:	03.01.2022
Laufleistung:	95.956 km
Farbe:	Schwarz-Magic Perleffekt
Farbe Dach:	Schwarz-Magic Perleffekt
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Hybrid Benzin
Hubraum:	1.400 ccm
Leistung:	115 kW (157 PS)
Fahrzeuglänge:	4.862 mm
Fahrzeughöhe:	1.511 mm
Fahrzeugbreite:	1.864 mm
Zulässiges Gesamtgewicht:	2.291 kg
Radstand:	2.836 mm
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 6-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Schwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	3

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	03.2027
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Vollständig
Datum der letzten Wartung:	09.03.2023
Km-Stand bei letzter Wartung:	19.613 km
Restlauf bis Service:	29.000 KM

» Fahrzeugausstattung

"CREW PROTECT ASSIST" - mit erweitertem Sicherheitssystem	Automatische Rolloentriegelung mit Multifunktionsbox
"DRIVER ALERT" - Müdigkeitserkennung	Batterie 380A (68Ah)
"DRIVING MODE SELECT" und "DCC-ADAPTIVE FAHRWERKSREGELUNG"	Batterie/Generator Kapazität Standard
"FRONT ASSIST" - mit ACC bis 210km/St.	Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift
"KESY FULL" inkl. "SAFE" System	Beheizbare Scheibenwaschdüsen vorn
"KESY FULL" mit Alarm und "SAFE" System	Beheizbare Vorder- und Rücksitze
"LIGHT ASSISTANT" ("COMING HOME", "LEAVING HOME", "TUNNEL LIGHT", "DAY LIGHT")	Beifahrersitzverstellung vom Fond
"REAR VIEW CAMERA MID"	Berganfahrassistent
"SMART LINK" (drathlos für Apple)	Betriebserlaubnis Nachtrag
"Virtual Cockpit"	Bordliteratur in Deutsch
12 Volt-Steckdose(n)	Bordwerkzeug
2 Leseleuchten vorn, 2 hinten	BRS für Fahrzeuge mit E-Antrieb (ESC und eBKV)
230V Wechselrichter und Steckdose für Europa	Business Columbus
2-Speichen-Multifunktionslederlenkrad mit Heizung und mit Schaltwippen DSG, mit schwarze Umnähung	Chrom-Paket (Ausführung 2)
2x USB vorne + 2x USB hinten	Chromrahmen um die Seitefenster
3 Schlüssel	Climatronic mit Stauluftregelung, FCKW-frei
4 Zyl.Ottomotor 1,4L Aggr. 04E.C	DAB - Digitaler Radioempfang
4-Zylinder-Ottomotor 1,4L/115 KW TSI, Hybrid Grundmotor ist: TH8	Dachreling, eloxiert
6-Gang-Automatikgetriebe	Dachspoiler
8 Lautsprecher (passiv)	Dämpfung hinten
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Dämpfung vorn
Abgasendrohr hinten (Standard)	Dekorleiste Dark Brushed
Abgaskonzept, EU6 AP	Diebstahlalarmanlage, Innenraumüberwachung, Back-up-Horn und Abschleppschutz
Ablagekasten im Kofferraum mit Deckel in der Seitenverkleidung (Deckel links und rechts) Plus Cargoelement	Digitaluhr
Aktivkohlebehälter	Doppelton-Signalhorn
Akustische Seitliche Fenster vorne mit SunSet	Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label
Anhängerkupplung, schwenkbar	Dreip.Automatikgurte vo.m.Gurtstraffer und Höheneinstellung
Anhängerkupplung, schwenkbar	Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz
Antenne nur für FM Empfang, Diversity	ECO-Funktion
Aufkleber/Schilder in deutsch	Einbau Differenzierung für Getriebe "DQ400" -- Fahrzeugteile -
Außen-Sound, Soundbox ohne Deaktivierung (Ausführung 1)	Einstiegsleisten vorne und hinten (PHEV)
Außenspiegel links, konvex	E-Motor (Hybrid) Systemleistung 160KW Aggr. 0EC.B / 0EK.A
Außenspiegel mit Memoryfunktion, autom. abblendbar auf Fahrerseite, elektrisch anklapp-/einstellbar, separat beheizbar	Erweiterte Innengeräuschkämpfung
Außenspiegel rechts, konvex	Fahrerkniefahrerairbag
Außenspiegelgehäuse und diverse Anbauteile in Wagenfarbe	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Ausstattungsstufe - Style	Fahrzeugklassen-Differenzierung -3V0-
Automat. Ausfahrbare Scheinwerfer-Reinigungsanlage	Federbereich 08 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Automatische Distanzregelung (mit follow to stop) und Speed-Limiter	Fertigungsablauf Standard
	Feststellbremse
	Formteilhimmel ungeteilt



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8056881
vom: 21.03.2025

Front Assist inkl. City ANB für ACC high	Mittelkonsole
Frontantrieb	Motorenstart Standard
Frontscheibenheizung	Navi Columbus + Web radio
Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend	Nebelscheinwerfer und Abbiegeleuchte
Fußhebelwerk "Standard"	Nebelschlussleuchte
Gewichtsbereich 8 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose	Netzprogramm
Gurtanlagesignalisation (für alle Passagiere)	Netztrennwand
Heckklappe/Deckel mit elektrischer Öffnung und Schließung, (mit Spindel- antrieb, ohne Virtuelles Pedal)	Nicht Heissland
Heckscheibenwischer "AERO"	Nichtraucherausführung
Hybrid-Antriebssystem PHEV	Normal-Lackierung
Innenleuchte im Fußraum vorn und hinten	Notrufsystem eCall+
Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H	Ohne Adapter
Kältemittel R1234yf	Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung	Ohne CD/DVD für Navigation
Keine Aktionsausführung	Ohne Dacheinsatz (Voldach)
Kindersicherung, elektrisch betätigt	Ohne Durchladeeinrichtung
Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem ISO FIX	Ohne Feuerlöscher
Klimakomfortscheibe	Ohne Fußmatten
Komfortsitze vorn	Ohne Garagentoröffner
Komforttelefonie mit LTE und Wireless charging	Ohne Generator
Kopfairbags inkl. Seitenairbags vorn und hinten	Ohne Head-Up Display
Kopfstützen hinten (3 Stück)	Ohne Kindersitz
Kopfstützen vorn	Ohne Kindersitzverankerung vorn (ISOFIX)
Kraftstoffbehälter	Ohne Ladeboden
Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer	Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
Kühlerschutzgitter mit Chromleiste	Ohne Schmutzfänger
Ladedose AC Typ 2 Mode 2-3 (EU)	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Ladekabel MODE 2; 10A-EU-Typ E/F	Ohne Sonnenschutzrollo
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Lane Assist mit adaptiver Spurführung + Emergency Assist	Ohne Tilgergewicht Lenkrad
Leergewichtsbereich 1	Ohne Überführungsausrüstung
Lehnenfernentriegelung aus Kofferraum	Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät
Leichtmetallräder "DRAKON" 6,5Jx17" anthrazite glanzgedreht	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Lendenwirbelstütze, elektr. einstellbar in Vordersitzlehnen	Ohne zus. Funktionsfehleranzeige
Leuchtwertenregulierung, autom/dynamisch mit Kurvenfahrlicht (AFS 1)	Ohne zus. Leuchten (Beleuchtungen innen)
Linkslenker	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Matrix-Beam	Ohne zusätzliche Bereifung
Mit Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)	Optionsinfotainment (MIB3)
Mit Halter	Pannen-Set
Mit Multifunktionskamera	PDC + "MANOEUVRE ASSIST" - Parksensoren vorne & hinten mit aut. Bremse Funktion
Mit Verkehrszeichenerkennung	Preisstützung
Mittelarmlehne vorn	Radschrauben Standard



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8056881
vom: 21.03.2025

Radstand	Wartungsintervallverlängerung
Rechtsverkehr	Zus.Rückstrahler (Türbereich)
Region	
Regionscode " ECE " für Radio	
Reifen 215/55 R17 94V Super- Rollwiderstandsoptimiert, Generation 2 (Polymerbeschichtung)	
Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke	
Reifendruckkontrolle	
Remote Access / Remote Access + Online Infotainment	
Remote Access + Infotainment Online 3 Jahre	
Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit Mittelarmlehne	
Schalthebelknopf/-Griff in Leder	
Scheibenbremsen hinten	
Scheibenbremsen vorn	
Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor	
Schriftzugsatz in Grundausführung	
Seitenairbag vorn und hinten, mit Kopfairbag	
Serienkraftstoff-Erstbefüllung	
Serviceanzeige 15000 km oder 1 Jahr (fest)	
Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig (Servotronic)	
Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar	
Side Assist	
Side Assist + Lane Assist mit adaptiver Spurführung + Emergency Assist	
Sitzbezüge in Stoff	
Sitzeinstellung elektrisch, für beide Vordersitze, Fahrersitz mit Memory	
Sonnenblende mit Make-up Spiegel und LED Beleuchtung und Airbagschild	
Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw	
Sprachsteuerung	
Standard-Klimazonen	
Standheizung mit Funkfernbedienung	
Start/Stopp-Anlage mit Rekuperation	
Stoßfänger Standard	
TOP LED Rückleuchte	
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz	
Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen	
Tür und Seitenverkleidung Schaumfolie und Gewebe	
Typprüfland Deutschland	
Variant/Avant	
Variante Hybrid	
Verbau der Startbatterie hinten, ohne zweite Batterie	
Verkehrzeichenerkennung mit Multifunktionskamera	
Voll LED TOP Scheinwerfer mit Matrix Beam Fernlicht Funktion inkl. Welcome Effekt	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8056881
vom: 21.03.2025

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Derzeit sind ein oder mehrere Reifen am Fahrzeug montiert, die nicht zum Lieferumfang gehören.

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Continental	Vorne	Links	Winter	Aluminium	215/55 R 17 98 V	7,0 mm
Continental	Vorne	Rechts	Winter	Aluminium	215/55 R 17 98 V	8,0 mm
Continental	Hinten	Links	Winter	Aluminium	215/55 R 17 98 V	9,0 mm
Continental	Hinten	Rechts	Winter	Aluminium	215/55 R 17 98 V	9,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Michelin			Sommer	Aluminium	215/55 R 17 94 V	5,0 mm
Michelin			Sommer	Aluminium	215/55 R 17 94 V	5,0 mm
Michelin			Sommer	Aluminium	215/55 R 17 94 V	7,0 mm
Michelin			Sommer	Aluminium	215/55 R 17 94 V	7,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 05.2025

Kompressor vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8056881
vom: 21.03.2025

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Kotflügel vorne links	Delle(n)	Kaltdrücken

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8056881
vom: 21.03.2025

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Ja
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Vollkaskoschaden		€ 3.800,00
Summe (ohne MwSt.):				€ 3.800,00

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8056881
vom: 21.03.2025

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

TMBJW9NP0N7011155

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gepflegter Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8056881
vom: 21.03.2025

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8056881
vom: 21.03.2025

» Ansichtsfotos




Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links




Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links

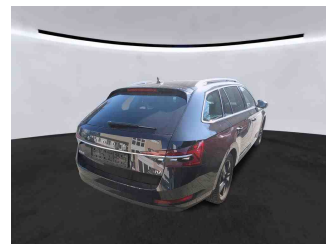


Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts

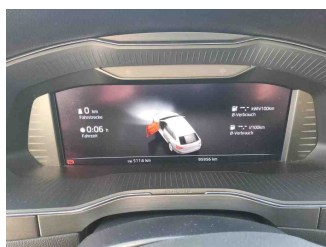


Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung

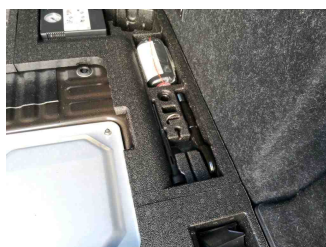


Equipment - Bordwerkzeug

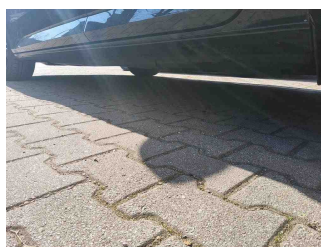


Seitenansicht - Schweller links

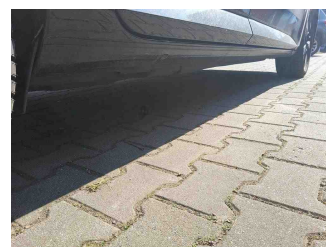


Seitenansicht - Schweller rechts

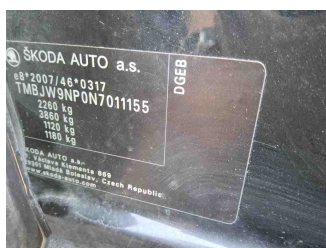


Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer

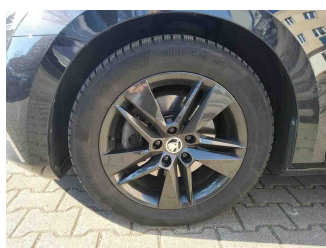

Räder - Rad montiert vorne
links

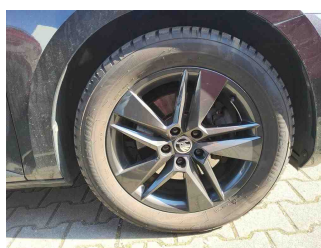


Räder - Rad montiert vorne
rechts

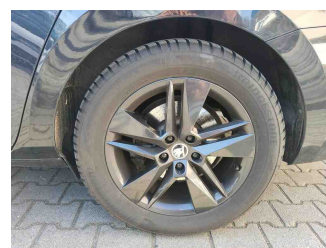

Räder - Rad montiert hinten
links




Räder - Rad montiert hinten
rechts

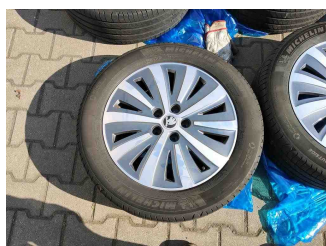

Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2

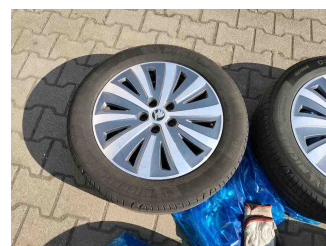


Räder - Rad beiliegend #3



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 8056881
vom: 21.03.2025

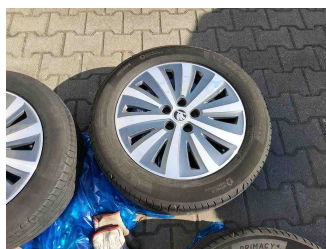


Räder - Rad beiliegend #4




Innenraum - Mittelkonsole

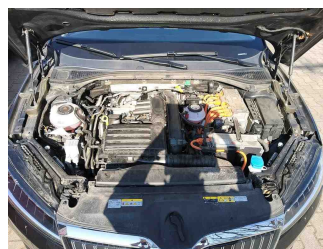


Fahrzeug - Motorraum offen

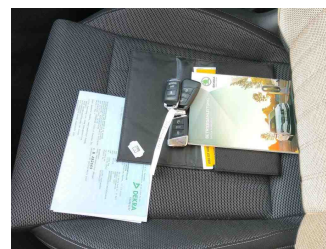

Equipment - Boardmappe/
Securitybag

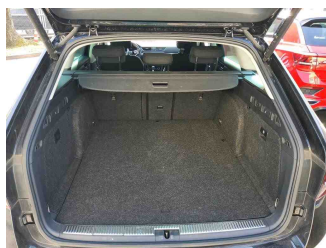


Innenraum - Kofferraum

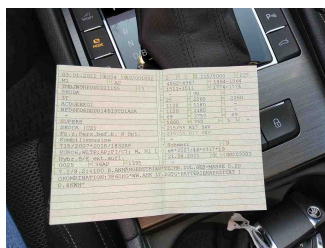


Fahrzeug - abgegebene ZB1




Räder - eingelegt im Fahrzeug

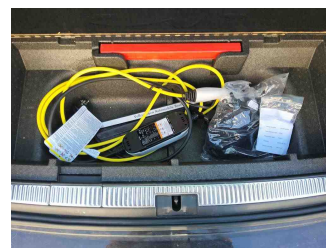

Equipment - Ladeequipment

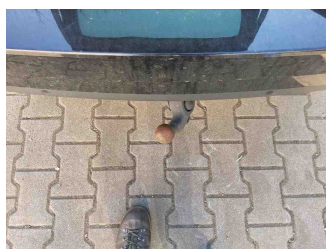

Equipment - Anhängerkupplung

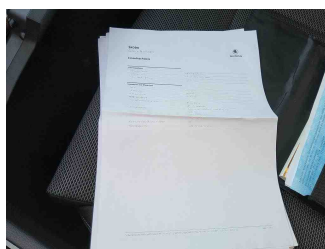

Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8056881
vom: 21.03.2025

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Kotflügel vorne links - Delle(n) - Kaltdrücken

