

W0VZT8EG4J1089043

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	Ausreichend
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	196.972 km
Hersteller	Opel	Restlauf bis Service	78 %
Typ/Modell	INSIGNIA SPORTS TOURER	HU (Bericht lag nicht vor)	
Fahrgestellnummer	W0VZT8EG4J1089043	Leistung / Hubraum	125 kW / 1.956 ccm
Erstzulassung	15.01.2018	Polster/Farbe	Stoff / Schwarz-Anthrazit
Letzte Wartung		Lackierung	Schwarz
Kraftstoffart	Diesel	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Sonstiges	Hauptuntersuchung - kein Nachweis - kein Abzug
2	Motorhaube	Dämmmatte - Marderschaden - erneuern
3	Anhängerkupplung	Anhängerkupplung - ohne Funktion - befunden ggf. instandsetzen
4	Sonstiges	Inspektion/Wartung - kein Nachweis - kein Abzug
5	2.Radsatz	2 Reifen - beschädigt - erneuern
6	2.Radsatz	2 Leichtmetallfelgen - verkratzt / verschürft - Smart Repair
7	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn links - Kratzer - Smart Repair
8	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten links - Kratzer - Smart Repair
9	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten rechts - Kratzer - Smart Repair
10	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn (eingedrückt) - beschädigt - erneuern
11	Tür hinten rechts	Tür - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren
12	Karosserie	C-Säule rechts - Delle / Lackschaden - Smart Repair
13	Seitenwand rechts	Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren
14	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - Kratzer - instandsetzen und lackieren
15	Seitenwand links	Seitenwand - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren
16	Karosserie	C-Säule links - Delle / Lackschaden - Smart Repair
17	Tür hinten links	Tür - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren
18	Tür vorn links	Tür - verformt - instandsetzen und lackieren
19	Karosserie	Karosserie - Hagelschaden - sanft instandsetzen



Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Verkleidungen/Abdeckungen	Kofferraumverkleidung - verkratzt / verschürft - kein Abzug
2	Interieur	Innenraum - Abrieb - kein Abzug
3	Motorhaube	Motorhaube (Kompletter Vorderwagen) - Steinschlag - kein Abzug
4	Tür vorn rechts	Türkante - Kratzer - kein Abzug
5	Heckklappe/-tür	Heckspoiler - Kratzer - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
	Keine feststellbar

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	225/55 R17 97W	Continental	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	
2	225/55 R17 101W	Bridgestone	Sommerreifen	6mm - 6mm	i.O.	

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	225/55 R17 101V	Continental	Winterreifen	5mm - 5mm	n.i.O.	
2	225/55 R17 101V	Pirelli	Winterreifen	6mm - 6mm	i.O.	

Ersatz

Typ	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Ablaufdatum
Notrad	125/70 R17 98M	Maxxis	Sommerreifen	4	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Opel	Besichtigungszustand	Ausreichend
Typ/Modell	INSIGNIA SPORTS TOURER	Laufleistung (abgelesen)	196.972 km
Fahrgestellnummer	W0VZT8EG4J1089043	Erstzulassung	15.01.2018

Lackschichtdicke

Nr.	Ort	Messung
1	Dach	99 µm
2	Dachholm links	93 µm
3	Dachholm rechts	98 µm
4	Heckklappe/-tür	87 µm
5	Kotflügel links	107 µm
6	Kotflügel rechts	109 µm
7	Motorhaube	80 µm
8	Schweller links	70 µm
9	Schweller rechts	65 µm
10	Seitenwand links	105 µm
11	Seitenwand rechts	121 µm
12	Tür hinten links	134 µm
13	Tür hinten rechts	115 µm
14	Tür vorne links	126 µm
15	Tür vorne rechts	109 µm

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne (links)



Abbildung 2: Schräg vorne (rechts)



Abbildung 3: Schräg hinten (rechts)



Abbildung 4: Schräg hinten (links)



Abbildung 5: Kombiinstrument



Abbildung 6: Innenraum vorne



Abbildung 7: Innenraum hinten



Abbildung 8: Mittelkonsole



Abbildung 9: Instrumententafel



Abbildung 10: FIN



Abbildung 11: Navigation



Abbildung 12: Entertainment



Abbildung 13: Dokumente

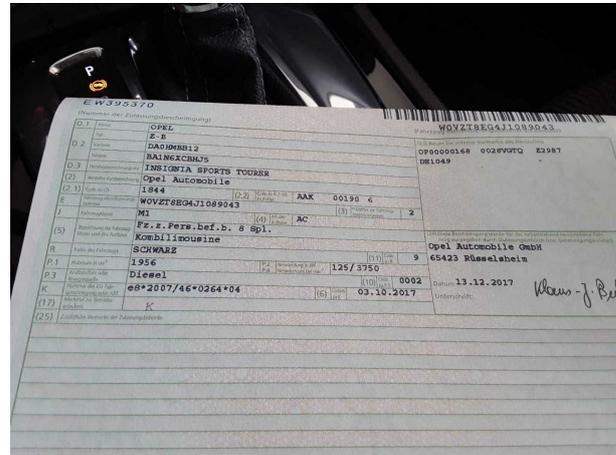


Abbildung 14: Dokumente



Abbildung 15: Dokumente

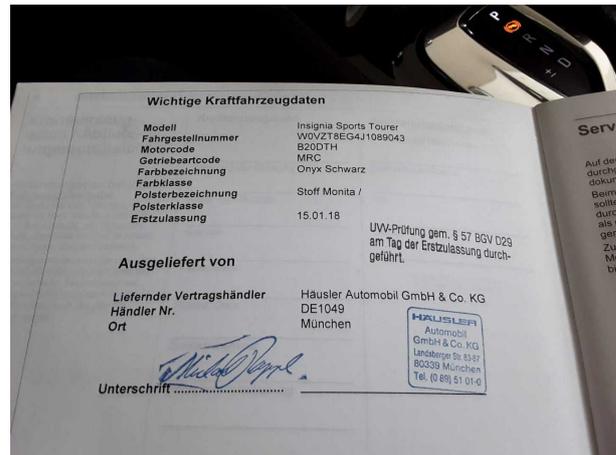


Abbildung 16: Dokumente

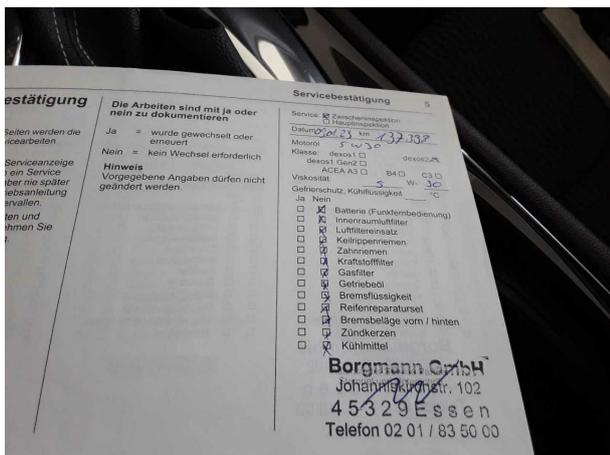


Abbildung 17: Dokumente

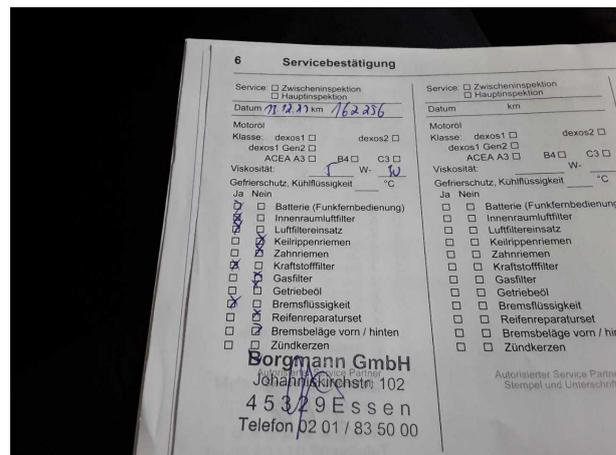


Abbildung 18: Dokumente



Abbildung 19: Montierte Bereifung



Abbildung 20: Montierte Bereifung



Abbildung 21: Montierte Bereifung



Abbildung 22: Montierte Bereifung



Abbildung 23: Zusatzbereifung



Abbildung 24: Zusatzbereifung



Abbildung 25: Zusatzbereifung



Abbildung 26: Zusatzbereifung



Abbildung 27: Zusatzbereifung



Abbildung 28: Zusatzbereifung



Abbildung 29: Sonstiges



Abbildung 30: Sonstiges



Abbildung 31: Sonstiges



Abbildung 32: Sonstiges



Abbildung 33: Sonstiges



Abbildung 34: Sonstiges



Abbildung 35: Sonstiges

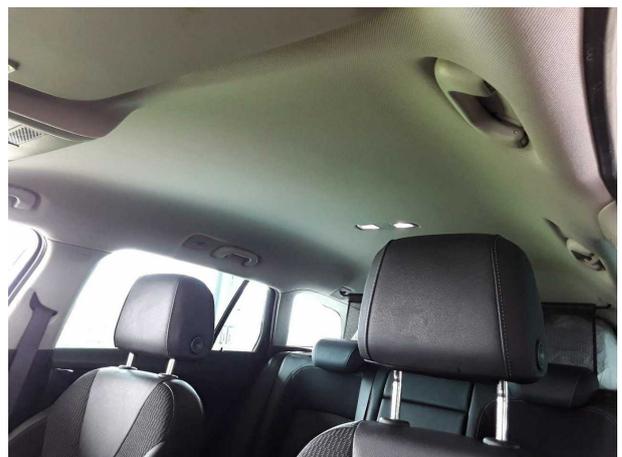


Abbildung 36: Sonstiges



Abbildung 37: Sonstiges



Abbildung 38: Sonstiges



Abbildung 39: Sonstiges



Abbildung 40: Sonstiges



Abbildung 41: Sonstiges



Abbildung 42: Sonstiges



Abbildung 43: Sonstiges



Abbildung 44: Sonstiges



Abbildung 45: Sonstiges



Abbildung 46: Sonstiges



Abbildung 47: Sonstiges



Abbildung 48: Sonstiges



Abbildung 49: Sonstiges



Abbildung 50: Sonstiges

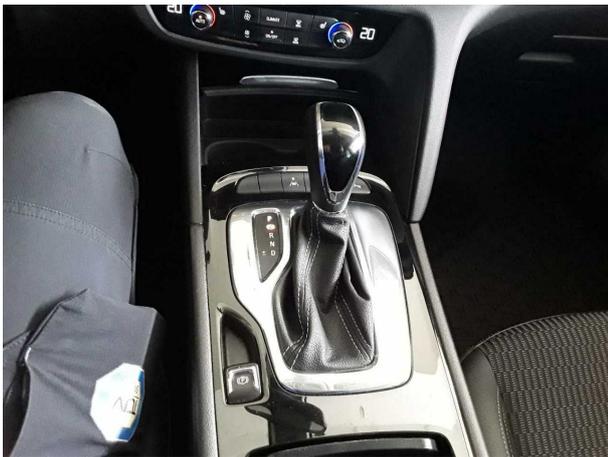


Abbildung 51: Sonstiges



Abbildung 52: Sonstiges



Abbildung 53: Sonstiges



Abbildung 54: Sonstiges



Abbildung 55: Sonstiges



Abbildung 56: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung #2: Motorhaube: Dämmmatte - Marderschaden - erneuern



Beschädigung #2: Motorhaube: Dämmmatte - Marderschaden - erneuern



Beschädigung #3: Anhängerkupplung: Anhängerkupplung - ohne Funktion - befunden ggf. instandsetzen



Beschädigung #5: 2.Radsatz: 2 Reifen - beschädigt - erneuern



Beschädigung #5: 2.Radsatz: 2 Reifen - beschädigt - erneuern




Beschädigung #6: 2.Radsatz: 2 Leichtmetallfelgen - verkratzt... verschürft - Smart Repair



Beschädigung #6: 2.Radsatz: 2 Leichtmetallfelgen - verkratzt / verschürft - Smart Repair




Beschädigung #6: 2.Radsatz: 2 Leichtmetallfelgen - verkratzt / verschürft - Smart Repair

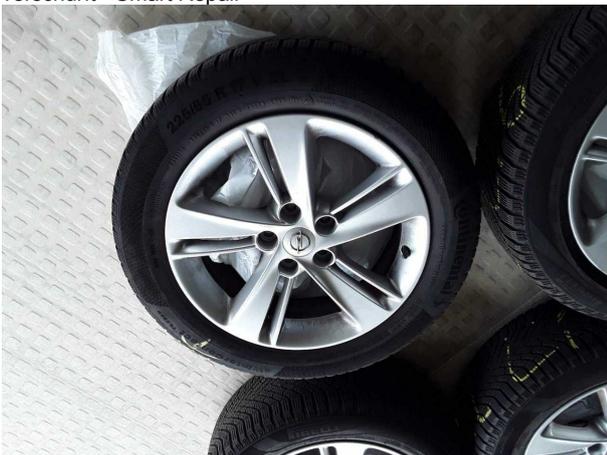

Beschädigung #6: 2.Radsatz: 2 Leichtmetallfelgen - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #6: 2.Radsatz: 2 Leichtmetallfelgen - verkratzt / verschürft - Smart Repair

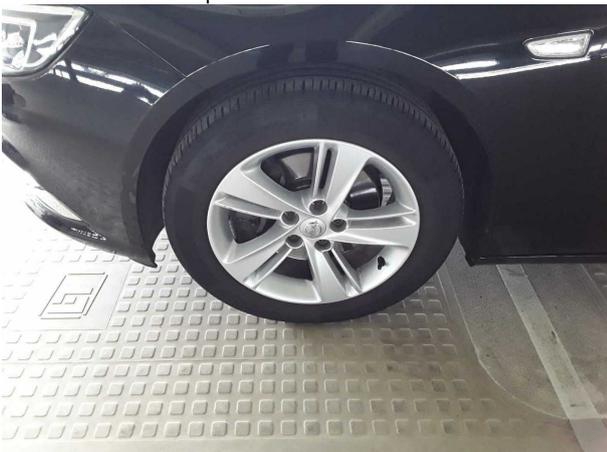

Beschädigung #7: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #7: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #7: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links -
Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #8: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links -
Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #8: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links -
Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #8: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links -
Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #9: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts -
Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #9: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts -
Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #9: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #10: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn (eingedrückt) - beschädigt - erneuern



Beschädigung #10: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn (eingedrückt) - beschädigt - erneuern



Beschädigung #10: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn (eingedrückt) - beschädigt - erneuern



Beschädigung #10: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn (eingedrückt) - beschädigt - erneuern



Beschädigung #10: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn (eingedrückt) - beschädigt - erneuern



Beschädigung #10: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn (eingedrückt) - beschädigt - erneuern




Beschädigung #10: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn (eingedrückt) - beschädigt - erneuern



Beschädigung #10: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn (eingedrückt) - beschädigt - erneuern



Beschädigung #11: Tür hinten rechts: Tür - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren

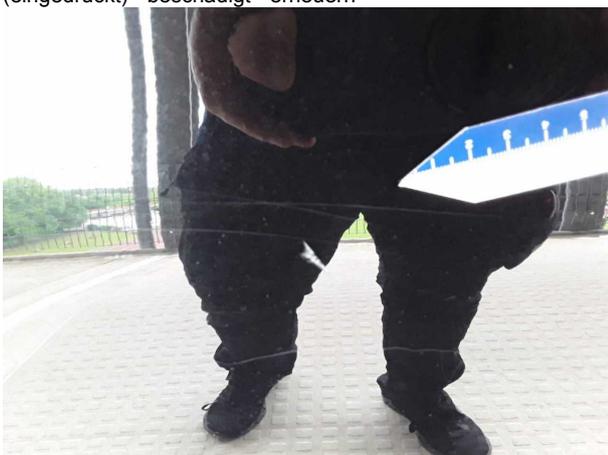

Beschädigung #11: Tür hinten rechts: Tür - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #11: Tür hinten rechts: Tür - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #11: Tür hinten rechts: Tür - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #11: Tür hinten rechts: Tür - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren




Beschädigung #11: Tür hinten rechts: Tür - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #11: Tür hinten rechts: Tür - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #12: Karosserie: C-Säule rechts - Delle / Lackschaden - Smart Repair

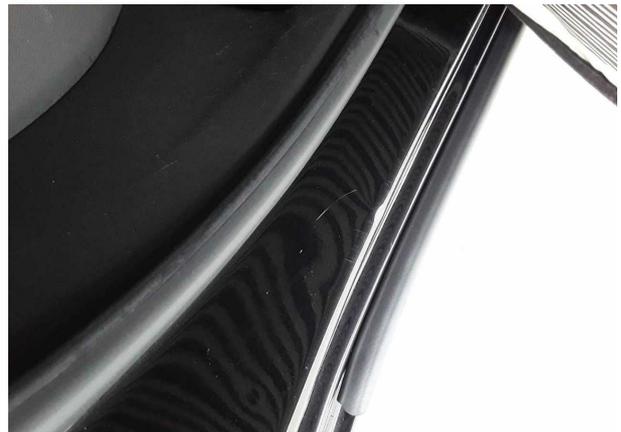

Beschädigung #12: Karosserie: C-Säule rechts - Delle / Lackschaden - Smart Repair




Beschädigung #12: Karosserie: C-Säule rechts - Delle / Lackschaden - Smart Repair



Beschädigung #12: Karosserie: C-Säule rechts - Delle / Lackschaden - Smart Repair



Beschädigung #13: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

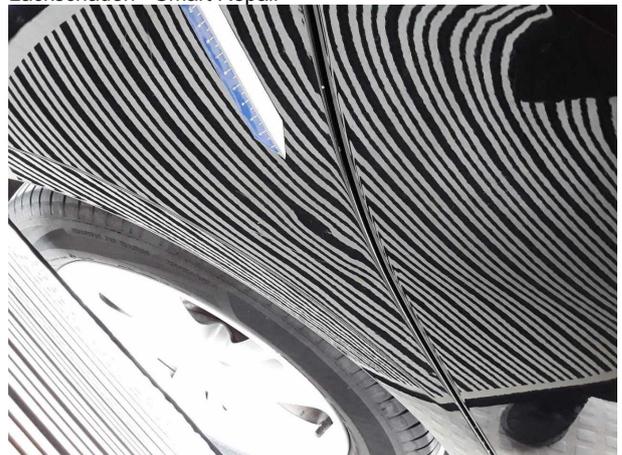

Beschädigung #13: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #13: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #13: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #13: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #13: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #14: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #14: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #14: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #14: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #14: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #14: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #15: Seitenwand links: Seitenwand - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #15: Seitenwand links: Seitenwand - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #15: Seitenwand links: Seitenwand - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #15: Seitenwand links: Seitenwand - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #16: Karosserie: C-Säule links - Delle / Lackschaden - Smart Repair



Beschädigung #16: Karosserie: C-Säule links - Delle / Lackschaden - Smart Repair



Beschädigung #16: Karosserie: C-Säule links - Delle / Lackschaden - Smart Repair



Beschädigung #17: Tür hinten links: Tür - verkratzt / verschü... - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #17: Tür hinten links: Tür - verkratzt / verschü... - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #17: Tür hinten links: Tür - verkratzt / verschü... - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #18: Tür vorn links: Tür - verformt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #18: Tür vorn links: Tür - verformt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #18: Tür vorn links: Tür - verformt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #18: Tür vorn links: Tür - verformt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #19: Karosserie: Karosserie - Hagelschaden - sanft instandsetzen




Beschädigung #19: Karosserie: Karosserie - Hagelschaden - sanft instandsetzen



Beschädigung #19: Karosserie: Karosserie - Hagelschaden - sa...
instandsetzen



Beschädigung #19: Karosserie: Karosserie - Hagelschaden -
sanft instandsetzen

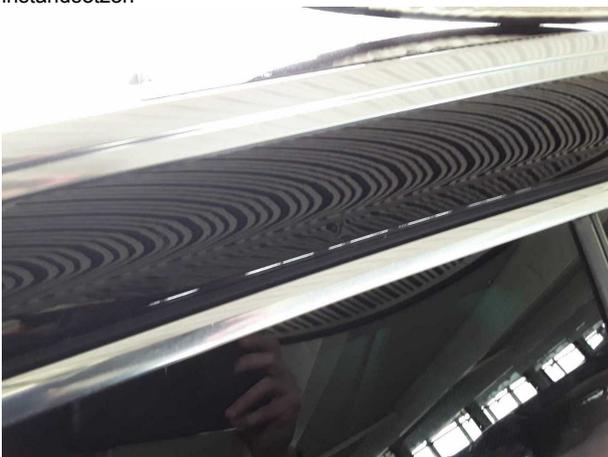


Beschädigung #19: Karosserie: Karosserie - Hagelschaden - sa...
instandsetzen




Beschädigung #19: Karosserie: Karosserie - Hagelschaden -
sanft instandsetzen




Beschädigung #19: Karosserie: Karosserie - Hagelschaden - sa...
instandsetzen

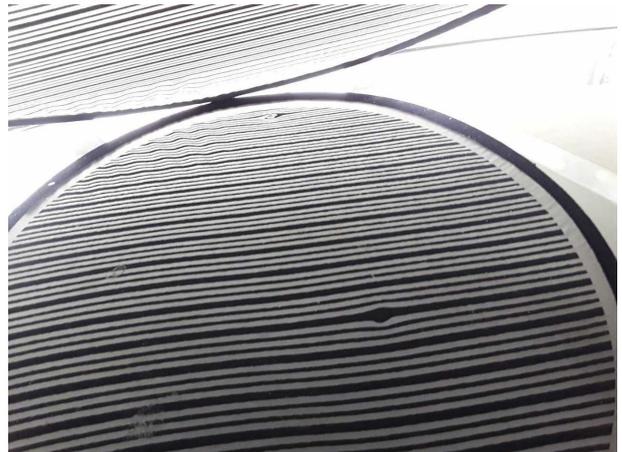

Beschädigung #19: Karosserie: Karosserie - Hagelschaden -
sanft instandsetzen

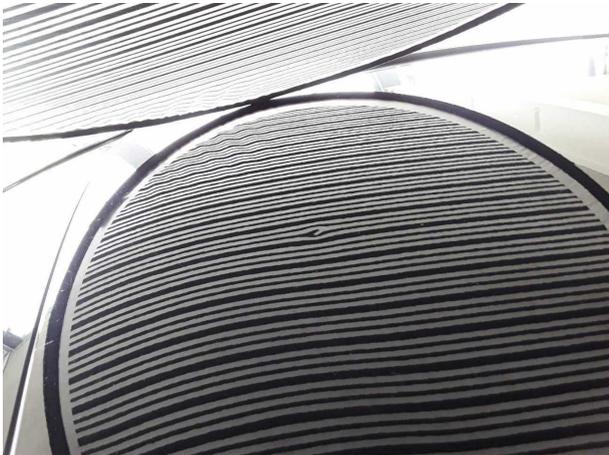

Beschädigung #19: Karosserie: Karosserie - Hagelschaden - sa...
instandsetzen

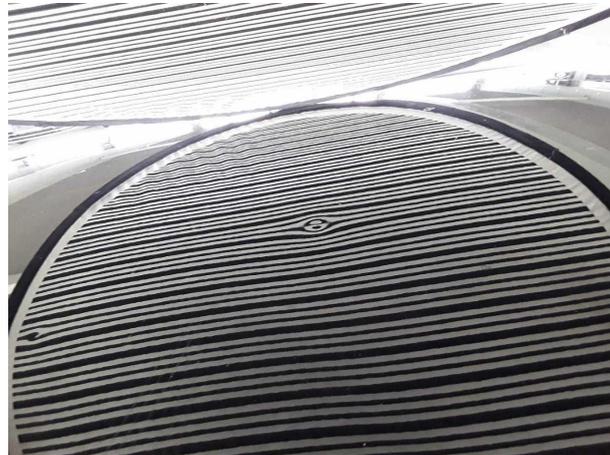

Beschädigung #19: Karosserie: Karosserie - Hagelschaden -
sanft instandsetzen



Beschädigung #19: Karosserie: Karosserie - Hagelschaden - sa...
instandsetzen