

Expertise

Protokollnummer: 39834427

Auftrags-Nr / Referenz: MW2364709-1

Besichtigungsdatum: 22.04.2025

Sachverständiger: Philip Hempel

Besichtigt durch: Atilla Yillar

Hersteller: Land Rover

FIN: SALYA2BNXMA323503

Modell: Range Rover Velar

Kennzeichen: D-VN 111





Angaben zum Fahrzeug				
Hersteller / Typ / Modell / Ausstattung				
Land Rover Range Rover Velar				
Fahrgestellnummer	SALYA2BNXMA323503			
Laufleistung (abgelesen)	50.060 km			
Erstzulassung	18.10.2021			
Nächste HU (Bericht lag vor) 10/2026				
Leistung / Hubraum	150 kw / 1.998 ccm			
Kraftstoffart / Zylinder Hybr.Diesel/E / 4				
Feinstaubplakette grün				
Getriebe / Anzahl Gänge Automatik / 8				
Antriebsart Allradantrieb				
Fahrzeugart	Geländewagen			
Farbe / Farbcode	Schwarz Metallic			
Türen / Sitze	5/5			
Polsterart	Leder			
Polsterfarbe	Schwarz			
Raucherfahrzeug	Nein			
Fahrbereitschaft	fahrbereit			



Angaben zum Fahrzeug						
Wartungsheft / Nachweis	digitaler Nachweis / vollständig	Restlauf bis Service	15.600 km			
Letzte Wartung am / bei	10/2023 bei 31.683 km					
Schlüssel ist/soll	2	FZG-Dokumente	ZB#1 (S) lag vor (Kopie), ZB#2 (B) lag			
			nicht vor			
Vorschaden / Unfall	Keine Feststellbar	Nachlackierung	Keine Feststellbar			
Besichtigungsbedingungen	Ausreichend	Hubmittel / Grube	nein			
Probefahrt	Kurze Fahrt auf dem Betriebsgelände	Motorlauf	durchgeführt			
Fahrbereitschaft	fahrbereit					
HSN/TSN	1590 / AJR 00011					
Abgasnorm	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I	Feinstaubplakette	grün			
zul. Gesamtgewicht	2.590 kg	Leergewicht				

Bereifung

Montierte Bereifung

#	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe
1)	255/50 R20 109W	Sommerreifen auf Leichtmetall	Goodyear	3mm / 3mm
2)	255/50 R20 109W	Sommerreifen auf Leichtmetall	Goodyear	5mm / 5mm

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse in Fahrtrichtung



Ausstattung

Serienausstattung

- · Airbag: Fahrer- und Beifahrerseite
- · Airbag: Windowbags (Kopfairbags) für 1. und 2. Sitzreihe
- Allradantrieb (permanent)
- Anhängerstabilitätssystem (TSA)
- · Aufmerksamkeitsassistent
- Außenspiegel, elektrisch einklapp- und beheizbar, Abblendautomatik auf Fahrerseite und Umfeldbeleuchtung.
- Bremskraft-Entriegelungssteuerung (GRC)
- · Bremsleuchte dritte
- · Dach in Wagenfarbe
- · Dachhimmel "Morzine" (Stoff) Light Oyster
- · Dieselpartikelfilter
- · Einparkhilfe hinten und vorne
- · Federung: Stahlfederung
- · Frontscheibe aus schalldämmendem Verbundglas
- Geschwindigkeitsabhängige elektromechanische Servolenkung (EPAS) Electronic Power Assisted Steering
- · Getriebe 8-Stufen-Automatik
- · Heckklappe elektrisch
- Heckscheibenwischer
- · Innenrückspiegel mit Abblendautomatik
- · Keyless Entry Schlüsselloses Zugangssystem
- · Klimaautomatik (2-Zonen) mit Pollenfilter mit Luftqualitätssensor
- Kurvenbremskontrolle (CBC)
- · Laderaumabdeckung
- · Lenksäule manuell verstellbar
- · Matrix-LED-Scheinwerfer mit LED-Signatur
- Offenes Differenzial mit Torque Vectoring by Braking (TVBB)
- · Parkbremse, elektrisch (EPB)
- Pivi Pro mit Navigation Einschließlich Navigation Pro Connected (Laufzeit 3 Jahre)
- Polster: Perforiertes genarbtes Leder in Ebony Interieur in Ebony
- Radiozubehör: 2x USB-Anschluss
- Radiozubehör: Android Auto
- Radiozubehör: Sprachsteuerung für Telefon und Audiosystem
- Reifendruckkontrollsystem (TPMS)
- Remote
- Rückfahrkamera
- Secure Tracker 12 Monate Laufzeit ab Aktivierung
- Sitze: Rücksitzbank im Verhältnis 40:20:40 teilbar
- Spurhalteassistent
- · Start-Stopp-System Intelligentes Stopp-Start-System
- Steckdosen: 12 Volt-Anschlüss 1 12V-Anschluss in 2. Sitzreihe 1 12V-Anschluss vorne
- · Telefon: Bluetooth-fähiges Telefonsystem
- Terrain Response mit Dynamik Programm
- Torque-Vectoring

- · Airbag: Seitenairbags Fahrer und Beifahrer
- Alarmanlage
- Ambiente Innenraumbeleuchtung
- · Antiblockiersystem (ABS)
- · Autonomer Notfall-Bremsassistent (AEB)
- · Bergabfahrhilfe (HDC)
- Berganfahrhilfe
- · Bordcomputer mit 5"-TFT-LCD-Display
- · Bremskraftverteilung elektronisch (EBD)
- · Bremsscheiben vorne mit 355 mm, hinten mit 325 mm Durchmesser
- · Dekorelemente in Cosmic Grey
- · Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC)
- Elektronische Traktionskontrolle (ETC)
- Fensterheber elektrisch mit One-Touch-Funktion und Einklemmschutz
- Geschwindigkeitsregelung, adaptiv (Adaptive Cruise Control, ACC) mit Stop & Go
- · Handschuhfach, verriegelbar
- · Heckscheibe, beheizbar, mit Timer
- · Heckspoiler
- ISOFIX-Befestigungspunkte im Fond äußere Sitze
- Kindersicherung, elektrisch
- · Kollisionswarnsystem bei Rückwärtsfahrten
- Kopfstützen (5)
- · Lackierung: Uni
- Lenkrad: Multifunktions-Lederlenkrad
- · Leuchtweitenregulierung automatisch
- Mittelarmlehne vorne, zweiteilig, verschiebbar
- Paket: Online Pack mit Datentarif Datennutzung von bis zu 20 GB monatlich für alle gewählten Online-Funktionen enthalten. Bei Überschreitung erfolgt eine Drosselung auf ca. 200 kbps. 1 Jahr Laufzeit ab Aktivierung. Kostenpflichtige Verlängerung möglich
- · Radio: Digitales Radio (DAB+)
- Radio: Meridian Soundsystem 400 W 12 Lautsprecher inkl.
 Subwoofer
- Radiozubehör: Apple CarPlay
- · Radiozubehör: Touch Pro Duo mit zwei 10" Touchscreens
- · Regensensor
- Reifenreparatursystem
- · Räder: Allwetterreifen
- Schaltwippen in mattiertem Chrom
- Sensorgesteuertes Fahrlichtsystem
- Sitze: Vordersitze, 14-fach verstellbar, mit Memory-Funktion für Fahrersitz 12-fach elektrisch, 2 -fach manuell Vor/zurück Sitzhöhe
- Sitzneigung Neigung der Rückenlehne Lendenwirbelstütze, 4fach elektrisch verstellbar - Kopfstützenhöhe, manuell verstellbar -Beinhaltet Mittelarmlehne hinten mit 2 Getränkehaltern



 Verkehrszeichenerkennung mit adaptivem Geschwindigkeitsbegrenzer

- TFT-Instrumentendisplay 12,3"
- Toter Winkel Spurassistent inklusive Annäherungssensor
- Wankneigungskontrolle (RSC)
- · Wegfahrsperre

Sonderausstattung

- · Dachhimmel "Morzine" (Stoff) Ebony
- · Lenkrad: Multifunktions-Volllederlenkrad
- Räder: 20"-Leichtmetallfelgen mit 7 Doppelspeichen Gloss Black Style 7014 mit Bereifung 255/50 R 20
- Sitze: Vordersitze, 14-fach verstellbar, mit Memory-Funktion für Fahrersitz, beheizbar 12-fach elektrisch, 2-fach manuell - Vor/zurück
 - Sitzhöhe Sitzneigung Neigung der Rückenlehne -

Lendenwirbelstütze, 4-fach elektrisch verstellbar - Kopfstützenhöhe,

manuell verstellbar - Vordersitze beheizbar - Beinhaltet

Mittelarmlehne hinten mit 2 Getränkehaltern

Kurze Sachverständige Feststellungen

Vorgelegte Dokumente Zum Zeitpunkt der Besichtigung lag die Zulassungsbescheinigung Teil 1 (Schein) vor, die

Zulassungsbescheinigung Teil 2 (Brief) lag nicht vor. (Kopie)

FIN-Vergleich Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der

Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigung Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war

die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.

Probefahrt Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.

Motorlauf Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Fahrbereitschaft Das Fahrzeug war zum Besichtigungszeitpunkt fahrbereit.

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Kosten (netto)	Minderwert
1	Karosserie	C-Säule links - Kratzer - auslegen / polieren	20,00€	20,00€
2	Karosserie	D-Säule links - Kratzer - auslegen / polieren	20,00€	20,00€
3	Interieur	Laderaumabdeckung / Rollo - verschmutzt - reinigen	25,00€	25,00€
4	Schweller links	Einstieg - Kratzer - auslegen / polieren	30,00€	30,00€
5	Stossfänger vorn	Spoiler - Kratzer - auslegen / polieren	30,00€	30,00€
6	Tür vorn links	Tür - Kratzer - auslegen / polieren	30,00€	30,00€
7	Verkleidungen/	B-Säule rechts Verkleidung innen - verkratzt / verschürft - auslegen / polieren	30,00€	30,00€
	Abdeckungen			
8	Verkleidungen/	C-Säule rechts Verkleidung innen - verkratzt / verschürft - auslegen / polieren	30,00€	30,00€
	Abdeckungen			
9	Stossfänger vorn	Stossfänger vorn links - Steinschlag - auslegen / polieren	40,00€	40,00€
10	Stossfänger vorn	Stossfänger vorn rechts - Steinschlag - auslegen / polieren	40,00€	40,00€
11	Heckklappe/-tür	Heckklappe - Funktion / Zulässigkeit - einstellen/justieren	204,00 €	204,00€
12	Heizungssystem	Bedienung mit Display (mittlerer Knopf) - beschädigt - erneuern	1.262,23 €	1.262,23 €
	Summe (netto)		1.761,23 €	1.761,23 €

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Kosten (netto)	Minderwert
1	Kotflügel rechts	Kotflügel rechts - Kratzer - kein Abzug	0,00€	0,00€



Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Kosten (netto)	Minderwert
2	Verkleidungen/	Kofferraumverkleidung - Kratzer - kein Abzug	0,00€	0,00€
	Abdeckungen			
3	Verkleidungen/	Verkleidung Ladekante - Kratzer - kein Abzug	0,00€	0,00€
	Abdeckungen			
4	Stossfänger hinten	Schutzleiste Mitte - verkratzt / verschürft - kein Abzug	0,00€	0,00€
5	Sitz vorn	Sitzbezug links - Kratzer - kein Abzug	0,00€	0,00€
6	Verkleidungen/	Einstieg vorn links - verkratzt / verschürft - kein Abzug	0,00€	0,00€
	Abdeckungen			
7	Instrumententafel	Handschuhfachdeckel - Kratzer - kein Abzug	0,00€	0,00€
8	Verkleidungen/	Einstieg vorn rechts - verkratzt / verschürft - kein Abzug	0,00€	0,00€
	Abdeckungen			
	Summe (netto)		0,00€	0,00€

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatz entsprechende Gebrauchsspuren auf.



Wertzusammenfassung

Die Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges hat unter Berücksichtigung der Sonderausstattung, der wertbeeinflussenden Faktoren und der derzeitigen Marktgängigkeit und Marktlage zu folgendem Ergebnis geführt:

	ohne Mwst.	MwSt.	mit MwSt.
Einkaufswert	27.100,00€	5.149,00 €	32.249,00 €
Verkaufswert	31.200,00€	5.928,00€	37.128,00 €

Stichtag der Wertermittlung: 22.04.2025

Auftrag/Auftragsumfang

Es wurde der Auftrag erteilt, ein Verkaufsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Dieses beinhaltet folgende Umfänge:

- · Beschreibung von kernrelevanten Angaben zum Fahrzeug
- Dokumentation von Ausstattungsmerkmalen (Lieferung durch Drittdienstleister)
- · Dokumentation von Schäden, Mängeln, Fehlteilen
- · Dokumentation von Vorschäden, unreparierten Vorschäden, Nachlackierungen
- eine kurze Sicht- oder Funktionsprüfung der Ausstattungsdetails sofern möglich.
 (Funktionsprüfungen von Fahrerassistenzsysteme gehören nicht zum Leistungsumfang!)
- · eine Fotodokumentation des Fahrzeuges

Grundlage zum Auftrag

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Die Fahrzeugbesichtigung erfolgt im demontagefreien Zustand.

Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt werden können, verbleiben im Bereich des Prognoserisikos. Ein erweitertes Risiko besteht durch verschwiegene Mängel welche durch arglistige Täuschung hervorgerufen, und durch den sachverständigen nicht identifizierbar waren.

Schäden oder Mängel, die aus einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung des Fahrzeuges entstanden sind, werden gemäß dem zugrunde gelegten Standard akzeptiert.

Ein expliziter Ausweis und eine monetäre Betrachtung der zu erwartenden Merkmale innerhalb des Produktes erfolgten nicht.

Merkmale, welche in ihrer Art und Ausprägung leicht über den üblichen Gebrauch hinausgehen jedoch keine inakzeptable Beschädigung darstellen, werden ggf. unter Gebrauchsspuren dokumentiert und ausgewiesen.

Schäden oder Mängel, welche gemäß dem zugrunde gelegten Standard, nicht mehr einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung zugeordnet werden können, werden im Produkt unter Wertmindernde Faktoren aufgelistet.

Je nach Produktspezifikation kann ein monetärer Ausweis erfolgen. Insofern dieses stattfindet können die Kosten zu 100% dargestellt sein oder anteilig gemäß Fahrzeugalter und Laufleistung.

Vorschäden

Am Fahrzeug konnten augenscheinlich keine reparierten Vorschäden festgestellt werden.

Unterschrift Sachverständiger (Philip Hempel)

Unterschrift Fahrzeugnutzer

TÜV SÜD Auto Partner GmbH Wiesenring 2 04159 Leipzig Besichtigungsort Moll Niederrheinstr. Niederrheinstraße 99 40474 Düsseldorf



Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.





Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum vorne

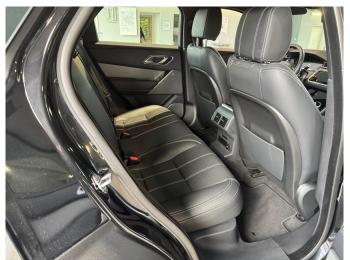


Abbildung 6: Innenraum hinten





Abbildung 7: Kombiinstrument



Abbildung 8: Kombiinstrument



Abbildung 9: Instrumententafel



Abbildung 10: Instrumententafel

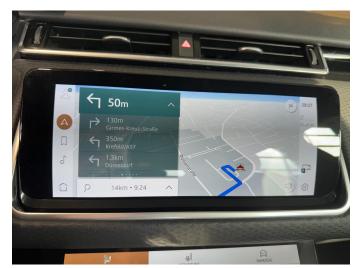


Abbildung 11: Instrumententafel



Abbildung 12: Montierte Bereifung





Abbildung 13: Montierte Bereifung



Abbildung 14: Montierte Bereifung



Abbildung 15: Montierte Bereifung



Abbildung 16: Motorraum



Abbildung 17: Schweller

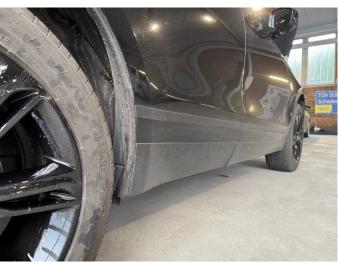


Abbildung 18: Schweller





Abbildung 19: Laderaum



Abbildung 20: Laderaum




Abbildung 21: Dokumente



Abbildung 22: FIN



Abbildung 23: Sonstiges

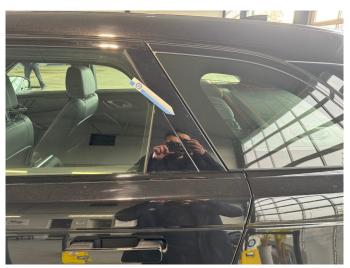


Beschädigung 1: Karosserie: C-Säule links - Kratzer - auslegen / polieren







Beschädigung 1: Karosserie: C-Säule links - Kratzer - auslegen / polieren

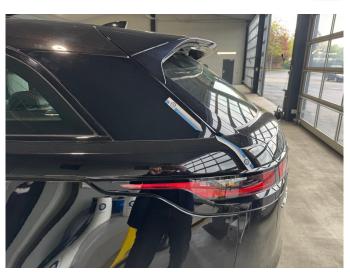

Beschädigung 2: Karosserie: D-Säule links - Kratzer - auslegen / polieren



Beschädigung 2: Karosserie: D-Säule links - Kratzer - auslegen / polieren



Beschädigung 3: Interieur: Laderaumabdeckung / Rollo - verschmutzt - reinigen




Beschädigung 3: Interieur: Laderaumabdeckung / Rollo - verschmutzt - reinigen



Beschädigung 3: Interieur: Laderaumabdeckung / Rollo - verschmutzt - reinigen



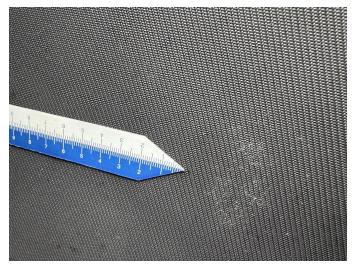


Beschädigung 3: Interieur: Laderaumabdeckung / Rollo - verschmutzt reinigen



Beschädigung 4: Schweller links: Einstieg - Kratzer - auslegen / polieren



Beschädigung 4: Schweller links: Einstieg - Kratzer - auslegen / polieren Beschädigung 4: Schweller links: Einstieg - Kratzer - auslegen / polieren

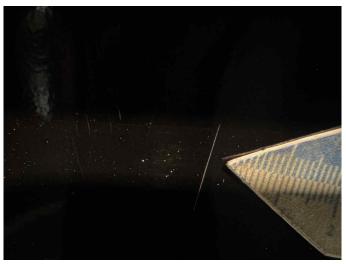



Beschädigung 5: Stossfänger vorn: Spoiler - Kratzer - auslegen / polieren



Beschädigung 5: Stossfänger vorn: Spoiler - Kratzer - auslegen / polieren






Beschädigung 6: Tür vorn links: Tür - Kratzer - auslegen / polieren



Beschädigung 6: Tür vorn links: Tür - Kratzer - auslegen / polieren

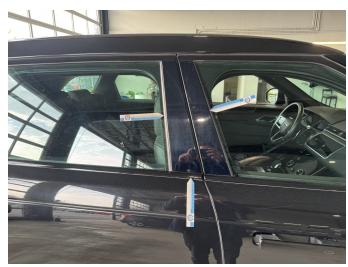


Beschädigung 7: Verkleidungen/Abdeckungen: B-Säule rechts Verkleidung innen - verkratzt / verschürft - auslegen / polieren



Beschädigung 7: Verkleidungen/Abdeckungen: B-Säule rechts Verkleidung innen - verkratzt / verschürft - auslegen / polieren



Beschädigung 8: Verkleidungen/Abdeckungen: C-Säule rechts Verkleidung innen - verkratzt / verschürft - auslegen / polieren

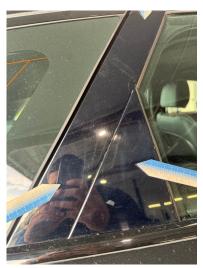

Beschädigung 8: Verkleidungen/Abdeckungen: C-Säule rechts Verkleidung innen - verkratzt / verschürft - auslegen / polieren






Beschädigung 9: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn links - Steinschlag - auslegen / polieren



Beschädigung 9: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn links - Steinschlag - auslegen / polieren

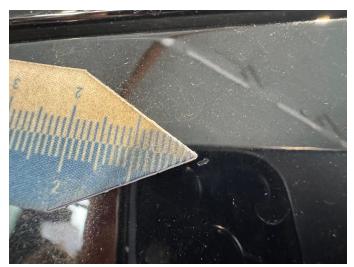


Beschädigung 9: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn links - Steinschlag - auslegen / polieren



Beschädigung 10: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn rechts - Steinschlag - auslegen / polieren



Beschädigung 10: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn rechts - Steinschlag - auslegen / polieren

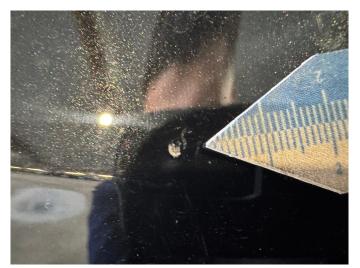

Beschädigung 10: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn rechts - Steinschlag - auslegen / polieren





Beschädigung 11: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Funktion / Zulässigkeit Beschädigung 11: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Funktion / Zulässigkeit - einstellen/justieren



- einstellen/justieren





Beschädigung 11: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Funktion / Zulässigkeit - einstellen/justieren

Beschädigung 11: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Funktion / Zulässigkeit - einstellen/justieren



Beschädigung 11: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Funktion / Zulässigkeit - einstellen/justieren

Beschädigung 11: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Funktion / Zulässigkeit - einstellen/justieren







Beschädigung 11: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Funktion / Zulässigkeit - einstellen/justieren



Beschädigung 11: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Funktion / Zulässigkeit - einstellen/justieren





Beschädigung 11: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Funktion / Zulässigkeit - einstellen/justieren

Beschädigung 11: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Funktion / Zulässigkeit - einstellen/justieren




Beschädigung 11: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Funktion / Zulässigkeit - einstellen/justieren Beschädigung 12: Heizungssystem: Bedienung mit Display (mittlerer Knopf) - beschädigt - erneuern



Knopf) - beschädigt - erneuern



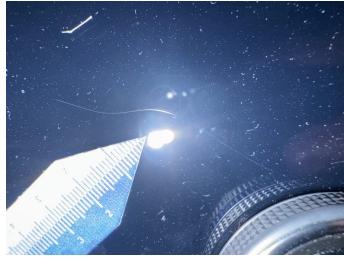


Beschädigung 12: Heizungssystem: Bedienung mit Display (mittlerer Knopf) - beschädigt - erneuern



Beschädigung 12: Heizungssystem: Bedienung mit Display (mittlerer Knopf) - beschädigt - erneuern




Beschädigung 12: Heizungssystem: Bedienung mit Display (mittlerer Knopf) - beschädigt - erneuern

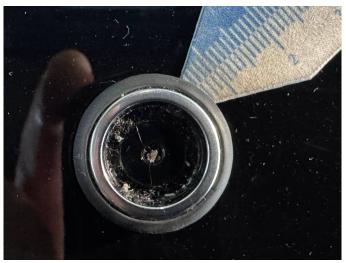

Beschädigung 12: Heizungssystem: Bedienung mit Display (mittlerer Knopf) - beschädigt - erneuern



Gebrauchsspur 2: Verkleidungen/Abdeckungen: Kofferraumverkleidung - Kratzer - kein Abzug

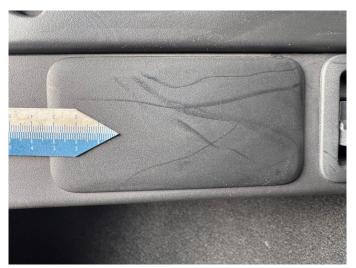

Gebrauchsspur 2: Verkleidungen/Abdeckungen: Kofferraumverkleidung - Kratzer - kein Abzug





Gebrauchsspur 2: Verkleidungen/Abdeckungen: Kofferraumverkleidung - Kratzer - kein Abzug



Gebrauchsspur 2: Verkleidungen/Abdeckungen: Kofferraumverkleidung - Kratzer - kein Abzug



Gebrauchsspur 2: Verkleidungen/Abdeckungen: Kofferraumverkleidung - Kratzer - kein Abzug



Gebrauchsspur 3: Verkleidungen/Abdeckungen: Verkleidung Ladekante - Kratzer - kein Abzug



Gebrauchsspur 3: Verkleidungen/Abdeckungen: Verkleidung Ladekante - Kratzer - kein Abzug



Gebrauchsspur 3: Verkleidungen/Abdeckungen: Verkleidung Ladekante - Kratzer - kein Abzug





Gebrauchsspur 4: Stossfänger hinten: Schutzleiste Mitte - verkratzt / verschürft - kein Abzug



Gebrauchsspur 4: Stossfänger hinten: Schutzleiste Mitte - verkratzt / verschürft - kein Abzug



Gebrauchsspur 4: Stossfänger hinten: Schutzleiste Mitte - verkratzt / verschürft - kein Abzug



Gebrauchsspur 4: Stossfänger hinten: Schutzleiste Mitte - verkratzt / verschürft - kein Abzug



Gebrauchsspur 5: Sitz vorn: Sitzbezug links - Kratzer - kein Abzug



Gebrauchsspur 5: Sitz vorn: Sitzbezug links - Kratzer - kein Abzug





Gebrauchsspur 6: Verkleidungen/Abdeckungen: Einstieg vorn links - verkratzt / verschürft - kein Abzug



Gebrauchsspur 6: Verkleidungen/Abdeckungen: Einstieg vorn links - verkratzt / verschürft - kein Abzug



Gebrauchsspur 6: Verkleidungen/Abdeckungen: Einstieg vorn links - verkratzt / verschürft - kein Abzug



Gebrauchsspur 7: Instrumententafel: Handschuhfachdeckel - Kratzer - kein Abzug



Gebrauchsspur 8: Verkleidungen/Abdeckungen: Einstieg vorn rechts - verkratzt / verschürft - kein Abzug



Gebrauchsspur 8: Verkleidungen/Abdeckungen: Einstieg vorn rechts - verkratzt / verschürft - kein Abzug





Gebrauchsspur 8: Verkleidungen/Abdeckungen: Einstieg vorn rechts - verkratzt / verschürft - kein Abzug



Gebrauchsspur 8: Verkleidungen/Abdeckungen: Einstieg vorn rechts - verkratzt / verschürft - kein Abzug