

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	215235/6/25-11401	Data raportu	09-06-2025
Rzeczoznawcy	Arthur Rusik mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	30-05-2025
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/38140/25/05/27	Miejsce oględzin	MDM AUTO (MAKURAT), ZAWODNIKÓ...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	TMAH281BGNJ108797
Marka, model	HYUNDAI i30 Wagon 20-24
Typ, wersja	i30 1.0 T-GDI Classic + DCT
Numer rejestracyjny	GD5A935
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./998 ccm/88 kW
Stan licznika	42 919 km
Data 1. rej./rok prod.	13-01-2022/2021
Data nast. bad. techn.	13-01-2027
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	szary/METALIK
Skrzynia biegów	automatyczna



Wposażenie pojazdu

ABS, Alarm, Asystent podjazdu (HAC), Asystent unikania kolizji czołowych (FCA) z wykrywaniem pieszych, Asystent utrzymania pasa ruchu LKA, Automatyczne włączanie świateł, Blokada zapobiegająca otwarciu drzwi tylnych przez dzieci, Bluetooth, Czujnik ciśnienia w oponach, Dwupoziomowa podłoga bagażnika, Elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy (ESC), Felgi stalowe 15", z ogumieniem 195/65, Fotel kierowcy z regulacją wysokości, Gniazdo 12 V w bagażniku, Gniazdo 12 V w konsoli centralnej, Gniazdo USB, Grill wykończony w kolorze czarnym, Głośniki w drzwiach przednich, Głośniki w drzwiach tylnych, Haczyki do mocowania bagażu, Immobilizer, Kanapa tylna składana w proporcji 60:40, Kanały nawiewu powietrza na tylne siedzenia, Kierownica ze sterowaniem radia, Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia, Klimatyzacja manualna, Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach, Komputer pokładowy z 3,5 calowym kolorowym wyświetlaczem, Kontrolka niskiego poziomu płynu do spryskiwaczy, Koło zapasowe - dojazdowe, Lampy przednie projekcyjne (mijania), Listwa ozdobna, czarna, Lusterka boczne ustawiane elektrycznie i podgrzewane, Lusterka boczne w kolorze nadwozia, Mocowania ISOFIX na tylnych siedzeniach, Ogranicznik prędkości, Osłony przeciwsłoneczne kierowcy i pasażera, z lusterkami, Oświetlenie pierwszego i drugiego rzędu siedzeń oraz schowka na okulary, Poduszki powietrzne boczne i kurtynowe, Poduszki powietrzne przednie dla kierowcy i pasażera, Podłokietnik przedni ze schowkiem, Przygotowanie do montażu haka holowniczego, Radio DAB+RDS, Reflektory halogenowe (światła mijania) z funkcją statycznego doświetlania zakrętów, Relingi dachowe, Roleta przestrzeni bagażowej, Schowek centralny na okulary nad głową, Szyba tylna podgrzewana z wyłącznikiem czasowym, Szyby sterowane elektrycznie, kierowcy z funkcją Auto Down, Tapicerka materiałowa, Tempomat, Uchwyty na napoje, Wspomaganie kierownicy - elektryczne, Zagiłki tylne z regulacją wysokości, Zamek centralny, Światła do jazdy dziennej LED, Światła przeciwmgielne przednie, Lakier metalik, Pakiet Drive

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	FIRESTONE, WINTERHAWK4	195/65 15 91T	6,5 mm
	lewe	FIRESTONE, WINTERHAWK4	195/65 15 91T	6,5 mm
tylna	prawe	FIRESTONE, WINTERHAWK4	195/65 15 91T	7,5 mm
	lewe	FIRESTONE, WINTERHAWK4	195/65 15 91T	7,5 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 1), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Blotnik przedni lewy	do 150
3	Blotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Blotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Blotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Reflektor kpl. L	pęknięcie	WY	0.8
2	Reflektor kpl. R	pęknięcie	WY	0.2

3	Uszczelka drzwi wewnętrz. L	rozerwanie	WY	0.2
4	Kołpak koła przód L	połamana(y)	WY	0.2
5	Okładzina zderzaka przedniego	rysa/odprysk	NA	1
6	Błotnik przedni L	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	1
7	Błotnik przedni R	rysa/odprysk	NA	0.5
8	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	rysa/odprysk	NA	0.5
9	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	0.5
10	Rama drzwi, przód L	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	2
11	Próg R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	2
12	Okładzina zderzaka tylnego	wgniecenie/odkształcenie	NA	1.3
13	Błotnik tylny L	wgniecenie/odkształcenie	NA	0.7
14	Błotnik tylny R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	0.5
15	Pokrywa tylna	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie, nieoryginalna naklejka	NA	0.7
16	Ostona przeciw kamieniom	zarysowanie		
17	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie		
18	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	wgniecenie/odkształcenie		
19	Przysłona zderzaka	zarysowanie		
20	Kołpak koła przód R	zarysowanie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9
Przekątna tylna lewa



Fot. 10
Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23
Komora silnika



Fot. 24
Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Koło zapasowe



Fot. 26
Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu tył



Fot. 28

Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Dow. Rej. Str.2 i klucze



Fot. 30

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Zderzak - Rysa/odprysk 1



Fot. 32

Zderzak - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Zderzak() - Rysa/odprysk 3



Fot. 34

Zderzak przedni cz dolna - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Zderzak przedni cz dolna - Rysa/odprysk 2



Fot. 36

Zderzak przedni cz dolna() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Błotnik przedni P - Rysa/odprysk 1



Fot. 38

Kołpak przedni P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Reflektor P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 40

Reflektor P - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1



Fot. 42

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1



Fot. 44

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 46

Próg P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 48

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 50

Pióro wycieraczki szyby tyl - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 52

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Pokrywy bagażnika - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 54

Pokrywy bagażnika - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Pokrywy bagażnika() - Wgniecenie/odkształcenie 3



Fot. 56

Zderzak tylny - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Zderzak tylny cz dolna - Rysa/odprysk 1



Fot. 58

Zderzak tylny cz dolna - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59


Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 60

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

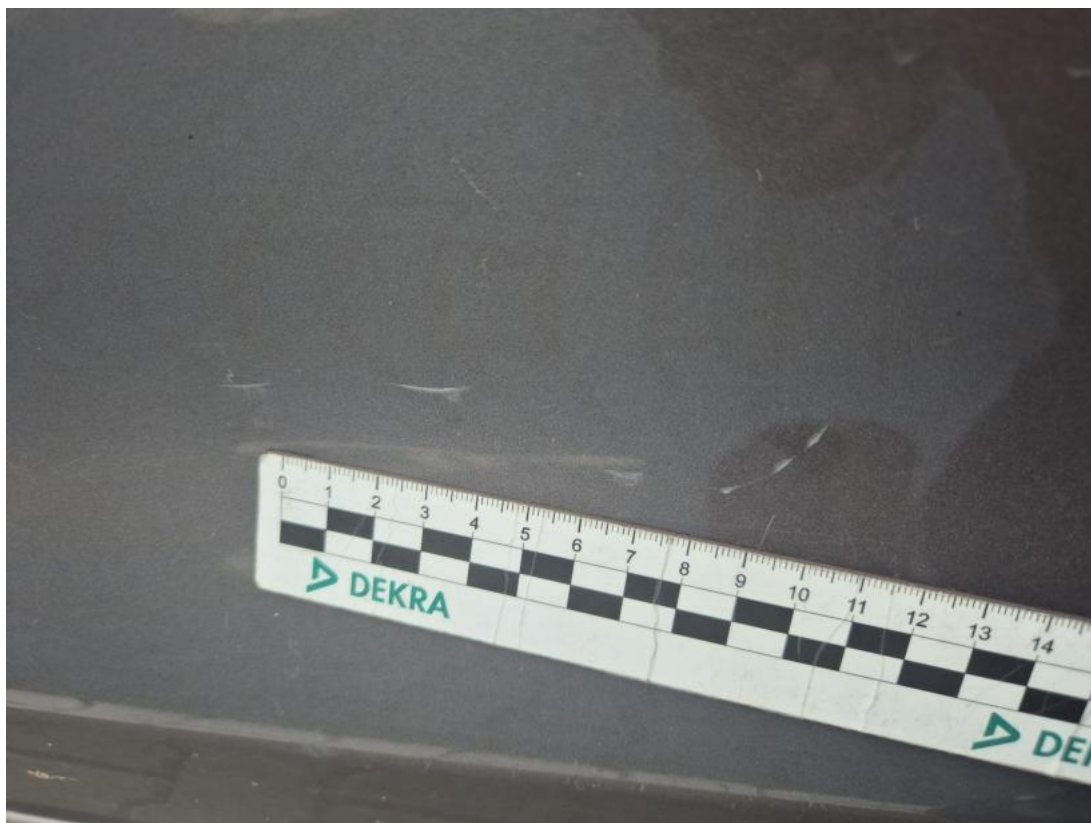

Fot. 61

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 2



Fot. 62

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 64

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65

Próg L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 66

Próg L - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67

Błotnik przedni L - Rysa/odprysk 1



Fot. 68

Błotnik przedni L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69

Błotnik przedni L - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 70

Kołpak przedni L - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 71

Reflektor L - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 72

Reflektor L - Pęknięcie/rozerwanie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 73

Reflektor L() - Pęknięcie/rozerwanie 3



Fot. 74


Fotel prz. lew. - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 75

Fotel prz. praw. - Inne 1

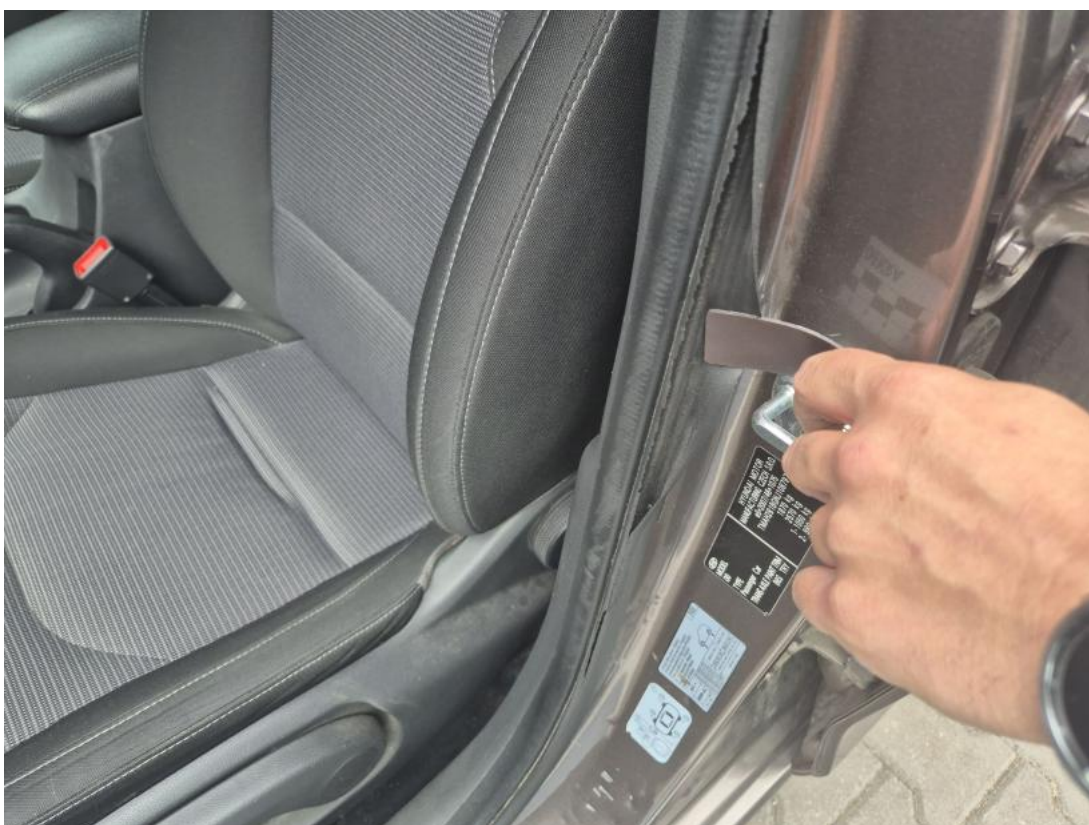

Fot. 76

Uszczelka drzwi przednich L - Pęknięcie/rozerwanie 1