

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1001935617
Besichtigt am: 08.05.2025 10:35
Berichts-Nr: 8312584
FIN: VSSZZZKLZMR020422



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Limousine
Hersteller:	Seat
Modell:	Leon
HSN / TSN:	7593 / AQP
Erstzulassungsdatum:	03.05.2021
Laufleistung:	71.561 km
Farbe:	"Nevada" Weiss
Farbe Dach:	"Nevada" Weiss
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Hybrid Benzin
Hubraum:	1.400 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 6-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Mittelgrau - Lavarot
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	09.2026
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	10.500 KM

» Fahrzeugausstattung

<p>"Convenience"-Paket: Regen-/Lichtsensor, Coming- und Leaving-Home-Funktion, Innenspiegel automatisch abblendend</p> <p>2 Leseleuchten vorn, 2 hinten</p> <p>230V Wechselrichter und Steckdose für Europa</p> <p>230-V-Wechselrichter und -Steckdose (im Gepäckraum)</p> <p>4 Zyl. Ottomotor 1,4L Aggr. 04E.C</p> <p>4-Zyl.-Benzinmotor 1,4 l/110 kW Hybrid TSI, Systemleistung 150 kW Grundmotor: TH8/T9D, e-Hybrid</p> <p>6-Gang-Automatikgetriebe A6</p> <p>Abgaskonzept, EU6 AP</p> <p>Abwicklung Serie</p> <p>Airbag FS und BFS, Knieairbag auf FS und BFS, mit BFS-Deaktivierung</p> <p>Aktivkohlebehälter (EVAP)</p> <p>Alarm</p> <p>Ambientelicht Ausführung 2</p> <p>Angehobener Ladeboden hinten</p> <p>Anlaufsteuerung</p> <p>Anlaufsteuerung</p> <p>Antenne nur für FM Empfang, Diversity</p> <p>Armaturentafel Standard</p> <p>Aufkleber/Schilder, deutsch-französisch-holländisch</p> <p>Auspark- und Spurwechselassistent und Ausstiegswarner</p> <p>Außen-Sound, Soundbox ohne Deaktivierung (Ausführung 1)</p> <p>Außenspiegel elektrisch anklappbar-/ einstellbar, beheizbar, mit Beifahrerspiegelabsenkung</p> <p>Außenspiegel Fahrerseite konvex, Beifahrerseite konvex</p> <p>Außenspiegelgehäuse lackiert</p> <p>Automatische Distanzregelung (mit follow to stop) und Speed-Limiter</p> <p>Batterie 320A (59Ah)</p> <p>Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift</p> <p>Betriebserlaubnis Nachtrag</p> <p>Bordliteratur in Deutsch</p> <p>Bordwerkzeug</p> <p>BRS für Fahrzeuge mit E-Antrieb (ESC und eBKV)</p> <p>Chrom-Paket</p> <p>Climatronic (3-Zonen) mit Klimabedienteil hinten</p> <p>Connectivity Box: Induktive Ladestation + GSM-Verstärker</p> <p>Dämpfung hinten, Basis 1</p> <p>Dämpfung vorn</p> <p>Datenträger für EU, integriert</p> <p>DC/DC Wandler 3,0 KW</p> <p>Dekor-Einlagen für Konsole</p>	<p>Diebstahlalarmanlage, Innenraumüberwachung, Back-up-Horn und Abschleppschutz</p> <p>Differenzialsperre (XDS) Dynamische Traktions Hilfe</p> <p>Digitaler Radioempfang</p> <p>Doppelton-Signalhorn</p> <p>Dreip. Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label</p> <p>Dreip. Automatikgurte vo.m. Gurtstraffer ohne Höheneinstellung</p> <p>Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz</p> <p>Einbau Differenzierung für Getriebe "DQ400" -- Fahrzeugteile -</p> <p>Einführungsvolumen</p> <p>Einstiegleisten in den Türausschnitten (beleuchtet)</p> <p>Embleme</p> <p>E-Motor (Hybrid) Systemleistung 150KW Aggr. 0EC.A / 0EK.A</p> <p>Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von außen</p> <p>Entriegelung Hintersitz Standard</p> <p>Exklusive Sportausstattung FR</p> <p>Extern, USB Typ-C Datenbuchse(n) und Ladebuchse(n)</p> <p>Fahrprofilauswahl und konv. Dämpfer</p> <p>Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen</p> <p>Fahrzeugklassen-Differenzierung -5FN-</p> <p>Federbereich 08 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose</p> <p>Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, elektrisch</p> <p>Fernlichtassistent</p> <p>Fertigungsablauf Standard</p> <p>Feststellbremse</p> <p>Formteilhimmel ungeteilt</p> <p>FPK-Medium</p> <p>Front Assist mit Warnen und Bremsen auf Fahrzeuge, Fußgänger und Radfahrer</p> <p>Frontantrieb</p> <p>Frontscheibe, Wärmeschutzglas</p> <p>FULL LINK für Navigationssystem</p> <p>Fußhebelwerk "Standard"</p> <p>Gepäckraumabdeckung, klappbar</p> <p>Gepäckraumauskleidung mit Staufächern</p> <p>Gepäcktaschen an Rückenlehnen</p> <p>Gewichtsbereich 2 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose</p> <p>Greenhouse in Schwarz</p> <p>Gurtkontrolle, E-Kontakt vorn und hinten, optisch und akustisch</p> <p>Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung</p> <p>Heckspoiler</p>
---	---

Höheneinstellung,manuell,für Vordersitze	Ohne beheizbare Scheibenwaschdüsen
Hybrid-Antriebssystem PHEV	Ohne Berg-Anfahr/ Abfahrhilfe/ Komfort- fahrhilfe
Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H	Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
Kältemittel R1234yf	Ohne Car2X
Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung	Ohne connect Paket 1
Keine Aktionsausführung	Ohne Dacheinsatz (Volldach)
Kennzeichenträger vorn (groß)	Ohne Dachreling / Dachlastträger
Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem I-Size, 2 x top tether und Kindersitzverankerung vorn BF-Seite	Ohne erweitertem Sicherheitssystem
Klappbare Haltegriffe, mehrteilig	Ohne Feuerlöscher
Komforttelefonie mit LTE und Wireless charging	Ohne Fußmatten
Kompensor Ausf. 1	Ohne Head-Up Display
Kopfstützen hinten (3 Stück)	Ohne Individualeinbau
Kopfstützen vorn	Ohne Ladedose
Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer	Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
Kurzheck Leon 5-Türer	Ohne Mode3 Ladekabel
Ladekabel Mode 2 Typ2 / E+F (10A)	Ohne Schalthebelknopf/-Griff
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage, ohne Waschwasser- Standanzeige
Lautsprecher, vorn und hinten	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
LED- Hauptscheinwerfer mit Linse	Ohne Sonderspezifikationen
Ledermultifunktionslenkrad, beheizbar mit Tiptronic	Ohne Steckdose
LED-Innenlicht-Paket: Handschuhfach, Sonnenblende, Fußraum, Ablage und Multicolor-Ambientebeleuchtung umlaufend	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
LED-SBBR-Leuchte, Fahrtrichtungsanzeigeranimiert	Ohne Tilgergewicht Lenkrad
Leichtmetallräder 7 1/2J x 17	Ohne Trennwand
Lendenwirbelstütze, manuell einstellbar in Vordersitzlehnen	Ohne Überführungsausrüstung
Leuchtwertenregulierung,autom.dynamisch (reguliert sich im Fahrbetrieb)	Ohne Verbandmaterial, ohne Warndreieck
Linkslenker	Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)
Mirror Link plus Wireless "App" plus RSE (Vorbereitung)	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Mit Ausweichunterstützung mit Abbiegeassistent	Ohne zus. Geräuschdämpfungsmaßnahmen für Innenraum
Mit Multifunktionskamera	Ohne zus. Karosserieabdeckungen seitlich(Steinschlagschutz)
Mit Projektionsleuchte (Spiegel)	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Mit Rückfahrkamerasystem (Ausf.2)	Ohne Zusatz-/Standheizung
Mit Verkehrszeichenerkennung	Ohne zusätzliche Bereifung
Mittelarmlehne vorn	Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS- Verbund
Modul Boden hinten Ausführung 1	Optionsinfotainment (MIB3)
Müdigkeitserkennung	Pannens-Set
Navigationsgerät-High	Parklenkassistent
Nebelscheinwerfer	Parklenkassistent inkl. Sensoren vorn und hinten
Nebelschlussleuchte	Privater Notruf
Nicht Heissland	Radschrauben mit Diebstahlsicherung (nicht abschließbar)
Nichtraucherausführung	Radstand
Normalsitze vorn	Rechtsverkehr
	Regionscode " ECE " für Radio

Reifen 225/45 R17 91W sportiv	Variante Grundausstattung
Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke	Verbau der Startbatterie hinten, ohne zweite Batterie
Reifendruckkontrolle	Vier-Lenkerachse
Rückfahrkamera	Vorbereitung für Anhängervorrichtung
Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit Mittelarmlehne	Vorbereitung für Anhängervorrichtung
Safe & Driving L (mit Navi für europäische Länder), Safe & Driving L1 (mit Navi für nicht-europäische Länder)	Wartungsintervallverlängerung
Scheiben seitlich in Wärmeschutzverglasung, ab B-Säule und hinten dunkel eingefärbt	Winterpaket I: Sitzheizung vorn und Lenkradheizung
Scheibenbremsen hinten	Zierleisten Standard
Scheibenbremsen vorn	
Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor	
Schlüsselloses Schließ- und Startsystem "Keyless Advanced" mit Safesicherung	
Schlüsselloses Schließ- und Startsystem Keyless Access mit SAFELOCK	
Schriftzugsatz in Grundausführung	
Schublade unter dem linken Vordersitz	
SEAT Voll-LED: LED-Scheinwerfer und LED-Heckleuchten, autom. Leuchtweitenregulierung, Projektionsleuchte	
Seitenairbag vorn und hinten, mit Kopfairbag und Interaktionsairbag vorn	
Seitenairbags hinten + Knieairbag vorn + Center-Airbag	
Serienkraftstoff-Erstbefüllung	
Serviceanzeige 15000 km oder 1 Jahr (fest)	
Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig (Servotronic)	
Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar	
Sitzbezüge in Stoff	
Sitzheizung für Vordersitze getrennt regelbar	
Sonnenblenden mit Spiegel, beleuchtet, mit Airbag-Label auf Sonnenblende und B-Säule	
Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw	
Sprachsteuerung	
Spurhalteassistent	
Stabilisator hinten	
Stabilisator vorn	
Standardelektrik	
Standard-Klimazonen	
Start/Stop-Anlage mit Rekuperation	
Steuerungsnummer	
Stoßfänger Sport	
Tagesfahrlicht mit Assistenzfahrlicht u.Coming- u. Leaving-home Funktion automatisch	
Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen	
Tür und Seitenverkleidung Teilleder	
Typprüfland Deutschland	
Typzeichen und Firmenemblem	
UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz	

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Goodyear	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	225/45 R 17 91 W	4,0 mm
Goodyear	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	225/45 R 17 91 W	4,0 mm
Goodyear	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	225/45 R 17 91 W	3,0 mm
Goodyear	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	225/45 R 17 91 W	3,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Nein

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 07.2024

Kompressor vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Vorne Rechts	Unfallschaden	Pauschalbetrag
2	Rückfahrkamera	Gebrochen	Ersetzen
3	Bremsscheiben hinten	Beschädigt	Ersetzen
4	Handschuhfach Deckel	Kratzer	Ersetzen
5	Tür hinten links	Delle(n)	Instandsetzen + lackieren
6	Andere mechanische Teile	Tierverbiss	Ersetzen
7	Vorbereitungszeit Metall-Lackierung	Lack Vorbereitung	Ausführen
8	Stoßfängerzierblende hinten	Kratzer	Ersetzen
9	Achsvermessung	Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang	Prüfen
10	Kofferraumdeckel Gummidichtung	Gerissen	Ersetzen
11	Reifen hinten links	Außerhalb Toleranzbereich	Ersetzen
12	Reifen hinten rechts	Außerhalb Toleranzbereich	Ersetzen
13	Innenraum	Verschmutzt	Reinigen
14	Tirefit	Abgelaufen	Ersetzen

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Stoßfänger hinten mitte	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Heckklappe	Delle(n)	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
3	Einstiegsschweller vorne rechts	Delle(n) und Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Fehlteile

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Betriebsanleitung	Fehlt	Ersetzen

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

VSSZZZKLZMR020422

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Mittelmäßiger Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Ja

» Sonstige Bemerkungen

Zusätzlich wurde zur Ermittlung der Reparaturkosten eine bzw. mehrere Reparaturkalkulation/en durchgeführt. Diese sind als Anlage dem Gutachten beigelegt.

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts




Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts



Innenraum - Mittelkonsole

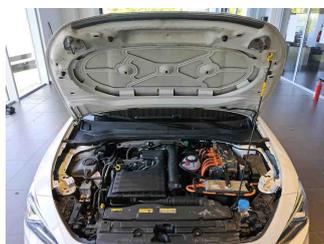


Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/ Securitybag



Innenraum - Kofferraum

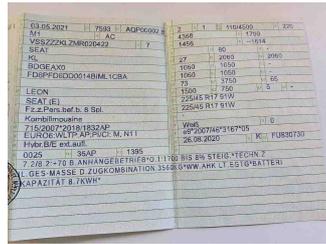


Fahrzeug - abgegebene ZB1



Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis



Innenraum - vorne

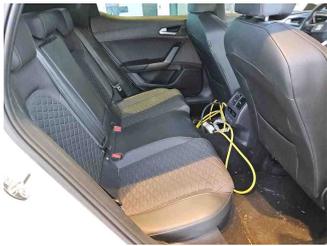

Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Unterbodenscan



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Vorne Rechts - Unfallschaden - Pauschalbetrag



2 - Rückfahrkamera - Gebrochen - Ersetzen



3 - Bremscheiben hinten - Beschädigt - Ersetzen

Kommentar

Materialabbruch an Bremscheibe hinten links und rechts. Komplettpreis incl. Beläge




4 - Handschuhfach Deckel - Kratzer - Ersetzen



5 - Tür hinten links - Delle(n) - Instandsetzen + lackieren



6 - Andere mechanische Teile - Tierversiss - Ersetzen

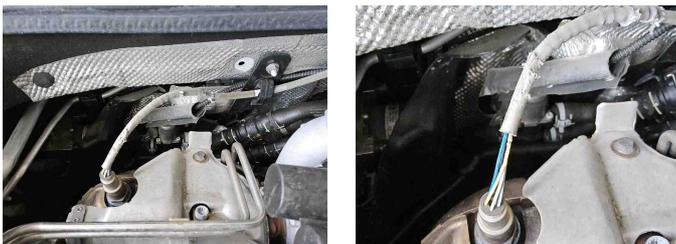

7 - Vorbereitungszeit Metall-Lackierung - Lack Vorbereitung - Ausführen

8 - Stoßfängerzierblende hinten - Kratzer - Ersetzen



9 - Achsvermessung - Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang - Prüfen



10 - Kofferraumdeckel Gummidichtung - Gerissen - Ersetzen



11 - Reifen hinten links - Außerhalb Toleranzbereich - Ersetzen



12 - Reifen hinten rechts - Außerhalb Toleranzbereich - Ersetzen



13 - Innenraum - Verschmutzt - Reinigen



14 - Tirefit - Abgelaufen - Ersetzen



GEBRAUCHSSPUREN

1 - Stoßfänger hinten mitte - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



2 - Heckklappe - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



3 - Einstiegsschweller vorne rechts - Delle(n) und Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



FEHLTEILE

1 - Betriebsanleitung - Fehlt - Ersetzen



» **Reparaturkosten-Kalkulation**

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Vorne Rechts - Unfallschaden - Pauschalbetrag



<https://www4.macadam.eu/picture/2916fcc6-b060-4f1a-b64f-1c8377a8a9a4.pdf?boundingBoxes=true>