



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7828078
vom: 20.02.2025

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1001847807
Besichtigt am: 20.02.2025 12:54
Berichts-Nr: 7828078
FIN: TMBJW0NX2MY161871



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7828078
vom: 20.02.2025

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kombi
Hersteller:	Skoda
Modell:	Octavia
HSN / TSN:	8004 / AVE
Erstzulassungsdatum:	06.07.2021
Laufleistung:	58.341 km
Farbe:	Race-Blau Metallic
Farbe Dach:	Race-Blau Metallic
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Hybrid Benzin
Hubraum:	1.400 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	4.689 mm
Fahrzeughöhe:	1.504 mm
Fahrzeugbreite:	1.829 mm
Zulässiges Gesamtgewicht:	2.090 kg
Radstand:	2.680 mm
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 6-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Schwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	3

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	11.2026
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Nein
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Vollständig
Datum der letzten Wartung:	20.11.2024
Km-Stand bei letzter Wartung:	56.428 km
Restlauf bis Service:	16 Tag(e)



Zustandsbericht

Berichts-Nr: 7828078
vom: 20.02.2025

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

» Fahrzeugausstattung

"CREW PROTECT ASSIST" - (PreCrash Basic,Front und Heck)	Besondere Innengeräuschkämpfung
"CRUISE CONTROL" - Geschwindigkeitsgerät mit Speedlimiter	Betriebserlaubnis Nachtrag
"DRIVER ALERT" - Müdigkeitserkennung	Bordliteratur in Deutsch
"FRONT ASSIST" - mit Warnen und Bremsen auf Fahrzeuge, Fußgänger und Radfahrer	Bordwerkzeug
"KESSY FULL" mit Alarm und SAFE System	BRS für Fahrzeuge mit E-Antrieb (ESC und eBKV)
"PARK ASSIST" - Parklenkassistent mit Einparkhilfe (Parksensoren vorn und hinten)	Chrompaket
"REAR VIEW"	Climatronic (3-Zonen) mit Klimabedienteil hinten
"SIMPLY CLEVER"	DAB - Digitaler Radioempfang
"SMART LINK" (wired and wireless connect)	Dachreling
"SUNSET" + akustische vordere Seitenscheiben	Dämpfung hinten,Basis 1
12 Volt-Steckdose im Kofferraum	Dämpfung vorn
230V Wechselrichter und Steckdose für Europa	DC/DC Wandler 3,0 KW
2x USB vorn, 2x USB hinten (MiKo), 1x USB in Sicherheitsinnenspiegel	Dekor-Einlagen "PIANO BLACK"
3-Speichen-Sportmultifunktionsleder- lenkrad mit dem Heizung und Schaltwippen für das DSG	Diebstahlalarmanlage, Innenraumüber- wachung,Back-up-Horn und Abschleppschutz
4 Türen	Differenzialsperre (XDS) Dynamische Traktions Hilfe
4 Zyl.Ottomotor 1,4L Aggr. 04E.C	Doppelton-Signalhorn
4-Zylinder-Ottomotor 1,4L/110 KW Hybrid,TSI, Systemleistung 150 KW Grundmotor ist: TH8/T9D	Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label
6-Gang-Automatikgetriebe	Dreip.Automatikgurte vo.m.Gurtstraffer und Höheneinstellung
8 Lautsprecher (passiv)	Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Einbau Differenzierung für Getriebe"DQ400" -- Fahrzeugteile -
Abgasendrohr hinten (Standard)	-
Abgaskonzept, EU6 AP	Einstiegleisten in den Türausschnitten
Ablagekästen im Kofferraum	E-Motor (Hybrid) Systemleistung 150KW Aggr.0EC.A / 0EK.A
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von innen (elektr.)
Ambiente und Umfeldbeleuchtung	Entriegelung Hintersitz mechanisch
Antenne nur für FM Empfang, Diversity	Fahrerkniefairbag
Armaturentafel, Swarz, mit PAD - Style, RS, Scout; RS graue Naht	Fahrprofilauswahl und konv. Dämpfer
Aufkleber/Schilder, deutsch-französisch-holländisch	Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Außen-Sound, Soundbox ohne Deaktivierung(Ausführung 1)	Fahrzeugklassen-Differenzierung -5EN-
Außensp.mit Mem.F; el.einstell-/beheizb.-aut.abblendb. (Fahrer),kippb.bei Rückw.F(Beif.),Kappe el.klappbar, Vorfelddbel.	Federbereich 07 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Außenspiegel Fahrerseite konvex, Beifahrerseite konvex	Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, elektrisch
Außenspiegelgehäuse und diverse Anbauteile in Wagenfarbe	Fertigungsablauf Standard
Ausströmer	Feststellbremse
Batterie 320A (59Ah)	Formteilhimmel ungeteilt
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	FPK-Medium
Beheizbare Scheibenwaschdüsen vorn	Frontantrieb
Beheizbare Windschutzscheibe	Fußhebelwerk "Standard"
Berganfahrassistent	Gepäckraumabdeckung + Sonnenrollo für die Seitenscheiben hinten, mechanisch
	Gepäckraumbeleuchtung
	Gepäckraumbodenbelag, Nadelflies (form- stabil)



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7828078
vom: 20.02.2025

Gewichtsbereich 5 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose	Mittelarmlehne vorn
Grossdach-System	Mittelkonsole
Gurtkontrolle, E-Kontakt vorn und hinten, optisch und akustisch	Modul Boden hinten Ausführung 4
Head-Up Display	Multipler Matrix-Beam
Heckscheibenwischer "AERO"	Navi Columbus + Web Radio
Heckspoiler	Nebelscheinwerfer und Abbiegeleuchte
Hinterachsgewicht Ausführung 1	Nebelschlusslicht einseitig, Rückfahrlicht beidseitig
Hybrid-Antriebssystem PHEV	Netztrennwand
Infotainment Columbus	Nicht Heissland
Innenleuchte im Fußraum vorn und hinten	Normal-Lackierung
Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H	Notrufsystem eCall
Kältemittel R1234yf	Ohne Ablagenpaket/box
Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung	Ohne Adapter
Keine Aktionsausführung	Ohne Alu/Chrom-Paket
Kindersicherung, elektrisch betätigt	Ohne Anhängervorrichtung
Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem I-Size, 2 x top tether und Kindersitzverankerung vorn BF-Seite	Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
Kleinlederpaket (3-Speichen-Beheizbares Sportmultifunktionslederlenkrad für Radio und Telefon, mit Tiptronic)	Ohne Car2X
Komfort & Relax	Ohne Fußmatten
Komfortsitze vorn (Sportsitze für RS)	Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche
Komforttelefonie mit LTE und Wireless charging	Ohne Geschwindigkeitsbegrenzungsanlage
Kopfstützen hinten mit zus. Funktion	Ohne Klapp Tisch an Vordersitzlehne
Kopfstützen vorn	Ohne Ladeboden
Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer	Ohne Ladedose
Ladekabel Mode 2 Typ2 / E+F (10A)	Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Mode3 Ladekabel
Lane Assist (ohne HOD)	Ohne Schalthebelknopf/-Griff
LED- Hauptscheinwerfer mit variabler Lichtverteilung	Ohne Schmutzfänger
LED-SBBR-Leuchte, Lichtfunktionen animiert, spezielles Styling	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Leergewichtsbereich 1	Ohne Skisack
Leichtmetallräder "PERSEUS", anthrazit, glanzgedreht, 7,5J x 18" - 4 Stk.	Ohne Starktonanl./Tonfolgeschaltregelung
Leichtmetallräder "PERSEUS", anthrazit, glanzgedreht, 7,5J x 18" - 4 Stk.	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Lendenwirbelstütze, elektr. einstellbar in Vordersitzlehnen	Ohne Überführungsausrüstung
Leuchtweitenregulierung, autom/dynamisch mit Kurvenfahrlicht (AFS 1)	Ohne Verkehrszeichenerkennung
Linkslenker	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Luxusausstattung	Ohne zus. Funktionsfehleranzeige
Mit Ausweichunterstützung, mit Abbiegeassistent	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Mit Halter	Ohne Zusatz-/Standheizung
Mit Multifunktionskamera	Ohne zusätzliche Bereifung
Mit Scheinwerferreinigungsanlage, mit Waschwasser-Standanzeige	Optionsinfotainment (MIB3)
	Pannen-Set
	Parken & Sicht
	Radschrauben Standard
	Radstand



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7828078
vom: 20.02.2025

Rechtsverkehr	Vier-Lenkerachse
Regionscode " ECE " für Radio	Wartungsintervallverlängerung
Reifen 225/45 R18 91Y	Zus. Karosserieabdeckungen Steinschlag- schutz
Reifendruckkontrolle	Zus.Rückstrahler (Türbereich)
Reifenlieferanten für EU Länder	Zusätzliche Außengeräuschkämpfung
Remote Access / Remote Access + Online Infotainment	
Remote Access + Infotainment Online 3 Jahre	
Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit Mittelarmlehne	
Scheibenbremsen hinten	
Scheibenbremsen vorn	
Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor	
Schl}sselloses Schlie - und Startsystem "Keyless Advanced" mit Safesicherung	
Schriftzugsatz in Grundauführung	
Seitenairbag vorn und hinten, mit Kopfairbag und Interaktionsairbag vorn	
Serienkraftstoffstbefüllung (6L)	
Serviceanzeige 15000 km oder 1 Jahr (fest)	
Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig (Servotronic)	
Sicherheit	
Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar ohne Rahmen, mit Sensoren	
Side Assist	
Sitzbezüge in Stoff	
Sitzeinstellung,elektrisch für beide Vordersitze mit Memory	
Sitzheizung für Vorder-/u.Hintersitze, getrennt regelbar	
Sonnenblenden,mit Make-up-Spiegel beleuchtet auf Fahrer und Beifahrerseite	
Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw	
Sprachsteuerung	
Stabilisator hinten	
Stabilisator vorn	
Standard-Klimazonen	
Start/Stop-Anlage mit Rekuperation	
Steuerung (werksintern)	
Stoßfänger in Wagenfarbe	
Tagesfahrlichtschaltung	
Tankdeckel	
Tilgergewicht Lenkrad, XX HZ	
Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen	
Tür und Seitenverkleidung (Regenschirm auf Fahrerseite)	
Typprüfand Deutschland	
UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz	
Variant/Avant	
Verbau der Startbatterie hinten, ohne zweite Batterie	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7828078
vom: 20.02.2025

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Derzeit sind ein oder mehrere Reifen am Fahrzeug montiert, die nicht zum Lieferumfang gehören.

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Bridgestone	Vorne	Links	Winter	Aluminium	205/55 R 17 95 V	4,0 mm
Bridgestone	Vorne	Rechts	Winter	Aluminium	205/55 R 17 95 V	4,0 mm
Bridgestone	Hinten	Links	Winter	Aluminium	205/55 R 17 95 V	6,0 mm
Bridgestone	Hinten	Rechts	Winter	Aluminium	205/55 R 17 95 V	6,0 mm

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Goodyear			Sommer	Aluminium	225/45 R 18 91 Y	5,0 mm
Goodyear			Sommer	Aluminium	225/45 R 18 91 Y	6,0 mm
Goodyear			Sommer	Aluminium	225/45 R 18 91 Y	6,0 mm
Goodyear			Sommer	Aluminium	225/45 R 18 91 Y	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 03.2025

Kompressor vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7828078
vom: 20.02.2025

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Zusätzliche Felge(n) Glanzgedreht	Deformiert	Ersetzen Sicherheitsrelevanter Schaden
2	Zusätzliche Felge(n) Glanzgedreht	Deformiert	Ersetzen Sicherheitsrelevanter Schaden
3	Rücklicht rechts	Wassereintritt	Ersetzen
4	Seitenwand hinten links	Delle(n) und Kratzer	Instandsetzen + lackieren (teilweise)
5	Stoßfänger hinten	Kratzer	Lackieren
6	Vorbereitungszeit Karosserie	Lack Vorbereitung	Ausführen
7	Zusätzliche Felge(n) Glanzgedreht	Kratzer	Pauschalbetrag
8	Motorhaube	Delle(n)	Kaltdrücken
9	Handschuhfach Deckel	Gebrochen	Ersetzen
10	Einstiegsschweller hinten links	Kratzer	Polieren
11	Tür hinten rechts	Kratzer	Polieren

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

» Fehlteile

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Kofferraumabdeckung (Rollo)	Fehlt	Ersetzen



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7828078
vom: 20.02.2025

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.



Zustandsbericht

Berichts-Nr: 7828078
vom: 20.02.2025

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

TMBJW0NX2MY161871

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gepflegter Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7828078
vom: 20.02.2025

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7828078
vom: 20.02.2025

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Seitenansicht - Schweller links

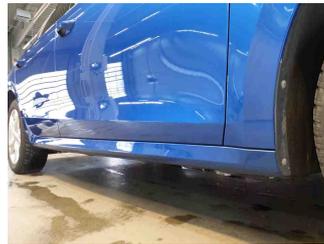

Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts



Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2



Räder - Rad beiliegend #3



Räder - Rad beiliegend #4



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/ Securitybag



Innenraum - Kofferraum



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7828078
vom: 20.02.2025



Räder - eingelegt im Fahrzeug



Equipment - Ladeequipment



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Zusätzliche Felge(n) Glanzgedreht - Deformiert - Ersetzen
Sicherheitsrelevanter Schaden



2 - Zusätzliche Felge(n) Glanzgedreht - Deformiert - Ersetzen
Sicherheitsrelevanter Schaden



3 - Rücklicht rechts - Wassereintritt - Ersetzen



4 - Seitenwand hinten links - Delle(n) und Kratzer - Instandsetzen + lackieren (teilweise)



5 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Lackieren



6 - Vorbereitungszeit Karosserie - Lack Vorbereitung - Ausführen

7 - Zusätzliche Felge(n) Glanzgedreht - Kratzer - Pauschalbetrag




8 - Motorhaube - Delle(n) - Kaltdrücken



9 - Handschuhfach Deckel - Gebrochen - Ersetzen



10 - Einstiegsschweller hinten links - Kratzer - Polieren

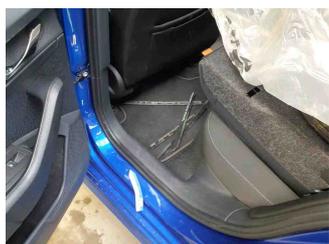

11 - Tür hinten rechts - Kratzer - Polieren





Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7828078
vom: 20.02.2025

FEHLTEILE

1 - Kofferraumabdeckung (Rollo) - Fehlt - Ersetzen

