

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	215281/6/25-11401	Data raportu	11-06-2025
Rzeczoznawcy	Rafał Sypułek mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	05-06-2025
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/39903/25/06/03	Miejsce oględzin	MASTER1 MYSŁOWICE, OBRZEŻNA P...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	VR7ECYHZJKJ589074
Marka, model	CITROEN Berlingo 18-23
Typ, wersja	Berlingo M 1.5 BlueHDI Live S&S
Numer rejestracyjny	NO059CP
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1499 ccm/96 kW
Stan licznika	km
Data 1. rej./rok prod.	01-04-2019/2019
Data nast. bad. techn.	26-03-2025
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	biały/UNI
Skrzynia biegów	manualna



Wposażenie pojazdu

ABS, AFU - system wspomagania hamowania awaryjnego, ASR, Active Safety Brake - system hamowania awaryjnego, Czujnik ciśnienia w ogumieniu, Czujnik zmiernych, Drzwi boczne lewe przesuwne manualnie, Drzwi boczne prawe przesuwne manualnie, ESC, Felgi stalowe 16 czarne, z kołpakami, z ogumieniem 205/60, Fotel kierowcy regulowany wzdłużnie, z regulacją pochylenia oparcia i wysokości, Fotel pasażera z regulacją wysokości, Gniazdo 12V w konsoli środkowej, Hill Assist - wspomaganie ruszania na wzniesieniu, Kierownica regulowana w dwóch płaszczyznach, Klamki wewnętrzne chromowane, Klamki zewnętrzne czarne, Kłapa tylna z ogrzewaną szybą i wycieraczką, Klimatyzacja manualna, Listwy boczne ochronne Airbumps, czarne, Lusterka boczne sterowane elektrycznie i ogrzewane, Obudowy lusterek zewnętrznych kolorze czarnym, Poduszki powietrzne boczne - przód, Poduszki powietrzne czołowe, Poduszki powietrzne kurtynowe, Półka podsufitowa przednia, Półka zakrywająca przestrzeń bagażową, Schowek po stronie pasażera, zamykany, klimatyzowany, System audio RD6 + Radio AF/FM + bluetooth + USB i Jack + ekran, 6 głośników, System niezamierzonego przekroczenia linii z korektą toru jazdy, aktywny (LKA), System rozpoznawania znaków ograniczenia prędkości - rozszerzony, Szyby przednie sterowane elektrycznie, sekwencyjne, Słupki przy przedniej szybie w kolorze czarnym, Tapicerka materiałowa Mica Green, Tylna kanapa dzielona 2/3 - 1/3, Zamek centralny, Zegary analogowe z wyświetlaczem matrycowym 3,5", Citroen Connect Radio AF/FM (RCC A2) - ekran 8 cali, MirrorScreen, Bluetooth, 2xUSB i Jack, Drzwi tylne dwuskrzydłowe, przeszklone, Fotel kierowcy Komfort (regulacja wzdłużna, pochylenia, wysokości, lędźwiowa, zagłówka + podłokietnik), Fotele przednie podgrzewane + fotel kierowcy Komfort, Koło zapasowe, Lakier niemetalizowany, specjalny, Pakiet Miejski

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	FIRESTONE, WINTERHAWK 4	205/60 16 92H	5,5 mm
	lewe	FIRESTONE, WINTERHAWK 4	205/60 16 92H	5,5 mm
tylna	prawe	FIRESTONE, WINTERHAWK 4	205/60 16 92H	3,0 mm
	lewe	FIRESTONE, WINTERHAWK 4	205/60 16 92H	3,5 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 1), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (NIE), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupki przedni lewy	do 150
5	Słupki przedni prawy	do 150
6	Słupki środkowy lewy	do 150
7	Słupki środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk	NA	0.5
2	Drzwi części ład.przesuwne L	rysa/odprysk	NA	0.5
3	Próg L	rysa/odprysk	NA	0.5

4	Oświetlenie tabl.rej. R	nietrwały montaż	NA	0.2
5	Drzwi tylne, skrzydło lewe L	wgniecenie/odkształcenie	NA	1.5
6	Nakładka zderzaka przedniego, góra	rysa/odprysk		
7	Pokrywa przednia	rysa/odprysk		
8	Klamka zewnętrzna drzwi tylnych L	rysa/odprysk		
9	Zderzak, środek	odbarwienie		
10	Kierownica przystosowana do Airbag	ubytki materiału		
11	Kolpaki kół	rysa/odprysk		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11


Bok lewy z przodu



Fot. 12


Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

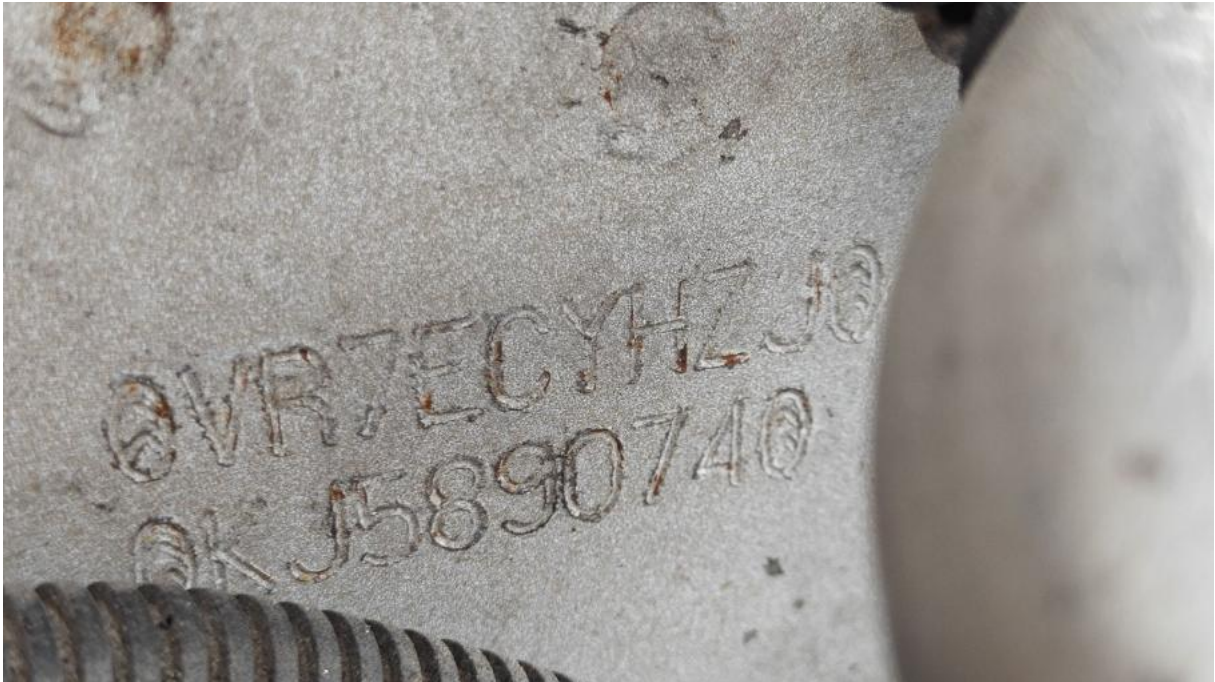

Fot. 13

Numer identyfikacyjny

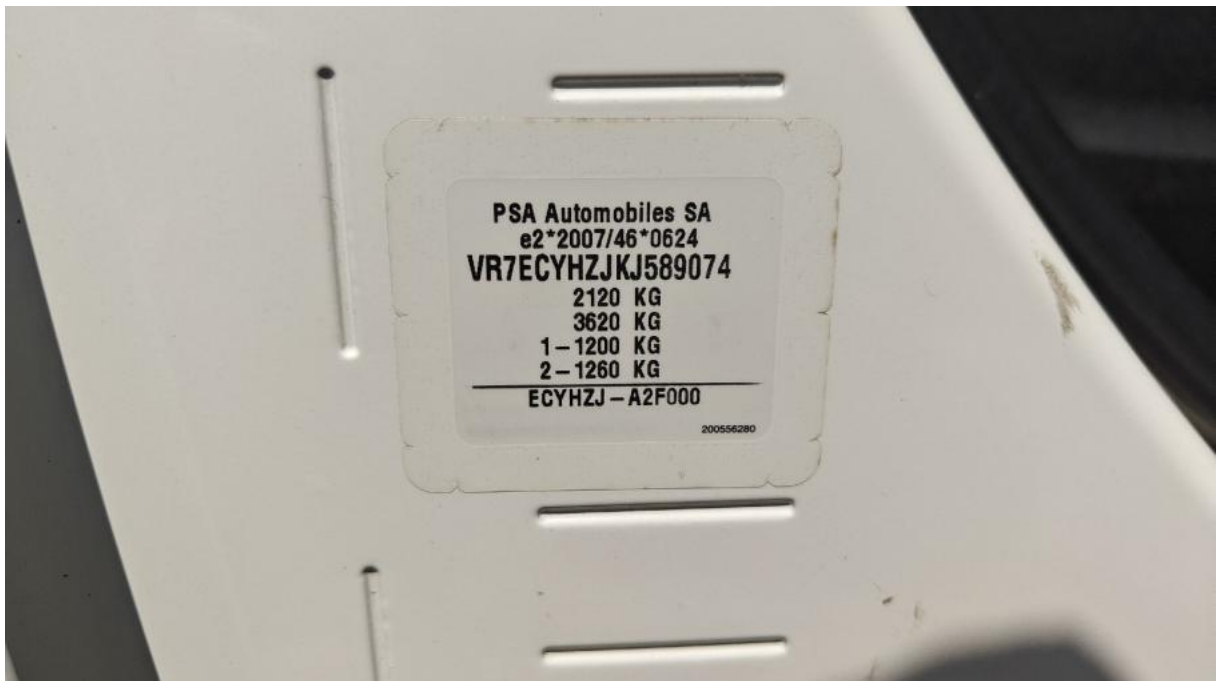

Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21


Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

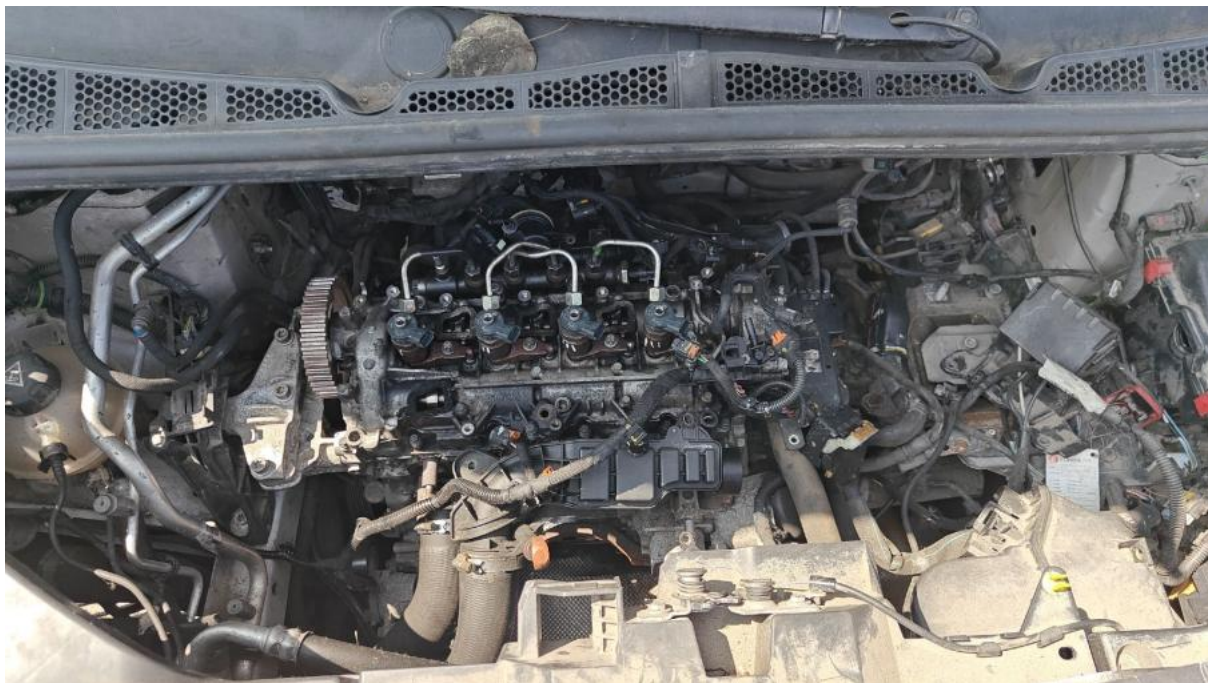

Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Koło zapasowe



Fot. 26


Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu tył

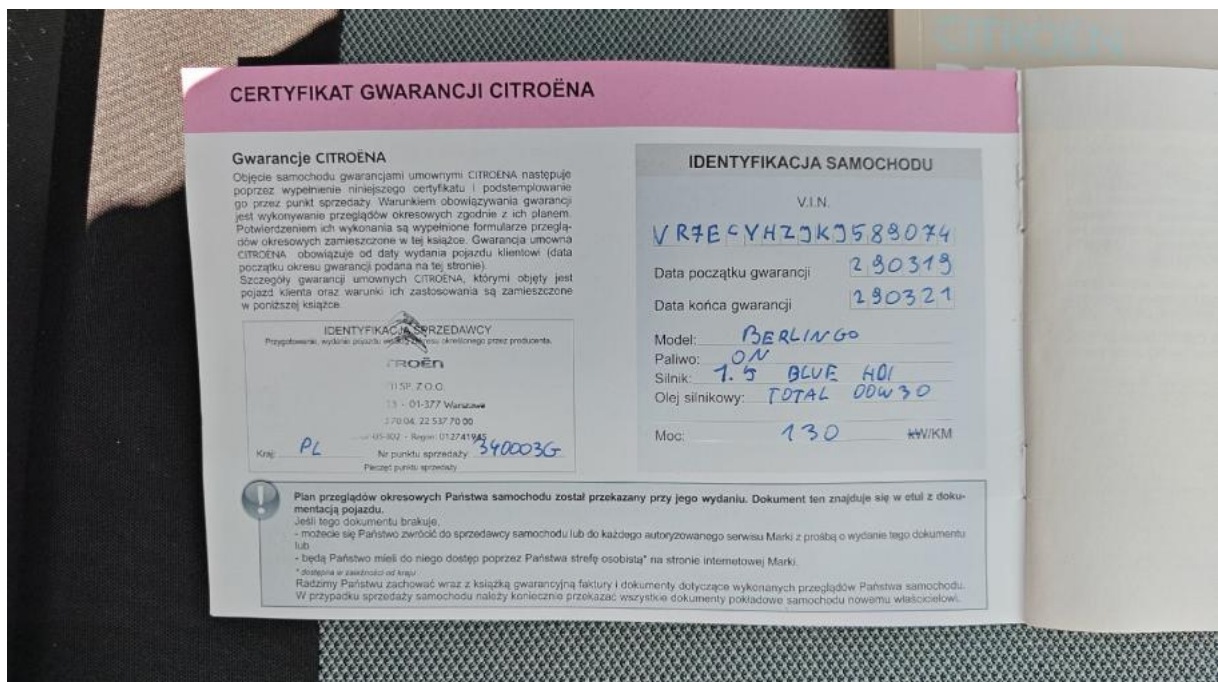

Fot. 28

Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 30

Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31


Zdjęcie do protokołu



Fot. 32

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

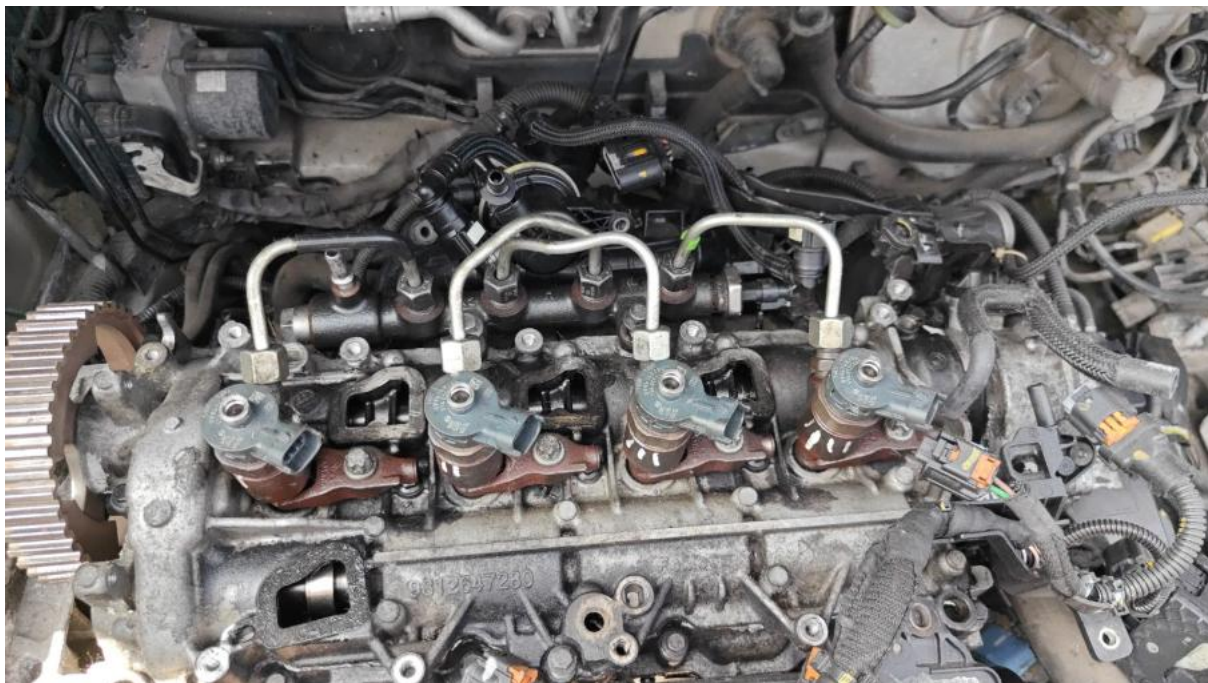

Fot. 33

Zdjęcie do protokołu



Fot. 34

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Zdjęcie do protokołu



Fot. 36

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Pokrywa komory silnika - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 38

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Zderzak przedni cz górna - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 40

Zderzak przedni cz górna - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Kółpak przedni P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 42

Kółpak przedni P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Kołpak tylny P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 44

Kołpak tylny P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Zderzak tylny - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 46

Zderzak tylny - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Drzwi przed L - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 48


Drzwi przed L - zdjęcie pogładowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

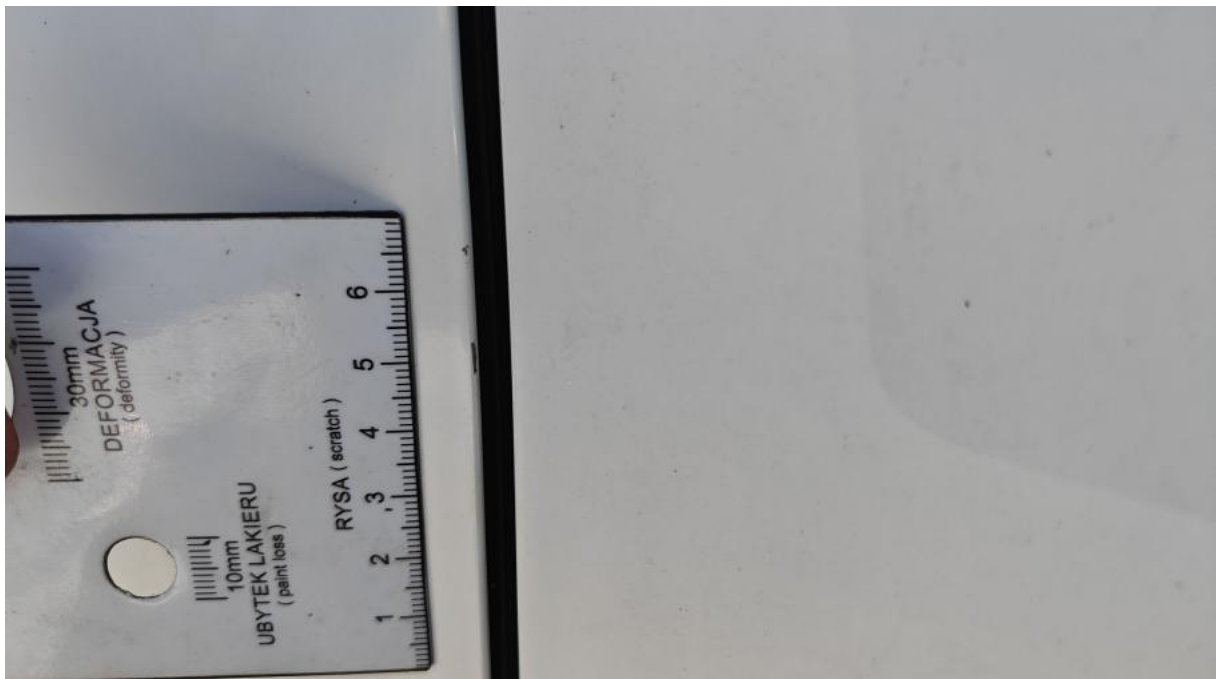

Fot. 50

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Drzwi przed L() - Rysa/odprysk 3



Fot. 52

Drzwi tylne L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1



Fot. 54


Klamka drzwi tyl L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Próg L - zdjęcie poglądowe 1

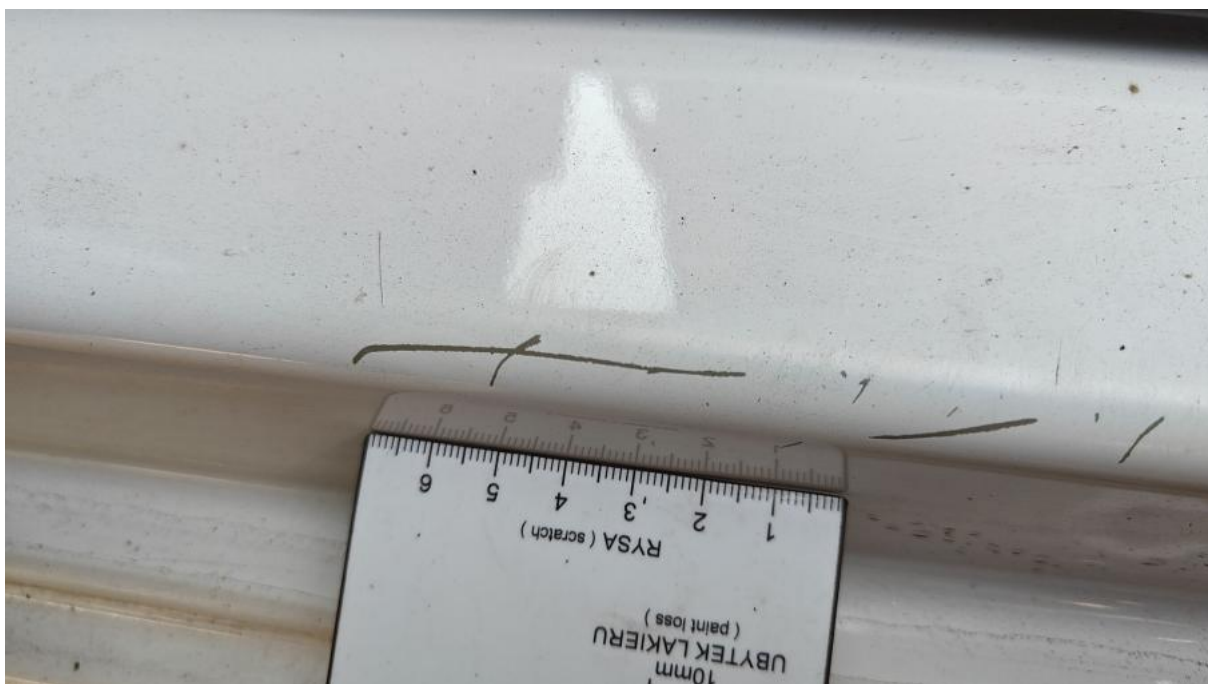

Fot. 56

Próg L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Próg L - Rysa/odprysk 2



Fot. 58

Kołpak przedni L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59

Kołpak przedni L - Rysa/odprysk 1



Fot. 60

Koło kierownicy - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61

Koło kierownicy - Rysa/odprysk 1



Fot. 62

Kanapa tyl. - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63

Kanapa tyl. - Inne 1



Fot. 64

Drzwi tyłu lewe - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65

Drzwi tyłu lewe - Wgniecenie/odkształcenie 1