

EKSPERTYZA TECHNICZNA NR SM-295/2025_WH0631A

Numer szkody / sprawy SM-295/2025_WH0631A
Nr kalkulacji 8508

DANE WYKONUJĄCEGO

Użytkownik Walewski Andrzej
Nr licencji 35006

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko: Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
Adres: 54-202 Wrocław
ul. Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0139588

Numer rejestracyjny: WH0631A
Numer nadwozia: W0VMR4609MB267885
Marka: OPEL
Model: Movano BiTurbo CDTI Euro 6 2299ccm - 180KM 3,5t 19-21
Typ: Movano CDTI L3H2
Data pierwszej rejestracji: 13.10.2021
Rok produkcji: 2021

WYCENA

Nr wyceny: 8391
Data wyceny: 11.06.2025
Wycena na dzień: 11.06.2025
Wersja bazy danych: 2025.06
Wartość: 63 700,00 zł (kupno brutto)

Numer wyceny **8508**
 Data wyceny **11.06.2025**
 Wycena na dzień **11.06.2025**
 Numer licencji / użytkownik **35006 / Walewski Andrzej**

DANE SZKODY / SPRAWY

Numer szkody / sprawy SM-295/2025_WH0631A

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
 Adres 54-202 Wrocław
 ul. Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0139588 (V)

Numer rejestracyjny / numer VIN WH0631A / W0VMR4609MB267885
 Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach 13.10.2021 / 44
 Rok produkcji 2021
 Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia 113 915 / Odczytany
 Przebieg standardowy / różnica (km) 149 600 / -35 685
 Lakier biały uni
 Liczba właścicieli Nie podano
 Stan pojazdu Dobry
 Specjalne zabezpieczenia antykradzieżowe NIE

Marka OPEL
 Model Movano BiTurbo CDTI Euro 6 2299ccm - 180KM 3,5t 19-21
 Typ Movano CDTI L3H2
 Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc Furgon, wysoki dach / 4 / 3
 Okres dostępności 01.07.2019 - 31.12.2021
 Pojemność silnika (ccm) 2299
 Moc kW / KM 132 / 180
 Paliwo / katalizator Diesel / SCR+EGR+DPF+DOC
 Układ / liczba cylindrów R / 4
 Skrzynia / liczba biegów M / 6
 Dopuszczalna masa całkowita 3 500
 Masa własna / ładowność 2 141 / 1 359
 Rozstaw osi 1 / 2 4 332 /

WYCENA POJAZDU

		Zakup
Notowanie Eurotax (baza danych 2025.06)	PLN	72 500
Korekta na przebieg	PLN	1 060
Wartość wyposażenia dealerskiego	PLN	2 140
Wartość czynników obniżających wartość	PLN	-11 030
Korekta na stan opon	PLN	-960

Wartość pojazdu (brutto) PLN 63 700

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- Airbag kierowcy
- Czujnik deszczu i zmierzchu
- Drzwi boczne prawe przesuwne, bez okna
- Drzwi tylne nieprzeszkłone, otwierane pod kątem 180 st.
- El. podnoszenie szyb, przód
- ESP
- Filtr cząsteczek stałych
- Filtr przeciwpyłkowy
- Fotel kierowcy regulowany w 6 kierunkach i z podłokietnikiem
- Fotel pasażera podwójny
- Gniazdo 12V na konsoli zmiany biegów i na kokpicie
- Kluczyk trójfunkcyjny z funkcją selektywnego zamykania drzwi
- Koło zapasowe pełnowymiarowe
- Kołpaki piasty
- Komputer pokładowy
- Lakier uni
- Lusterka boczne sterowane i podgrzewane elektrycznie ze zintegrowanymi kierunkowskazami
- Lusterko szerokokątne w osłonie przeciwsłonecznej pasażera
- Mocowanie ładunku w podłodze - 10 punktów
- Ogrzewanie z recyrkulacją powietrza
- Panel boczny bez okna z lewej strony
- Polska wersja językowa
- Półki sufitowe dla kierowcy i pasażera
- Przegroda kabiny pełna bez okna
- Radio 16BT USB ze zintegrowanym wyświetlaczem, Bluetooth, AUX-in, 2xUSB
- Schowki, kieszenie, schowki, uchwyty na kubki, 2 półki centralne
- Światła do jazdy dziennej LED
- Tapicerka materiałowa
- Wieszaki 2 na ubrania na słupku B, wieszak na pełnej przegrodzie
- Zamek centralny
- Zawieszenie aktywne redukujące przechyły nadwozia
- Zbiornik paliwa 80 litrów

WYPOSAŻENIE DODATKOWE - DEALERSKIE**Zakup**

• Czujniki parkowania z tyłu (V)	PLN	150
• Drzwi tylne nieprzeszkłone, otwierane pod kątem 270 st. (V)	PLN	230
• Elektrycznie sterowane szyby jednoimpulsowe kierowcy (V)	PLN	30
• Fotel komfortowy kierowcy z regulacją w 6 kierunkach, podłokietnikiem i regulacją lędźwiową (V)	PLN	60
• Fotel pasażera podwójny z dolnymi schowkami i składanym oparciem tworzącym obrotowy stolik na laptop (V)	PLN	150
• Klimatyzacja manualna (V)	PLN	1 120
• Półka zamykana na dokumenty A4 na górze kokpitu (V)	PLN	40
• Schowek FlexTray w formie szuflady po stronie pasażera (V)	PLN	120
• Stolik wysuwany oraz uchwyt na kubek po stronie pasażera (V)	PLN	130
• Tempomat z ogranicznikiem prędkości (V)	PLN	110

SUMA**PLN****2 140****CZYNNIKI OBNIŻAJĄCE WARTOŚĆ****Zakup**

• Konieczność naprawy pojazdu (-15%)	PLN	-11 030
--------------------------------------	-----	---------

SUMA**PLN****-11 030****OPONY****Zakup****Oś 1, Opona 1 (lewa), LAUFENN, 225/65R16C**

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	11
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	4
Zużycie [%]:	77
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Wartość (brutto)**PLN****-240****Oś 1, Opona 2 (prawa), LAUFENN, 225/65R16C**

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	11
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	4
Zużycie [%]:	77
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Wartość (brutto)**PLN****-240**

Oś 2, Opona 1 (lewa), LAUFENN, 225/65R16C

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	11
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	4
Zużycie [%]:	77
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Wartość (brutto)**PLN****-240****Oś 2, Opona 2 (prawa), LAUFENN, 225/65R16C**

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	11
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	4
Zużycie [%]:	77
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Wartość (brutto)**PLN****-240****SUMA****PLN****-960****NOTATKI****Komentarz do korekty na miesiąc 1. rejestracji:**

Brak dowodu rejestracyjnego pojazdu - brak możliwości ustalenia daty I rejestracji.
Do wyliczenia przyjęto datę neutralną, tj. 15.05.2021r.

Notatka do wyceny:

OCENA STANU TECHNICZNEGO POJAZDU.

Do oceny przedstawiono pojazd kompletny.

Oględzin pojazdu dokonano na terenie parkingu firmy DAWRO we Wrocławiu, ul. Wodzisławska 8.

W czasie oględzin dokonano jazdy próbnej (próby ruchowej) po terenie parkingu.

W czasie oględzin stwierdzono:

Kontrolka serwisowa świecąca stale podczas pracy silnika.

Brak dowodu rejestracyjnego pojazdu - brak możliwości ustalenia daty I rejestracji.

Rok produkcji ustalono na podstawie informacji z bazy zewnętrznej.

SILNIK/UKŁAD PRZENIESIENIA NAPĘDU:

Silnik wraz z osprzętem kompletny, bez widocznych braków i uszkodzeń mechanicznych.

Silnik wraz z komorą silnikową - brudny.

Silnik uruchomiono.

Wg wskazań komputera pokładowego: „Skontroluj układ wtrysku paliwa”.

Konieczność weryfikacji w warunkach serwisowych.

PODWOZIE:

Podzespoły podwozia kompletne, bez widocznych braków.

UKŁAD KIEROWNICZY:

Układ kierowniczy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD HAMULCOWY:

Układ hamulcowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD WYDECHOWY:

Układ wydechowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

NADWOZIE:

Nadwozie koloru białego - lakier dwuwarstwowy uni.

Dokonano pomiaru grubości powłoki lakierowej przyrządem elektronicznym.

Stwierdzono brak śladów napraw blacharsko lakierniczych nadwozia.

Powłoka lakierowa całego pojazdu - powierzchnie porysowana.

Części nadwozia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- pokrywa komory silnika – punktowe odpryski powłoki lakierowej, z ogniskami korozji,
- drzwi przednie lewe – zarysowane, punktowe odpryski powłoki lakierowej na krawędzi tylnej,
- drzwi przesuwne prawe – wgniecione, porysowane, listwa ochronna porysowana,
- poszycie boku lewego – wgniecione, porysowane, odpryski powłoki lakierowej, z ogniskami korozji,
- poszycie boku prawego – wgniecione, porysowane, odpryski powłoki lakierowej,
- próg lewy – porysowany,
- próg prawy – porysowany,
- słupek środkowy prawy – punktowe odpryski powłoki lakierowej,
- dach – zarysowany, wgnieciony.

Części nadwozia uszkodzone kwalifikujące się do wymiany:

- błotnik przedni prawy – pognięty,
- drzwi skrzydłowe tylne – pognięte, porysowane,

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- deska rozdzielcza – porysowana,
- tapicerka fotela kierowcy – rozerwana miejscowo,
- tapicerka ławy pasażerskiej – przepalona punktowo,
- schówek deski rozdzielczej – uszkodzony, brak możliwości otwarcia,
- uchwyt na kubek – niekompletny,
- ściana działowa – porysowana,
- obicia tapicerskie ścian przestrzeni ładunkowej – porysowane,
- obudowa lusterka zewnętrznego prawego – porysowana,
- zderzak tylny – porysowany, brak czujnika parkowania (1 szt.),
- lampa zespolona tylna prawa – klosz zarysowany.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do wymiany:

- szyba czołowa – pęknięta, punktowe odpryski, porysowana,
- zderzak przedni – pęknięty, porysowany,
- obudowy wnęk kół tylnych (lewego oraz prawego) – pognięte,
- obicia tapicerskie drzwi skrzydłowych tylnych – popękane.

WYPOSAŻENIE:

Do oględzin przedstawiono jeden kluczyk do stacyjki zapłonu i zamka drzwi.

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE:

Istotą niniejszego opracowania jest określenie aktualnej wartości urządzenia, a nie jego ceny.

Ocena nie może być powielana i publikowana bez zgody autora.

Niniejsza opinia nie może być wykorzystana do żadnego innego celu niż określony w niniejszej opinii.

Wydając niniejszą opinię rzeczoznawca zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu opinii oraz za wszelkie inne czynniki niemożliwe do wykrycia przy zachowaniu należytej staranności, jak i za skutki innego wykorzystania wyceny lub opinii.

Wszelkie roszczenia klienta wynikające z błędnej wyceny, spowodowanej wyłącznie niezachowaniem należytej staranności przez rzeczoznawcę, mogą być egzekwowane jedynie gdy po stronie klienta powstanie szkoda w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Za szkodę w rozumieniu ust. 5 nie może zostać uznany taki błąd w wycenie, który powoduje jedynie marginalną różnicę między wartością wycenioną rzeczy a jej wartością faktyczną.

Wartość przedmiotu wyceny została ustalona na dzień sporządzenia wyceny.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane, w szczególności nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

Nie badano tytułu użytkowania, przebiegu eksploatacji ani tytułu własności wycenianego obiektu i ewentualnego istnienia ograniczenia praw rzeczowych, a także prawdziwości danych identyfikacyjnych przedmiotu wyceny zamieszczonych na tabliczkach znamionowych i w przedstawionych dokumentacjach technicznych oraz nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie niemożliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin.

Klient oświadcza, że jest świadom stanu technicznego rzeczy będącej przedmiotem wyceny.

Do spraw nieuregulowanych w niniejszych zastrzeżeniach stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Polisy Ubezpieczeniowej PZU, którą związany jest rzeczoznawca.

Klient oświadcza, że zapoznał się z powyższą treścią zastrzeżeń ograniczających, zgadza się z ich brzmieniem i nie będzie w przyszłości egzekwował praw stojących w sprzeczności z wymienionymi zastrzeżeniami ograniczającymi.

Na tym wycenę zakończono.

Dokument wygenerowany elektronicznie, ważny bez podpisu.

RZECZOWNAWCA

Marcin Szura

Andrzej Walewski

Objaśnienia:

- * wartość zmodyfikowana przez użytkownika
- V pojazd lub wyposażenie wybrane na bazie rozkodowania numeru VIN (VinCheck)
- G bezpłatna opcja wyposażenia
- A Wartość korekty określona automatycznie z systemu Eurotax
- P Wartość korekty określona automatycznie z profilu użytkownika















































PL

WH 0631A



PILKINGTON

// DOT682 AS1M1250


(E1) 43R-001585

1.

2025/06/05

2025/06/05



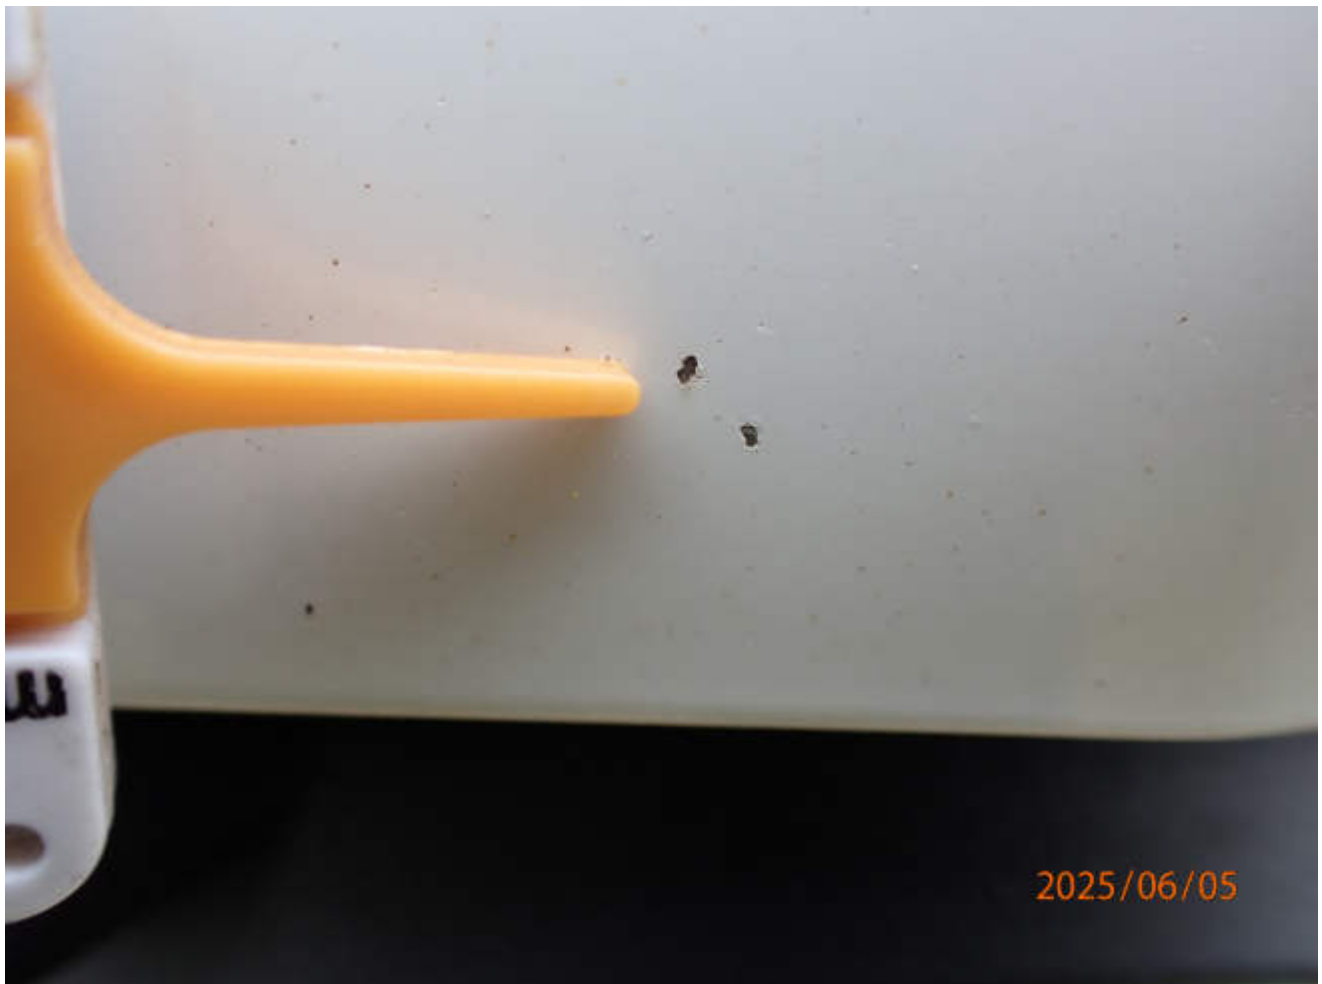













































2025/06/05



2025/06/05











2025/06/05



2025/06/05



















































































































