

Zleceniodawca:

Rzecznawca:
appr.a.eu s.c.



OPINIA TECHNICZNA

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [D] VI-2025	
Rodzaj pojazdu:	Samochód ciężarowy do 3.5t	VIN:	ZFA22500006J05023
Marka:	FIAT	Nr rejestracyjny:	WN6149K
Model pojazdu:	Fiorino 1.4 Nat.Power MR`16 E6 1.7t	Nr Info-Ekspert:	045-04617
Wersja:	Base	Rok produkcji:	2018
Wskazanie drogomierza	132951 km		
Data pierwszej rejestracji	2018/04/12		
Data ważności badania technicznego	2025/06/21		
Rodzaj nadwozia	furgon 3 drzwiowy 2 osobowy		
Dop. masa całkow. / Ładowność	1680 kg / 610 kg		
Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów	2 / przedni (4x2) / manualna		
Rozstaw osi	2513 mm		
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (benzyna/CNG)		
Pojemność / Moc silnika	1368 ccm / 51kW (69KM)		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów	4 / rzędowy		
Norma spalin	E6		

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE			
L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Koło zapasowe pełnowymiarowe	5	System kontroli trakcji ESC
2	Listwy boczne	6	System p/ślizgowy przy przyspieszaniu ASR
3	Poduszka powietrzna kierowcy	7	Szyby atermiczne

- 4 Przygotowanie do montażu radia 8 Wspomaganie układu kierowniczego

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 ABS + EBD - system dystrybucji siły hamowania
 ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
 System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBD

WYPOSAŻENIE DODATKOWE**L.p. Nazwa elementu wyposażenia**

- 1 +Instalacja LPG
 2 +Odtwarzacz płyt CD
 3 Poduszka powietrzna pasażera

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*Pirelli Cinturato P4 175/70 R14 84T	4,0
Przednie prawe:	*Pirelli Cinturato P4 175/70 R14 84T	5,1
Tylne lewe:	*Pirelli Cinturato P4 175/70 R14 84T	3,8
Tylne prawe:	*Pirelli Cinturato P4 175/70 R14 84T	3,2

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(-)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTY RÓŻNE:	
Konieczne naprawy pojazdu	(-)
Wcześniej naprawione uszkodzenia	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(-)

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU**NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Blotnik przedni	L	Zanieczyszczony smołą, ubytki lakieru		
2	Pokrywa przednia		Zarysowania powłoki lakierowej		
3	Drzwi boczne	L	Ubytki lakieru na krawędzi,		
4	Próg	L	Ubytek lakieru powierzchniowa korozja		
5	Dach		Przetłoczenia poszycia z wewnątrz na zewnątrz		
6	Ściana boczna nadwozia	L	Przetłoczenia poszycia z wewnątrz na zewnątrz		
7	Ściana boczna nadwozia	P	Przetłoczenia poszycia z wewnątrz na zewnątrz, rysa		
8	Rama dachu lewa		Rdzawe zacieki od relingu		
9	Rama dachu prawa		Rdzawe zacieki od relingu		

Pozostałości po okleinie reklamowej i jej usuwaniu, nadwozie zanieczyszczone czarną substancją (smołą) w obrębie kół. Przetłoczenia poszyc blotników tył, drzwi tyłu nadwozia i dachu od wewnątrz na zewnątrz bez ubytku lakieru przetłoczenia niewielkie

**NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [μm]	Opis
1	Pokrywa przednia		130	
2	Dach		130	
3	Błotnik przedni	L	140	
4	Drzwi	L	180	
5	Błotnik tylny	L	570 - 1190	
6	Błotnik przedni	P	130 - 140	
7	Drzwi	P	140	
8	Błotnik tylny	P	140 - 220	
9	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		450 - 120	

Pomiar powłoki lakieru wykonany w określonych punktach nadwozia przy pomocy czujnika lakieru, będącego w posiadaniu rzeczoznawcy. Podane wartości nie są gwarancją na to, że podany przedział grubości powłoki lakieru może się różnić.

**WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Zarysowany		
2	Obudowa lusterka bocznego	L	Zarysowana		
3	Obudowa lusterka bocznego	P	Zarysowana		
4	Zderzak tylny		Zarysowany		
5	Szyba przednia		Pkt ubytki materiału		

**NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Pokrycie fotela przedniego	L	Rozzerwane poszycie, brudny, zdeformowane siedzisko		
2	Fotel przedni	P	Zabrudzony		
3	Wnętrze części ładunkowej		Rozległe zarysowania.		

Zapach spalenizny w czasie pracy silnika

**SILNIK z osprzętem, układem paliwowym i wydechowym**

Po załączeniu wentylatorów chłodnicy duży hałas wewnątrz pojazdu, drgania przenoszone na nadwozie.

**ZAWIESZENIE I KOŁA**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Tarcza koła przedniego	L	Skorodowana		
2	Tarcza koła przedniego	P	Skorodowana		
3	Tarcza koła tylnego	L	Skorodowana		
4	Tarcza koła tylnego	P	Skorodowana		
5	Układ wydechowy		Skorodowany		

JAZDA KONTROLNA

1	Głośność pracy silnika	BEZ UWAG
2	Przyspieszenia pojazdu	BEZ UWAG
3	Praca układu kierowniczego	BEZ UWAG
4	Stateczność ruchu pojazdu	BEZ UWAG
5	Głośność (stuki) zawieszenia	BEZ UWAG
6	Zmiana biegów, działanie sprzęgła	BEZ UWAG
7	Głośność skrzyni biegów / bloku napędowego	BEZ UWAG
8	Skuteczność hamulca zasadniczego	BEZ UWAG
9	Skuteczność hamulca pomocniczego	BEZ UWAG
10	Działanie ABS	BEZ UWAG
11	Działanie drogom. i szybkościomierza	BEZ UWAG
12	Wskaźnik temperatury silnika	BEZ UWAG
13	Skuteczność ogrzewania i przewietrzania	BEZ UWAG

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

1	Książka serwisowa	TAK
2	Kluczyki (ilość sztuk)	2
3	Dowód rejestracyjny	TAK
4	Faktura (rachunek) zakupu	NIE
5	Dowód odprawy celnej	NIE
6	Umowa kupna-sprzedaży	NIE
7	Zestaw narzędzi fabrycznych	NIE
8	Podnośnik samochodowy	NIE
9	Instrukcja obsługi	NIE
10	Gaśnica	NIE
11	Trójkąt ostrzegawczy	NIE
12	Apteczka	NIE
13	Zabezpieczenia przeciw kradzieżowe	NIE

POZOSTAŁE INFORMACJE

- 1 Pochodzenie pojazdu**
Polska

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23




Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26

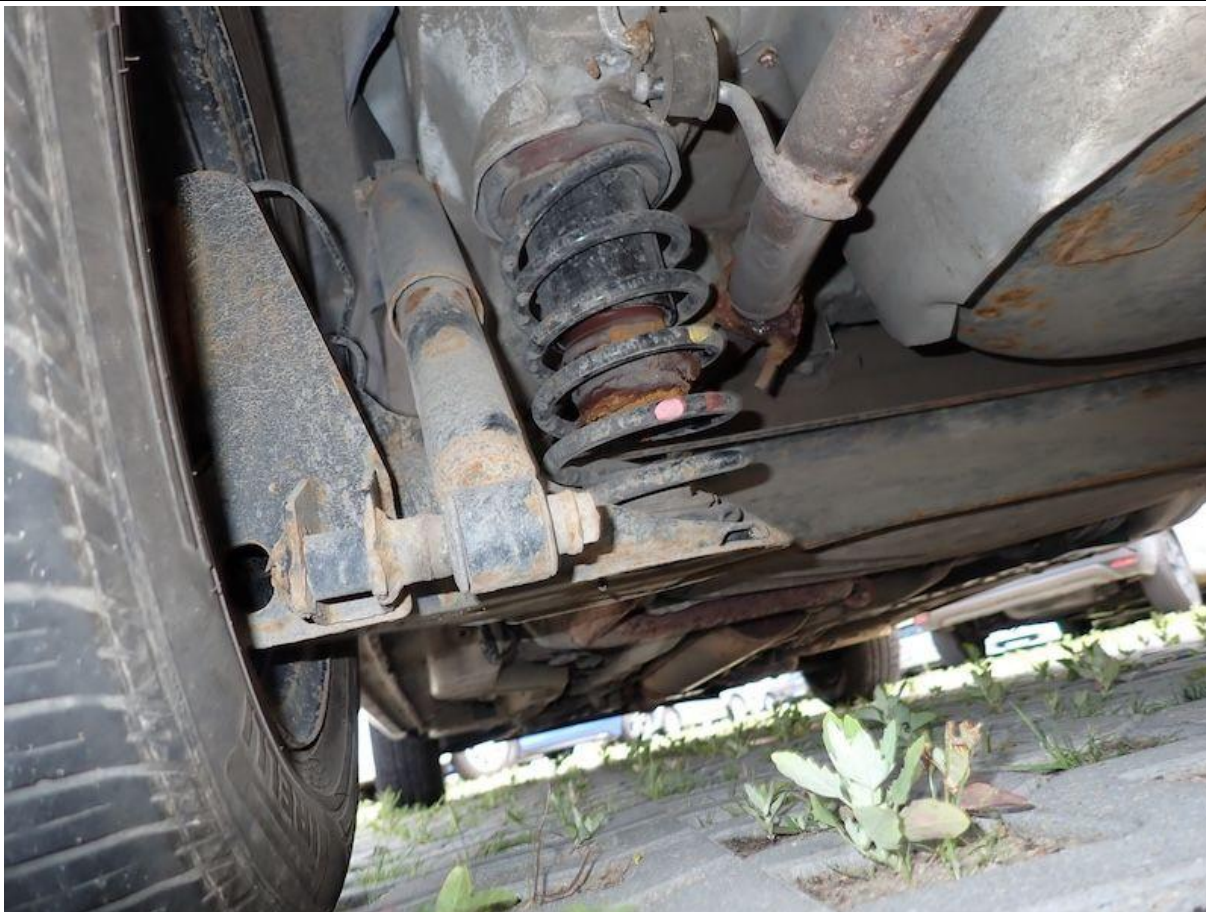

Fot. nr 27



Fot. nr 28




Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31

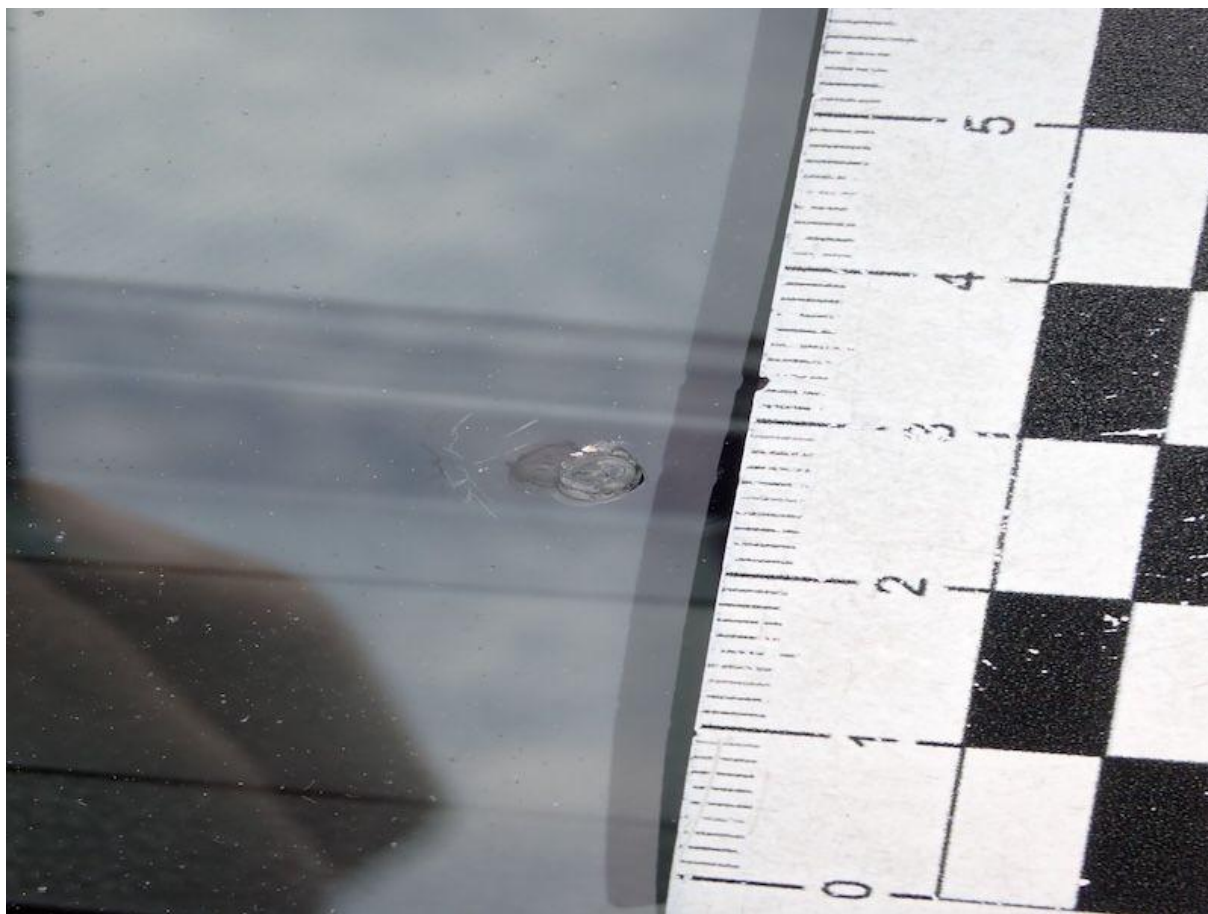

Fot. nr 32




Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35

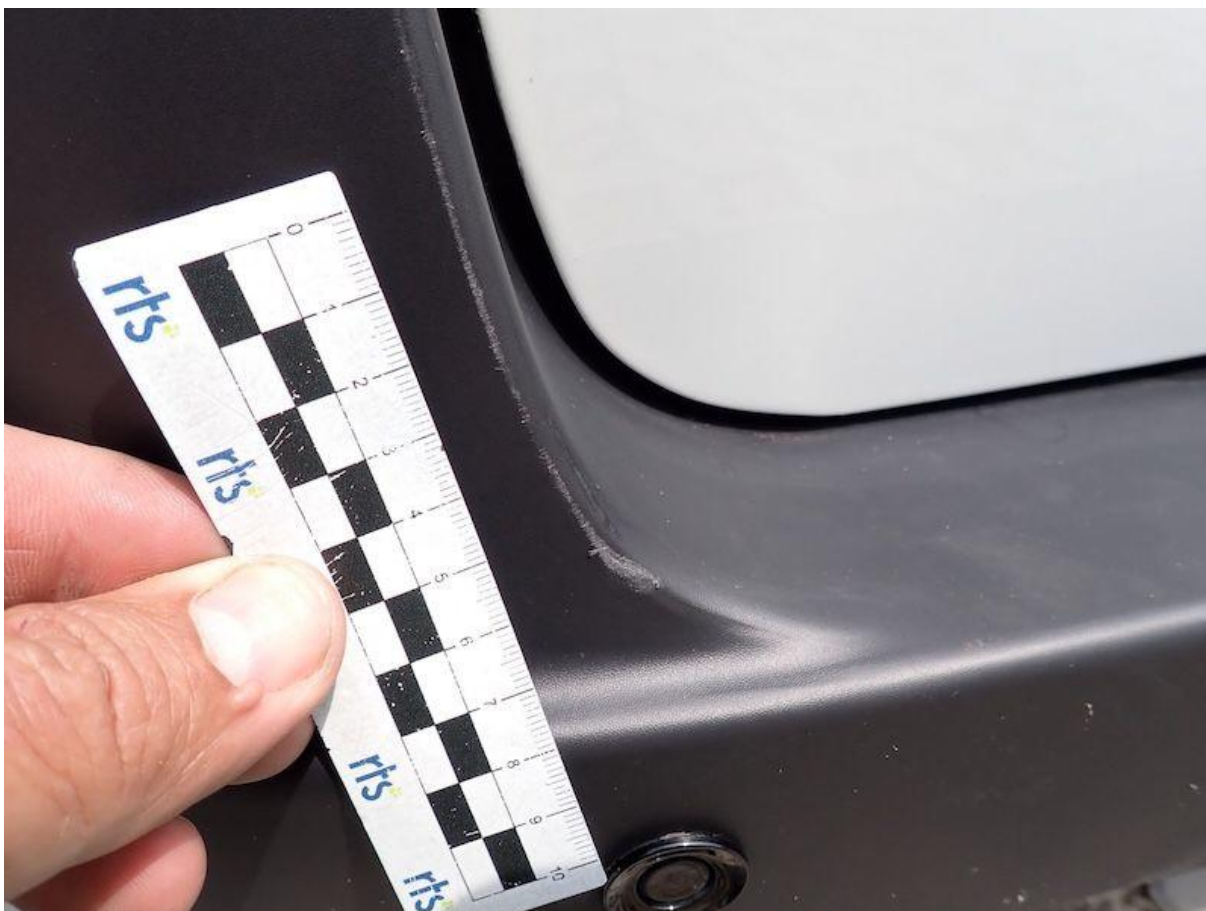

Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

Wycena numer: WN6149K

z dnia: 2025/06/11

1. Wydając niniejszą opinię zastrzega się, że opiniujący nie bierze odpowiedzialności za ukryte wady i uszkodzenia części oraz wady montażu pojazdu
2. Niniejsze opracowanie nie może być wykorzystane do żadnego innego celu niż określony w treści opinii i nie może być publikowane w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawcy i bez uzgodnienia z nim formy i treści takiej publikacji.
3. Bez zgody autora opinii zabrania się jej powielania.
4. Nie badano tytułu użytkowania ani tytułu własności badanego pojazdu lub elementów, w tym ewentualnego istnienia ograniczonych praw rzeczowych.
5. Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin technicznych oraz badania dokumentów zgromadzonych w toku czynności kontrolnych-analizy.
6. Weryfikacja stanu technicznego pojazdu odbyła się w warunkach parkingowych, uniemożliwiających dokładną kontrolę stanu technicznego pojazdu. Nie weryfikowano stanu pojazdu w warunkach warsztatowych.
7. Wyposażenie standardowe określone na podstawie danych programu INFO EXPERT. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za błędy programu.
8. Wycena sporządzona na dzień oględzin pojazdu. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za wady powstałe po oględzinach technicznych oraz ewentualne braki względem wyposażenia na dzień oględzin.
9. Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych.
10. Przed odbiorem pojazdu kupujący zobowiązany jest do kontroli pojazdu względem zastanego stanu rzeczywistego. Odbiór pojazdu jest jednocześnie zrzeczeniem się wszelkich roszczeń względem stanu technicznego.