

Zleceniodawca:

Rzecznawca:
appr.a.eu s.c.



OPINIA TECHNICZNA

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [D] VI-2025	
Rodzaj pojazdu:	Samochód ciężarowy do 3.5t	VIN:	Z F A 2 2 5 0 0 0 6 K 9 9 4 8 4
Marka:	FIAT	Nr rejestracyjny:	
Model pojazdu:	Fiorino 1.4 Nat.Power MR`16 E6 1.7t	Nr Info-Ekspert:	045-04617
Wersja:	Base	Rok produkcji:	2018
Wskazanie drogomierza	161904 km		
Data pierwszej rejestracji	2018/04/12		
Data ważności badania technicznego	2026/01/23		
Rodzaj nadwozia	furgon 3 drzwiowy 2 osobowy		
Dop. masa całk. / Ładowność	1680 kg / 610 kg		
Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów	2 / przedni (4x2) / manualna		
Rozstaw osi	2513 mm		
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (benzyna/CNG)		
Pojemność / Moc silnika	1368 ccm / 51kW (69KM)		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów	4 / rzędowy		
Norma spalin	E6		

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE			
L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Koło zapasowe pełnowymiarowe	5	System kontroli trakcji ESC
2	Listwy boczne	6	System p/poślizgowy przy przyspieszaniu ASR
3	Poduszka powietrzna kierowcy	7	Szyby atermiczne

- 4 Przygotowanie do montażu radia 8 Wspomaganie układu kierowniczego

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 ABS + EBD - system dystrybucji siły hamowania
 ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
 System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBD

WYPOSAŻENIE DODATKOWE**L.p. Nazwa elementu wyposażenia**

- 1 +Instalacja LPG
 2 Poduszka powietrzna pasażera
 3 Radioodtwarzacz CD

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*Dębica Passion 2 175/70 R14 84T	6,0
Przednie prawe:	*Dębica Passion 2 175/70 R14 84T	6,0
Tylne lewe:	*Dębica Passion 2 175/70 R14 84T	6,0
Tylne prawe:	*Dębica Passion 2 175/70 R14 84T	6,0

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(-)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
KOREKTY RÓŻNE:	
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
Konieczne naprawy pojazdu	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(+)

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU**NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Błotnik przedni	L	Zanieczyszczony smołą, ubytki lakieru, wgniecenie		
2	Pokrywa przednia		Ubytki lakieru		
3	Drzwi boczne	L	Ubytki lakieru na krawędzi, ubytki materiału listwy		
4	Drzwi boczne	P	Wgniecenie punktowe poszycia z ubytkiem lakieru		
5	Dach		Przetłoczenia poszycia z wewnątrz na zewnątrz		
6	Ściana boczna nadwozia	L	Przetłoczenia poszycia z wewnątrz na zewnątrz. Porysowany lakier wgniecenie		
7	Ściana boczna nadwozia	P	Przetłoczenia poszycia z wewnątrz na zewnątrz, rysa		
8	Drzwi tyłu nadwozia		Ubytki lakieru, wgniecenie		

Pozostałości po okleinie reklamowej i jej usuwaniu, nadwozie zanieczyszczone czarną substancją (smoła) w obrębie kół. Przetłoczenia poszyć błotników tył, drzwi tyłu nadwozia i dachu od wewnątrz na zewnątrz bez ubytku lakieru przetłoczenia niewielkie

Zapach spalenizny w czasie pracy silnika



NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [μm]	Opis
1	Pokrywa przednia		140	
2	Dach		130	
3	Błotnik przedni	L	140	
4	Drzwi	L	130	
5	Błotnik tylny	L	130	
6	Błotnik przedni	P	130	
7	Drzwi	P	140	
8	Błotnik tylny	P	140	
9	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		140 - 130	



WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Zarysowany		
2	Obudowa lusterka bocznego	L	Zarysowana		
3	Obudowa lusterka bocznego	P	Zarysowana		
4	Zderzak tylny		Zarysowany		
5	Szyba przednia		Pkt ubytki materiału		
6	Listwa ochronna drzwi L		Zarysowana		



NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Fotel przedni	L	Zabrudzony, rozerwany, zdeformowany		
2	Pokrycie fotela przedniego	L	Zabrudzone		
3	Mieszek dzwigni zmiany biegów		rozerwany		
4	Kierownica wlotu powietrza L w desce		Wyłamana		
5	Kierownica		Wytarta		
6	Pas bezpieczeństwa L		Naderwany		

Zapach spalenizny w czasie pracy silnika



SILNIK z osprzętem, układem paliwowym i wydechowym

Wycieki oleju z silnika, uszkodzona uszczelka pod głowicą płyn chłodzący w układzie smarowania silnika



ZAWIESZENIE I KOŁA

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Tarcza koła przedniego	L	Skorodowana		
2	Tarcza koła przedniego	P	Skorodowana		
3	Tarcza koła tylnego	L	Skorodowana		

4	Tarcza koła tylnego	P	Skorodowana		
---	---------------------	---	-------------	--	--

JAZDA KONTROLNA

1	Głośność pracy silnika	BEZ UWAG
2	Przyspieszenia pojazdu	BEZ UWAG
3	Praca układu kierowniczego	BEZ UWAG
4	Stateczność ruchu pojazdu	BEZ UWAG
5	Głośność (stuki) zawieszenia	BEZ UWAG
6	Zmiana biegów, działanie sprzęgła	BEZ UWAG
7	Głośność skrzyni biegów / bloku napędowego	Bardzo głośna praca łożyska oporowego, sprzęgło działa w "podłodze", brak możliwości załączenia biegu i jazdy pojazdem
8	Skuteczność hamulca zasadniczego	BEZ UWAG
9	Skuteczność hamulca pomocniczego	BEZ UWAG
10	Działanie ABS	BEZ UWAG
11	Działanie drogom. i szybkościomierza	BEZ UWAG
12	Wskaźnik temperatury silnika	BEZ UWAG
13	Skuteczność ogrzewania i przewietrzania	BEZ UWAG

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

1	Książka serwisowa	TAK
2	Kluczyki (ilość sztuk)	2
3	Dowód rejestracyjny	TAK
4	Faktura (rachunek) zakupu	NIE
5	Dowód odprawy celnej	NIE
6	Zestaw narzędzi fabrycznych	TAK
7	Podnośnik samochodowy	TAK
8	Instrukcja obsługi	NIE
9	Gaśnica	TAK
10	Trójkąt ostrzegawczy	NIE
11	Apteczka	NIE
12	Zabezpieczenia przeciw kradzieżowe	NIE

POZOSTAŁE INFORMACJE

- 1 Pochodzenie pojazdu**
Polska

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22




Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25

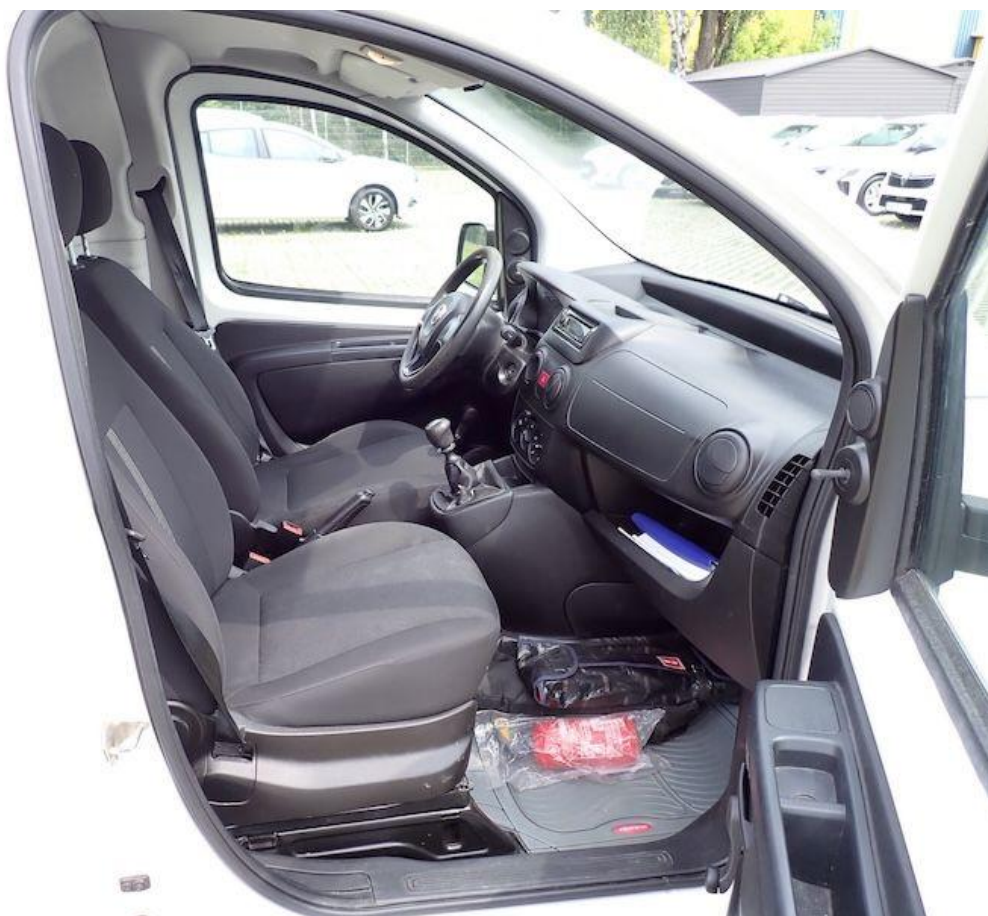

Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28




Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31

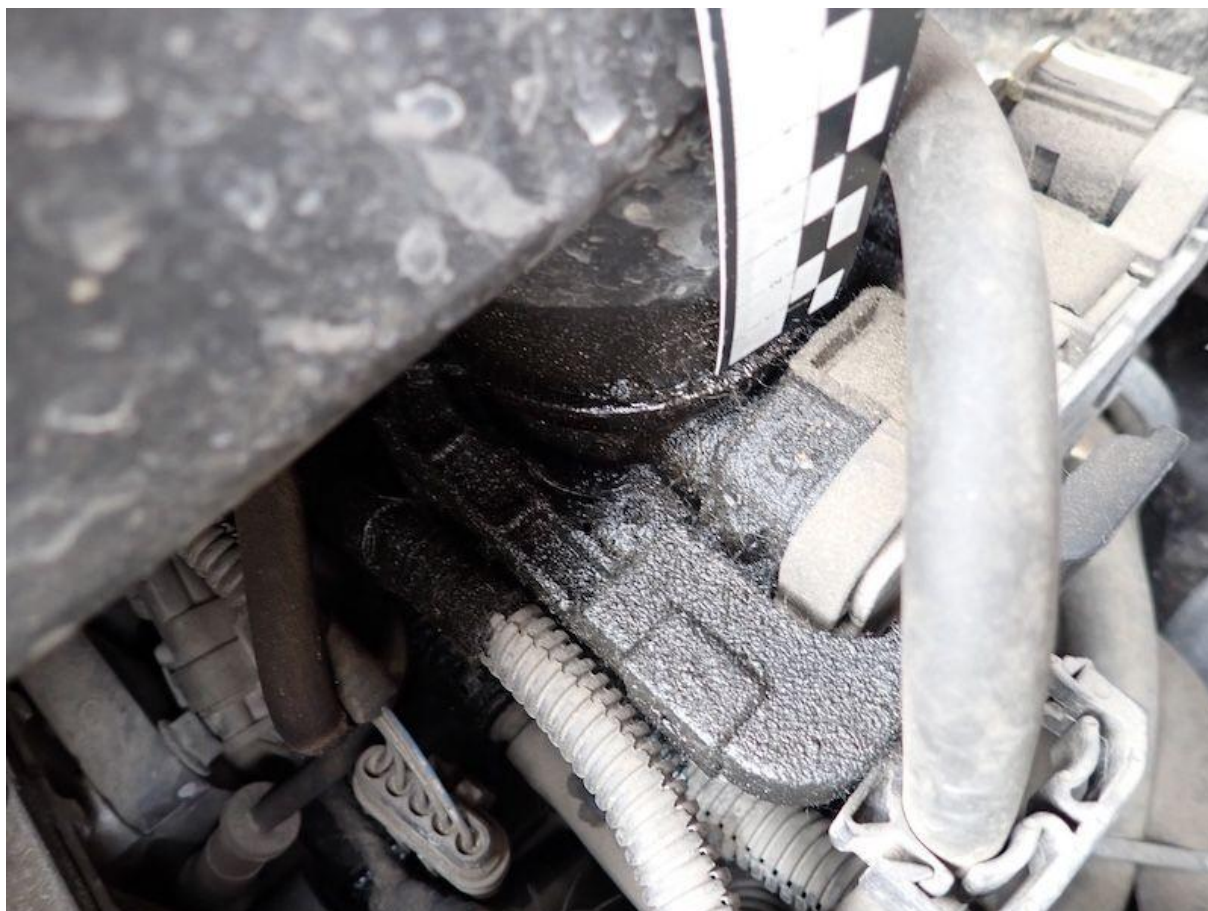

Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34




Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37

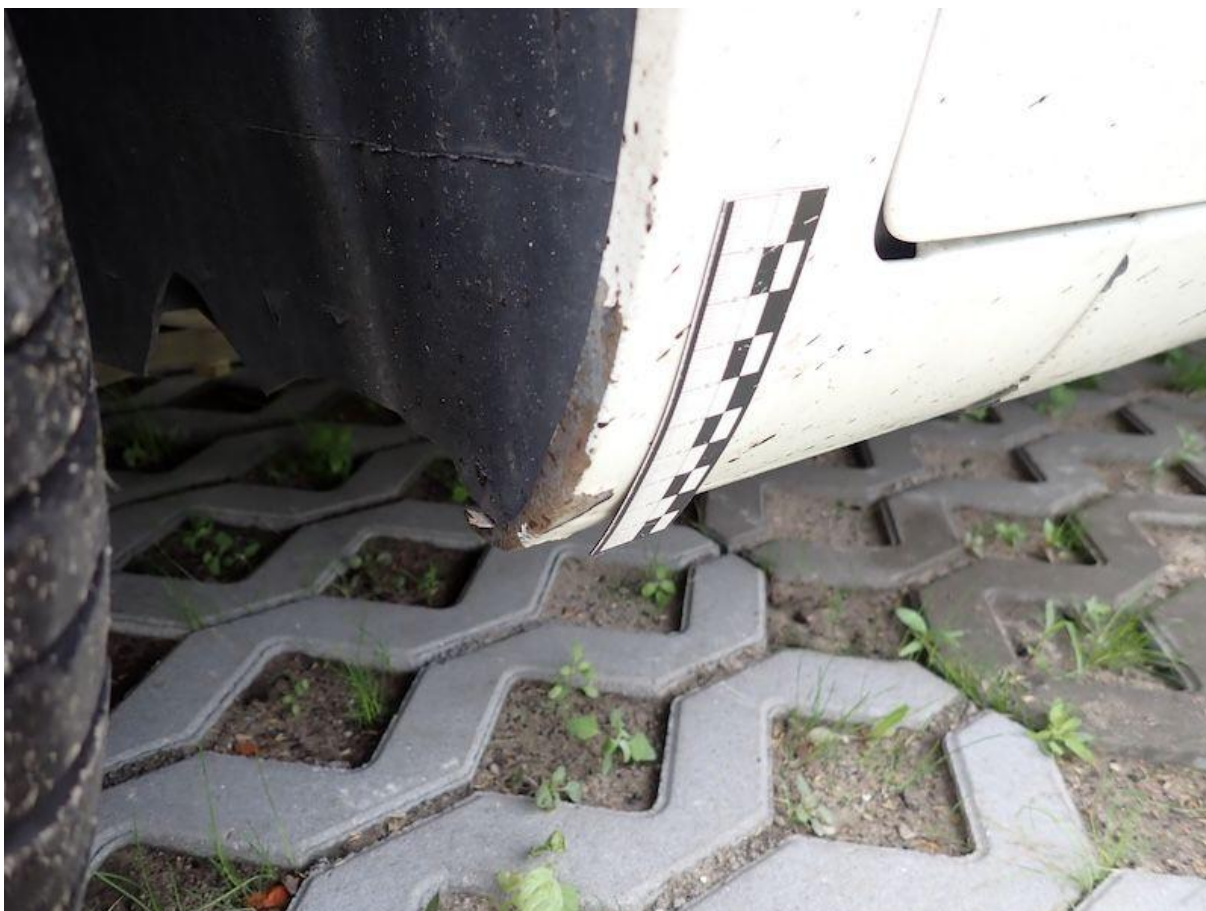

Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

Wycena numer: WN6153K

z dnia: 2025/06/11

1. Wydając niniejszą opinię zastrzega się, że opiniujący nie bierze odpowiedzialności za ukryte wady i uszkodzenia części oraz wady montażu pojazdu
2. Niniejsze opracowanie nie może być wykorzystane do żadnego innego celu niż określony w treści opinii i nie może być publikowane w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawcy i bez uzgodnienia z nim formy i treści takiej publikacji.
3. Bez zgody autora opinii zabrania się jej powielania.
4. Nie badano tytułu użytkowania ani tytułu własności badanego pojazdu lub elementów, w tym ewentualnego istnienia ograniczonych praw rzeczowych.
5. Niniejsza opinia nie jest ekspertyza stanu technicznego pojazdu ani gwarancja niezawodności zespołów i podzespołów, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin technicznych oraz badania dokumentów zgromadzonych w toku czynności kontrolnych-analizy.
6. Weryfikacja stanu technicznego pojazdu odbyła się w warunkach parkingowych, uniemożliwiających dokładną kontrolę stanu technicznego pojazdu. Nie weryfikowano stanu pojazdu w warunkach warsztatowych.
7. Wyposażenie standardowe określone na podstawie danych programu INFO EXPERT. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za błędy programu.
8. Wycena sporządzona na dzień oględzin pojazdu. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za wady powstałe po oględzinach technicznych oraz ewentualne braki względem wyposażenia na dzień oględzin.
9. Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych.
10. Przed odbiorem pojazdu kupujący zobowiązany jest do kontroli pojazdu względem zastanego stanu rzeczywistego. Odbiór pojazdu jest jednocześnie zrzeczeniem się wszelkich roszczeń względem stanu technicznego.