

Nr zlecenia: 131/15/04/2025/CarArena STANDARD

z dnia: 2025/04/15

Zleceniodawca:

CARARENA - Aukcje Samochodowe
Budowlanych 7
62-081 Baranowo

Rzeczoznawca:

inż. Szymon Mróz/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczo



Poglądowy Raport Stanu Technicznego

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [O] IV-2025	
Rodzaj pojazdu:	Samochód osobowy	VIN:	J T N B 2 3 H K 3 0 3 0 4 7 3 4 8
Marka:	TOYOTA	Nr rejestracyjny:	WE909YS
Model pojazdu:	Camry Hybrid MR`18 E6d	Nr Info-Ekspert:	037-03142
Wersja:	Comfort	Rok produkcji:	2019
Wskazanie drogomierza		235230 km	
Data pierwszej rejestracji		2020/03/31	
Data ważności badania technicznego		2026/03/28	
Rodzaj nadwozia		sedan 4 drzwiowy	
Dop. masa całkowita		2100 kg	
Jednostka napędowa		hybrydowa (benzyna/elektr.)	
Pojemność / Moc silnika spalinowego		2487 ccm / 131kW (178KM)	
Moc zespołu napędowego / silnika elektrycznego		160kW (218KM) / 88kW (120KM)	
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów		4 / rzędowy / 16	
Rodzaj skrzyni biegów		automatyczna	
Rodzaj napędu		przedni (4x2)	
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)		Biały 2-warstwowy typu uni	

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE			
L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Autoalarm	27	System "Follow-me home"
2	Czujnik zmiernych	28	System "inteligentny klucz"
3	Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą	29	System monitorowania ciśnienia powietrza w oponach
4	Fotel kierowcy regulowany elektrycznie w 8 kierunkach	30	System ostrzegający przed niezamierzoną zmianą pasa ruchu
5	Gniazdo 12V	31	System Pre-Collision

6	Hamulec postojowy automatyczny	32	System rozpoznawania znaków drogowych
7	Immobilizer	33	System wspomagający pokonywanie wzniesień
8	Kierunkowskazy zintegrowane z lusterkami bocznymi	34	System wyboru profilu jazdy
9	Klimatyzacja automatyczna 2 strefowa	35	Szyby przednie regulowane elektrycznie
10	Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach	36	Szyby tylne dodatkowo przyciemniane
11	Komputer pokładowy	37	Szyby tylne regulowane elektrycznie
12	Kurtyny powietrzne przednie	38	Światła do jazdy dziennej LED
13	Lusterka w osłonach przeciwsłonecznych podświetlane	39	Światła drogowe automatycznie włączane
14	Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie	40	Światła p/mgielne przednie
15	Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie	41	Światło dodatkowe STOP LED
16	Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie	42	Tapicerka materiałowa
17	Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX na tylnych skrajnych siedzeniach	43	Tarcze kół aluminiowe 17" opony 215/55
18	Podłokietnik tylny z uchwytem na napoje	44	Tempomat aktywny ACC
19	Poduszka powietrzna kierowcy	45	Wspomaganie układu kierowniczego
20	Poduszka powietrzna kolanowa kierowcy	46	Wycieraczki z czujnikiem deszczu
21	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia	47	Wyświetlacz kolorowy TFT 7"
22	Poduszki powietrzne boczne przednie	48	Zamek centralny zdalnie sterowany
23	Pokrywa bagażnika otwierana zdalnie	49	Zestaw naprawczy opon
24	Reflektory Bi-LED	50	Złącze "AUX"
25	Spryskiwacze reflektorów	51	Złącze "USB"
26	Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa przednich		

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- ABS + EBD + system wspomagania nagłego hamowania
ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
System wspomagania nagłego hamowania
System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBD
- Czujniki parkowania - przód/tył
Czujniki parkowania - przód
Czujniki parkowania - tył
- Kierownica wielofunkcyjna pokryta skórą
Kierownica wielofunkcyjna
Kierownica pokryta skórą
- Siedzenia tylne dzielone 60/40 i składane
Siedzenia tylne składane
Siedzenia tylne dzielone 60/40
- System multimedialny Toyota Touch 2 7"
Głośniki 6 szt.
Kamera cofania
Radioodtwarzacz CD + MP3
Zestaw głośnomówiący "Bluetooth"
Tuner radiowy cyfrowy DAB
Wyświetlacz multimedialny 7"
Wyświetlacz multimedialny 8"
- Systemy VSC + TRC
System kontroli trakcji TRC
System stabilizacji toru jazdy VSC

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	KLEBER 215/55 R17 98H XL KRISALP HP3 TL	5,1
Przednie prawe:	KLEBER 215/55 R17 98H XL KRISALP HP3 TL	5,3
Tylne lewe:	KLEBER 215/55 R17 98H XL KRISALP HP3 TL	6,3
Tylne prawe:	KLEBER 215/55 R17 98H XL KRISALP HP3 TL	5,8

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
KOREKTY RÓŻNE:	
Zadana szacunkowa korekta z tytułu wcześniejszych napraw	(-)
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(-)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.


Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu. Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Aby ustalić specyfikację fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w wyposażeniu.

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU**KABINA KIEROWCY - Szkielet i poszycia zewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Pokrywa przednia		Zarysowania powłoki lakierowej		
2	Drzwi boczne przednie	L	Odpryski powłoki lakierowej		
3	Dach		Odpryski powłoki lakierowej z miejscową korozją blachy		
4	Błotnik tylny	L	Zarysowania powłoki lakierowej		
5	Wnęka drzwi LP		Zarysowania		
6	Wnęka drzwi PT		Zarysowania		

Pojazd nosi typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (niewielkie zarysowania, odpryski itp.).

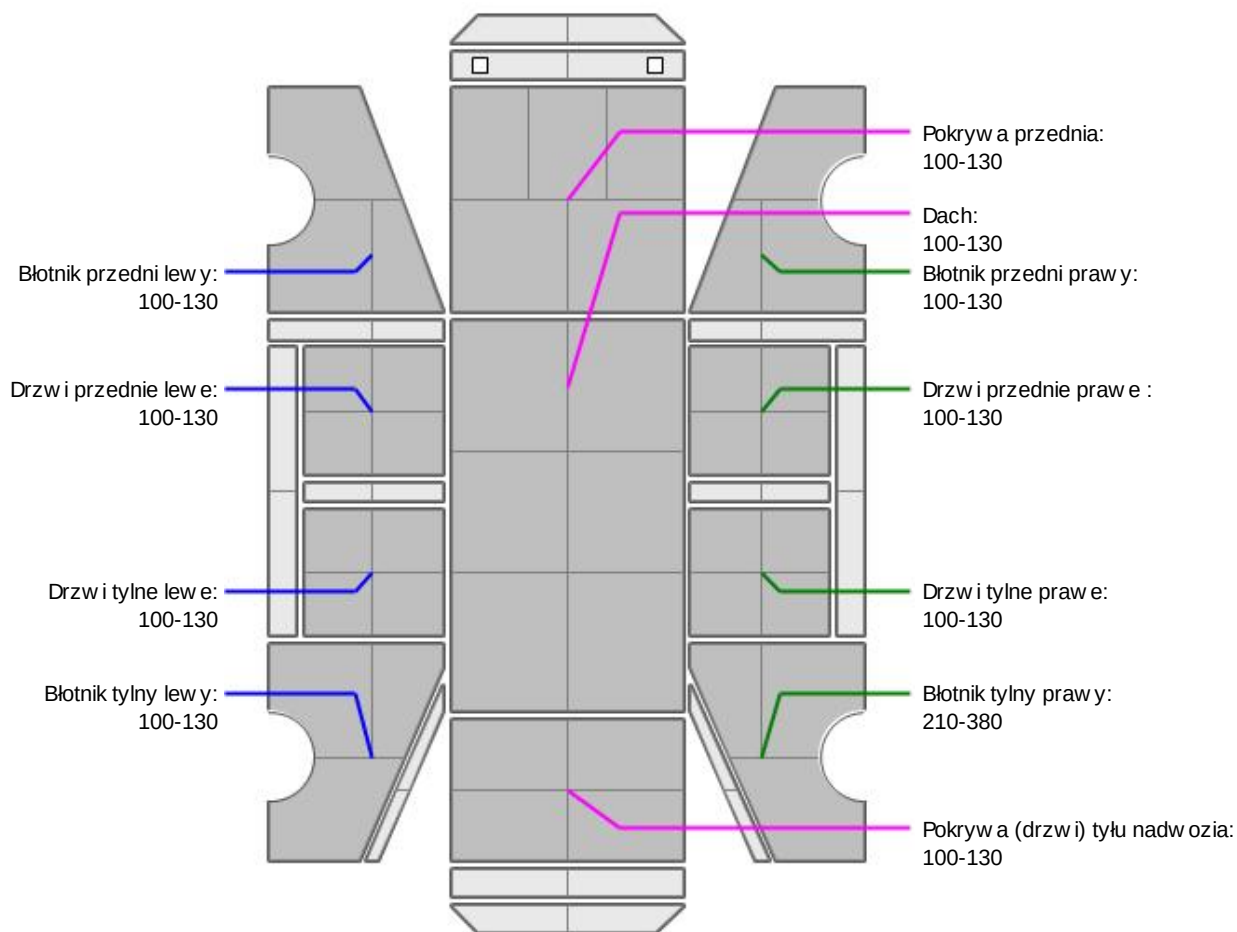
KABINA KIEROWCY – Opis powłoki lakierowej


L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [μm]	Opis
1	Pokrywa przednia		100-130	
2	Dach		100-130	
3	Błotnik przedni	L	100-130	
4	Drzwi przednie	L	100-130	
5	Drzwi tylne	L	100-130	
6	Błotnik tylny	L	100-130	
7	Błotnik przedni	P	100-130	
8	Drzwi przednie	P	100-130	
9	Drzwi tylne	P	100-130	
10	Błotnik tylny	P	210-380	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		100-130	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

**WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Zarysowany, Ślady nieprofesjonalnej naprawy		
2	Zderzak tylny		Zarysowany		
3	Linka składania kanapy PT		Wypięta		

**KABINA KIEROWCY – Wyposażenie wewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Fotel przedni kpl.	L	Przepalone miejscowo poszycie		
2	Fotel przedni kpl.	P	Poplamiony		
3	Kanapa tylna		Poplamiona		
4	Wykładzina dachu (podsufitka)		Poplamiona		
5	Poszycie tapiecerskie drzwi tyłu nadwozia		Zabrudzenia		

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

**ZAWIESZENIE I KOŁA**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Tarcza koła przedniego ze stopu lekkiego	P	Zadrapania krawędzi bocznej		
2	Tarcza koła tylnego ze stopu lekkiego	L	Zadrapania krawędzi bocznej		

JAZDA KONTROLNA

- | | | |
|---|-----------------------------------|----------|
| 1 | Głośność pracy silnika | BEZ UWAG |
| 2 | Głośność (stuk) zawieszenia | BEZ UWAG |
| 3 | Zmiana biegów, działanie sprzęgła | BEZ UWAG |
| 4 | Skuteczność hamulca zasadniczego | BEZ UWAG |
| 5 | Skuteczność hamulca pomocniczego | BEZ UWAG |

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

- | | | |
|---|-----------------------------|-----|
| 1 | Książka serwisowa | TAK |
| 2 | Kluczyki (ilość sztuk) | 1 |
| 3 | Dowód rejestracyjny | TAK |
| 4 | Zestaw narzędzi fabrycznych | TAK |
| 5 | Podnośnik samochodowy | TAK |
| 6 | Instrukcja obsługi | TAK |
| 7 | Gaśnica | TAK |
| 8 | Trójkąt ostrzegawczy | TAK |

POZOSTAŁE INFORMACJE**1 Pochodzenie pojazdu**

Salon Polska

2 Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych

Numer VIN wybity na karoserii pojazdu zgodny z DR

3 Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza

Zweryfikowano w bazie Cepik

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Ocena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Ocena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Oceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym

lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert/Eurotax. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”).

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22




Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25

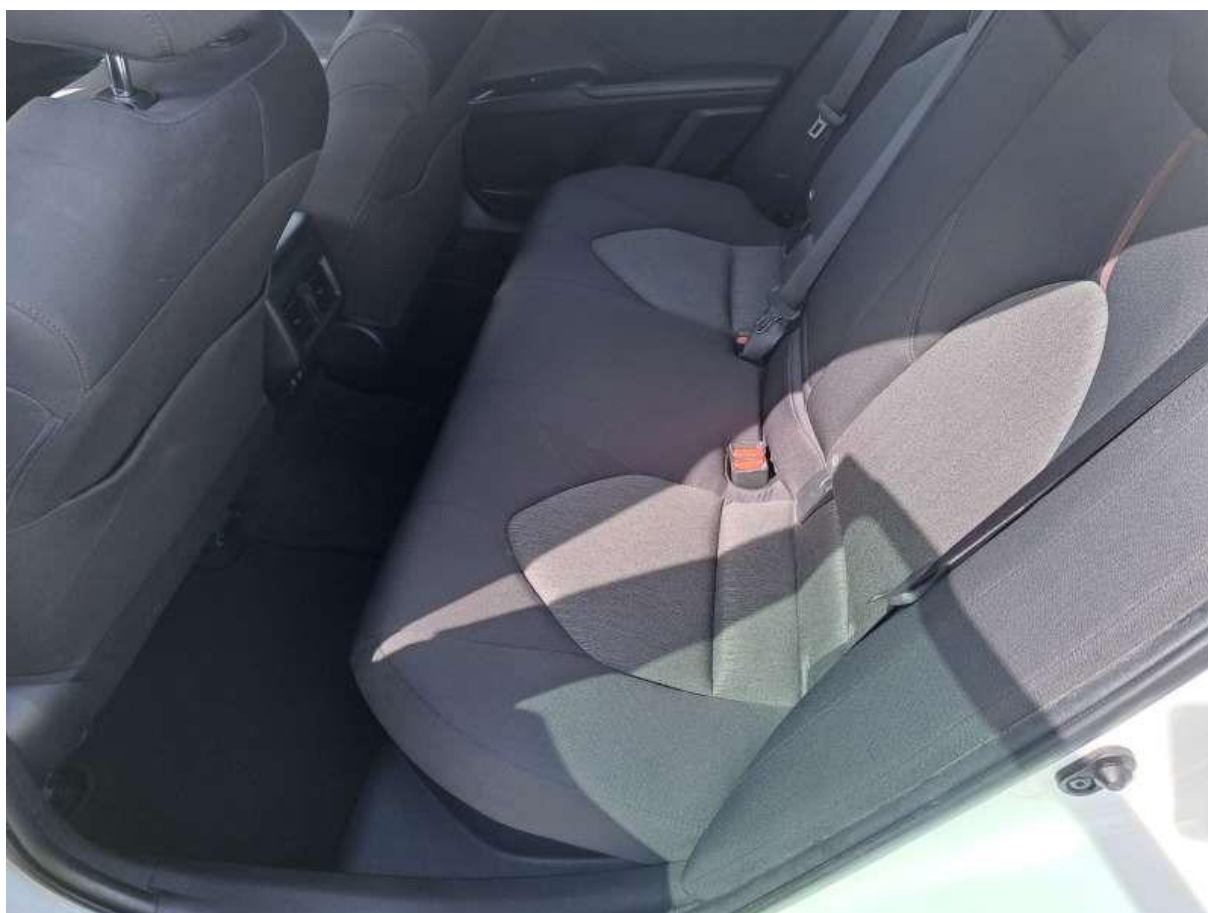

Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43




Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46

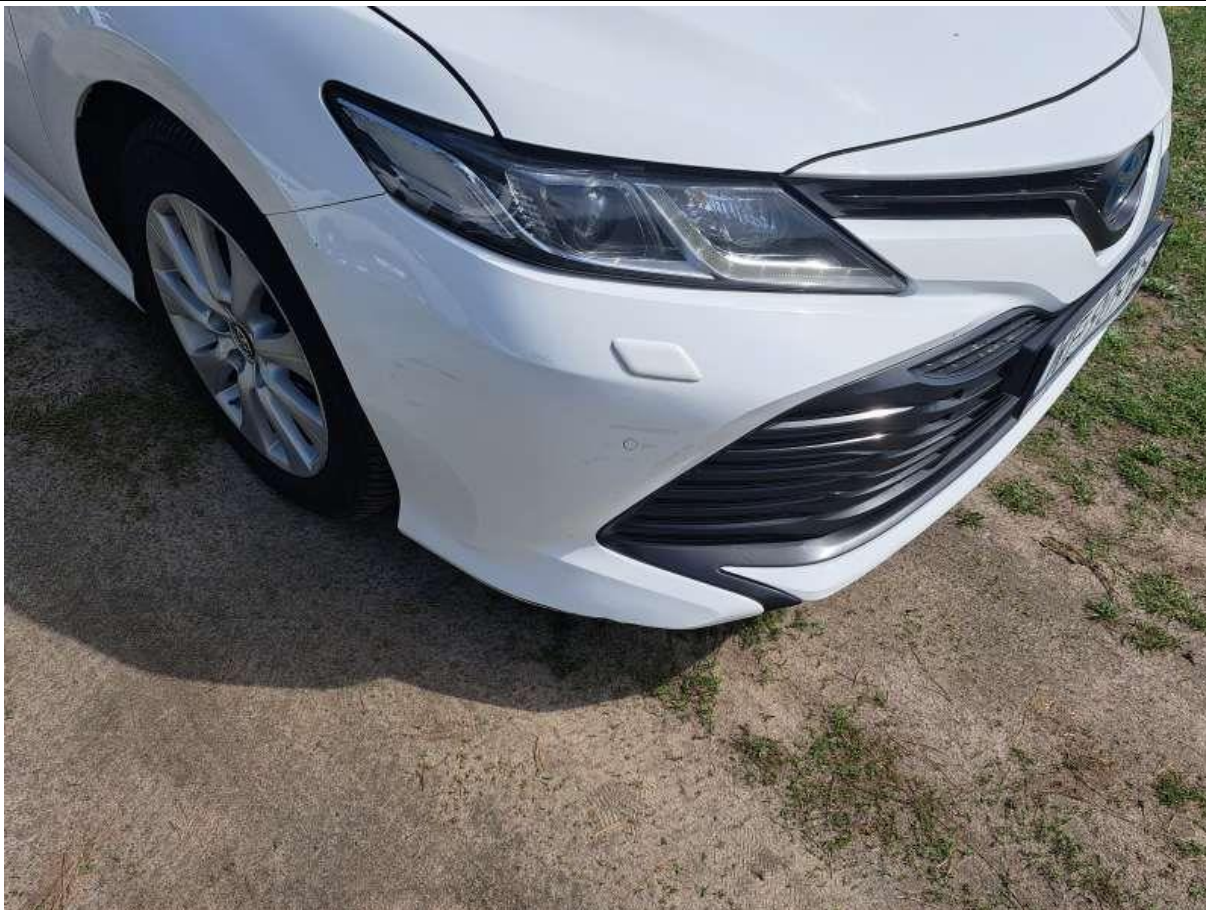

Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57




Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60

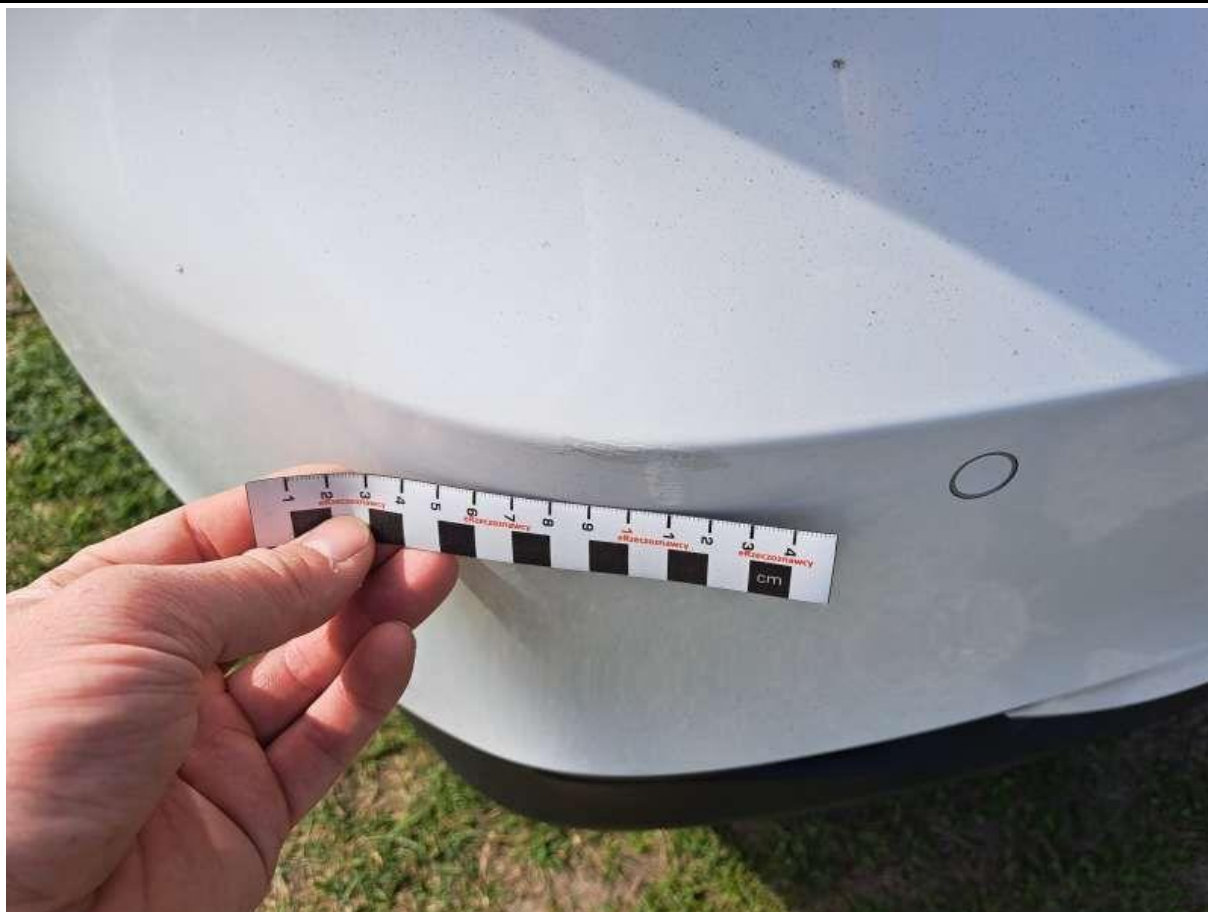

Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63




Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66

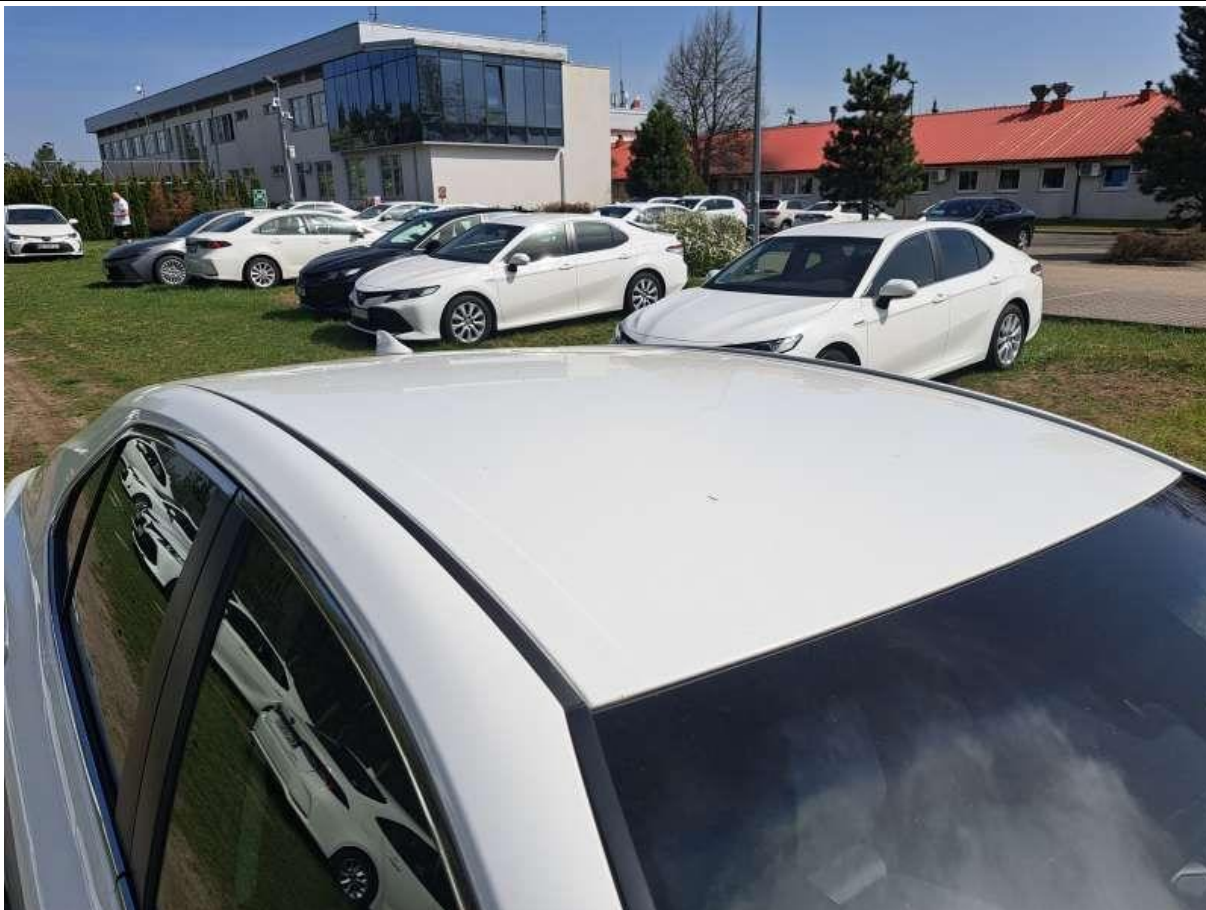

Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69




Fot. nr 70




Fot. nr 71



Fot. nr 72

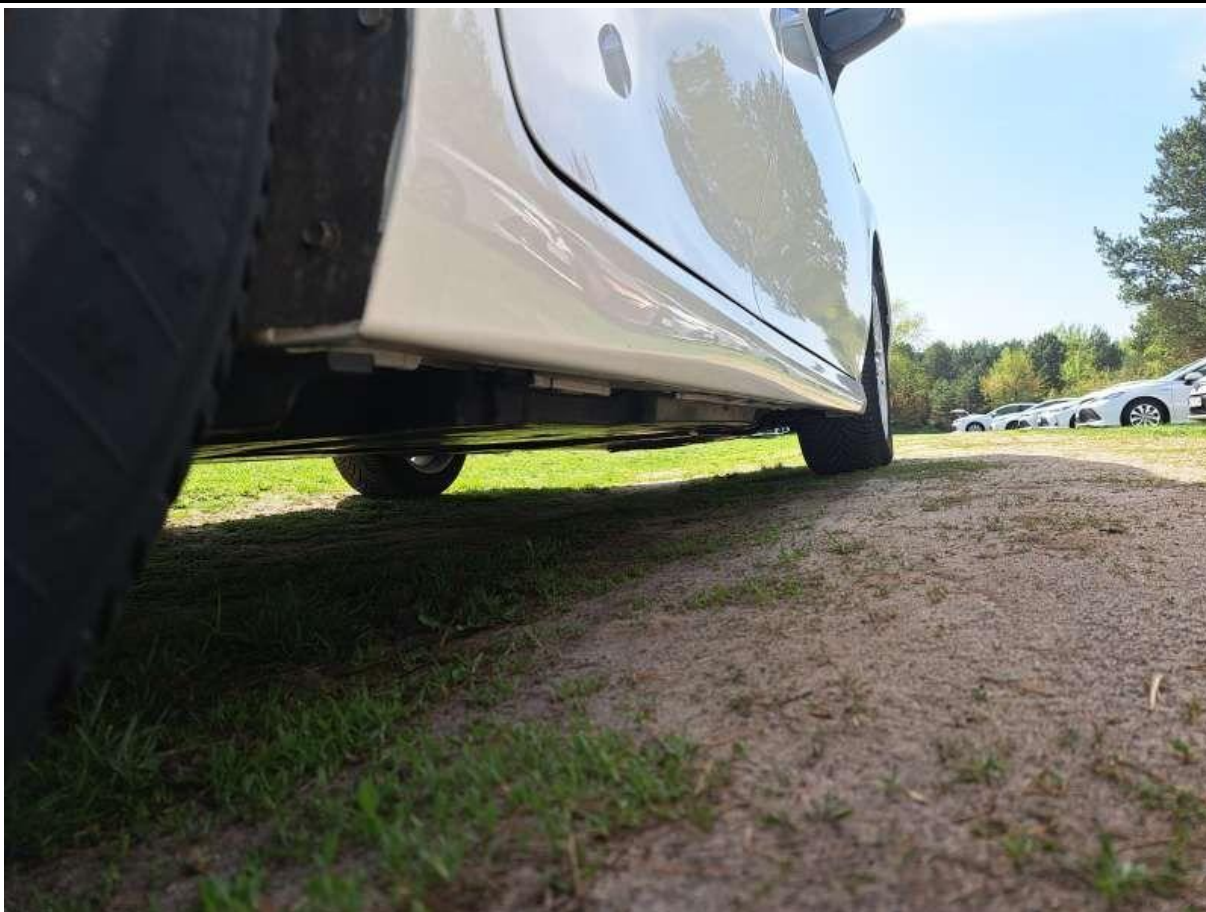

Fot. nr 73

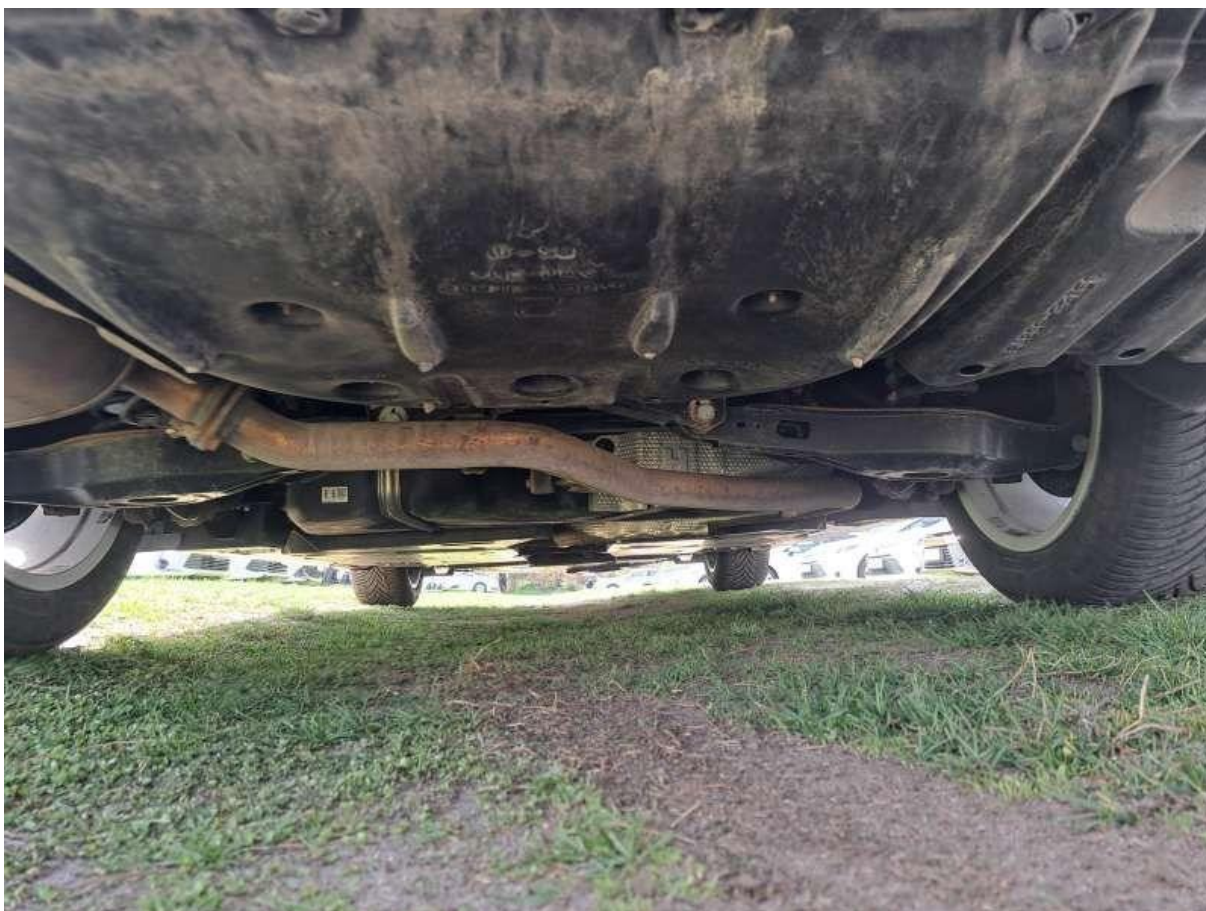

Fot. nr 74



Fot. nr 75




Fot. nr 76



Fot. nr 77



Fot. nr 78

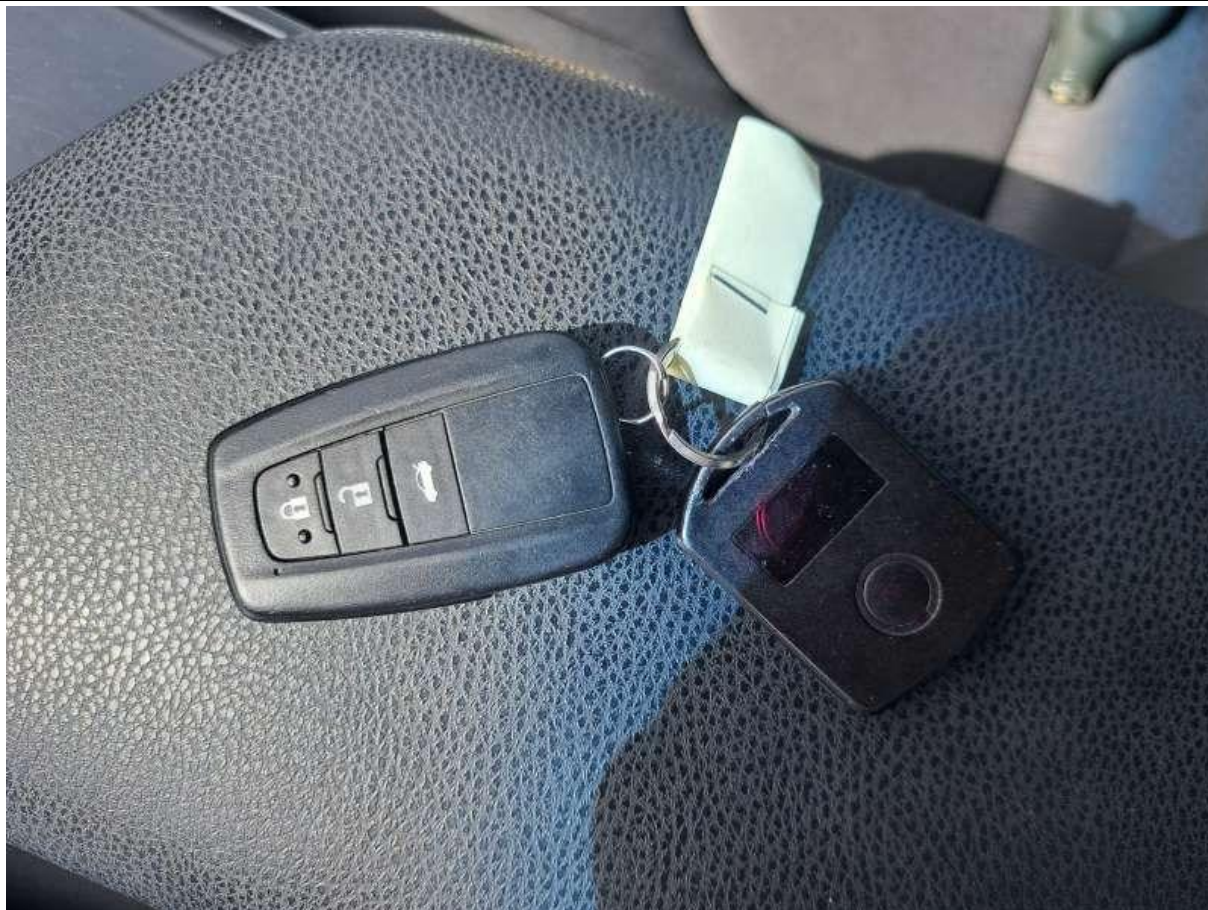

Fot. nr 79

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu