



VXEVFAHK8MZ004373

## Angaben zum Fahrzeug

<b>Halter</b>		<b>Besichtigungszustand</b>	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
<b>Kennzeichen</b>		<b>Laufleistung (abgelesen)</b>	28.607 km
<b>Hersteller</b>	Opel	<b>Restlauf bis Service</b>	2.400 km
<b>Typ/Modell</b>	VIVARO	<b>HU (Abgelesen aus ZBI)</b>	02/2027
<b>Fahrgestellnummer</b>	VXEVFAHK8MZ004373	<b>Leistung / Hubraum</b>	90 kW / 1.997 ccm
<b>Erstzulassung</b>	01.12.2020	<b>Polster/Farbe</b>	Stoff/Leder Kombination / Schwarz
<b>Letzte Wartung</b>		<b>Lackierung</b>	Weiß
<b>Kraftstoffart</b>	Diesel	<b>Getriebe</b>	Automatik

## Zustandsbericht

### Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Motor	Motorabdeckung oben / Blende - Marderschaden - erneuern
2	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - Kratzer - lackieren
3	Tür vorn rechts	Tür - Delle / Lackschaden - Smart Repair
4	Seitenwand links	Seitenwand - Delle / Lackschaden - Smart Repair
5	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn rechts - Kratzer - Smart Repair
6	Schiebetür rechts	Schutzleiste - Kratzer - Smart Repair

### Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.		

### Fehlteile

Fehlteil

### Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
Keine feststellbar	

### Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	215/60 R17 104H	Goodyear	Ganzjahresreifen	4mm - 4mm	i.O.	
2	215/60 R17 104H	Michelin	Ganzjahresreifen	6mm - 6mm	i.O.	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.



## Angaben zum Fahrzeug

<b>Hersteller</b>	Opel	<b>Besichtigungszustand</b>	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
<b>Typ/Modell</b>	VIVARO	<b>Laufleistung (abgelesen)</b>	28.607 km
<b>Fahrgestellnummer</b>	VXEVFAHK8MZ004373	<b>Erstzulassung</b>	01.12.2020

## Lackschichtdicke

Nr.	Ort	Messung
1	Dach	100 µm
2	Dachholm links	90 µm
3	Dachholm rechts	90 µm
4	Heckklappe/-tür	84 µm
5	Kotflügel links	78 µm
6	Kotflügel rechts	77 µm
7	Motorhaube	83 µm
8	Seitenwand links	77 µm
9	Seitenwand rechts	72 µm
10	Tür hinten rechts	73 µm
11	Tür vorne links	92 µm
12	Tür vorne rechts	81 µm

### Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

### Besichtigungsbedingungen:

Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.

### Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

## Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne (links)



Abbildung 2: Schräg vorne (rechts)



Abbildung 3: Schräg hinten (rechts)



Abbildung 4: Schräg hinten (links)



Abbildung 5: Kombiinstrument



Abbildung 6: Innenraum vorne



Abbildung 7: Innenraum hinten



Abbildung 8: Mittelkonsole



Abbildung 9: Instrumententafel



Abbildung 10: FIN



Abbildung 11: Navigation



Abbildung 12: Entertainment



Abbildung 13: Dokumente

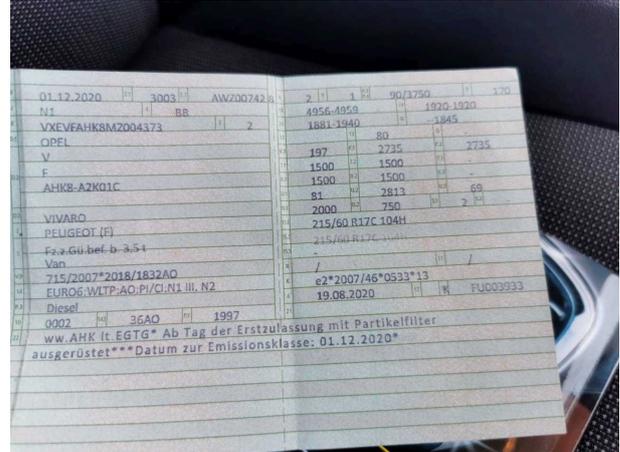


Abbildung 14: Dokumente



Abbildung 15: Dokumente

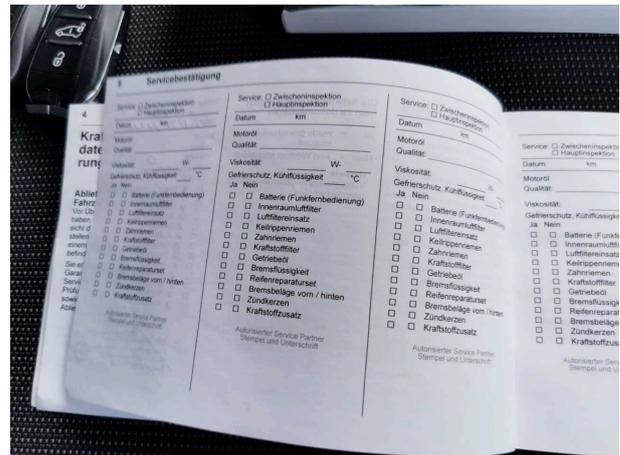


Abbildung 16: Dokumente



Abbildung 17: Montierte Bereifung

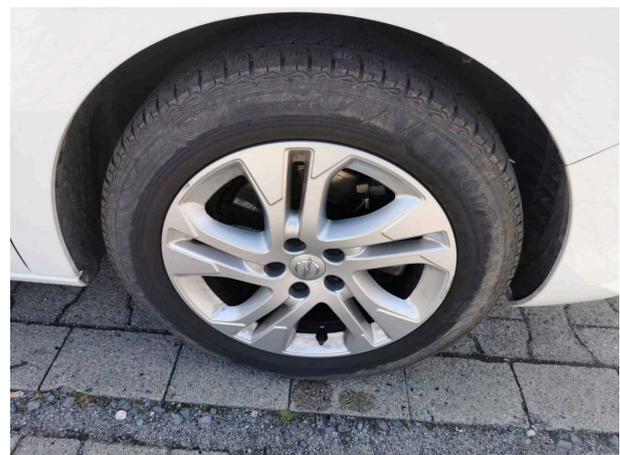


Abbildung 18: Montierte Bereifung



Abbildung 19: Montierte Bereifung



Abbildung 20: Montierte Bereifung



Abbildung 21: Sonstiges



Abbildung 22: Sonstiges



Abbildung 23: Sonstiges



Abbildung 24: Sonstiges



Abbildung 25: Sonstiges



Abbildung 26: Sonstiges



Abbildung 27: Sonstiges



Abbildung 28: Sonstiges



Abbildung 29: Sonstiges



Abbildung 30: Sonstiges



**Abbildung 31:** Sonstiges

## Beschädigungsfotos



**Beschädigung #1:** Motor: Motorabdeckung oben / Blende -  
Marderschaden - erneuern



**Beschädigung #1:** Motor: Motorabdeckung oben / Blende -  
Marderschaden - erneuern



**Beschädigung #1:** Motor: Motorabdeckung oben / Blende -  
Marderschaden - erneuern



**Beschädigung #2:** Stossfänger hinten: Stossfänger hinten -  
Kratzer - lackieren



**Beschädigung #2:** Stossfänger hinten: Stossfänger hinten -  
Kratzer - lackieren



**Beschädigung #2:** Stossfänger hinten: Stossfänger hinten -  
Kratzer - lackieren



**Beschädigung #2:** Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer - lackieren



**Beschädigung #3:** Tür vorn rechts: Tür - Delle / Lackschade... Smart Repair



**Beschädigung #3:** Tür vorn rechts: Tür - Delle / Lackschaden - Smart Repair



**Beschädigung #3:** Tür vorn rechts: Tür - Delle / Lackschade... Smart Repair



**Beschädigung #4:** Seitenwand links: Seitenwand - Delle / Lackschaden - Smart Repair



**Beschädigung #4:** Seitenwand links: Seitenwand - Delle / Lackschaden - Smart Repair



**Beschädigung #4:** Seitenwand links: Seitenwand - Delle / Lackschaden - Smart Repair



**Beschädigung #5:** Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - Kratzer - Smart Repair



**Beschädigung #5:** Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - Kratzer - Smart Repair



**Beschädigung #6:** Schiebetür rechts: Schutzleiste - Kratzer - Smart Repair



**Beschädigung #6:** Schiebetür rechts: Schutzleiste - Kratzer - Smart Repair