

Expertise

Protokollnummer: 38132728
Auftrags-Nr / Referenz: 1001813785
Besichtigungsdatum: 22.01.2025

Hersteller: Opel

Modell: Insignia Sports Tourer 2.0 Diesel Business Edition

FIN: W0VZM8EP0M1007200



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller / Typ / Modell / Ausstattung

Opel Insignia Sports Tourer 2.0 Diesel Business Edition

Fahrgestellnummer	W0VZM8EP0M1007200
Laufleistung (abgelesen)	96.800 km
Erstzulassung	16.12.2020
Letzte Zulassung	16.12.2020
Anzahl Halter	unbekannt
Nächste HU (Bericht lag vor)	12/2025

Leistung / Hubraum 128 kw / 1.995 ccm

Kraftstoffart / Zylinder Diesel / 4

Feinstaubplakette grün

Getriebe / Anzahl Gänge Manuell / 6

Antriebsart Frontantrieb

Fahrzeugart PKW Kombi

Farbe / Farbcode COULEUR PRIMAIRE-
EXTÉRIEUR, OV NAUTIC
BLUE MÉTALLISÉ (059P)

Türen / Sitze 5 / 5

Polsterart Stoff

Polsterfarbe Anthrazit-Schwarz

Fahrbereitschaft fahrbereit



Angaben zum Fahrzeug

Wartungsheft / Nachweis	digitaler Nachweis / unvollständig	Restlauf bis Service	0 km
Letzte Wartung am / bei	05/2023 bei 60.224 km		
Schlüssel ist/soll	2 / 2	FZG-Dokumente	ZB#1 (S) lag vor, ZB#2 (B) lag nicht vor
Vorschaden / Unfall	Keine Feststellbar	Nachlackierung	Keine Feststellbar
Besichtigungsbedingungen	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz	Hubmittel / Grube	nein
Probefahrt	nicht durchgeführt	Motorlauf	durchgeführt
Fahrbereitschaft	fahrbereit		
HSN/TSN	1844 / AMC 00129		
Abgasnorm	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I	Feinstaubplakette	grün
zul. Gesamtgewicht	2.205 kg	Leergewicht	

Bereifung

Montierte Bereifung

#	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe
1)	225/55 R17 97W	Sommerreifen auf Leichtmetall	Bridgestone	5mm / 5mm
2)	225/55 R17 97W	Sommerreifen auf Leichtmetall	Bridgestone	6mm / 6mm

Zusatzbereifung

#	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe
1)	225/55 R17 101V	Winterreifen auf Leichtmetall	Pirelli	3mm / 3mm
2)	225/55 R17 101V	Winterreifen auf Leichtmetall	Pirelli	3mm / 3mm

Ersatz

Typ	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe
Tirefit		Ablaufdatum 12/2025		

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse in Fahrtrichtung

Ausstattung

Serienausstattung

- Ablagefächer
- Airbag: Kopfairbag vorne und hinten außen
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Berg-Anfahr-Assistent
- Bremsleuchte, dritte
- Dieselpartikelfilter
- Elektronische Bremskraftverteilung (EBV)
- Fahrerinfodisplay, 3,5"
- Frontkollisionswarner mit Fußgängererkennung und automatischer Gefahrenbremsung
- Geschwindigkeitsregler
- Heckscheibenwischer
- Klimatisierungsautomatik Zwei Zonen
- Kopfstützen, hinten (3 Stück)
- LED-Frontscheinwerfer
- LED-Tagfahrlicht inkl. LED-Blinker, vorn und LED-Rückleuchten
- Mittelarmlehne, vorn
- Parkpilot, Einparkhilfe vorn und hinten
- Quickheat Schnellheizsystem
- Radio: Multimedia Navi mit 7"-Touchscreen-Farbdisplay
- Reifendruck-Anzeige
- Rücksitzlehne im Verhältnis 60:40 vorklappbar
- Servolenkung
- Sicherheitsnetz
- Sicht-Ausstattung
- Spurhalte-Assistent
- Stoßfänger in Wagenfarbe lackiert
- Verkehrsschild-Assistent
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung
- Airbag: Frontairbags (mehrstufig) und Seitenairbags, Fahrer und Beifahrer
- Außenspiegel für Fahrer- und Beifahrerseite elektr. einstell- und beheizbar
- Dachreling schwarz
- Drehzahlmesser
- Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP - Plus)
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Fußgängerschutz inkl. aktiver Motorhaube
- Gepäckraumabdeckung
- Getriebe: 6-Gang-Schaltgetriebe
- Kindersicherung in den hinteren Türen, manuell
- Kopfstützen vorn
- Lackierung: Uni Sonderfarbe Schnee Weiß
- LED-Nebelscheinwerfer
- Lenksäule höhen/- längseinstellbar
- Make-up-Spiegel in beiden Sonnenblenden, beleuchtet
- Parkbremse, elektrisch
- Polster: Stoff Billy, Schwarz
- Radio: Digitaler Radioempfang DAB+
- Reifen-Reparatur-Set
- Räder: Leichtmetallräder 7,5 J x 17 im 5 Doppelspeichen-Design
- Sicherheitsgurte: Dreipunktsicherheitsgurte auf allen Plätzen
- Sitze: Ergonomischer Aktiv-Sitz, (AGR) Fahrer
- Start/Stop System
- Traction Control (TC) Plus
- Vorrüstung für Kindersitz-Haltesystem "ISOFIX"
- Wärmeschutzverglasung, grün getönt
- Zündschlüssel, Zweiter, klappbar

Sonderausstattung

- Paket: Winter 1 (AGR, Fahrer)
- Windschutzscheibe beheizbar, ThermoTec

Kurze Sachverständige Feststellungen

Vorgelegte Dokumente	Zum Zeitpunkt der Besichtigung lag die Zulassungsbescheinigung Teil 1 (Schein) vor, die Zulassungsbescheinigung Teil 2 (Brief) lag nicht vor.
FIN-Vergleich	Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.
Besichtigung	Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich. Zum Zeitpunkt der Besichtigung konnte der Zustand einer ausreichenden Beurteilung nicht sichergestellt werden. Sachverständigenseits wird daher zur Verringerung des Prognoserisikos eine weitere Besichtigung empfohlen. Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.
Probefahrt	Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
Motorlauf	Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.
Fahrbereitschaft	Das Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung aus eigener Kraft fahr-/ sowie bewegungsfähig.

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Verkleidungen/ Abdeckungen	Fußmatten (Fußmatte vorne links) - beschädigt - erneuern
2	Scheibenreinigung	Scheibenwischerblätter vorn - beschädigt - erneuern
3	Seitenwand links	Seitenwand - Delle / Lackschaden - sanft instandsetzen
4	Seitenwand links	Einstieg - Kratzer - Smart Repair
5	Tür hinten rechts	Tür - Kratzer - Smart Repair
6	Schweller links	Einstieg - Kratzer - Smart Repair
7	Fahrzeugdach	Dach (3 Dellen) - Delle(n) - sanft instandsetzen
8	Seitenwand rechts	Einstieg - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren
9	Sonstiges	Inspektion/Wartung - kein Nachweis - durchführen
10	Stoßfänger hinten	Stoßfänger mit Parktronic - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren

Auftrag/Auftragsumfang

Es wurde der Auftrag erteilt, ein Verkaufsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Dieses beinhaltet folgende Umfänge:

- Beschreibung von kernrelevanten Angaben zum Fahrzeug
- Dokumentation von Ausstattungsmerkmalen
(Lieferung durch Drittdienstleister)
- Dokumentation von Schäden, Mängeln, Fehlteilen
- Dokumentation von Vorschäden, unreparierten Vorschäden, Nachlackierungen
- eine kurze Sicht- oder Funktionsprüfung der Ausstattungsdetails sofern möglich.
(Funktionsprüfungen von Fahrerassistenzsysteme gehören nicht zum Leistungsumfang!)
- eine Fotodokumentation des Fahrzeuges

Grundlage zum Auftrag

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Die Fahrzeugbesichtigung erfolgt im demontagefreien Zustand.

Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt werden können, verbleiben im Bereich des Prognoserisikos. Ein erweitertes Risiko besteht durch verschwiegene Mängel welche durch arglistige Täuschung hervorgerufen, und durch den sachverständigen nicht identifizierbar waren.

Schäden oder Mängel, die aus einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung des Fahrzeuges entstanden sind, werden gemäß dem zugrunde gelegten Standard akzeptiert.

Ein expliziter Ausweis und eine monetäre Betrachtung der zu erwartenden Merkmale innerhalb des Produktes erfolgten nicht.

Merkmale, welche in ihrer Art und Ausprägung leicht über den üblichen Gebrauch hinausgehen jedoch keine inakzeptable Beschädigung darstellen, werden ggf. unter Gebrauchsspuren dokumentiert und ausgewiesen.

Schäden oder Mängel, welche gemäß dem zugrunde gelegten Standard, nicht mehr einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung zugeordnet werden können, werden im Produkt unter Wertmindernde Faktoren aufgelistet.

Je nach Produktspezifikation kann ein monetärer Ausweis erfolgen. Insofern dieses stattfindet können die Kosten zu 100% dargestellt sein oder anteilig gemäß Fahrzeugalter und Laufleistung.

Vorschäden

Am Fahrzeug konnten augenscheinlich weder reparierte noch unreparierte Vorschäden festgestellt werden.

Bemerkungen

Lackierung abweichend zur Angabe in der Ausstattungsliste.

Fahrzeug hat längere Zeit gestanden. Motorstart durch externe Stromquelle. Standschäden nicht ausgeschlossen / Schadenserweiterung möglich.



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg hinten



Abbildung 3: Innenraum



Abbildung 4: Innenraum



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum

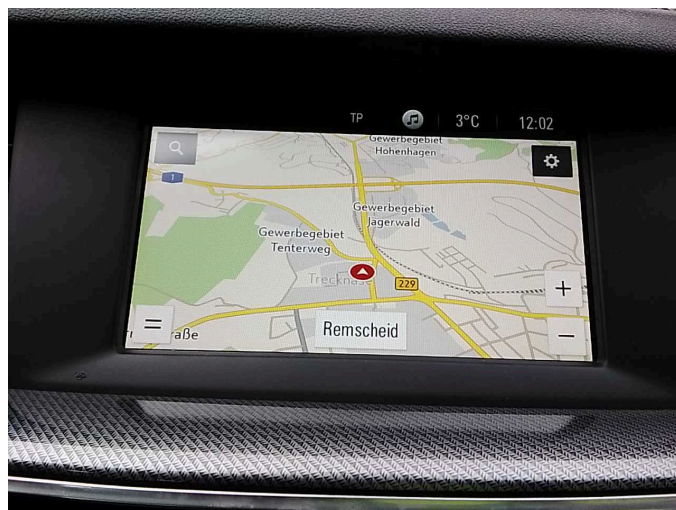


Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum

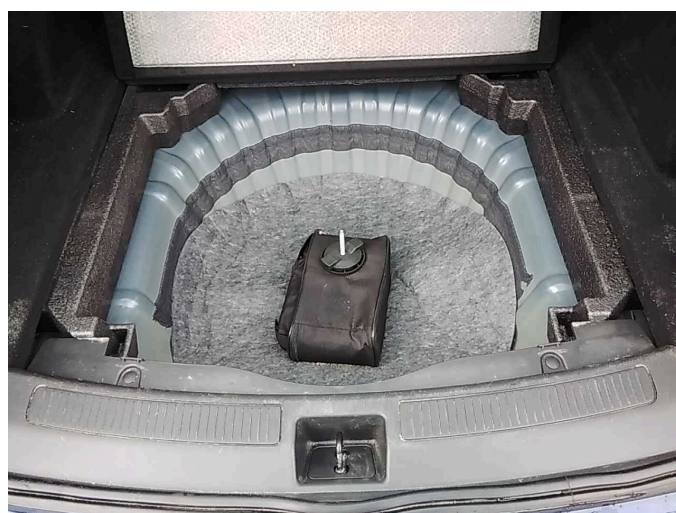


Abbildung 10: Innenraum

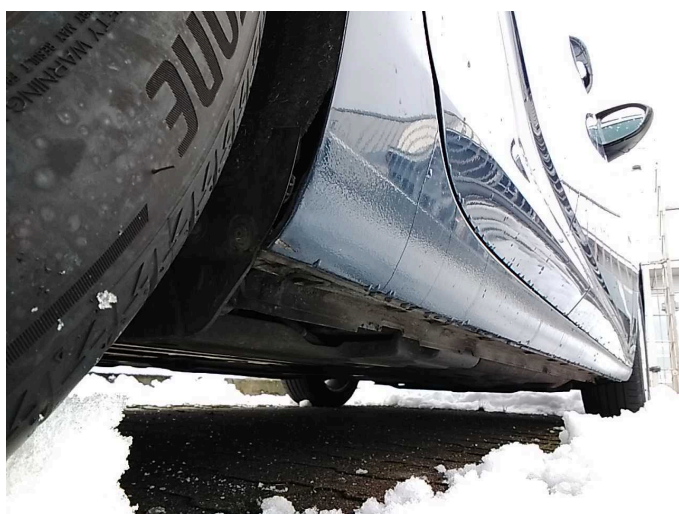


Abbildung 11: Schweller



Abbildung 12: Schweller



Abbildung 13: Typschild

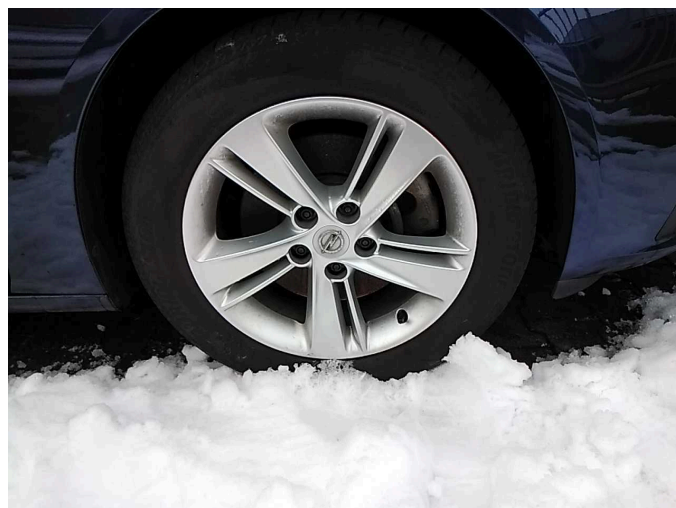


Abbildung 14: Räder/Reifen



Abbildung 15: Räder/Reifen

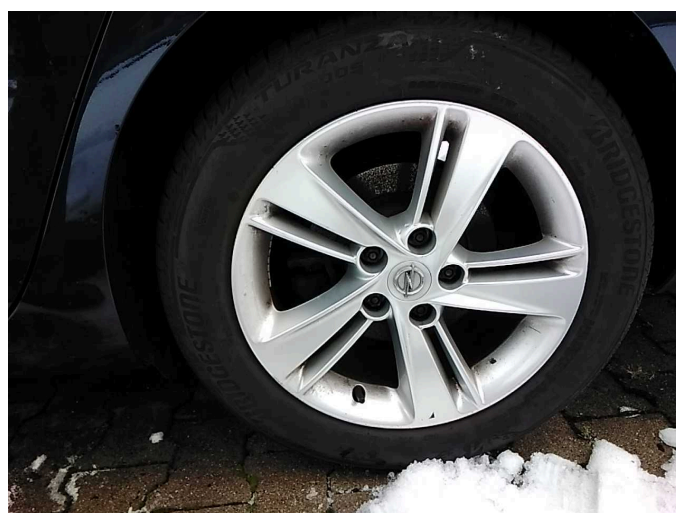


Abbildung 16: Räder/Reifen



Abbildung 17: Räder/Reifen



Abbildung 18: Zusatzbereifung



Abbildung 19: Zusatzbereifung



Abbildung 20: Zusatzbereifung



Abbildung 21: Zusatzbereifung



Abbildung 22: Zusatzbereifung

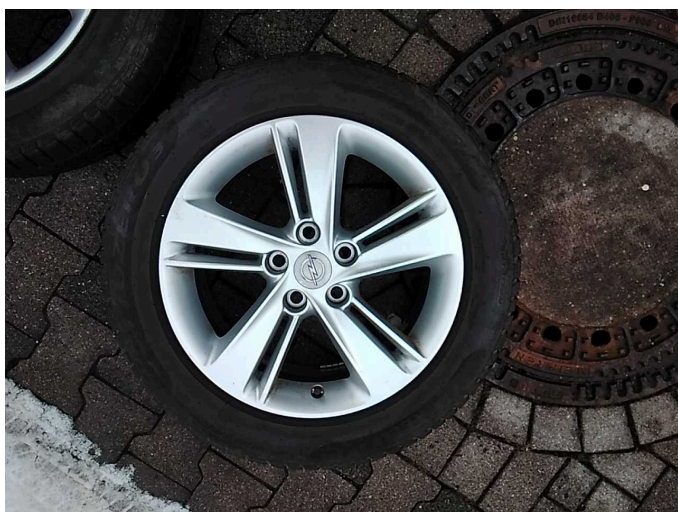


Abbildung 23: Zusatzbereifung



Abbildung 24: Zusatzausstattung



Abbildung 25: Zusatzausstattung

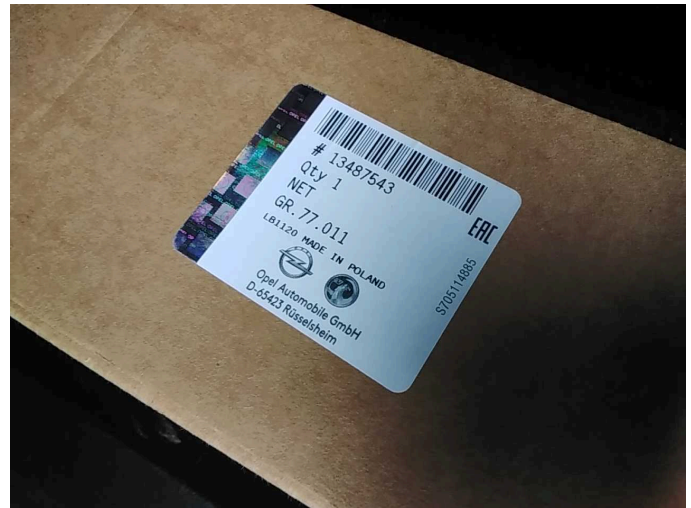


Abbildung 26: Zusatzausstattung



Abbildung 27: Zusatzausstattung

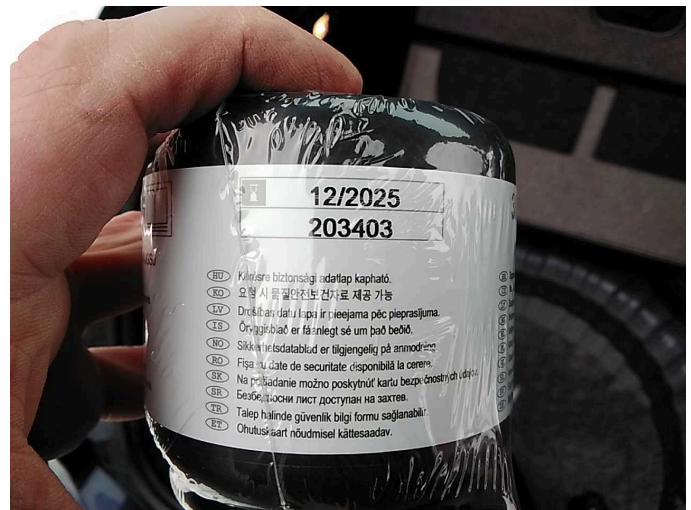


Abbildung 28: Zusatzausstattung

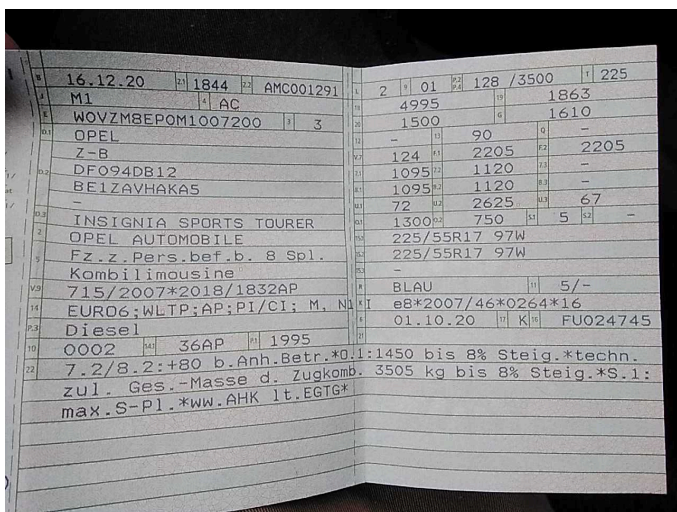


Abbildung 29: Fahrzeugdokumente

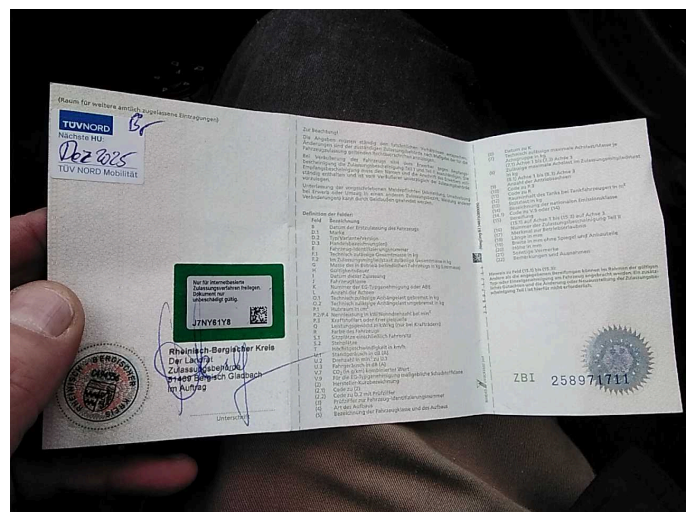


Abbildung 30: Fahrzeugdokumente

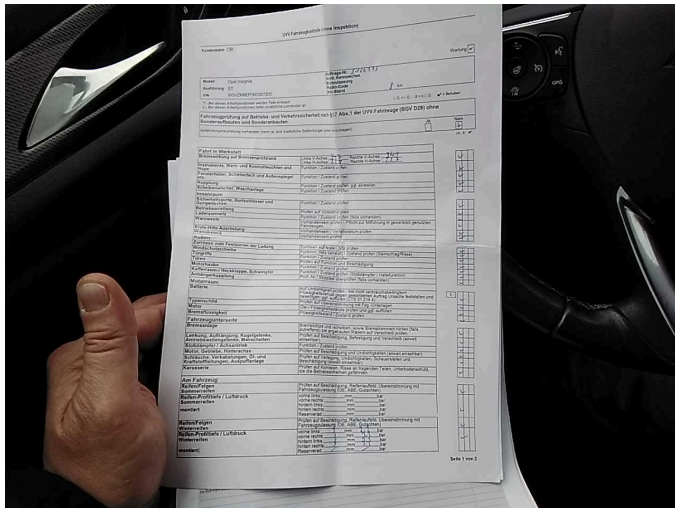


Abbildung 31: Fahrzeugdokumente

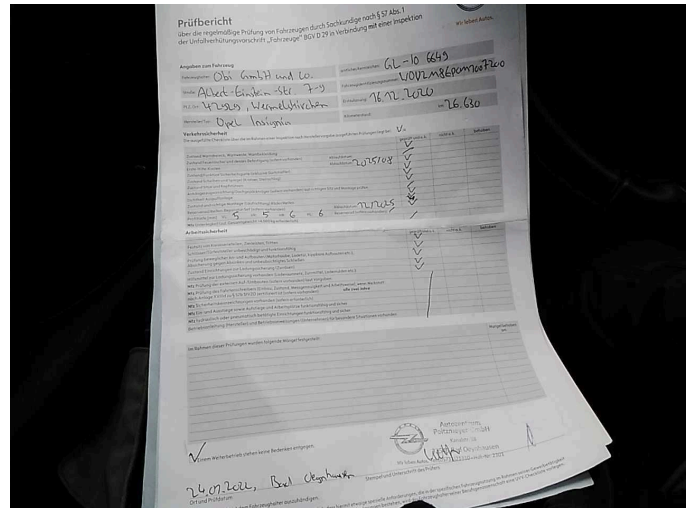


Abbildung 32: Fahrzeugdokumente

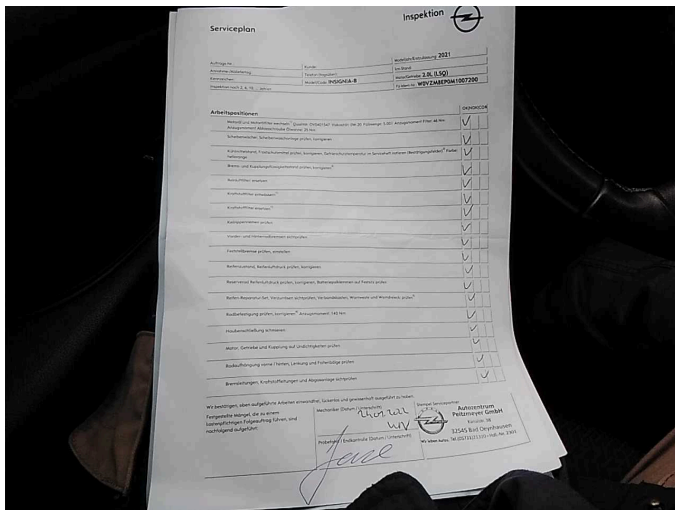


Abbildung 33: Fahrzeugdokumente

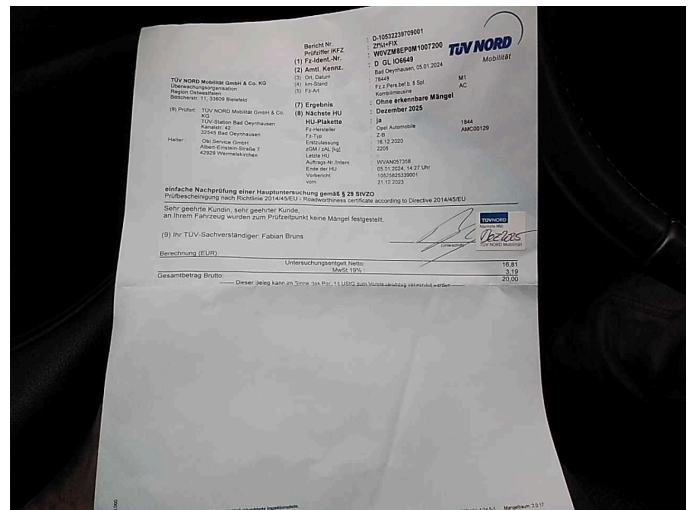


Abbildung 34: Fahrzeugdokumente

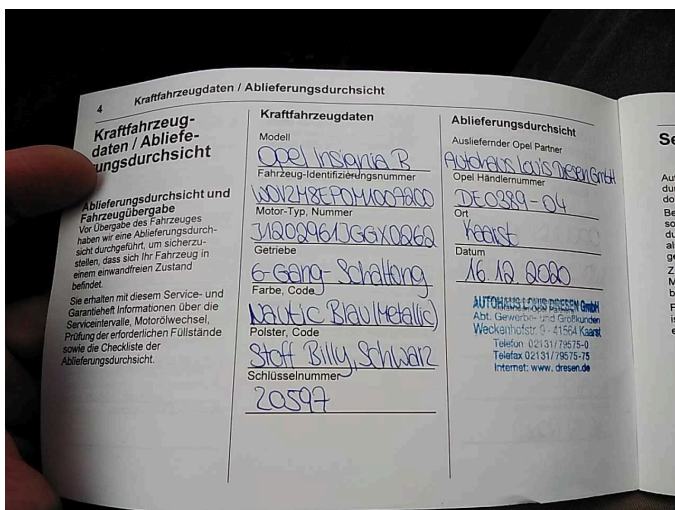


Abbildung 35: Fahrzeugdokumente

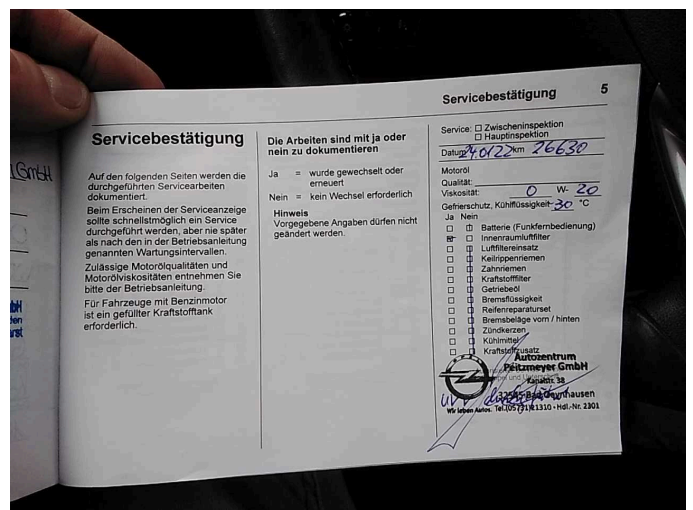


Abbildung 36: Fahrzeugdokumente

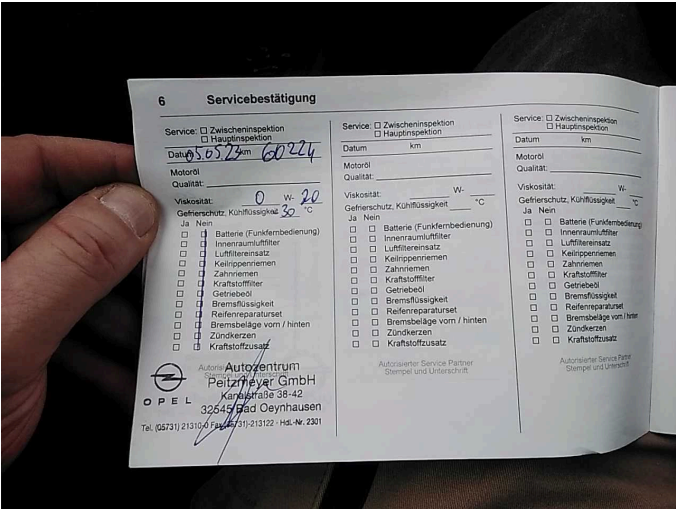


Abbildung 37: Fahrzeugdokumente

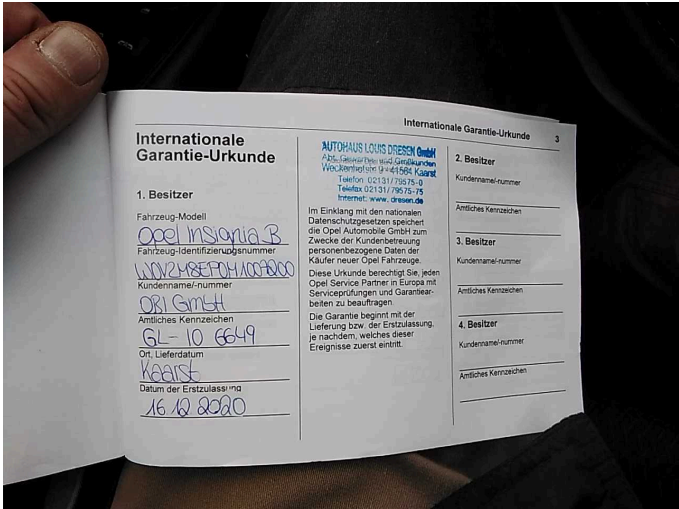


Abbildung 38: Fahrzeugdokumente

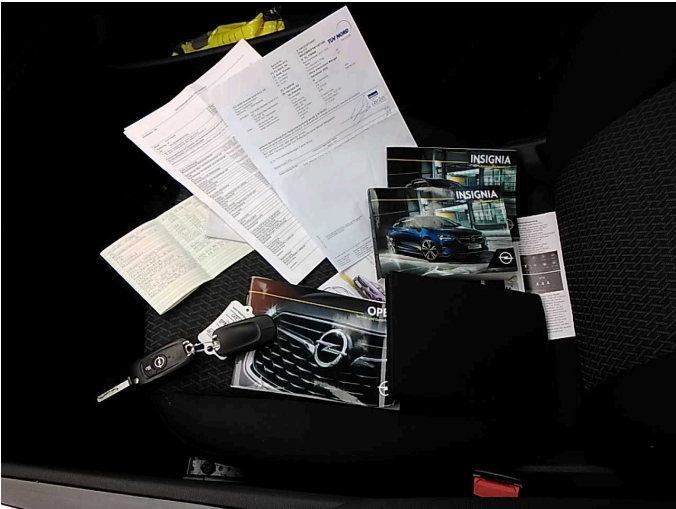


Abbildung 39: Fahrzeugdokumente



Abbildung 40: Sonstiges



Abbildung 41: Sonstiges



Abbildung 42: Sonstiges

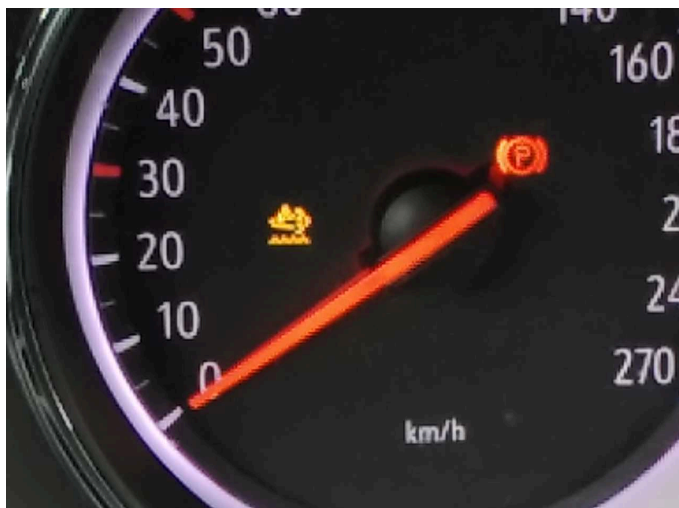


Abbildung 43: Sonstiges



Abbildung 44: Sonstiges

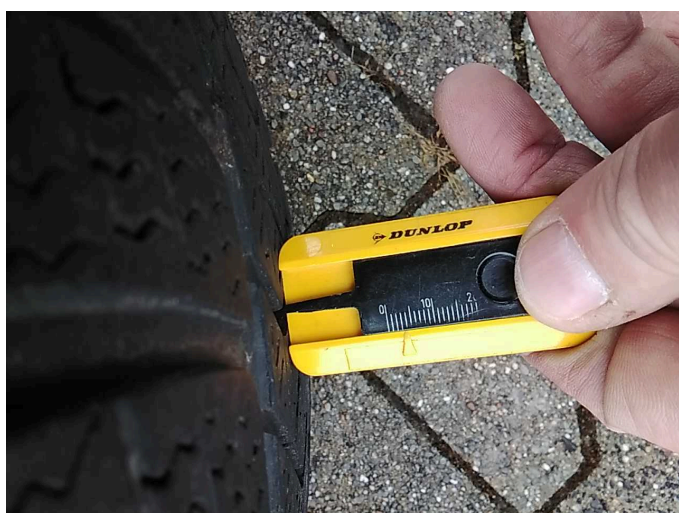


Abbildung 45: Sonstiges



Abbildung 46: Sonstiges



Abbildung 47: Sonstiges



Abbildung 48: Sonstiges




Beschädigung 1: Verkleidungen/Abdeckungen: Fußmatten (Fußmatte vorne links) - beschädigt - erneuern




Beschädigung 1: Verkleidungen/Abdeckungen: Fußmatten (Fußmatte vorne links) - beschädigt - erneuern



Beschädigung 2: Scheibenreinigung: Scheibenwischerblätter vorn - beschädigt - erneuern

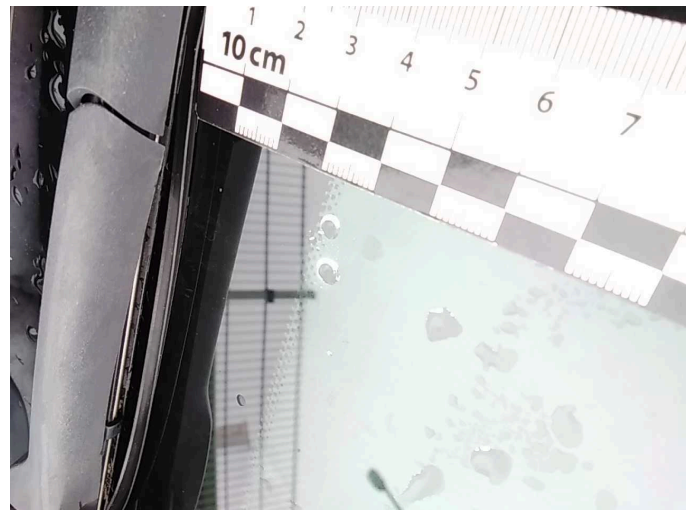

Beschädigung 2: Scheibenreinigung: Scheibenwischerblätter vorn - beschädigt - erneuern

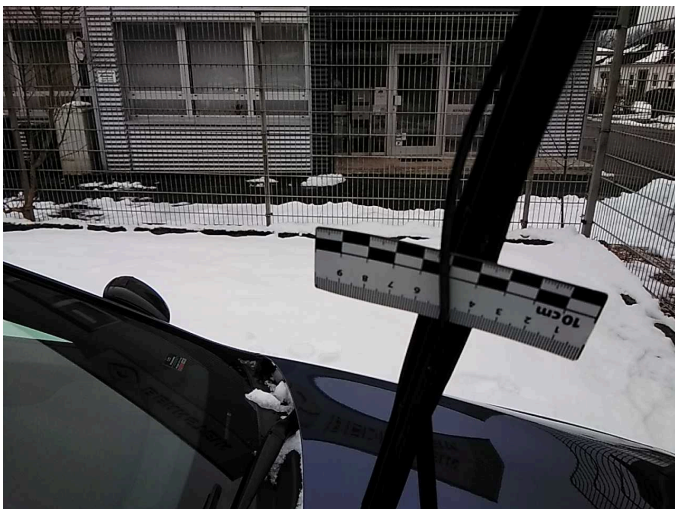


Beschädigung 2: Scheibenreinigung: Scheibenwischerblätter vorn - beschädigt - erneuern




Beschädigung 3: Seitenwand links: Seitenwand - Delle / Lackschaden - sanft instandsetzen




Beschädigung 3: Seitenwand links: Seitenwand - Delle / Lackschaden - sanft instandsetzen

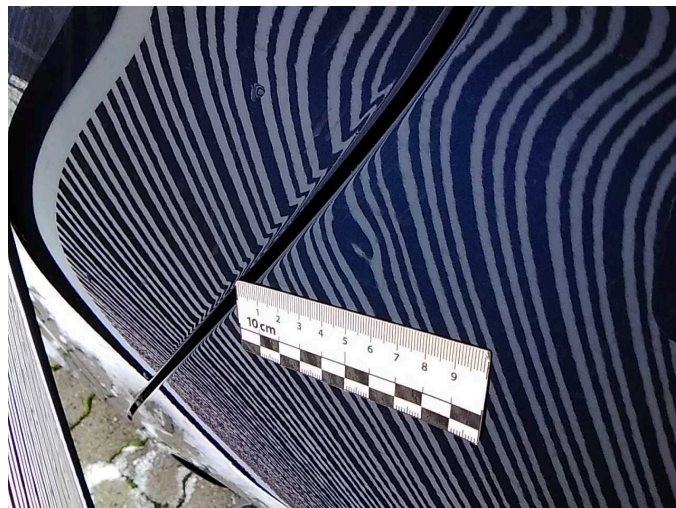


Beschädigung 3: Seitenwand links: Seitenwand - Delle / Lackschaden - sanft instandsetzen

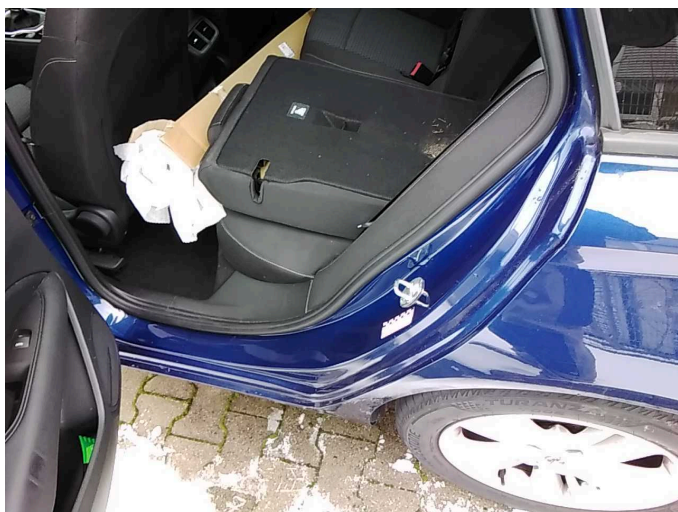


Beschädigung 4: Seitenwand links: Einstieg - Kratzer - Smart Repair

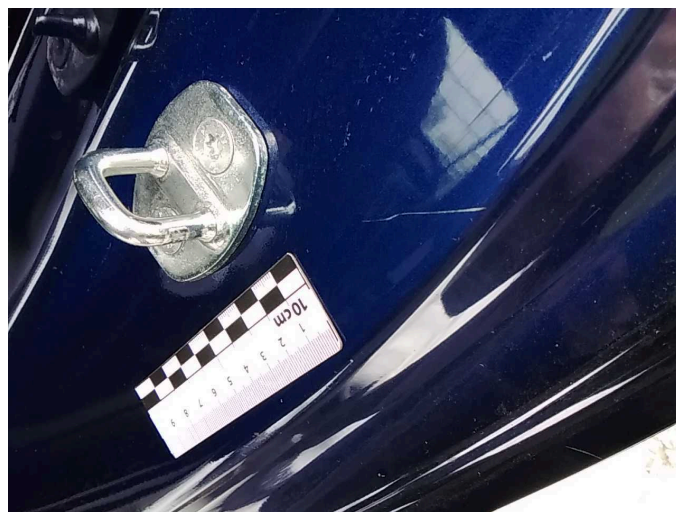


Beschädigung 4: Seitenwand links: Einstieg - Kratzer - Smart Repair

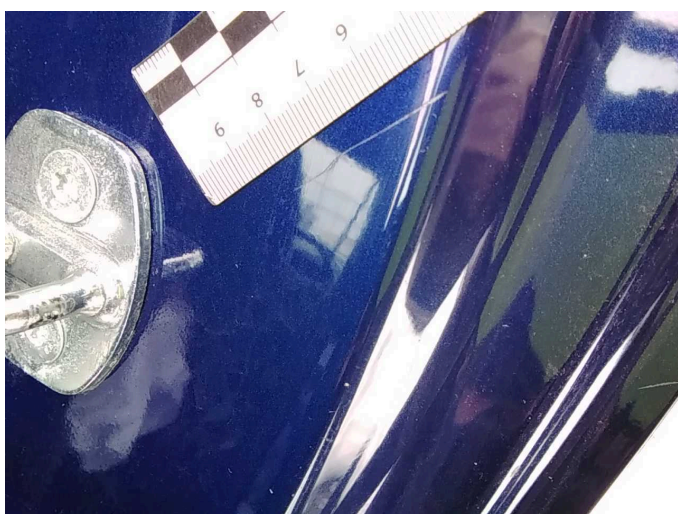


Beschädigung 4: Seitenwand links: Einstieg - Kratzer - Smart Repair

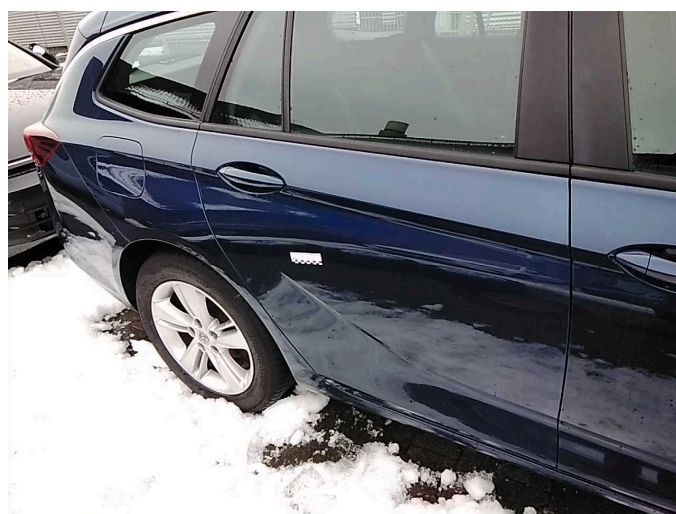

Beschädigung 5: Tür hinten rechts: Tür - Kratzer - Smart Repair

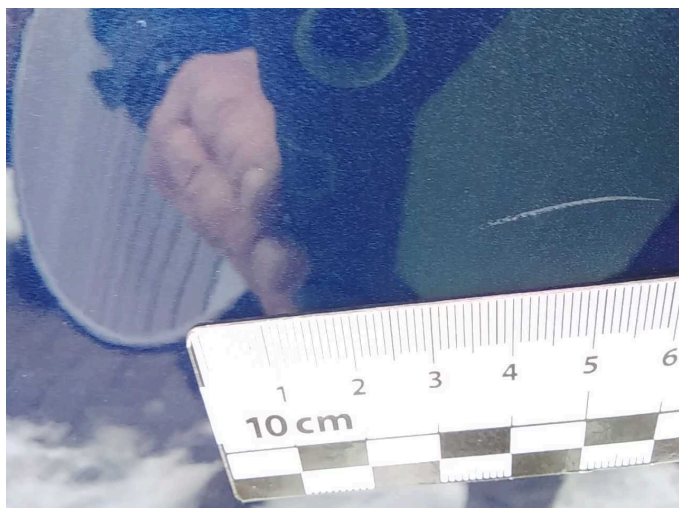


Beschädigung 5: Tür hinten rechts: Tür - Kratzer - Smart Repair

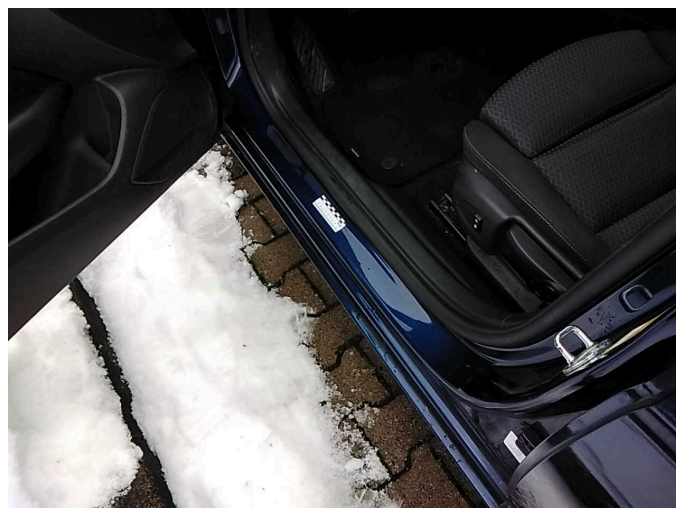

Beschädigung 6: Schweller links: Einstieg - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung 6: Schweller links: Einstieg - Kratzer - Smart Repair

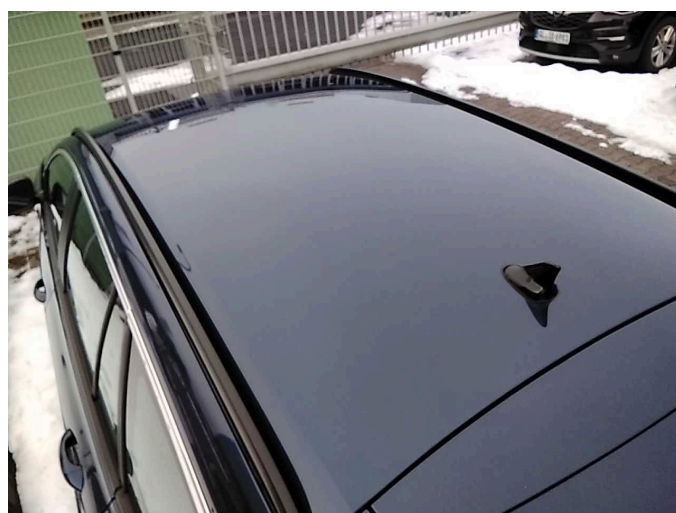


Beschädigung 7: Fahrzeugdach: Dach (3 Dellen) - Delle(n) - sanft instandsetzen




Beschädigung 7: Fahrzeugdach: Dach (3 Dellen) - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung 7: Fahrzeugdach: Dach (3 Dellen) - Delle(n) - sanft instandsetzen

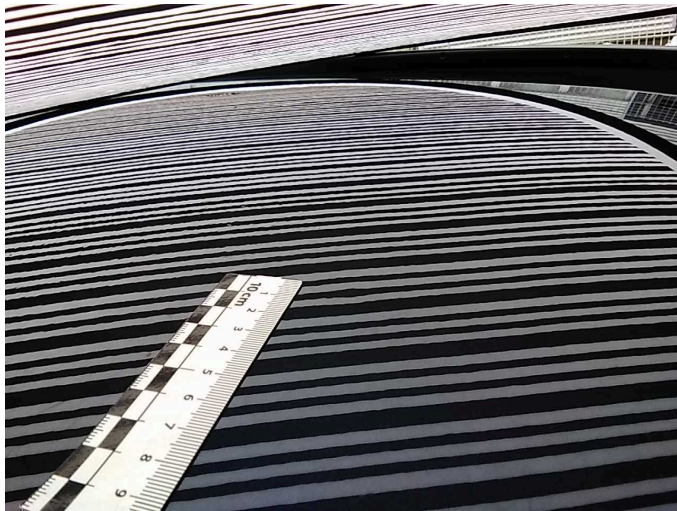

Beschädigung 7: Fahrzeugdach: Dach (3 Dellen) - Delle(n) - sanft instandsetzen

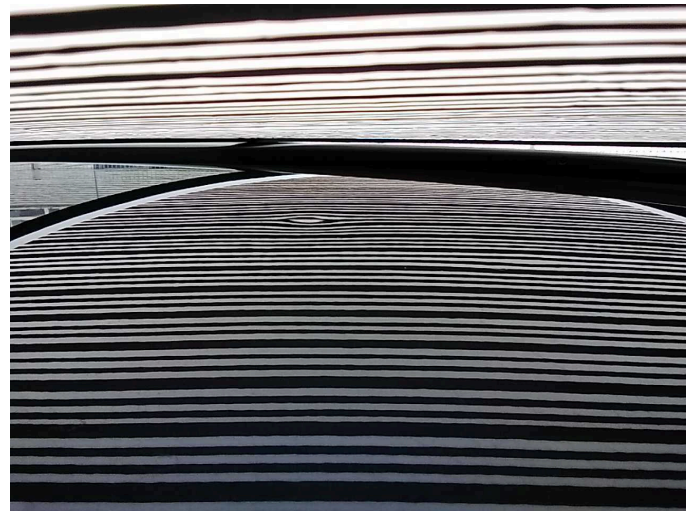

Beschädigung 7: Fahrzeugdach: Dach (3 Dellen) - Delle(n) - sanft instandsetzen




Beschädigung 8: Seitenwand rechts: Einstieg - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 8: Seitenwand rechts: Einstieg - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 8: Seitenwand rechts: Einstieg - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

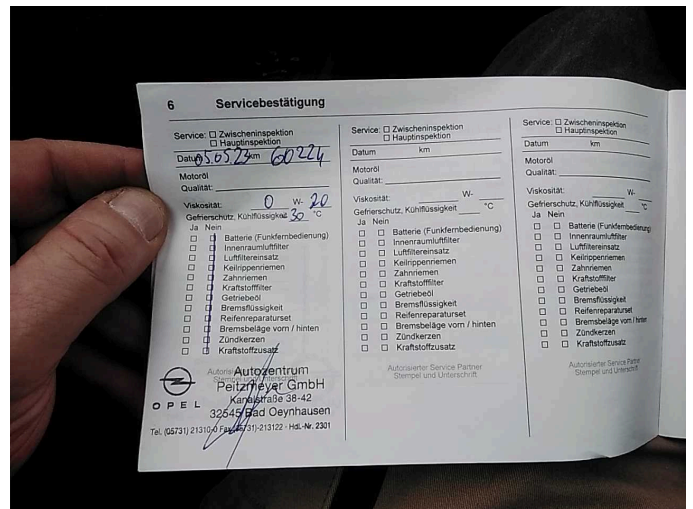

Beschädigung 9: Sonstiges: Inspektion/Wartung - kein Nachweis - durchführen

6 Servicebestätigung		6 Servicebestätigung		6 Servicebestätigung	
Service: ☐ Zwischeninspektion	Service: ☐ Zwischeninspektion	Service: ☐ Zwischeninspektion	Service: ☐ Zwischeninspektion	Service: ☐ Zwischeninspektion	Service: ☐ Zwischeninspektion
☒ Hauptinspektion	☒ Hauptinspektion	☒ Hauptinspektion	☒ Hauptinspektion	☒ Hauptinspektion	☒ Hauptinspektion
Datum: 05.02.20	Datum: 05.02.20	Datum: 05.02.20	Datum: 05.02.20	Datum: 05.02.20	Datum: 05.02.20
Motoröl: 60224	Motoröl: 60224	Motoröl: 60224	Motoröl: 60224	Motoröl: 60224	Motoröl: 60224
Qualität: 0	Qualität: 0	Qualität: 0	Qualität: 0	Qualität: 0	Qualität: 0
Viskosität: 0	Viskosität: 0	Viskosität: 0	Viskosität: 0	Viskosität: 0	Viskosität: 0
Gehörschutz: 30	Gehörschutz: 30	Gehörschutz: 30	Gehörschutz: 30	Gehörschutz: 30	Gehörschutz: 30
☐ Batterie (Funkfernbedienung)	☐ Batterie (Funkfernbedienung)	☐ Batterie (Funkfernbedienung)	☐ Batterie (Funkfernbedienung)	☐ Batterie (Funkfernbedienung)	☐ Batterie (Funkfernbedienung)
☐ Innenraumluftfilter	☐ Innenraumluftfilter	☐ Innenraumluftfilter	☐ Innenraumluftfilter	☐ Innenraumluftfilter	☐ Innenraumluftfilter
☐ Luftfiltereinsatz	☐ Luftfiltereinsatz	☐ Luftfiltereinsatz	☐ Luftfiltereinsatz	☐ Luftfiltereinsatz	☐ Luftfiltereinsatz
☐ Keilrippenriemen	☐ Keilrippenriemen	☐ Keilrippenriemen	☐ Keilrippenriemen	☐ Keilrippenriemen	☐ Keilrippenriemen
☐ Zahnriemen	☐ Zahnriemen	☐ Zahnriemen	☐ Zahnriemen	☐ Zahnriemen	☐ Zahnriemen
☐ Kraftstofffilter	☐ Kraftstofffilter	☐ Kraftstofffilter	☐ Kraftstofffilter	☐ Kraftstofffilter	☐ Kraftstofffilter
☐ Getriebeöl	☐ Getriebeöl	☐ Getriebeöl	☐ Getriebeöl	☐ Getriebeöl	☐ Getriebeöl
☐ Bremsflüssigkeit	☐ Bremsflüssigkeit	☐ Bremsflüssigkeit	☐ Bremsflüssigkeit	☐ Bremsflüssigkeit	☐ Bremsflüssigkeit
☐ Reifenreparaturset	☐ Reifenreparaturset	☐ Reifenreparaturset	☐ Reifenreparaturset	☐ Reifenreparaturset	☐ Reifenreparaturset
☐ Bremsbeläge vorn / hinten	☐ Bremsbeläge vorn / hinten	☐ Bremsbeläge vorn / hinten	☐ Bremsbeläge vorn / hinten	☐ Bremsbeläge vorn / hinten	☐ Bremsbeläge vorn / hinten
☐ Zündkerzen	☐ Zündkerzen	☐ Zündkerzen	☐ Zündkerzen	☐ Zündkerzen	☐ Zündkerzen
☐ Kraftstoffzusatz	☐ Kraftstoffzusatz	☐ Kraftstoffzusatz	☐ Kraftstoffzusatz	☐ Kraftstoffzusatz	☐ Kraftstoffzusatz

Autorisierter Service Partner
 Autozentrum Peitzner GmbH
 Karsplatz 38-42
 32545 Bad Oeynhausen
 Tel. (05731) 21310-0 Fax (05731) 213122 - Hds.-Nr. 2201




Beschädigung 9: Sonstiges: Inspektion/Wartung - kein Nachweis - durchführen



Beschädigung 9: Sonstiges: Inspektion/Wartung - kein Nachweis - durchführen



Beschädigung 10: Stossfänger hinten: Stossfänger mit Parktronic - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren

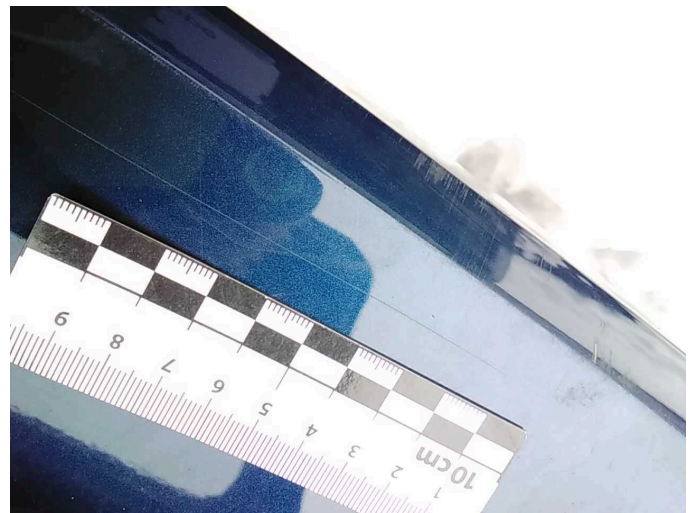

Beschädigung 10: Stossfänger hinten: Stossfänger mit Parktronic - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 10: Stossfänger hinten: Stossfänger mit Parktronic - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 10: Stossfänger hinten: Stossfänger mit Parktronic - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 10: Stossfänger hinten: Stossfänger mit Parktronic - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren