



W0L0XZF25B4113447

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	87.677 km
Hersteller	Opel	Restlauf bis Service	0 Tag(e)
Typ/Modell	Combo-C-Van-CNG	HU (Abgelesen aus ZBI)	03/2025
Fahrgestellnummer	W0L0XZF25B4113447	Leistung / Hubraum	69 kW / 1.598 ccm
Erstzulassung	02.03.2011	Polster/Farbe	Stoff / Anthrazit-Grau
Letzte Wartung		Lackierung	Gelb
Kraftstoffart	Erdgas NG	Getriebe	Manuell

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Multimediasystem	Radio (+ ohne Funktion) - abweichend Auslieferungszustand - erneuern
2	Sonstiges	Hauptuntersuchung - abgelaufen - erneuern
3	Bremsanlage	Bremsscheiben und Beläge vorn - Korrosion - erneuern
4	Bremsanlage	Bremsscheiben und Beläge hinten - Korrosion - erneuern
5	elektrisches System	Batterie - leer - erneuern
6	Karosserie	Karosserie (7 Bauteile) - beklebt/ beschriftet - entkleben/neutralisieren
7	Interieur	Innenraum (+ verschmutzt) - verschlissen - Wertminderung
8	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - beschädigt - erneuern
9	Motor	Motor - undicht - befunden ggf. instandsetzen
10	Bremsanlage	Bremssleitung hinten rechts - lose - befunden ggf. instandsetzen
11	Scheinwerfer	Scheinwerfer links - gebrochen / gerissen - erneuern
12	Verglasung	Frontscheibe - Steinschlag - erneuern
13	Karosserie	Karosserie (+ Korrosion) - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren
14	Sonstiges	Inspektion/Wartung - fällig - durchführen
15	Unterlagen	Serviceheft - unvollständig - Wertminderung

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
		Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Fehlteile

Fehlteil
Ausrüstung - Tirefit komplett
Ausrüstung - Bordwerkzeug



Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
Keine feststellbar	

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	185/60 R15 88H	Hankook	Ganzjahresreifen	7mm - 7mm	i.O.	
2	185/60 R15 88H	Hankook	Ganzjahresreifen	7mm - 7mm	i.O.	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Opel	Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Typ/Modell	Combo-C-Van-CNG	Laufleistung (abgelesen)	87.677 km
Fahrgestellnummer	W0L0XZF25B4113447	Erstzulassung	02.03.2011

Lackschichtdicke

Nr.	Ort	Messung
1	Motorhaube	150 µm

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne (links)



Abbildung 2: Schräg vorne (rechts)



Abbildung 3: Schräg hinten (rechts)



Abbildung 4: Schräg hinten (links)



Abbildung 5: Kombiinstrument



Abbildung 6: Innenraum vorne



Abbildung 7: Innenraum hinten



Abbildung 8: Mittelkonsole



Abbildung 9: Instrumententafel



Abbildung 10: FIN



Abbildung 11: Entertainment

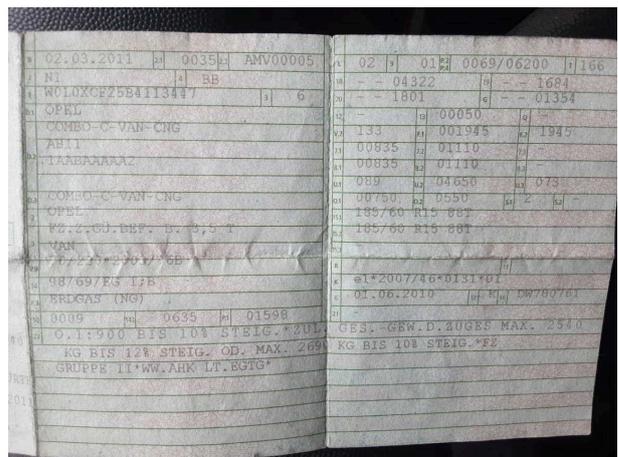


Abbildung 12: Dokumente



Abbildung 13: Dokumente



Abbildung 14: Dokumente

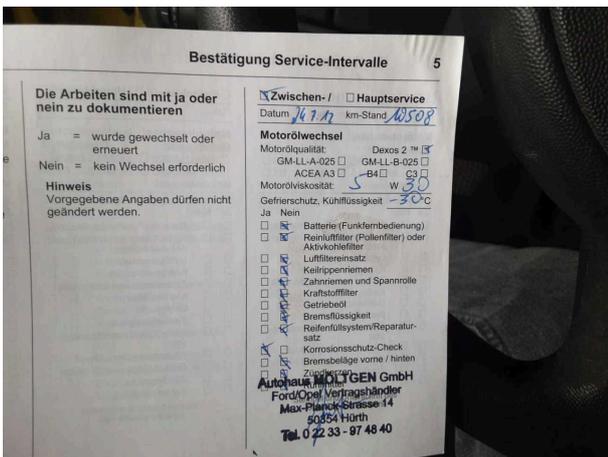


Abbildung 15: Dokumente

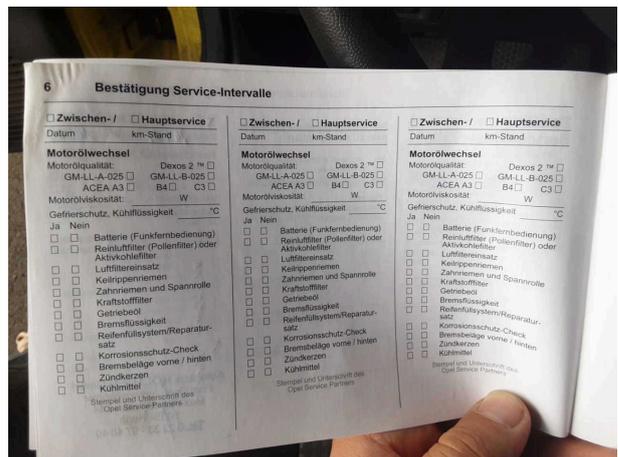


Abbildung 16: Dokumente



Abbildung 17: Montierte Bereifung



Abbildung 18: Montierte Bereifung



Abbildung 19: Montierte Bereifung



Abbildung 20: Montierte Bereifung



Abbildung 21: Sonstiges



Abbildung 22: Sonstiges



Abbildung 23: Sonstiges



Abbildung 24: Sonstiges

Beschädigungsfotos




Beschädigung #1: Multimediasystem: Radio (+ ohne Funktion) - abweichend Auslieferungszustand - erneuern




Beschädigung #3: Bremsanlage: Bremsscheiben und Beläge vorn - Korrosion - erneuern



Beschädigung #3: Bremsanlage: Bremsscheiben und Beläge vorn - Korrosion - erneuern

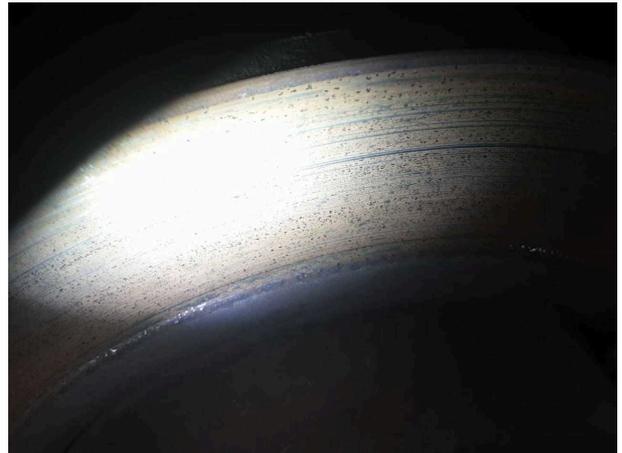

Beschädigung #4: Bremsanlage: Bremsscheiben und Beläge hinten - Korrosion - erneuern

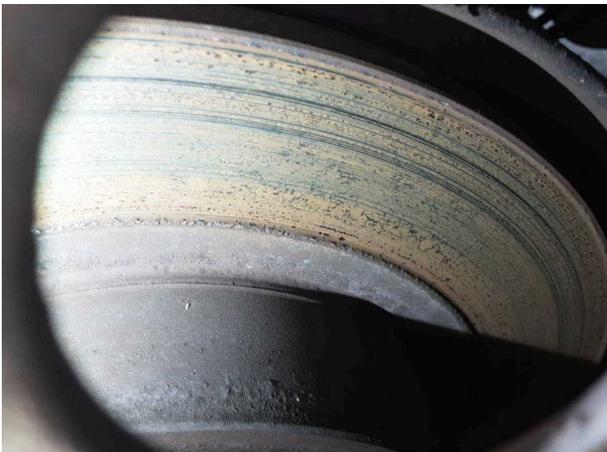

Beschädigung #4: Bremsanlage: Bremsscheiben und Beläge hinten - Korrosion - erneuern



Beschädigung #6: Karosserie: Karosserie (7 Bauteile) - beklebt/ beschriftet - entkleben/neutralisieren



Beschädigung #6: Karosserie: Karosserie (7 Bauteile) - beklebt/beschriftet - entkleben/neutralisieren



Beschädigung #7: Interieur: Innenraum (+ verschmutzt) - verschlissen - Wertminderung



Beschädigung #7: Interieur: Innenraum (+ verschmutzt) - verschlissen - Wertminderung



Beschädigung #7: Interieur: Innenraum (+ verschmutzt) - verschlissen - Wertminderung



Beschädigung #7: Interieur: Innenraum (+ verschmutzt) - verschlissen - Wertminderung



Beschädigung #7: Interieur: Innenraum (+ verschmutzt) - verschlissen - Wertminderung



Beschädigung #7: Interieur: Innenraum (+ verschmutzt) -
verschlissen - Wertminderung



Beschädigung #7: Interieur: Innenraum (+ verschmutzt) -
verschlissen - Wertminderung



Beschädigung #7: Interieur: Innenraum (+ verschmutzt) -
verschlissen - Wertminderung



Beschädigung #8: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten -
beschädigt - erneuern



Beschädigung #8: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten -
beschädigt - erneuern



Beschädigung #8: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten -
beschädigt - erneuern



Beschädigung #9: Motor: Motor - undicht - befunden ggf. instandsetzen




Beschädigung #10: Bremsanlage: Bremsleitung hinten recht... lose - befunden ggf. instandsetzen



Beschädigung #11: Scheinwerfer: Scheinwerfer links - gebroche... gerissen - erneuern



Beschädigung #11: Scheinwerfer: Scheinwerfer links - gebrochen / gerissen - erneuern

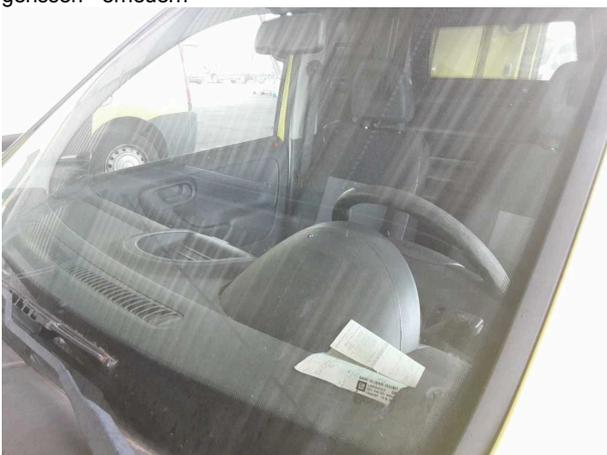

Beschädigung #12: Verglasung: Frontscheibe - Steinschlag - erneuern



Beschädigung #12: Verglasung: Frontscheibe - Steinschlag - erneuern



Beschädigung #13: Karosserie: Karosserie (+ Korrosion) - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #13: Karosserie: Karosserie (+ Korrosion) - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #13: Karosserie: Karosserie (+ Korrosion) - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #13: Karosserie: Karosserie (+ Korrosion) - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #13: Karosserie: Karosserie (+ Korrosion) - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #13: Karosserie: Karosserie (+ Korrosion) - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #13: Karosserie: Karosserie (+ Korrosion) - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #13: Karosserie: Karosserie (+ Korrosion) - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren




Beschädigung #13: Karosserie: Karosserie (+ Korrosion) - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #13: Karosserie: Karosserie (+ Korrosion) - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #13: Karosserie: Karosserie (+ Korrosion) - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

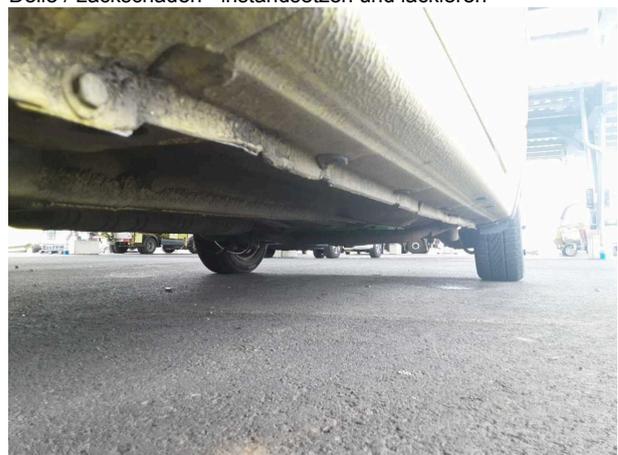

Beschädigung #13: Karosserie: Karosserie (+ Korrosion) - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #13: Karosserie: Karosserie (+ Korrosion) - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren




Beschädigung #13: Karosserie: Karosserie (+ Korrosion) - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #13: Karosserie: Karosserie (+ Korrosion) - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #13: Karosserie: Karosserie (+ Korrosion) - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

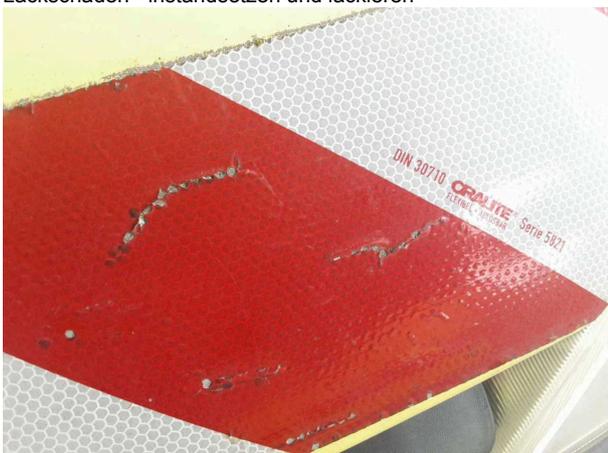

Beschädigung #13: Karosserie: Karosserie (+ Korrosion) - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #13: Karosserie: Karosserie (+ Korrosion) - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren