

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	215619/7/25-11401	Data raportu	04-07-2025
Rzeczoznawcy	Marcin Sosnowski. mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	03-07-2025
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/47230/25/06/30	Miejsce oględzin	MASTER1 WARSZAWA/KLAUDYN, ES...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	VF1RFD00656100104
Marka, model	RENAULT Talisman Grandtour...
Typ, wersja	Talisman 1.6 Energy dCi Inten...
Numer rejestracyjny	WD5526P
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1598 ccm/118 kW
Stan licznika	176 194 km
Data 1. rej./rok prod.	02-12-2016/2016
Data nast. bad. techn.	01-04-2026
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	niebieski/METALIK
Skrzynia biegów	automatyczna



Wposażenie pojazdu

ABS, Airbag 6 sztuk (czołowe poduszki kierowcy i pasażera, boczne poduszki - przód, kurtyny powietrzne), Chromowane obramowanie szyb bocznych, Czujnik deszczu i światła, Czujniki parkowania tył, Dostęp do usług interaktywnych, ESC - układ stabilizacji toru jazdy, Felgi aluminiowe 17 Bayadere z ogumieniem, Fotel kierowcy z manualną regulacją wysokości i części lędźwiowej oraz lędźwiową funkcją masażu, Fotel pasażera z regulacją manualną wysokości i części lędźwiowej, Funkcja EKO, Hamulec postojowy - automatyczny, Karta Renault Handsfree, Kierownica skórzana ze sterowaniem radia, Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia, Klimatyzacja automatyczna 2-strefowa, Komputer pokładowy wielofunkcyjnym 7-calowym kolorowym ekranem TFT, Konsola środkowa z podłokietnikiem i schowkiem, Koło zapasowe - dojazdowe, Lampy przednie Full LED Pure Vision, Lampy tylne Full LED, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i podgrzewane, Lusterka boczne składane elektrycznie, Lusterka boczne w kolorze nadwozia, Lusterko wsteczne elektrochromatyczne, Mapa elektroniczna Europy - wersja rozszerzona, Osłony przeciwsłoneczne z lusterkami, Oświetlenie sufitowe LED, Oświetlenie wnętrza Ambiente, Pasy bezpieczeństwa 3 punktowe z napinaczami, przód, Pasy bezpieczeństwa 3 punktowe z ogranicznikami napięcia, tył, Przygotowanie do montażu alarmu, Radio USB/Jack, Bluetooth, wyświetlacz 4,2 cala, Relingi dachowe, Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa, System ESM (Energy Smart Management) - system odzyskiwania energii, System Multi-Sense w wersji podstawowej (konf. zegarów, czas reakcji silnika, siła wspomagania), System Start/Stop, System kontroli ciśnienia w oponach, System multimedialny R-Link 2, 7-calowy ekran, nawigacja, radio, driving eco2, 2xUSB/jack 3D Sound b, System wspomagania ruszania na wzniesieniu, Szyby przednie i tylne, elektrycznie, Tapicerka materiałowa łączona z elementami skóry ekologicznej, Tempomat, Tylne kanapa składana w układzie 1/3 - 2/3 z otworem do przewożenia nart, Uchwyty ISOFIX do instalacji fotelika dziecięcego, tył, Visio system - rozpozn. znaków sys. kontroli pasa ruchu + auto. zmiana światła drogowych na mijania, Zamek centralny z pilotem, Zestaw do naprawy przebitej opony, Światła do jazdy dziennej LED (diodowe), Światła przeciwmgielne, Żaluzje przeciwsłoneczne na 2 bocznych szybach, Lakier metalik, Odtwarzacz CD, Pakiet City

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	BRIDGESTONE, BLIZZAK LM001	225/55 17 97H	3,0 mm
	lewe	BRIDGESTONE, BLIZZAK LM001	225/55 17 97H	3,0 mm
tylna	prawe	CONTINENTAL, WINTERCONTACT TS850P	225/55 17 101V	3,0 mm
	lewe	CONTINENTAL, WINTERCONTACT TS850P	225/55 17 101V	3,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Słupek przedni lewy	do 150
2	Słupek przedni prawy	do 150
3	Słupek środkowy lewy	do 150
4	Słupek środkowy prawy	do 150
5	Próg lewy	do 150
6	Dach	do 150
7	Drzwi przednie lewe	do 150
8	Drzwi tylne lewe	do 150
9	Łotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Drzwi tylne prawe	150 - 200

W zakresie do 300 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Drzwi przednie prawe	150 - 300

W zakresie do 1000 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	150 - 1000
2	Próg prawy	150 - 1000

W zakresie do 2000 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	150 - 2000

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Światło do jazdy dziennej R	pęknięcie	WY	1.2
2	Pokrywa zbiornika spryskiwacza	brak	WY	0.1
3	Okladzina zderzaka przedniego	rysa/odprysk	NA	1
4	Pokrywa przednia	ubytki materiału	NA	0.5
5	Okladzina zderzaka tylnego	niewłaściwe pasowanie, rysa/odprysk	NA	1
6	Błotnik tylny L	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	1
7	Błotnik tylny R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	0.7
8	Tarcza koła aluminiowa przód R	rysa/odprysk, ubytki materiału	NA	2
9	Błotnik przedni L	rysa/odprysk		
10	Słupek przedni (A) z progiem L	wgniecenie/odkształcenie		
11	Dach	wgniecenie/odkształcenie		
12	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk		
13	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	rysa/odprysk		
14	Oslona lusterka zewnętrznego R	rysa/odprysk		
15	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk		
16	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	rysa/odprysk		
17	Słupek środkowy (B) L	wgniecenie/odkształcenie		
18	Przysłona pokrywy tylnej	rysa/odprysk		
19	Kierownica skórzana z Airbag	zarysowanie		
20	Pokrycie drzwi/kłapy tylnej, środek	zarysowanie		
21	Tapicerka siedziska 1.rząd L	pęknięcie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12


Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny

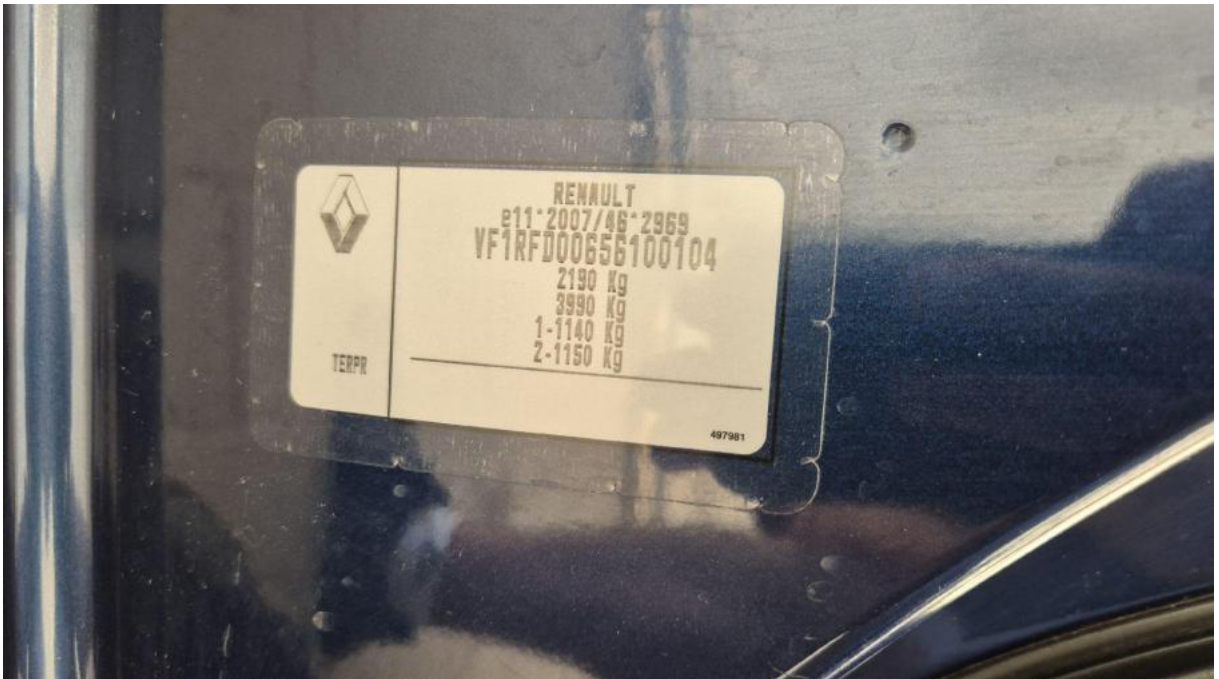

Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Koło zapasowe



Fot. 26

Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu tył



Fot. 28

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa tylna prawa

A close-up photograph of a white alloy wheel hub. The central hub area is visible, showing a silver-colored metal cap with a square-shaped center. The wheel's spokes are white and curved. In the background, a dark, circular brake disc is partially visible, showing some wear and discoloration. The overall lighting is bright, highlighting the metallic surfaces.

Tarcza hamulcowa tylna lewa




Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33


Dow. Rej. Str.2 i klucze

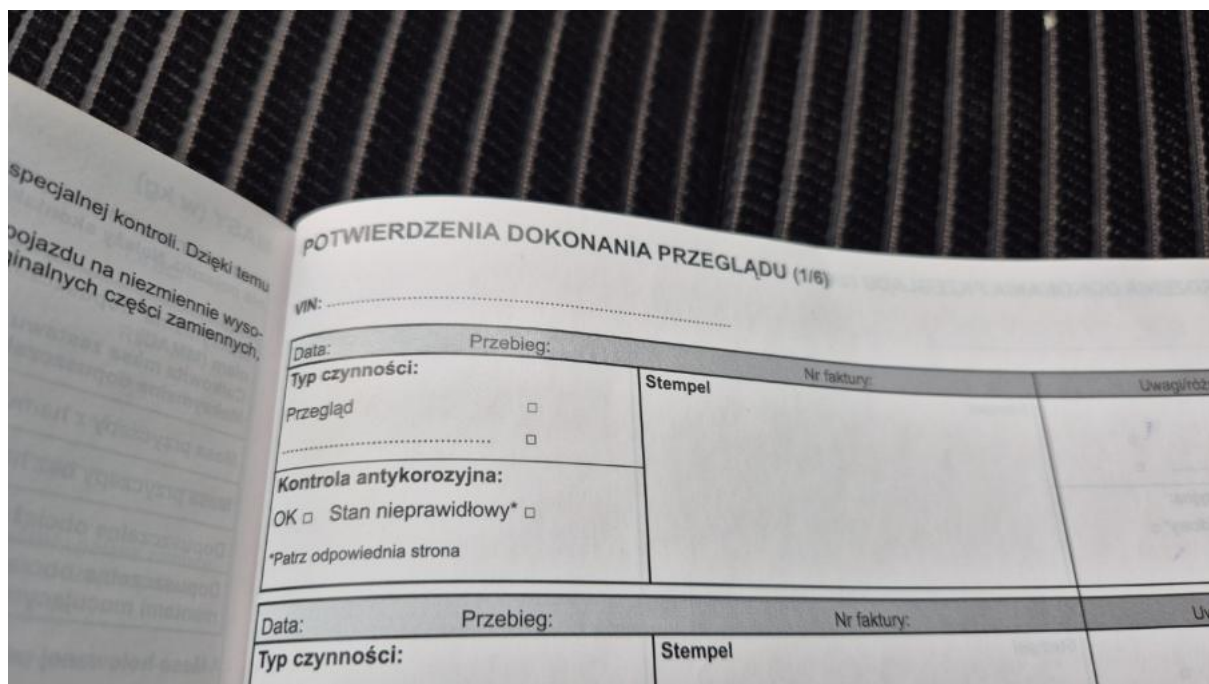

Fot. 34


Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

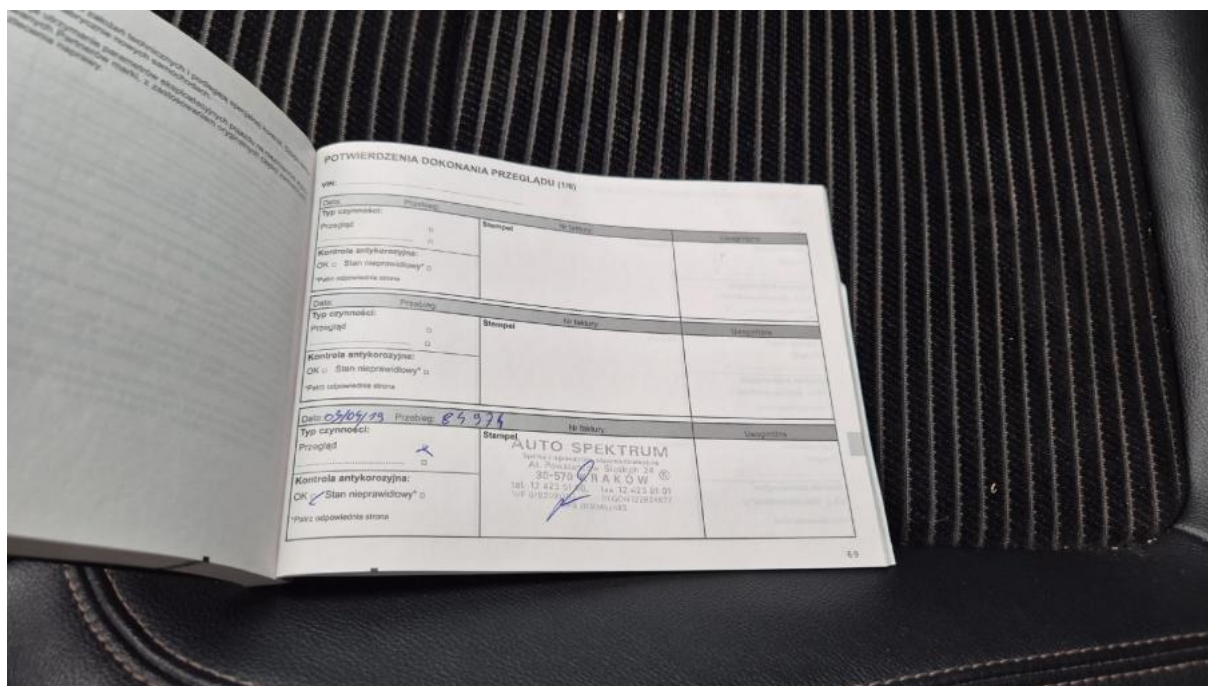

Fot. 35

Książka serwisowa – ostatni przegląd

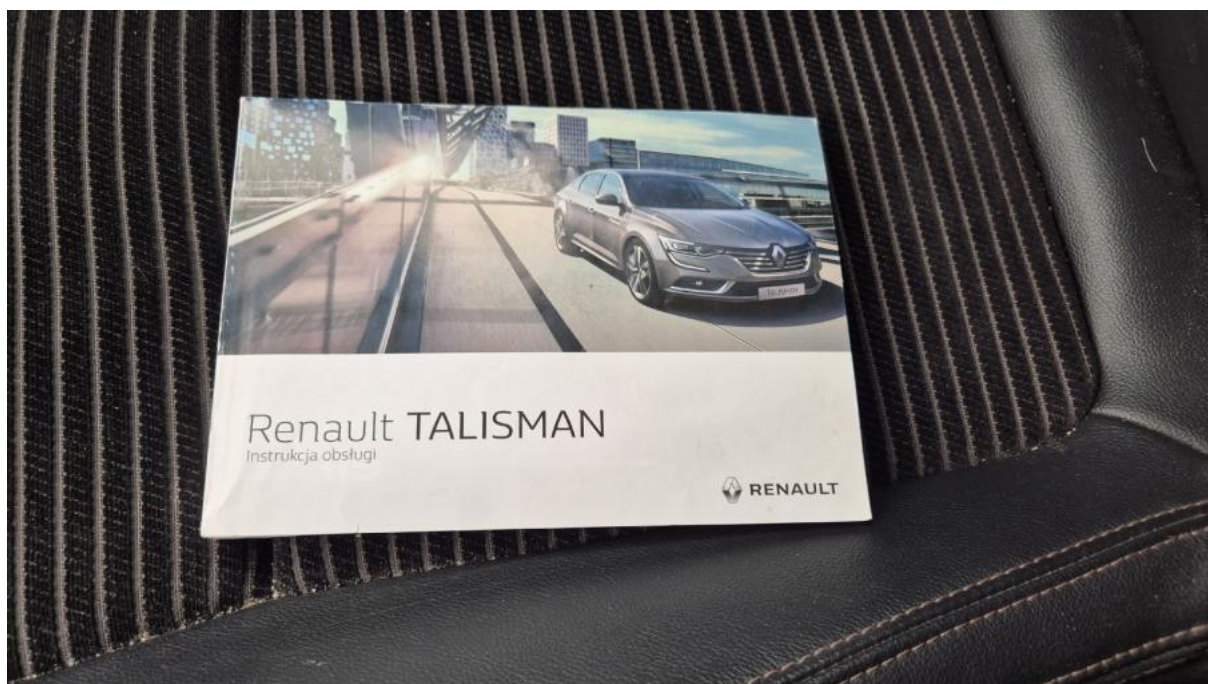

Fot. 36

Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Zdjęcie do protokołu



Fot. 38

Pokrywa komory silnika - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Zderzak - Rysa/odprysk 1



Fot. 40

Światnik przedni P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1



Fot. 42

Reflektor P - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1



Fot. 44

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1



Fot. 46

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Lusterko zew P - Rysa/odprysk 1



Fot. 48

Łotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 50

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Fot. 52

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Zderzak tylny() - Rysa/odprysk 3



Fot. 54

Zderzak tylny - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Dach - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 56

Łotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 2



Fot. 58

Błotnik tylny L / Ściana boczna L() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 60

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61

Błotnik tylny L / Ściana boczna L() - Wgniecenie/odkształcenie 3



Fot. 62

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1



Fot. 64

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65


Słupek przedni L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 66

Słupek środkowy L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

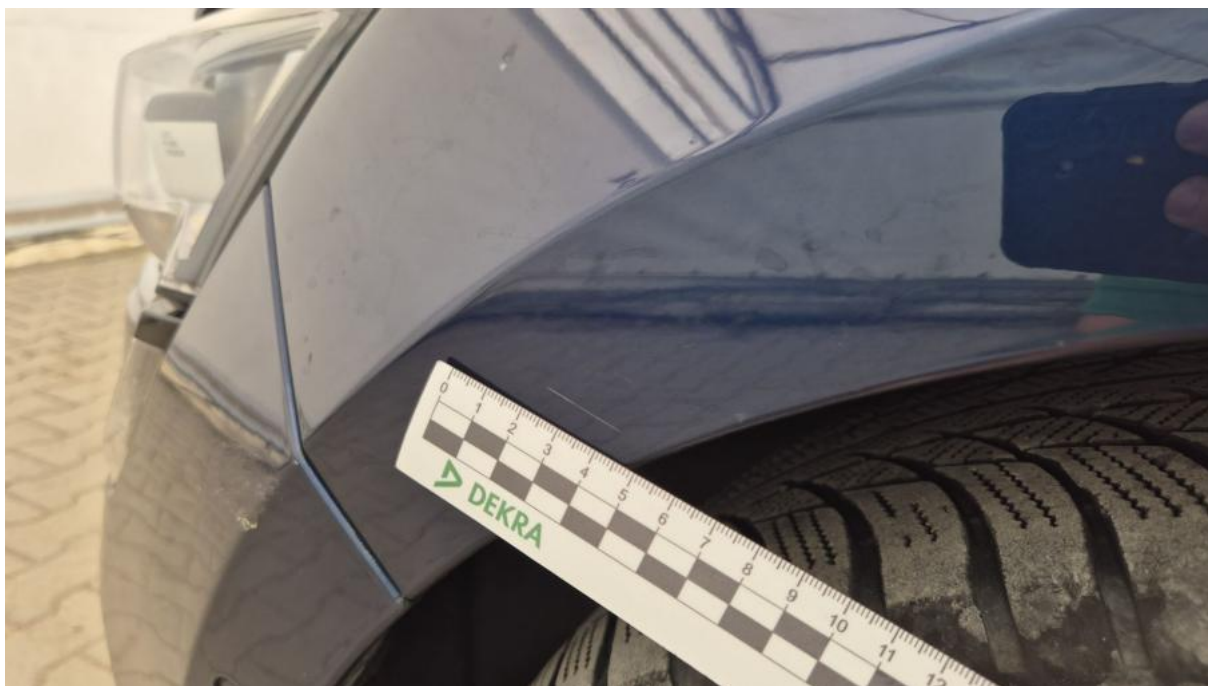

Fot. 67

Błotnik przedni L - Rysa/odprysk 1



Fot. 68


Koło kierownicy - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69

Fotel prz. lew. - Pęknięcie/rozerwanie 1

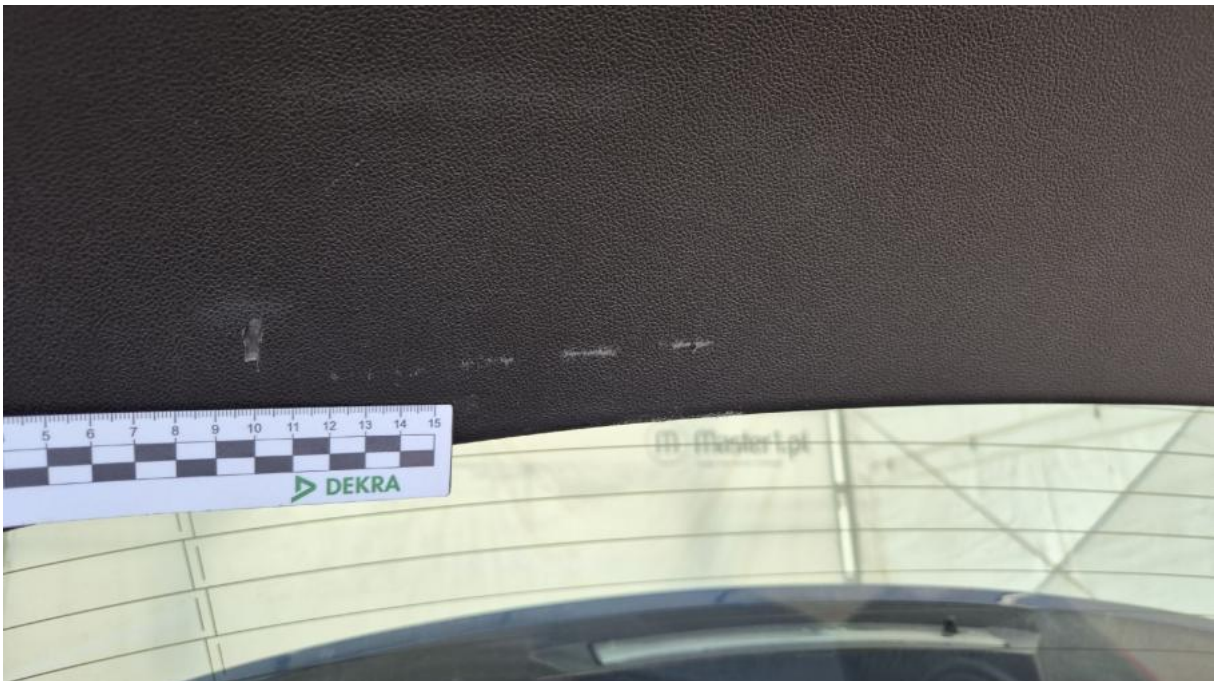

Fot. 70

Wykładzina pokrywy tylnej - Rysa/odprysk 1